

Тема 7. РЕЗКА МЕТАЛЛА

Учебные вопросы:

- 1. Сущность и способы резки.
- 2. Инструменты и приспособления, применяемые при резке.
- Правила выполнения работ при разрезании материалов в зависимости от используемого инструмента и материала, который подвергается разрезанию.
- 4. Ручной механизированный инструмент.
- 5. Стационарное оборудование для разрезания металлов.
- 6. Типичные дефекты при резании металла, причины их появления и способы предупреждения.

1. Сущность и способы резки

Разрезание - это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью ножовочного полотна, ножниц и другого режущего инструмента.

В зависимости от применяемого инструмента разрезание может осуществляться со снятием стружки или без снятия.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕЗКЕ

Ручные слесарные ножовки предназначены в основном для разрезания сортового и профильного проката вручную, а также для разрезания толстых листов и полос, прорезания пазов и шлицев в головках винтов, обрезания заготовок по контуру и других работ.

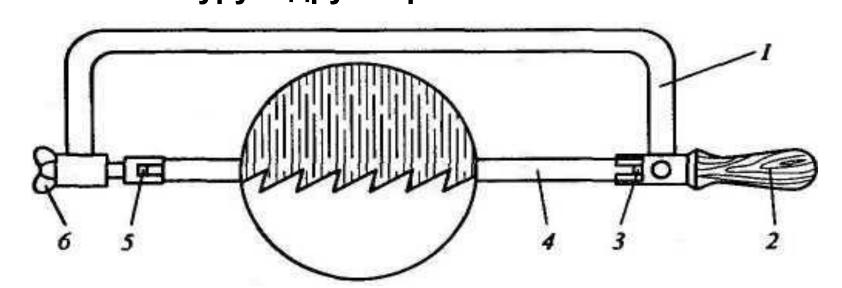


Рис. 2.1. Цельный ножовочный станок:


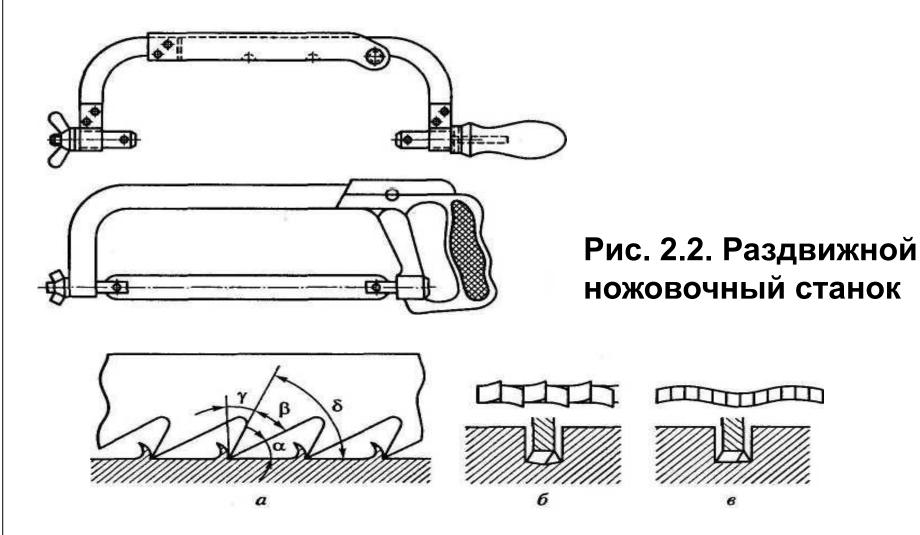



Рис. 2.3. Ножовочное полотно:

а — геометрические параметры ножовочного полотна: γ — передний угол; α - задний угол; β - угол заострения; δ - угол резания;
 б - разводка по зубу; в - разводка по полотну

Резка металла ножовкой. Элементы ножовочного полотна

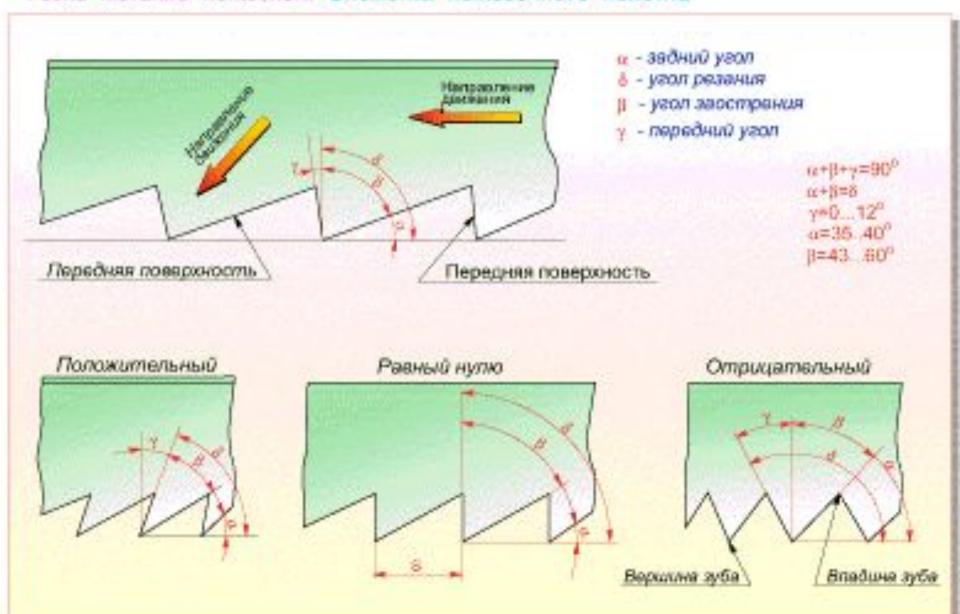

Резка металпа ножовкой. Ручная ножовка (раздвижная)

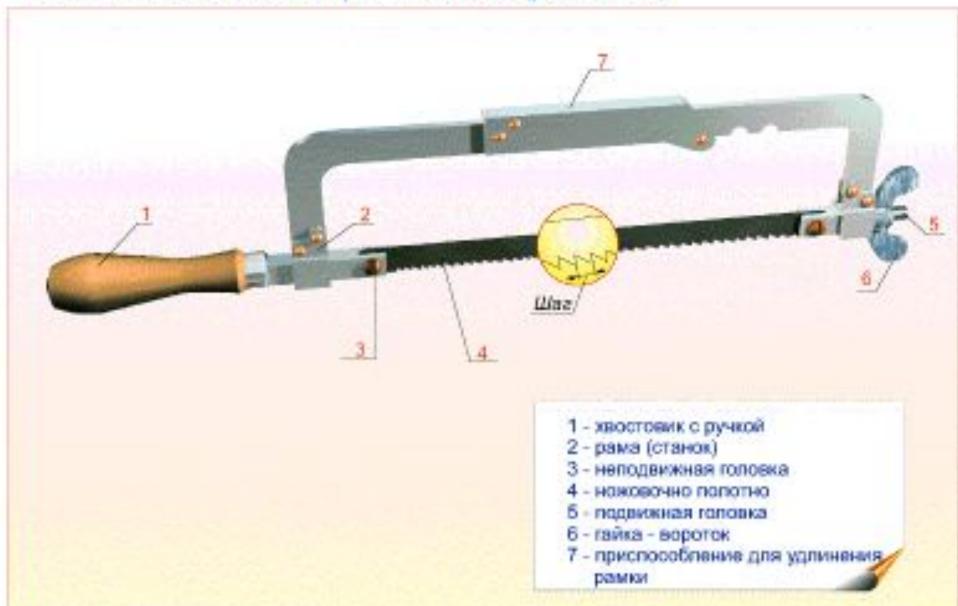

Ручные ножницы (рис. 2.4) бывают правыми и левыми. У правых ножниц скос на режущей части на каждой из половин находится с правой стороны, а у левых - с левой.


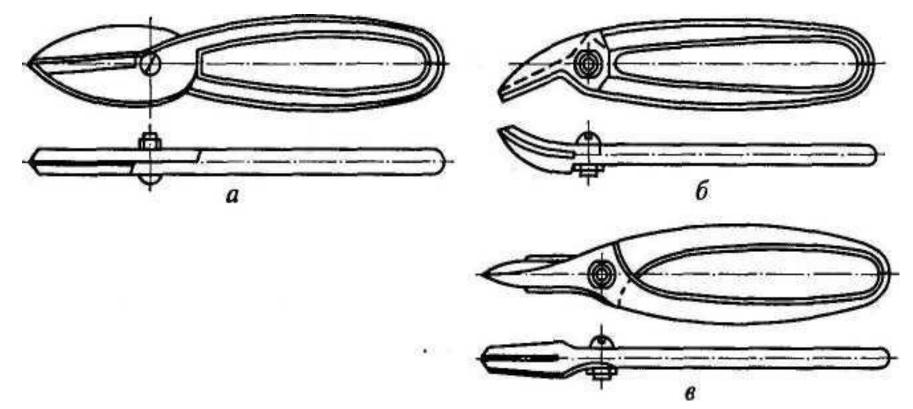


Рис. 2.4. Ножницы ручные: *а -* правые; *б -* с криволинейными лезвиями; в - пальцевые

Резка металла ножницами и резка труб. Виды ножниц



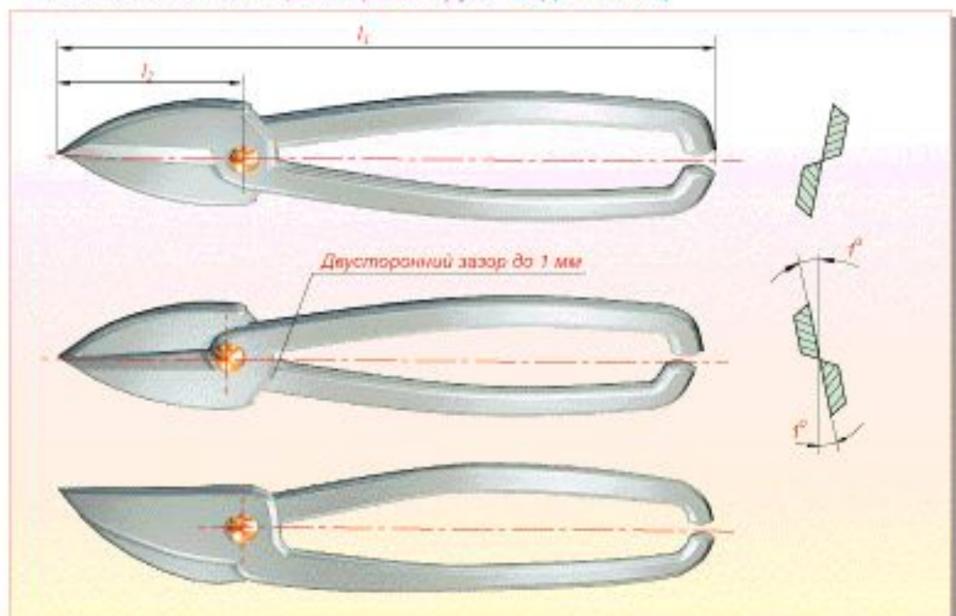

Резка металла ножницами и резка труб. Стуловые ножницы



Ступовые ножницы отличаются от ручных большими размерами и применяются при разрезании листового метапла топщиной до до 3 мм. Нижняя ручка жестко зажимается в спесарных тисках или крепится (вбивается) на стопе или другом жестком основании. Для резки листовой стали топщиной до 3 мм применяют ступовые ножницы, имеющие стационарное закрепление.

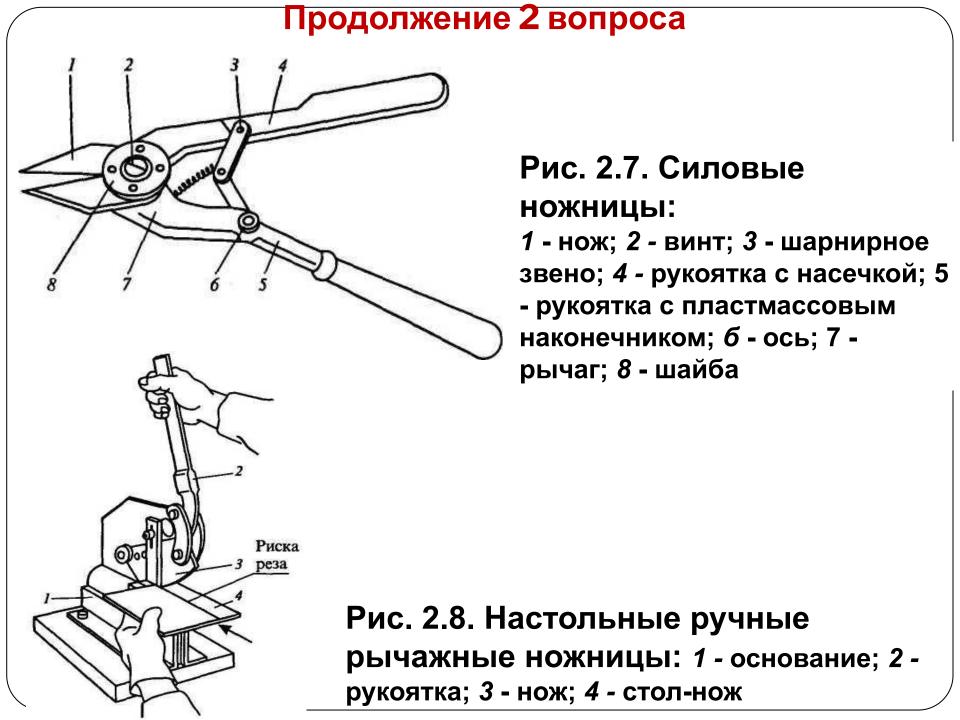


Рис. 2.9. Труборезы:

а - роликовый: 1 - прижим; 2 - винт; 3 - винтовой рычаг; 4 - скоба; 5
- кронштейн; б - режущие ролики; 7 - труба; б - хомутиковый; в - цепной; г - резцовый: 1 - нажимной винт; 2 - отрезной резец; 3 - винт

3. Правила выполнения работ при разрезании материалов.


- Основные правила резания металла ножовкой
- 1. Перед началом работы необходимо проверить правильность установки и натяжения полотна.
- 2. Разметку линии реза необходимо производить по всему периметру прутка (полосы, детали) с припуском на последующую обработку 1... 2 мм.
- 3. Заготовку следует прочно закреплять в тисках. 4. Полосовой и угловой материал следует разрезать по широкой части.
- 5. В том случае, если длина реза на детали превышает размер от полотна до рамки ножовочного станка, резание необходимо производить полотном, закрепленным перпендикулярно плоскости ножовочного станка (ножовкой с повернутым полотном).
- 6. Листовой материал следует разрезать непосредственно ножовкой в том случае, если его толщина больше расстояния между тремя зубьями ножовочного полотна. Более тонкий материал для разрезания надо зажимать в тиски между деревянными брусками и разрезать вместе с ними.

- 7. Газовую или водопроводную трубу необходимо разрезать, закрепляя ее в трубном прижиме. Тонкостенные трубы при разрезании закреплять в тисках,
- понкостенные трубы при разрезании закреплять в тисках используя для этого профильные деревянные прокладки.
- 8. При разрезании необходимо соблюдать следующие требования:
- -в начале резания ножовку наклонять от себя на 10... 15°; -при резании ножовочное полотно удерживать в горизонтальном положении;
- -в работе использовать не менее трех четвертей длины ножовочного полотна;
- -рабочие движения производить плавно, без рывков, примерно 40... 50 двойных ходов в минуту;
- -в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезанную часть рукой.
- 9.При проверке размера отрезанной части по чертежу отклонение реза от разметочной риски не должно превышать 1 мм в большую сторону.

Резка металла ножовкой. Резка тонкого писта

Резка тонкого листового металла производится в следующей последовательности.

- Подготовить деревянные бруски (плоские).
- Зажать между плоскими деревянными брусками по одной или несколько штук заготовок.
- Установить бруски вместе с заготовками в спесарных тисках.
 - 4. Резать заготовки вместе сбрусками.

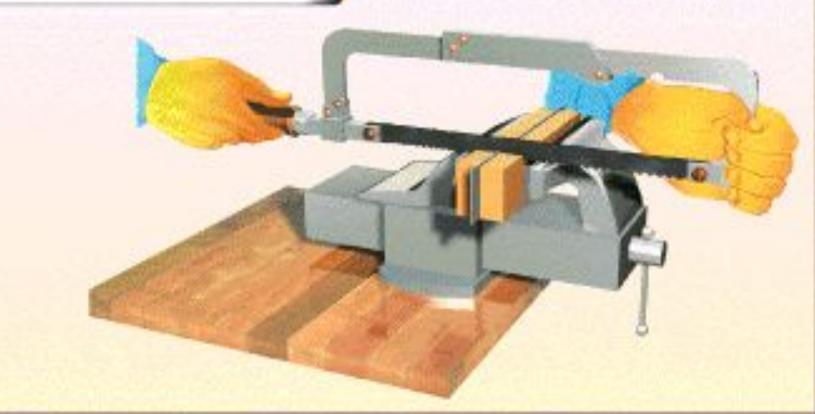


Правила безопасности труда

- 1. Запрещается выполнять резание со слабо или чересчур сильно натянутым полотном, так как это может привести к поломке полотна и ранению рук.
- 2. Во избежание поломки полотна и ранения рук при резании не следует сильно нажимать на ножовку вниз.
- 3. Запрещается пользоваться ножовкой со слабо насаженной или расколотой рукояткой.
- 4. При сборке ножовочного станка следует использовать штифты, которые плотно, без качки, входят в отверстия головок.
- 5. При выкрашивании зубьев ножовочного полотна работу прекратить и заменить полотно на новое.
- 6. Во избежание соскакивания рукоятки и ранения рук во время рабочего движения ножовки не ударять передним торцем рукоятки о разрезаемую деталь.

Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7 мм ручными ножницами

- 1. При разметке вырезаемой детали необходимо предусматривать припуск до 0,5 мм на последующую обработку.
- 2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами в рукавицах.
- 3. Разрезаемый лист располагать строго перпендикулярно лезвиям ножниц.
- 4. В конце реза не следует сводить ножницы полностью во избежание надрыва металла.
- 5. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» металл, нужно слегка подтянуть винт.
- 6. При резании материала толщиной более 0,5 мм (или при затрудненном нажатии на ручки ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках.
- 7. При вырезании детали криволинейной формы, например круга, необходимо соблюдать следующую последовательность действий: -разметить контур детали и вырезать заготовку прямым резом с припуском 5... 6 мм;
- -вырезать деталь по разметке, поворачивая заготовку по часовой стрелке.
- 8. Резание следует производить точно по линии разметки (отклонения допускаются не более 0,5 мм). Максимальная величина «зареза» в углах не должна быть более 0,5 мм.

Резка металла ножовкой. Прием резки

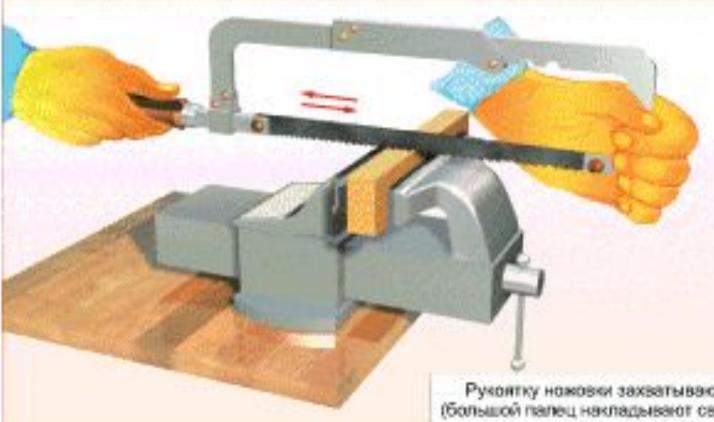


Руковтку ножовки захватывают пальцами правой руки (большой палец накладывают сверху, остальные пальцы поддерживают рукоятку снизу), конец ручки упирают в ладонь. Не следует вытягивать указательный палец вдоль ручки и глубоко захватывать рукоятку, так как конец ее будет выходить из кисти, что может привести при работе к травме руки.

Левой рукой держать рамку ножовки. Четырымя пальцами охватывать барашек и натяжной болт, а не одну только рамку; если делать иначе, будет трудно устранить покачивание ножовки во время работы.

Резка металла ножовкой. Установка полотна при неглубоком прорезе

При разрезании мятного металла применяют ножовочные попотна с крупным шагом (16 - 18 зубыев на 1 дюйм); для разрезания тонкого попосового металла - ножовочные попотна с метимии зубыями (22-23 зуба на 1 дюйм), а для резрезания самого тонкого листового металла - 24-32 зуба на 1 дюйм.

Для слесарных работ пользуются преимущественно ножовочным полотном с шагом 1,5 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается примерно 17 зубьев.

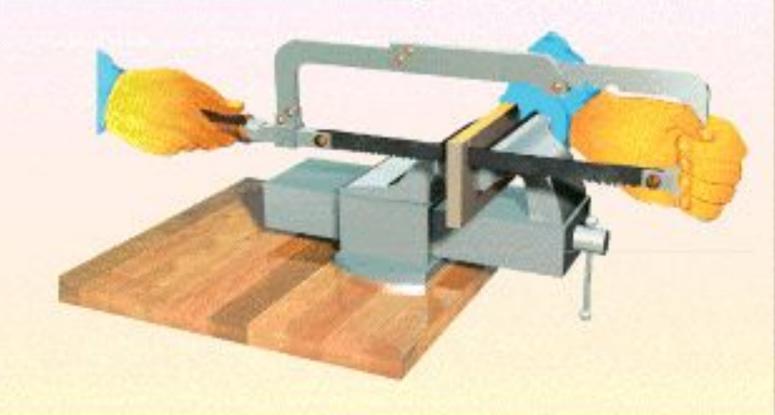


Резка металла ножовкой. Положение полотна при глубоком прорезе


Ножовкой с полотном, повернутым на угол 90°, производят резку в том случае, когда глубина прореза превышает расстояние от полотна до рамки ножовочного станка, т. е. при глубоких прорезах.

Место прореза располагают обоку или сверху от губок тисков в зависимости от конфигурации детапи.

Полотно вставлется в прорези хвостовика так, чтобы в рабочем положении рамка ножовочного полотна располагалась горизонтально.

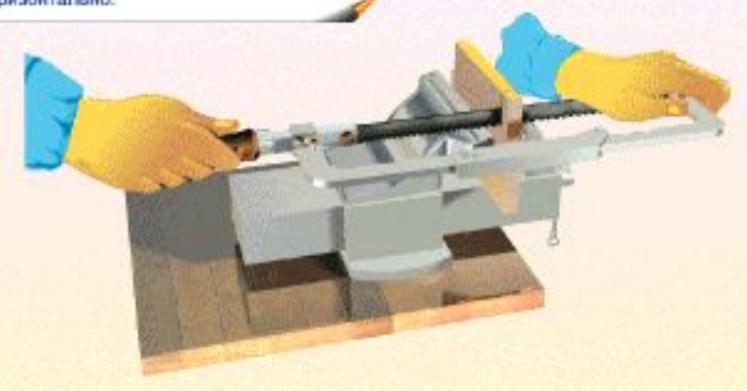

Резка металла ножовкой.

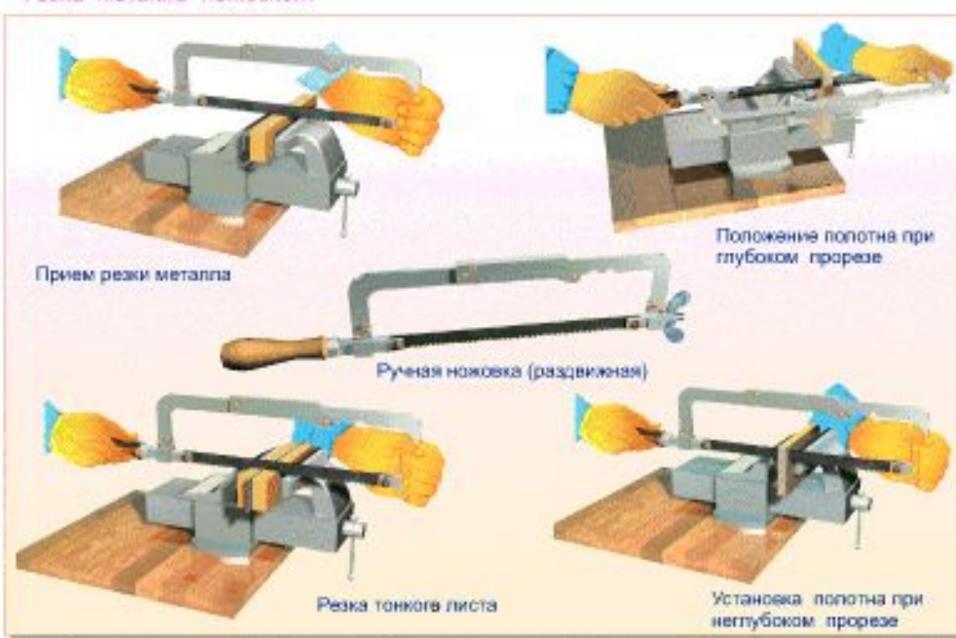

Основные правила резания листового и полосового материала рычажными ножницами

- 1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук.
- 2. Резание значительного по размерам листового материала (более 0,5х0,5 м) следует производить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении «от себя» по нижнему ножу, другой нажимать на рычаг ножниц).
- 3.В процессе работы разрезаемый материал (лист, полосу) необходимо располагать строго перпендикулярно плоскости подвижного ножа.
- 4. В конце каждого реза не следует доводить ножи до полного сжатия во избежание «надрыва» разрезаемого материала.
- 5. После окончания работы нужно закреплять рычаг ножниц фиксирующим штифтом в нижнем положении.

Резка металла ножницами и резка труб. Ножницы с прямыми лезвиями




Резка металла ножницами и резка труб. Ножницы с криволинейными лезвиями




Основные правила резания труб труборезом

- 1. Линию реза следует отмечать мелом по всему периметру трубы.
- 2. Трубу необходимо прочно закреплять в трубном прижиме или тисках. Закрепление трубы в тисках нужно производить с использованием профильных деревянных прокладок. Место реза следует располагать не далее чем 80... 100 мм от губок прижима или тисков.
- 3.В процессе резания необходимо соблюдать следующие требования:
- -смазывать место реза;
- -следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси трубы;
- -внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без перекоса, по линии реза;
- -не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи режущих дисков;
- -в конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы отрезанный кусок трубы не упал на ноги.


Резка металла ножницами и резка труб. Резка трубы труборезом

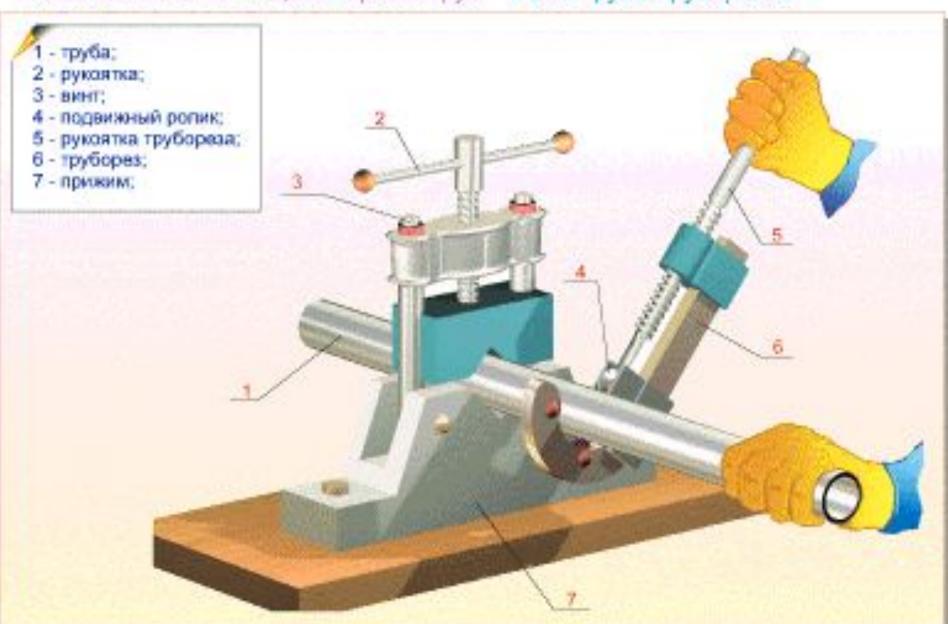

Резка металла ножницами и резка труб. Электроножницы

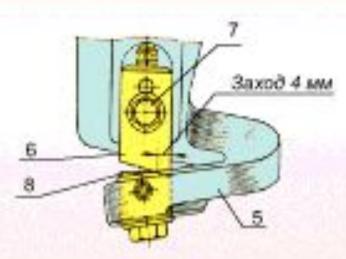

- 1 электродвигатель
- 2 рукоятка
- 3 выключатель
- 4 редуктор
- 5 скоба
- 6 верхний нож
- 7 эксцентрик
- 8 нижний нож

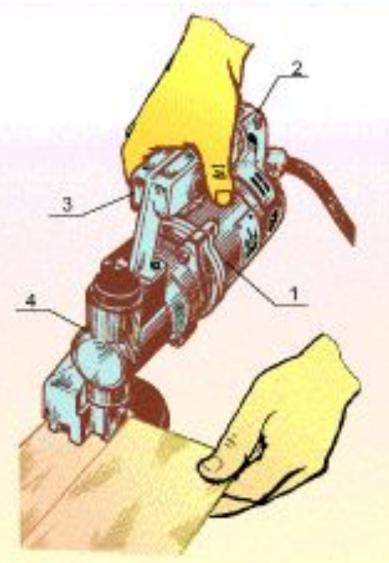

4. Ручной механизированный инструмент

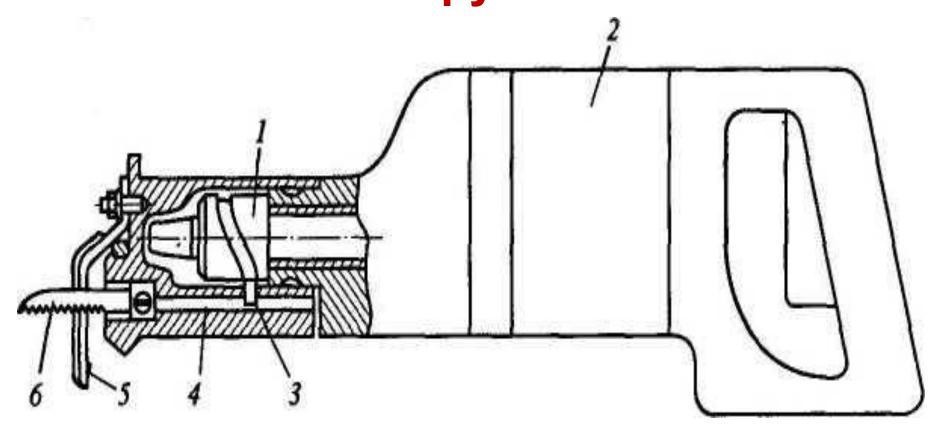


Рис. 4.1. Механическая ножовка: 1 - барабан; 2 - корпус; 3 - палец; 4 - ползун; 5 - скоба; б- ножовочное полотно



Рис. 4.2. Ручные электровибрационные ножницы:

1 - эксцентриковый валик;
 2 - корпус ножевой головки;
 3 - корпус;
 4- скоба;
 5 - нижний нож;
 6 - верхний нож;
 7 - рычаг;
 8 - палец;
 9 - шатун

5. Стационарное оборудование для разрезания металлов

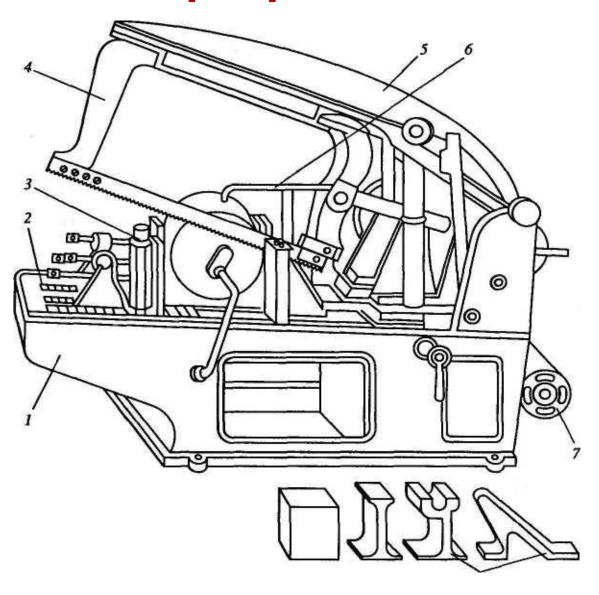


Рис. 5.1. Стационарная механическая ножовка: 1 - станина; 2 - стол; 3 - тиски; 4 рама; 5 - хобот; 6 патрубок системы охлаждения; 7 электродвигатель; 8 сменные насадки

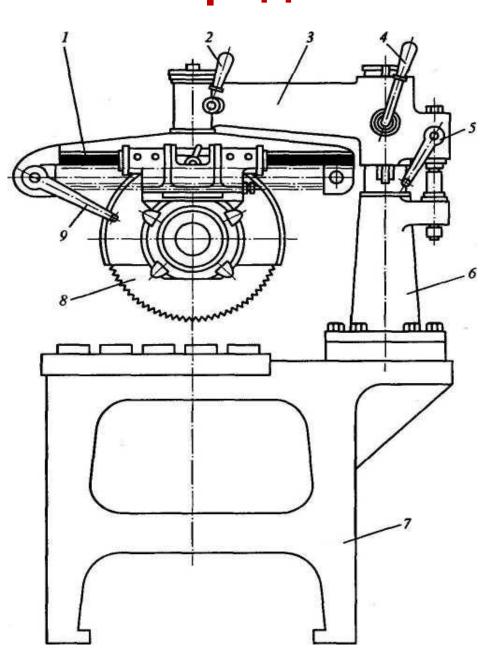


Рис. 5.2. Универсальная дисковая пила:

1 - электродвигатель; 2, 4,5,9рукоятки; 3 - кронштейн; бвертикальная колонка; 7станина; 8 - режущий диск

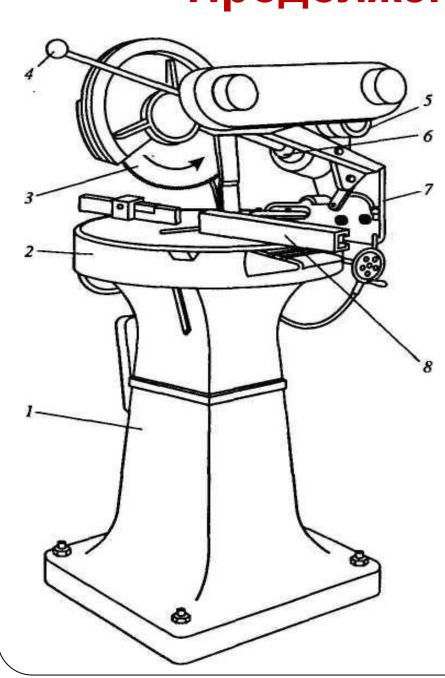


Рис. 5.3. Маятниковая пила: 1 - станина; 2 - стол; 3 - режущий диск; 4 - рукоятка; 5 - шкив; 6 - качающийся хобот; 7 - кронштейн; 8 - опорная планка

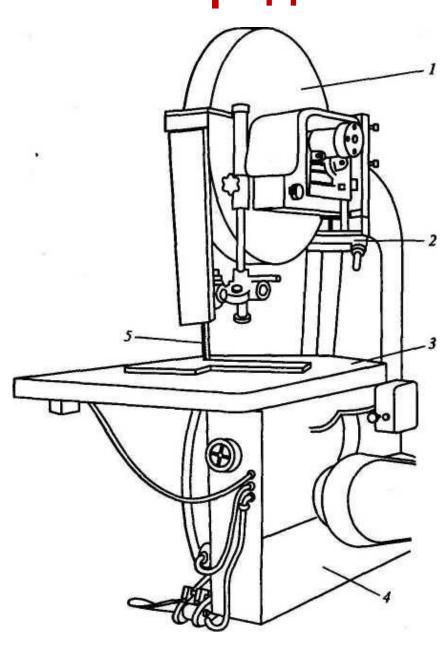


Рис. 5.4. Ленточная пила:

1 - кожух; 2 - маховик; 3 - стол; 4 - станина; 5 - режущее полотно

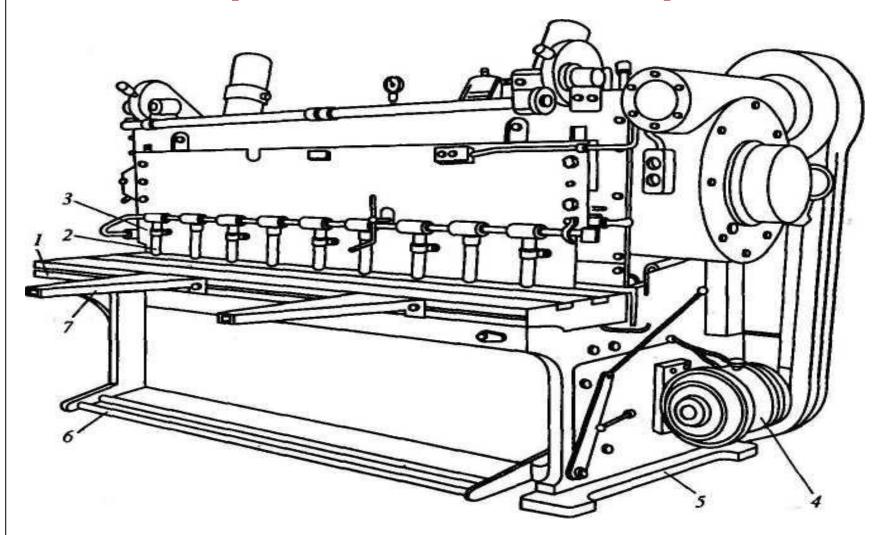


Рис. 5.5 Гильотинные ножницы:

1 - стол; 2 - гидравлические прижимы; 3 - боковые направляющие; 4 - электрический двигатель; 5 - станина; 6 - педаль управления; 7 - подставка

Рис. 5.6. Роликовые ножницы

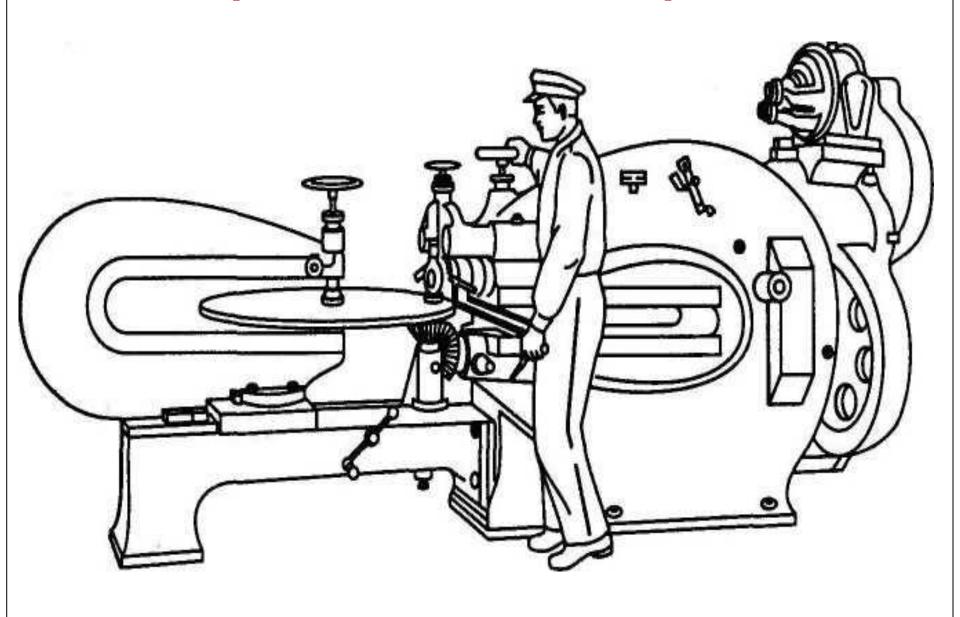


Рис. 5.7. Дисковые ножницы

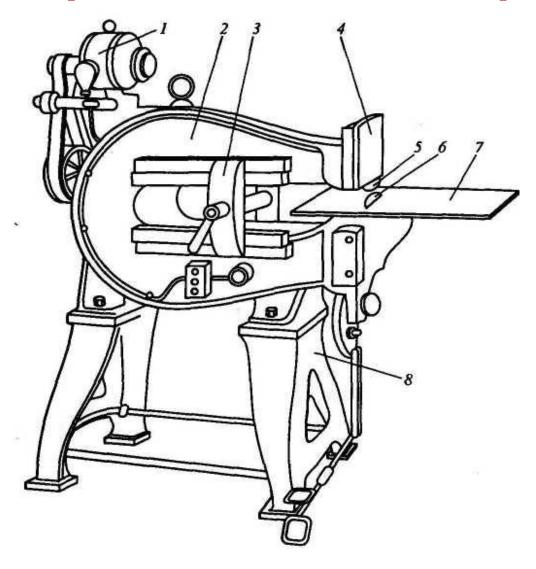


Рис. 5.8. Вибрационные ножницы:

1- электродвигатель; 2 - скоба; 3 - упор; 4 - головка скобы; 5 - верхний нож; 6- нижний нож; 7- стол; 8 - станина

ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ				
Дефект	Причина	Способ предупреждения		
	Резание	с слесарной ножовкой		
Перекос реза	Слабо натянуто полотно. Резание проводилось поперек полосы или полки угольника	Натянуть полотно таким образом, чтобы оно туго поддавалось нажатию пальцем сбоку		
Выкроши- вание зубьев полотна	Неправильный подбор полотна. Дефект полотна - полотно перекалено	Полотно следует подбирать таким образом, чтобы зубьев был не более половины толщины заготовки чтобы в работе участвовало два-три зуба. Вязкие металлы (алюминий и его сплавы) резать полотна		

и, чтобы шаг аготовки, т.е. ними Поломка Сильное нажатие на но жовку. Слабое натяжение полотна полотна. Полотно

Вязкие полотнами с более мелким зубом, тонкий материал закреплять между деревянными брусками и разрезать вместе с Ослабить вертикальное (поперечное) нажатие на ножовку, особенно при работе новым, а также сильно натянутым полотном. Ослаблять нажатие на ножовку в конце реза. Движения ножовкой производить перетянуто. плавно, без рывков. Не пытаться исправлять перекос Неравномерное движение реза перекосом ножовки. Если полотно тупое, то ножовкой при резании необходимо заменить его

Резание ручными ножницами			
При резании листового материала ножницы мнут его	Тупые ножницы. Ослаблен шарнир ножниц	Резание производить только острозаточенными ножницами. Перед началом резания проверить и, если необходимо, подтянуть шарнир ножниц так, чтобы раздвигание ручек производилось плавно, без заеданий и качки	
«Надрывы» при резании листового металла	Несоблюдение правил резания	Во время работы ножницами следить, чтобы лезвия ножниц не сходились полностью, так как это приводит к «надрывам» металла в конце реза	

Способ предупреждения
езании листового
иала больших размеров
500х500 мм) лист задней
сой упереть в какой-либо
празрезание производить
ещением (подачей)
щ. При вырезании
вок с криволинейными
рами (особенно при
ьших размерах заготовок)
у производить
вижением заготовки
ать ножницами следует
о в брезентовых
ицах (прежде всего на
руке, поддерживающей
аемый лист)
[

Резание труб труборезом				
Грубые задиры в местах закрепления трубы	Нарушение правил закрепления труб	Прочно закреплять трубу в трубном прижиме, чтобы она не проворачивалась в процессе резания. При закреплении трубы в тисках использовать деревянные прокладки		
«Рваный» торец отрезанной трубы	Несоблюдение правил резания труб	Точно устанавливать диски трубореза по разметочным меткам. Внимательно следить в процессе резания за перпендикулярностью рукоятки трубореза к оси трубы (при этом условии режущие диски трубореза не смещаются и линия реза не перекашивается). При каждом повороте трубореза поджимать его винт не более чем на половину оборота. Обильно смазывать оси режущих дисков и места реза		