



Токарные станки



Токарный станок служит для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки резцами.

Токарные станки составляют значительную группу металлорежущих станков:


- токарно-винторезные;
- токарно-револьверные;
- токарные лобовые;
- карусельные;
- токарные автоматы и полуавтоматы;
- токарные станки с ЧПУ.


На токарном станке можно выполнять различные виды токарной обработки:

- обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей;
- подрезка торцов;
- отрезка;
- растачивание;
- сверление и развёртывание отверстий;
- нарезание резьбы;

Используя специальные приспособления, на токарном станке можно осуществлять фрезерование, шлифование, нарезание зубьев и др. виды обработки.


Токарно-винторезный станок 16К20, основные узлы станка

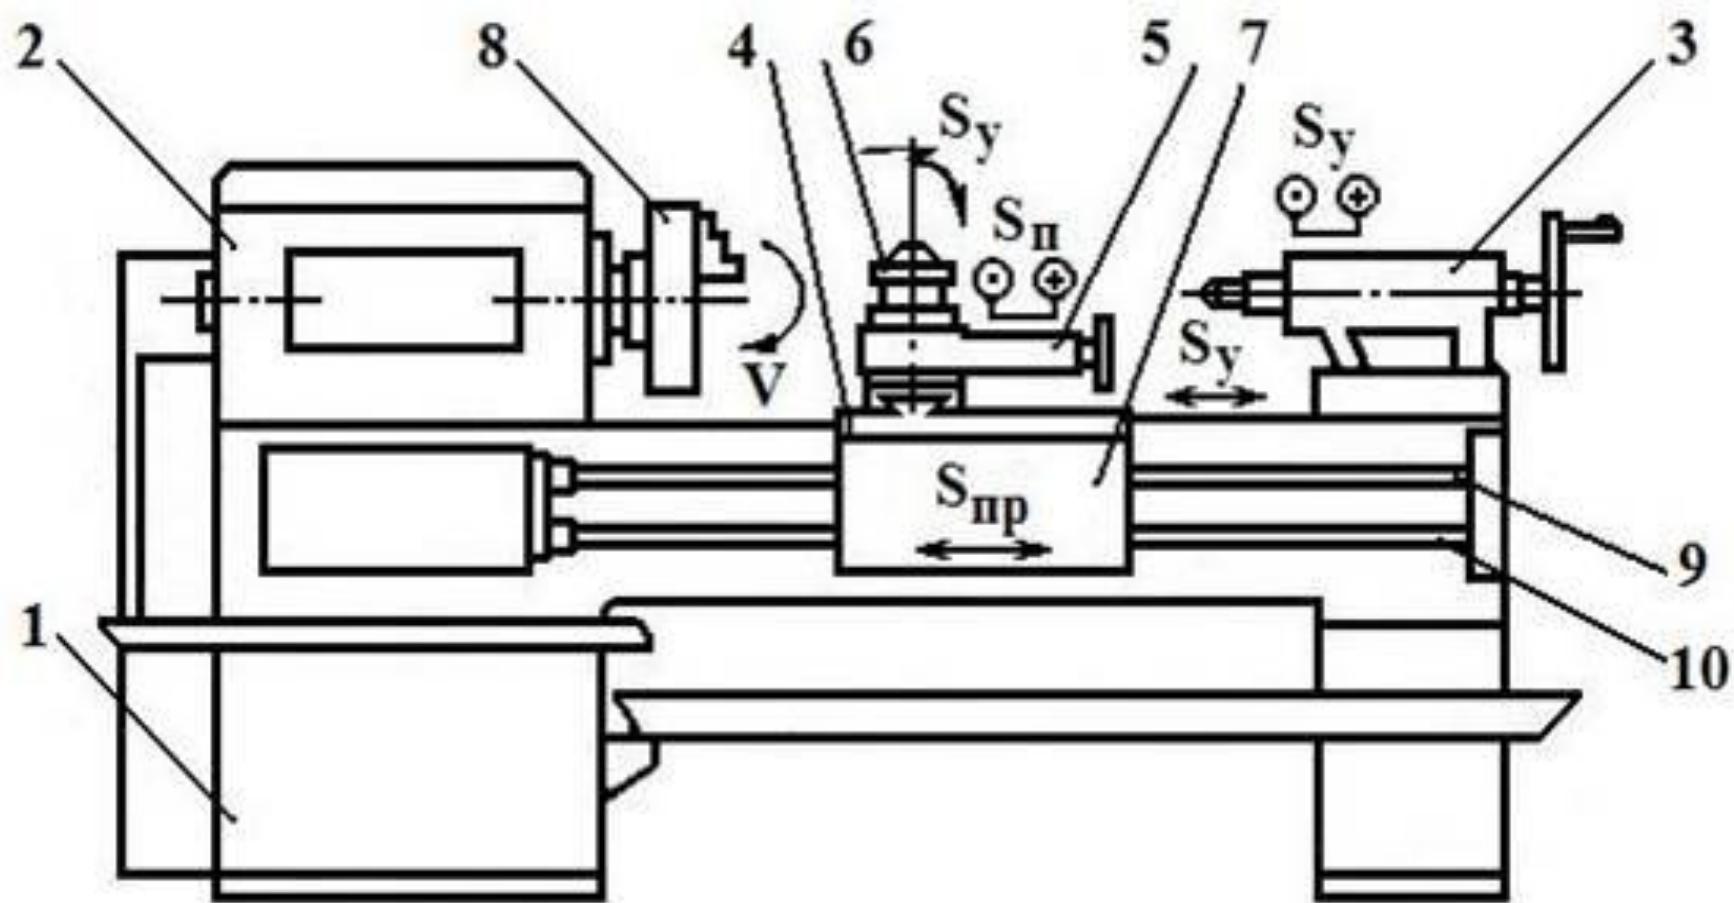

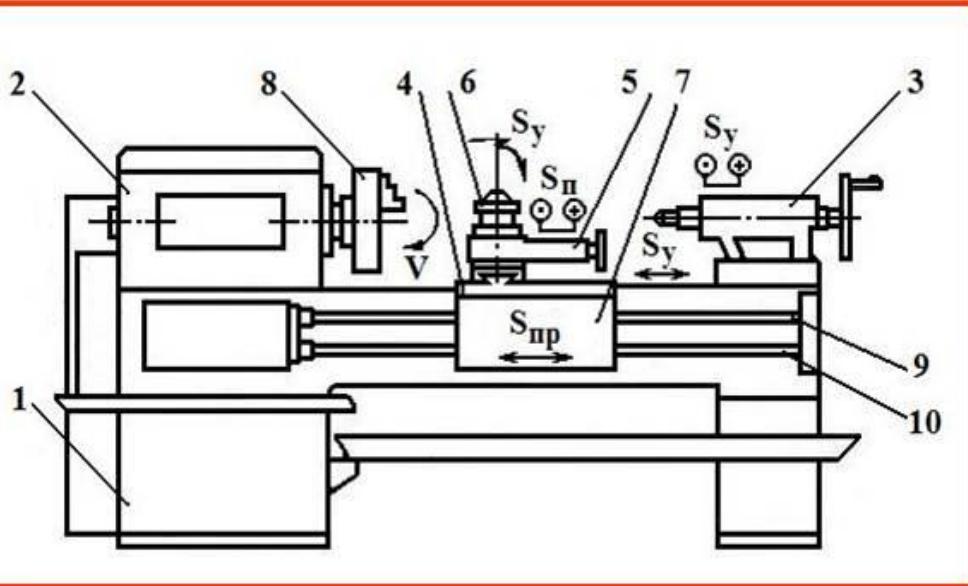

- 1. Станина с направляющими суппорта и задней бабки;**
- 2. Неподвижная передняя бабка со шпинделем и коробкой скоростей;**
- 3. Задняя бабка;**
- 4. Картека суппорта, движущаяся по направляющим станины;**
- 5. Поперечные салазки суппорта, перемещающиеся по направляющим каретки;**
- 6. Резцодержатель;**
- 7. Фартук с механизмом передачи движения от ходового вала к рейке (или к винту подачи поперечных салазок) и с механизмом соединения маточной гайки с ходовым винтом**
- 8. Патрон, служащий для закрепления заготовки;**
- 9. Ходовой винт, используется при нарезании резьбы;**
- 10. Ходовой вал, служит для точения.**

Станина

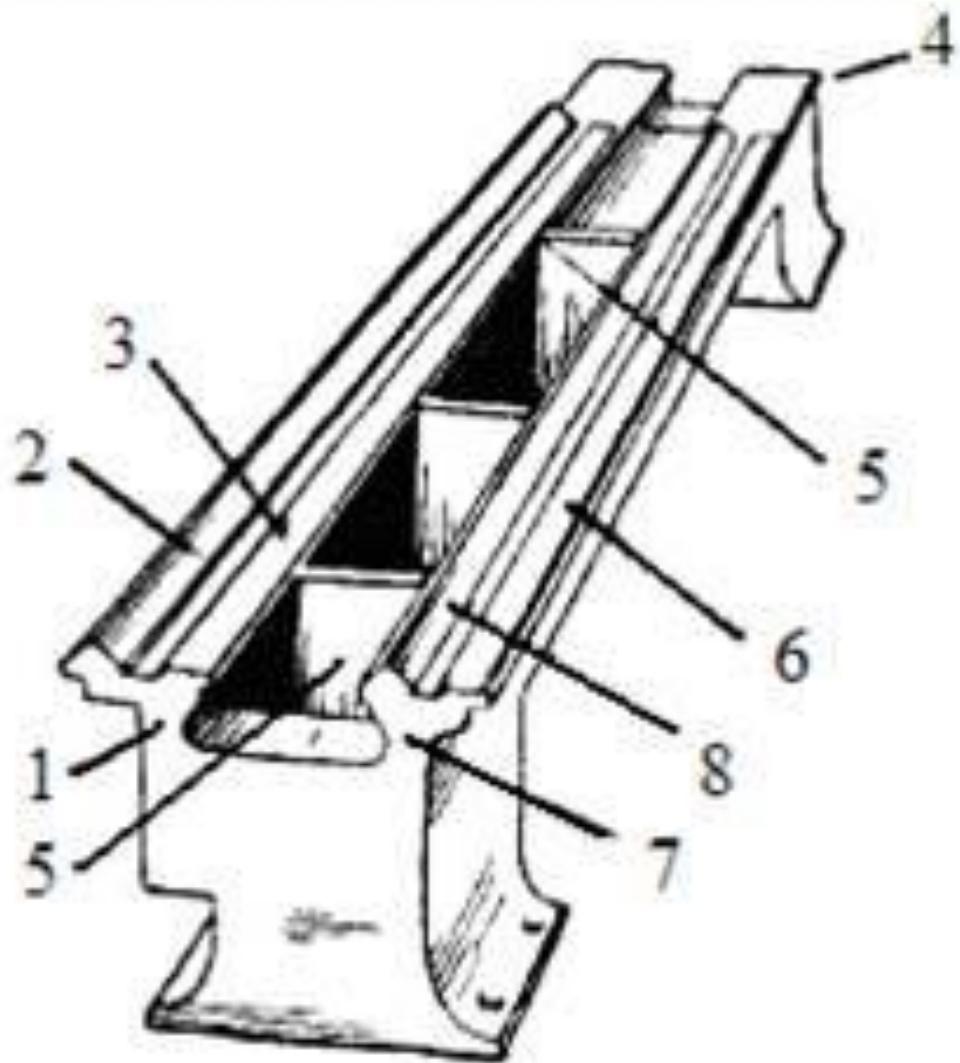

На станине, установленной на двух тумбах, монтируются все основные узлы станка.


Станина изготавливается из чугуна и состоит из двух продольных стенок 1 и 7, соединенных поперечными ребрами жесткости 5.

Станина имеет две плоские 3 и 6 и две призматические 2 и 8 направляющие.

Каретка суппорта движется, опираясь на одну призматическую 2 и одну плоскую 6 направляющие.

Другие направляющие – призматическая 8 и плоская 3 – служат для передвижения задней бабки и закрепления ее в требуемом положении.

На конце станины 4 закрепляют переднюю бабку.

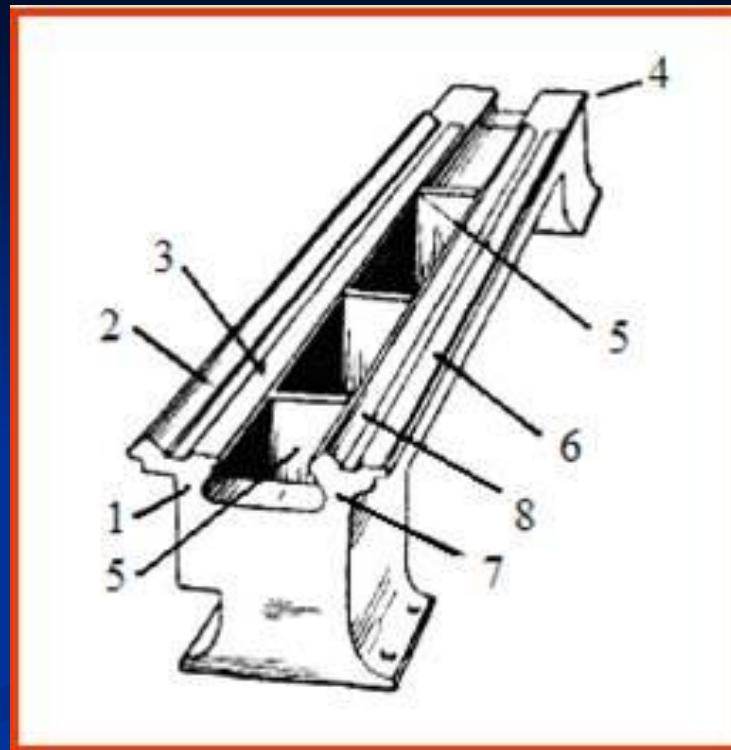

Передняя бабка

Передняя бабка служит для закрепления обрабатываемой детали и передачи ей главного движения – вращения.

Наиболее ответственной деталью передней бабки является шпиндель, представляющий собой стальной пустотелый вал.

На переднем конце шпинделя нарезана точная резьба, на которую можно навернуть кулачковый или поводковый патрон либо планшайбу.


В этом же конце шпинделя имеется коническое отверстие, в которое можно вставлять передний центр.

Шпиндель вращается в подшипниках передней бабки.


В передней бабке расположены также валы, зубчатые колеса и муфты, при помощи которых вращательное движение вала электродвигателя преобразуется в необходимое по скорости и направлению вращение шпинделя.

Такое устройство называется коробкой скоростей.

Чертеж шпинделя токарного станка

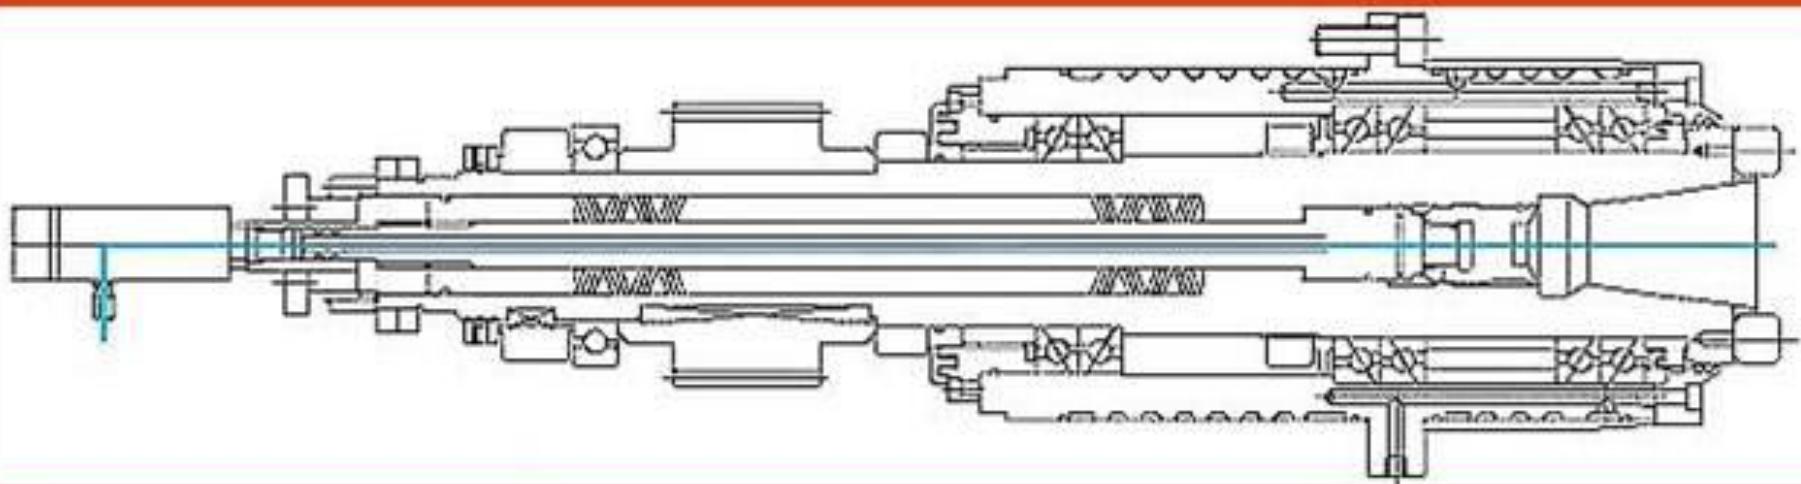

Шестискоростная коробка скоростей

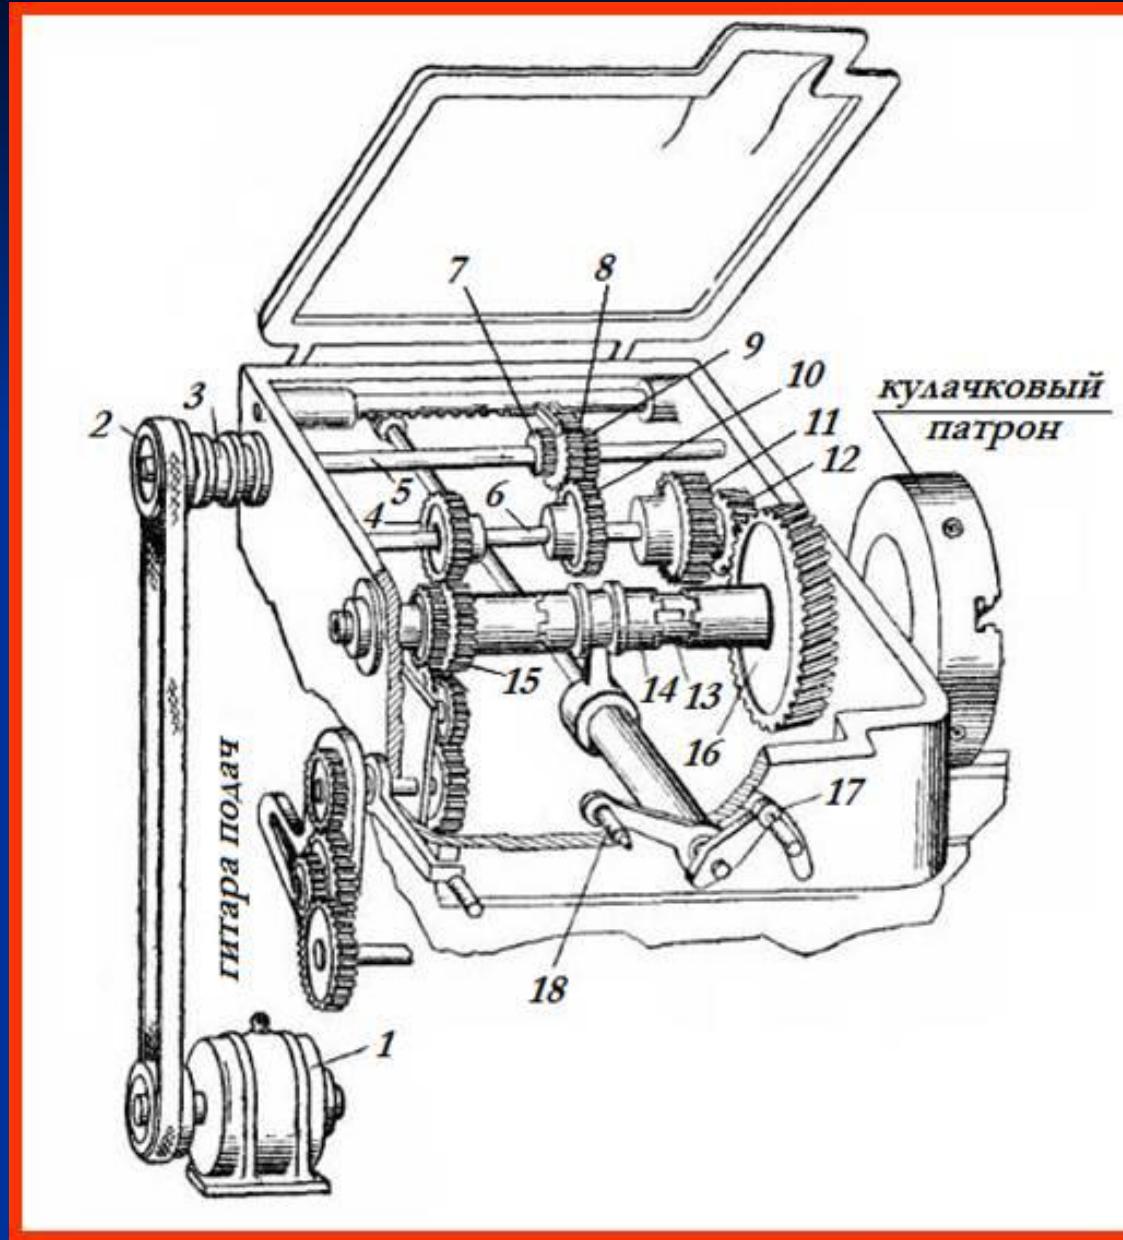

От электродвигателя 1 через плоскоременную передачу вращение передается на приводной шкив 2, который свободно сидит на валу 5 коробки скоростей.


Внутри шкива находится муфта включения 3.

При включении муфты 3, шкив 2 соединится с валом 5 коробки скоростей и приведет его во вращение.

На валу 5 сидит блок зубчатых колес 7, 8 и 9, который можно перемещать по шпонке вдоль вала 5 рукояткой 17.

В правом положении блока колесо 9 сопрягается с колесом 11, в среднем положении – колесо 8 с колесом 10 и в левом положении – колесо 7 с колесом 4. Колеса 4, 10 и 11 сидят жестко на валу 6.

Передаточные отношения зубчатых колес во всех трех случаях различны. Поэтому, валу 6 можно сообщить три различных числа оборотов в зависимости от того, какая пара зубчатых колес находится в сопряжении.

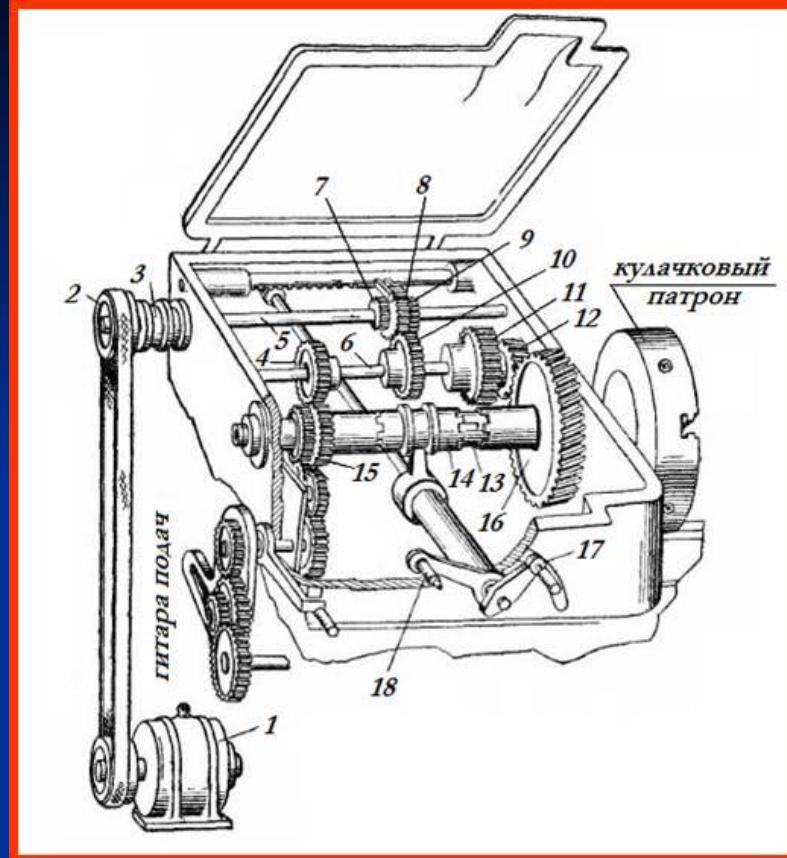

Двусторонняя зубчатая муфта 14 перемещается рукояткой 18 по шпонке шпинделя 13 и всегда соединена со шпинделем.


Допустим, что муфта 14 включена вправо.

Вращение шпинделю передается через зубчатые колеса 12 и 16.


Если муфта 14 включена влево, то передача происходит через колеса 4 и 15.

Шпиндель получает всего шесть различных чисел оборотов путем переключения рукояток 17 и 18.


В какое положение необходимо поставить рукоятки 17 и 18 для получения требуемого числа оборотов шпинделя, указано на металлической табличке, прикрепленной к стенке передней бабки.

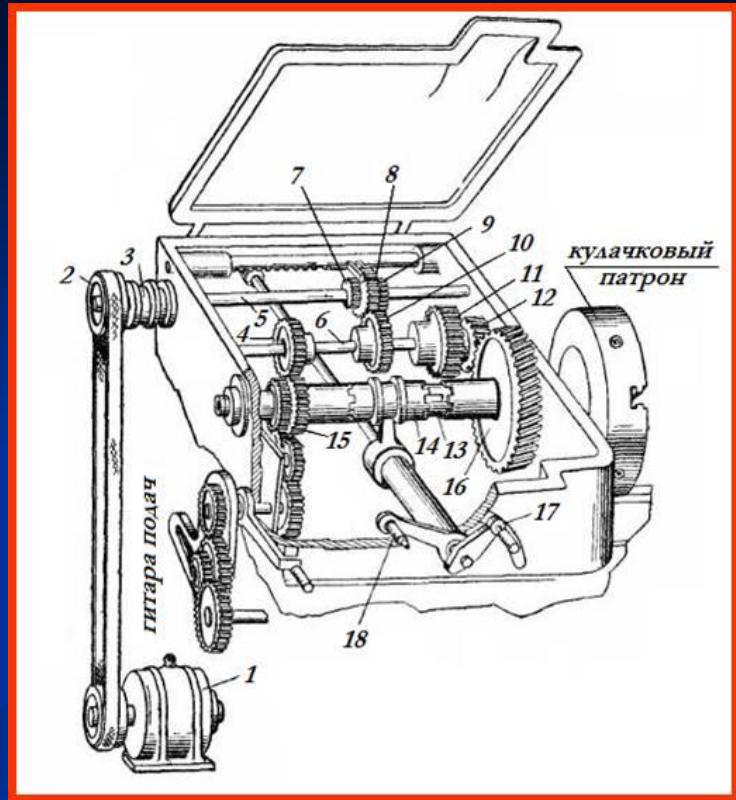

Патрон

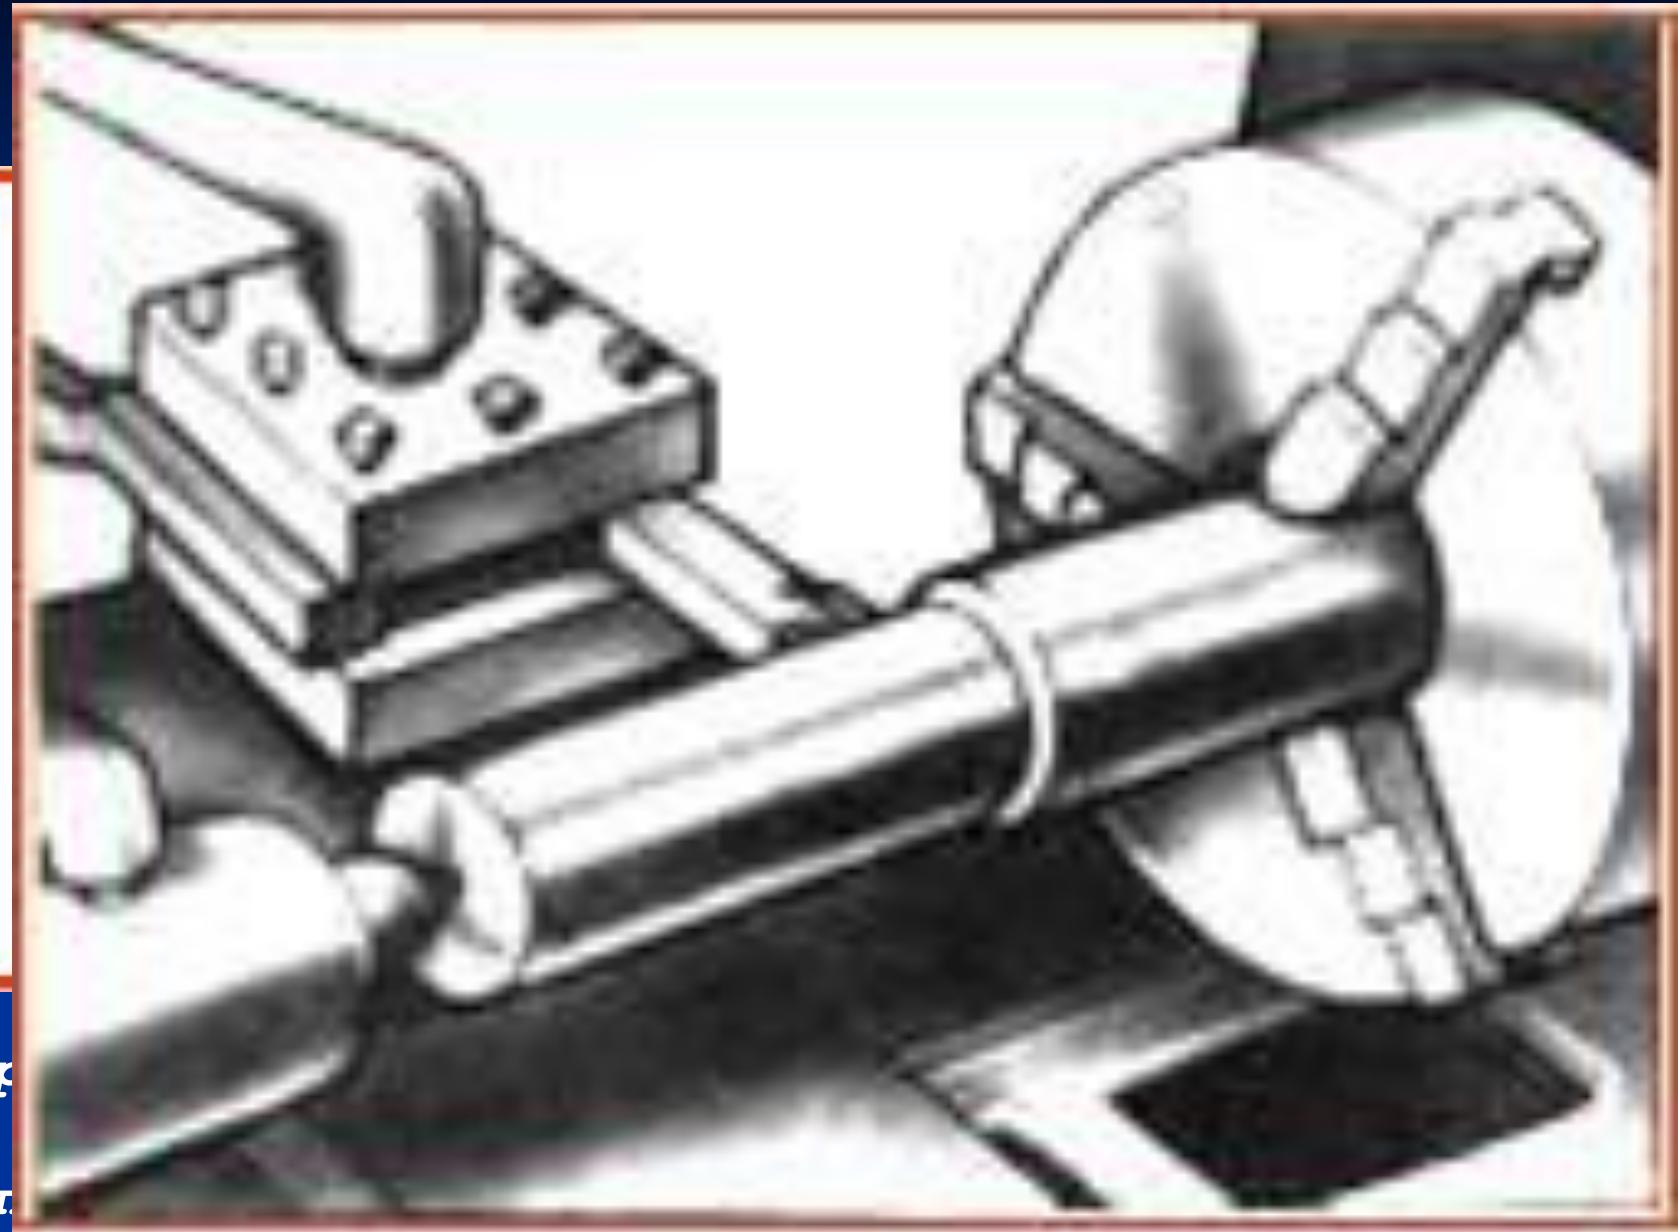


Планшайба

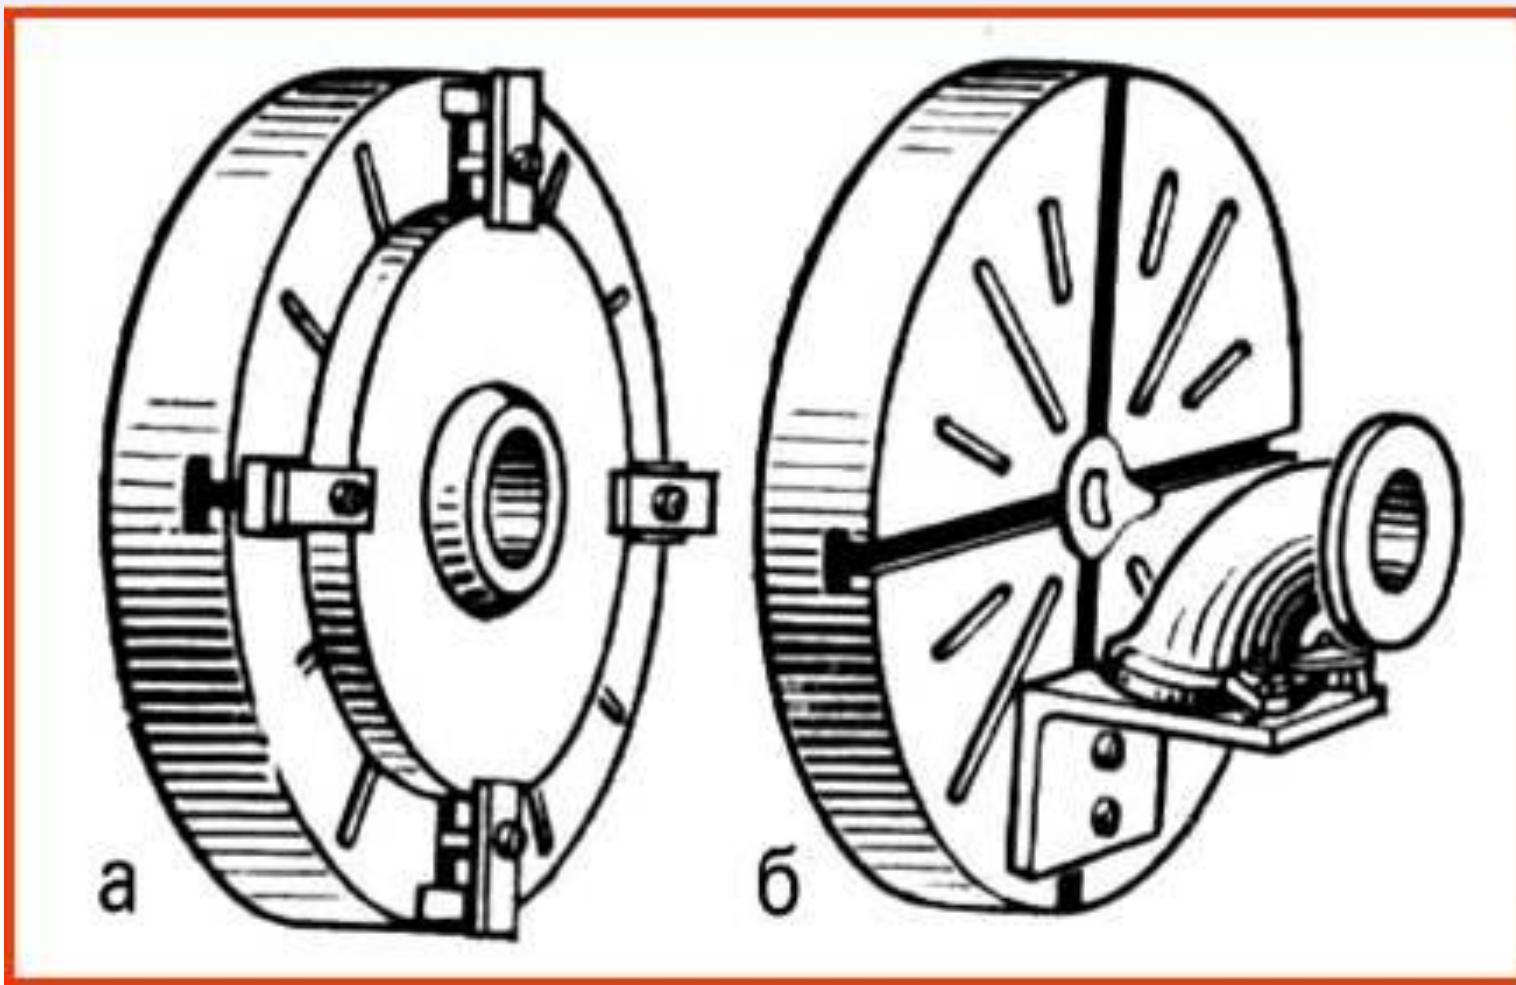

Крепление деталей на планшайбе: а – при помощи прихватов; б – при помощи уголника.

Суппорт токарного станка

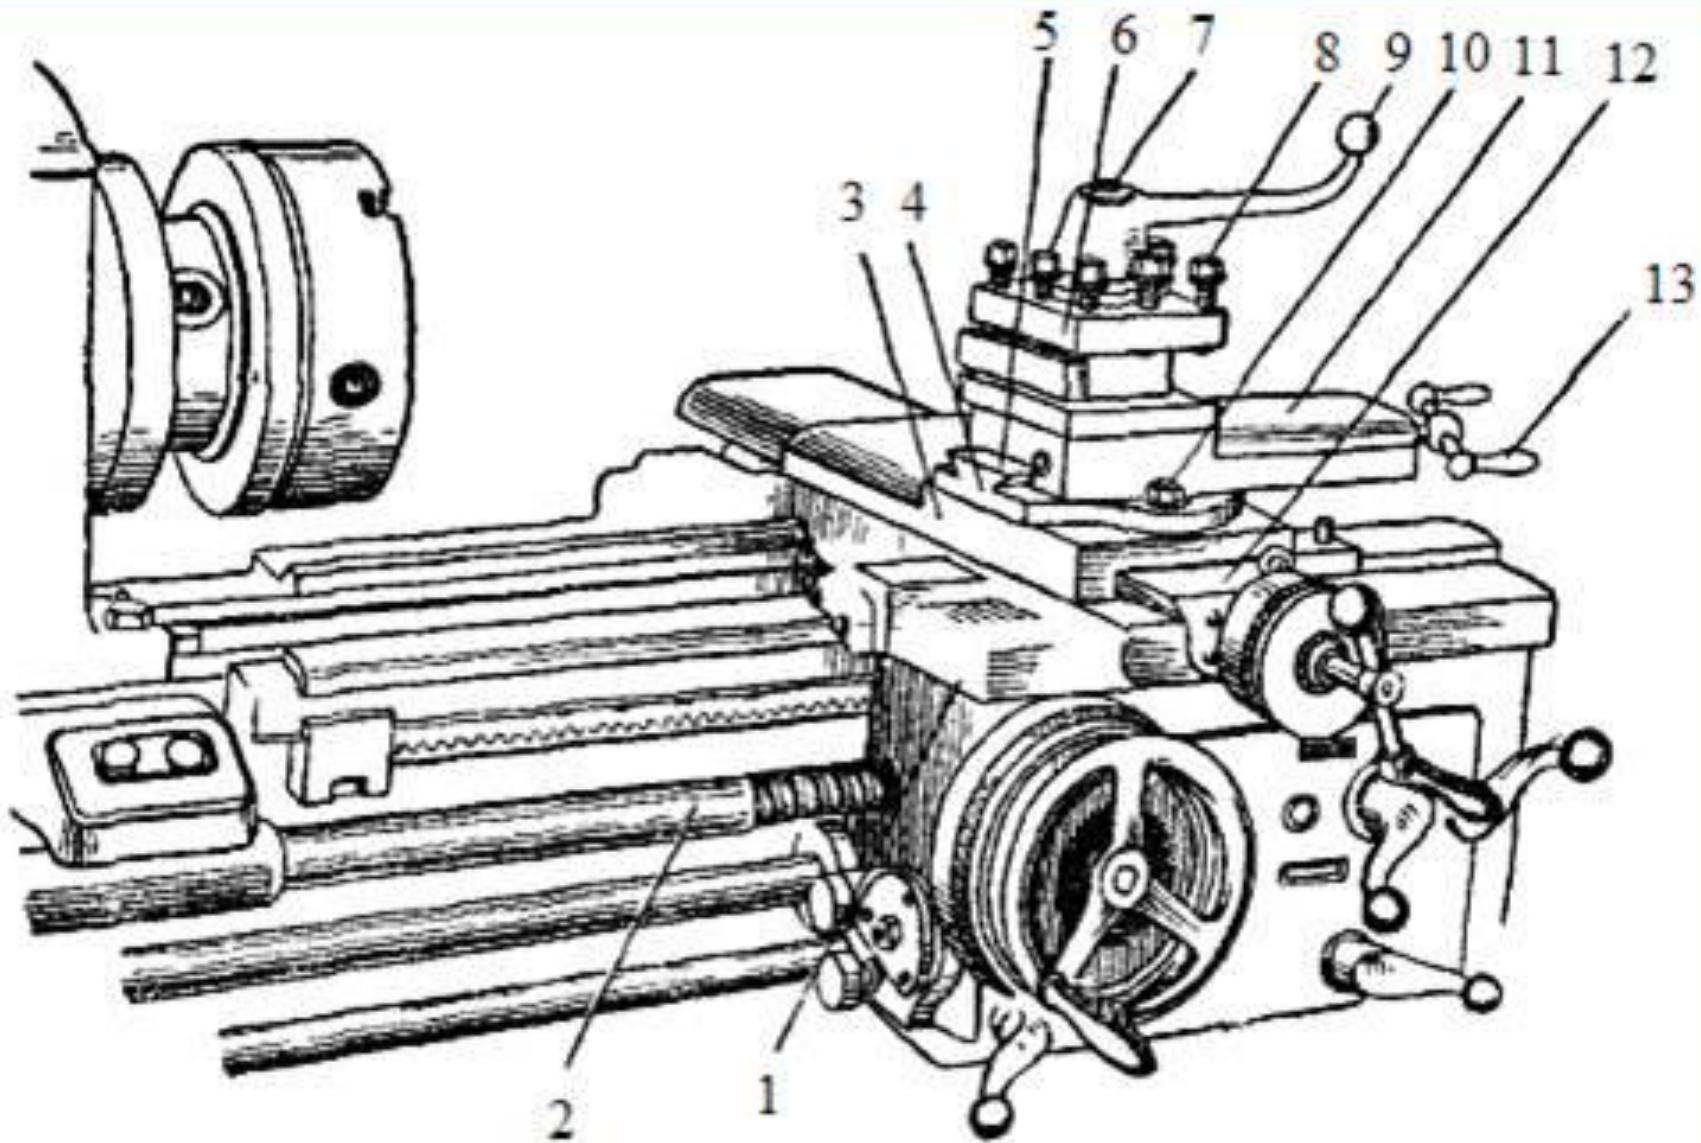


Суппорт токарного станка предназначен для закрепления на нем режущего инструмента и сообщения ему движения подачи при обработке.

Нижняя плита 1 суппорта, называется **продольной кареткой**, перемещается по направляющим станины механически или вручную.

Резец при этом движется в продольном направлении (продольная подача).

На верхней поверхности каретки имеются **поперечные направляющие** 12 в форме ласточкина хвоста, расположенные перпендикулярно к направляющим станины.

По направляющим 12 перемещаются **поперечные салазки** 3 суппорта (поперечная подача).

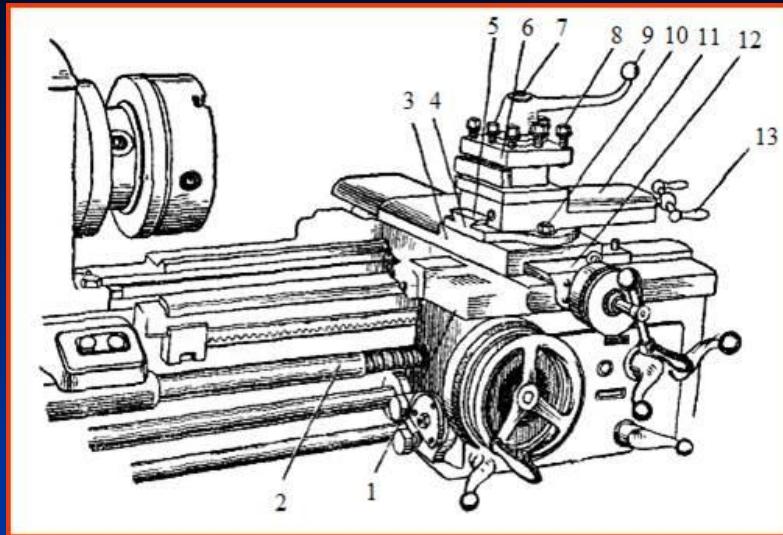

На поперечных салазках расположены направляющие 5, по которым при вращении рукоятки 13 перемещаются верхние салазки суппорта 11.


На верхней части суппорта устанавливают резцедержатель 6 для закрепления резцов.

В ней можно закрепить винтами 8 четыре резца одновременно.


Работать можно любым из установленных резцов.

Для этого нужно повернуть головку и поставить требуемый резец в рабочее положение.

После каждого поворота головку нужно зажать рукояткой 9.

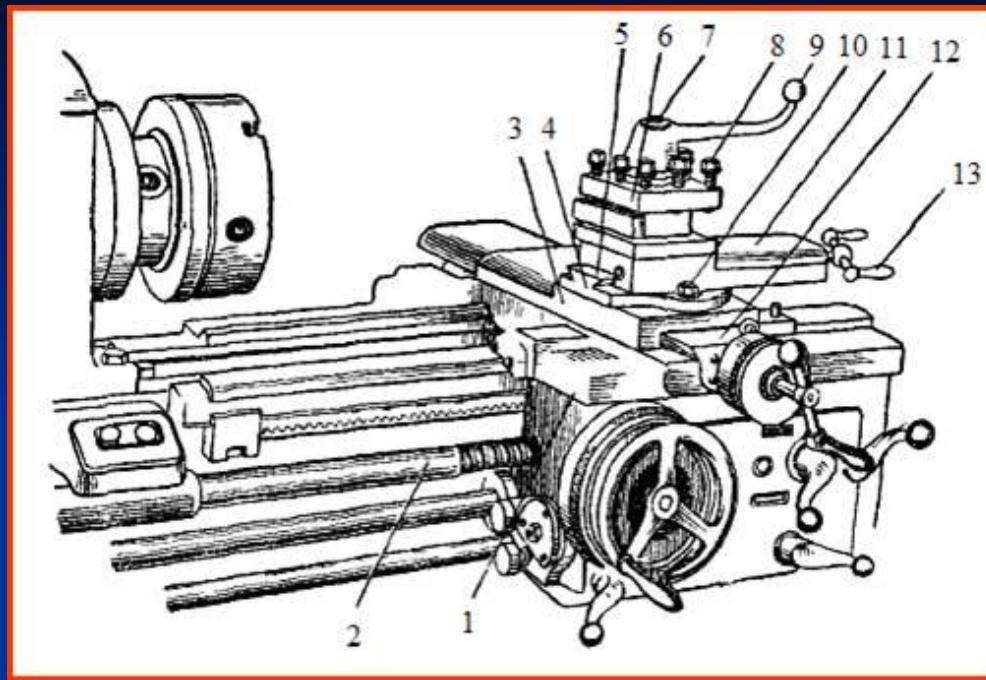

Задняя бабка

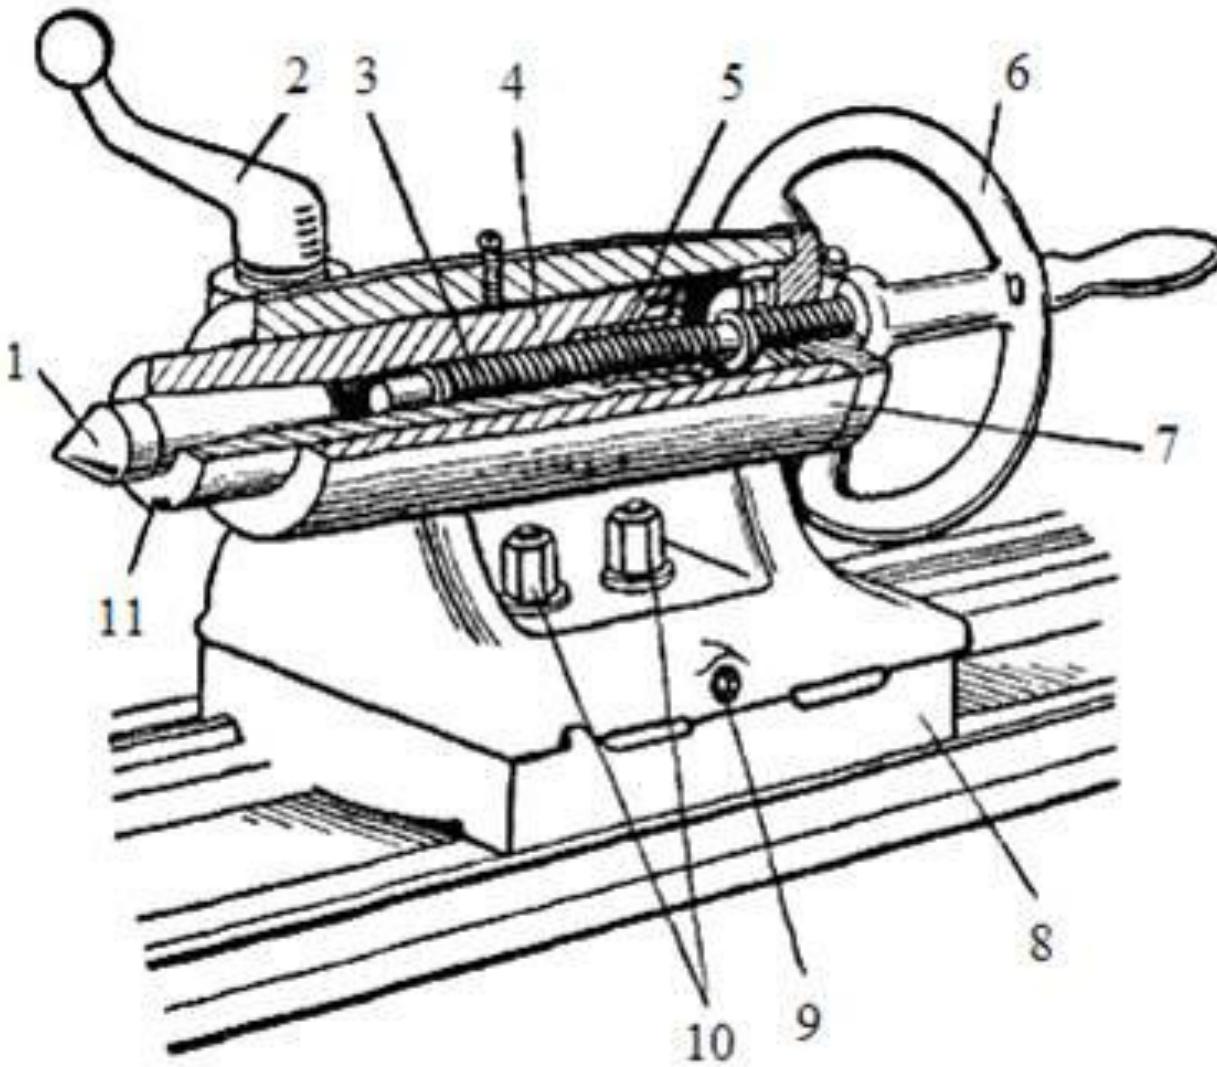

Корпус 7 задней бабки расположен на плите 8, передвигаемой по направляющим станины, чтобы закрепить заднюю бабку в нужном положении используют зажимные болты 10.

В отверстии корпуса в продольном направлении перемещаться пиноль 4 при помощи маховика 6 и винта 3, с закрепленной в ней гайкой 5.


Чтобы пиноль не поворачивалась, в ней сделан шпоночный паз 11.

Рукоятка 2 служит для закрепления пиноли в корпусе задней бабки.


С переднего конца пиноль снабжена коническим отверстием, в которое вставляется конический хвостовик центра 1 или хвостовая часть инструмента - сверла, зенкера или развертки.

Оси шпинделя станка и пиноли задней бабки должны совпадать; для установки пиноли по оси шпинделя служит винт 9.

Винтом 9 можно смещать корпус 7 относительно плиты 8 в попечном направлении, к чему прибегают иногда при точении конических поверхностей.

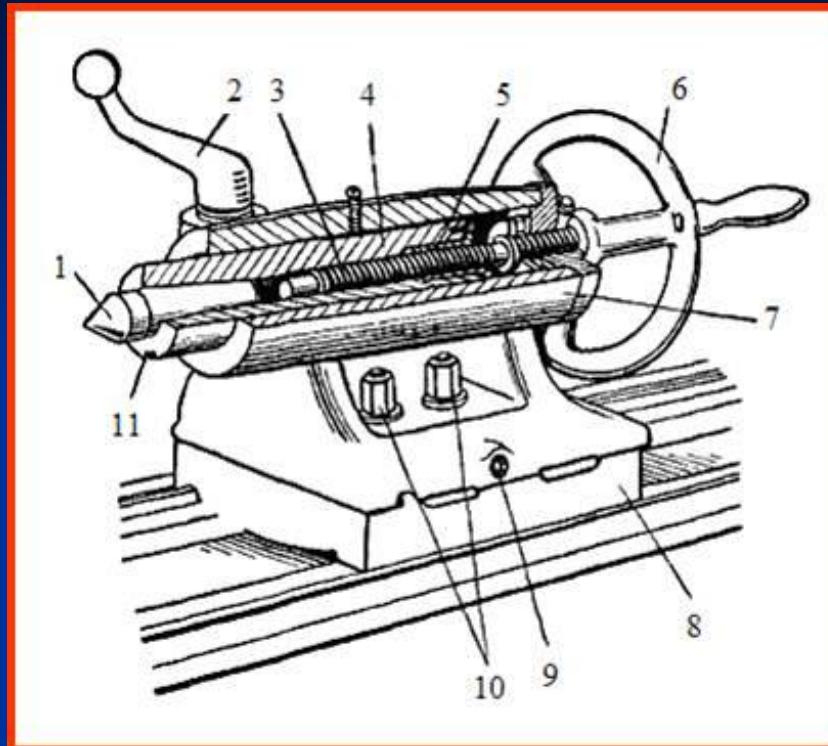

Фартук токарного станка

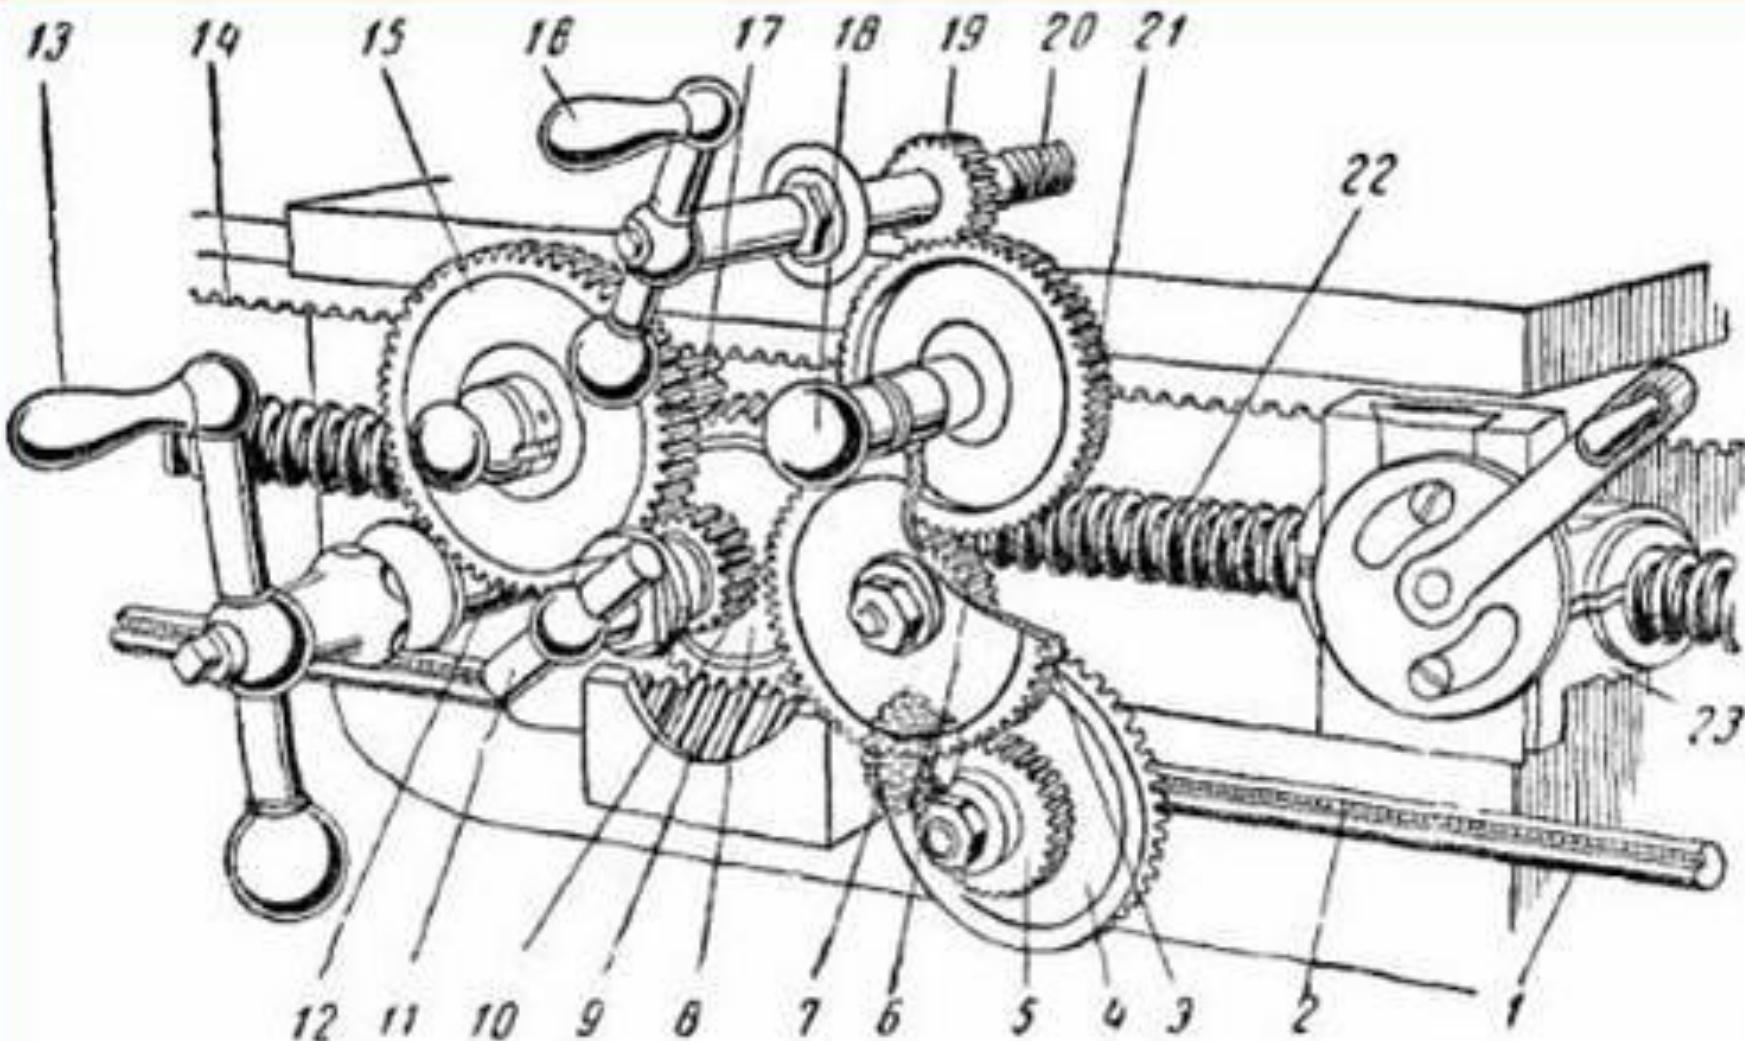


К нижней поверхности продольных салазок суппорта прикреплен фартук - часть станка, в которой заключены механизмы для продольного и поперечного перемещения суппорта с резцом.

Эти перемещения могут совершаться механически и вручную.

Продольная подача резца при выполнении всех токарных работ, кроме нарезания резьбы резцом, осуществляется при помощи скрепленной со станиной зубчатой рейки 14 и катящегося по ней зубчатого колеса 17.

Это колесо может получать вращение либо механически – от ходового вала 1, либо вручную.

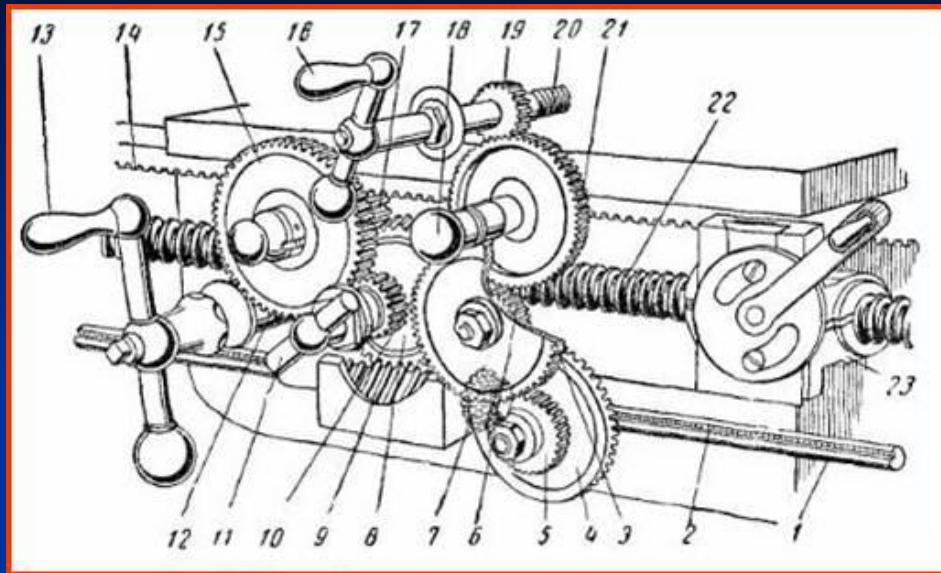

Механическая продольная подача
осуществляется следующим образом.

В длинную шпоночную канавку 2 ходового вала 1 входит шпонка сидящего на нем червяка 9.


Вращаясь, червяк приводит в движение червячное колесо 8.

Для включения механической продольной подачи нужно рукояткой 11 соединить (с помощью муфты) червячное колесо с колесом 10.

Колесо 10 сообщает вращение колесу 15, а вместе с ним будет вращаться сидящее на том же валике реечное колесо 17.

Колесо 17 катится по неподвижной рейке 14, приводя в движение фартук и суппорт с резцом вдоль станины.

Ручная продольная подача производится рукояткой 13 через колеса 12, 15, 17 и рейку 14.

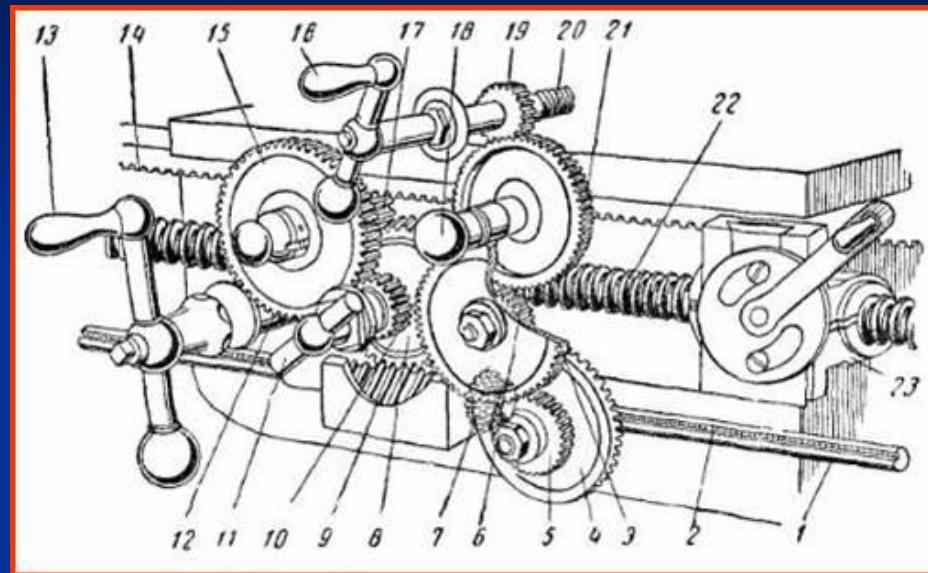

Для осуществления механической поперечной подачи рядом с червяком 9 на ходовом валу сидит коническое зубчатое колесо 7, шпонка которого также скользит в длинной шпоночной канавке 2 ходового вала 1.

Вращаясь вместе с валом, колесо 7 приводит во вращение другое коническое колесо 4 и цилиндрические колеса 5, 3, 6 и 21.


Посредством кнопки 18 можно колесо 21 соединить с колесом 19.

Вместе с колесом 19 приходит во вращение винт 20, осуществляя поперечную подачу резца.

Для выключения поперечной подачи колесо 21 выводят из зацепления с колесом 19, пользуясь той же кнопкой 18.

Ручная поперечная подача производится рукояткой 16.

Для продольного перемещения суппорта с резцом при нарезании резьбы пользуются ходовым винтом 22, с которым слизана разъемная гайка 23, установленная в фартуке.

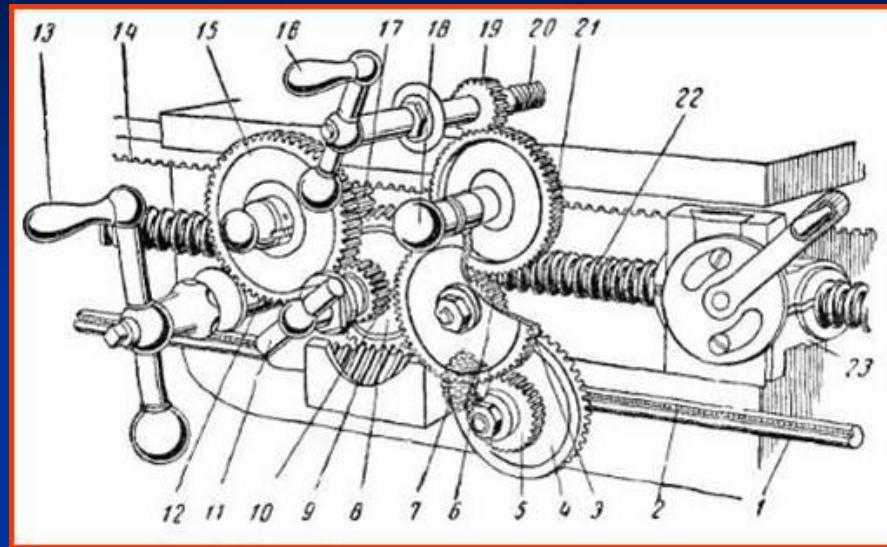

1



2



3



4



5

Движения в токарном станке 16К20


Гла
ши

Дви
рез
про

Пр

Пог

ни
в
от

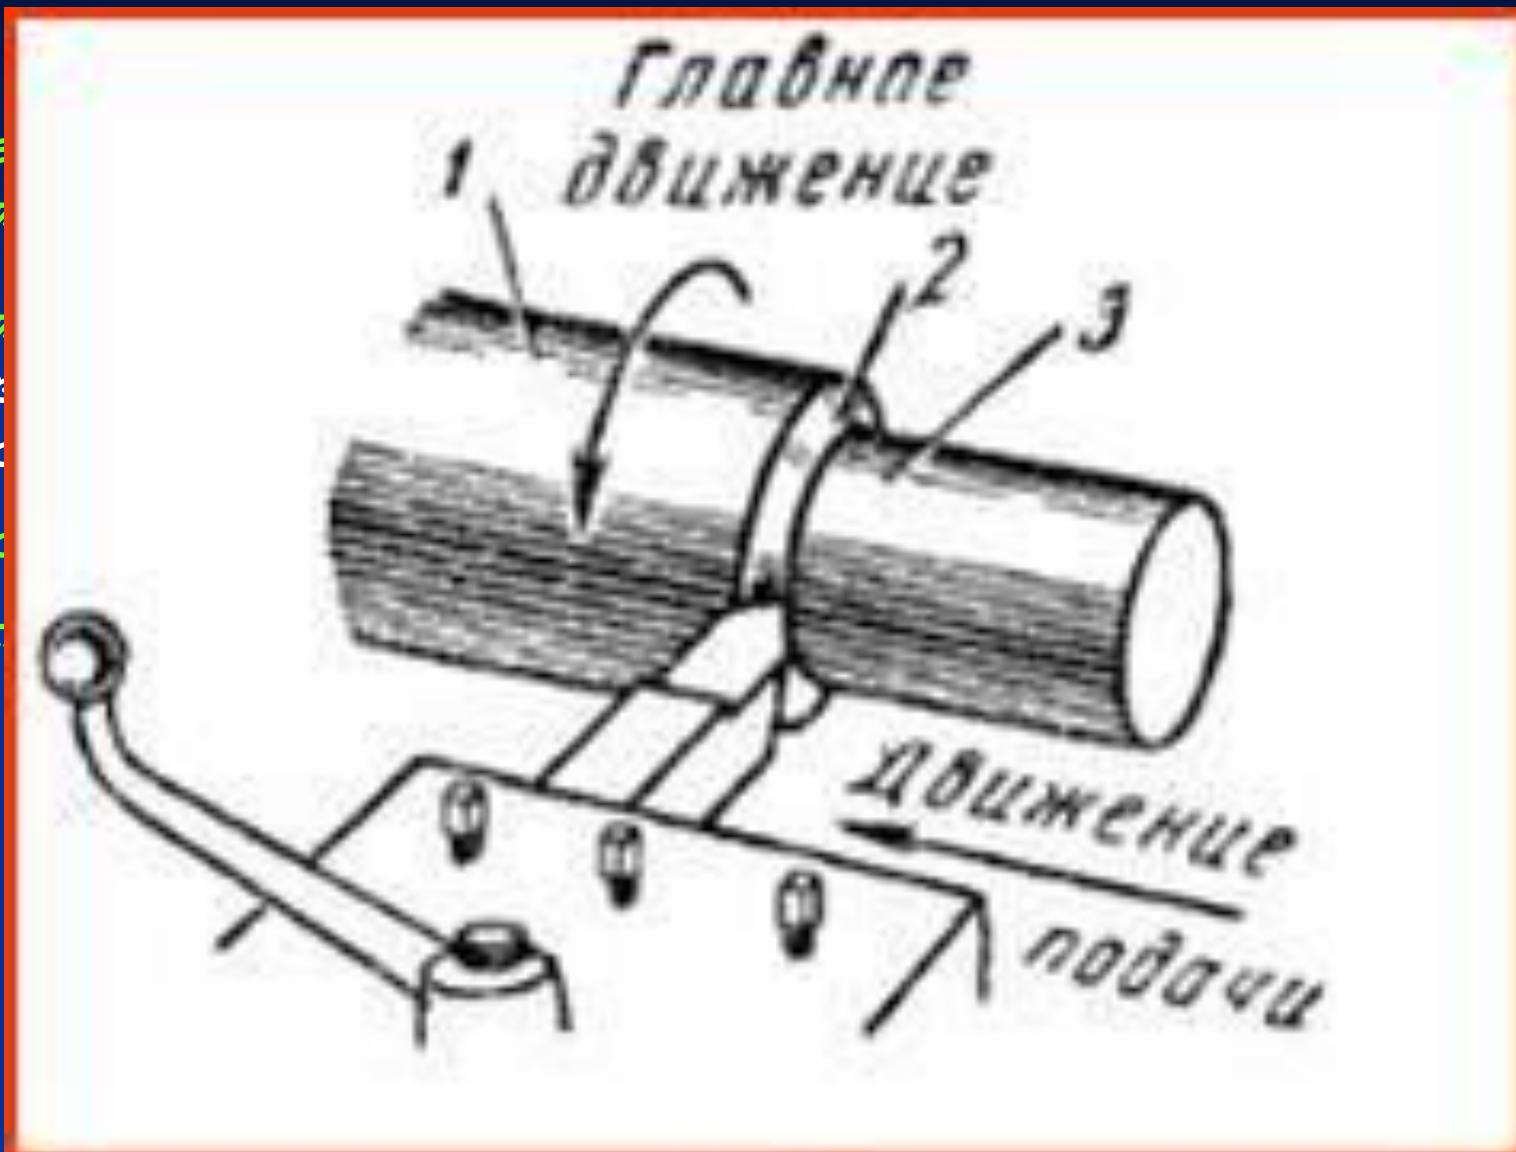


Назначение токарно-винторезных станков


Токарно-винторезные станки предназначены для обработки точением, включая нарезание резьбы, единичных деталей и малых групп деталей типа тел вращения.

Техническими параметрами, по которым классифицируют токарно-винторезные станки, являются наибольший диаметр D обрабатываемой заготовки (детали) или высота центров над станиной (равная $0,5 D$), наибольшая длина L обрабатываемой заготовки (детали) и масса станка.

Кинематическая схема простейшего токарно-винторезного станка

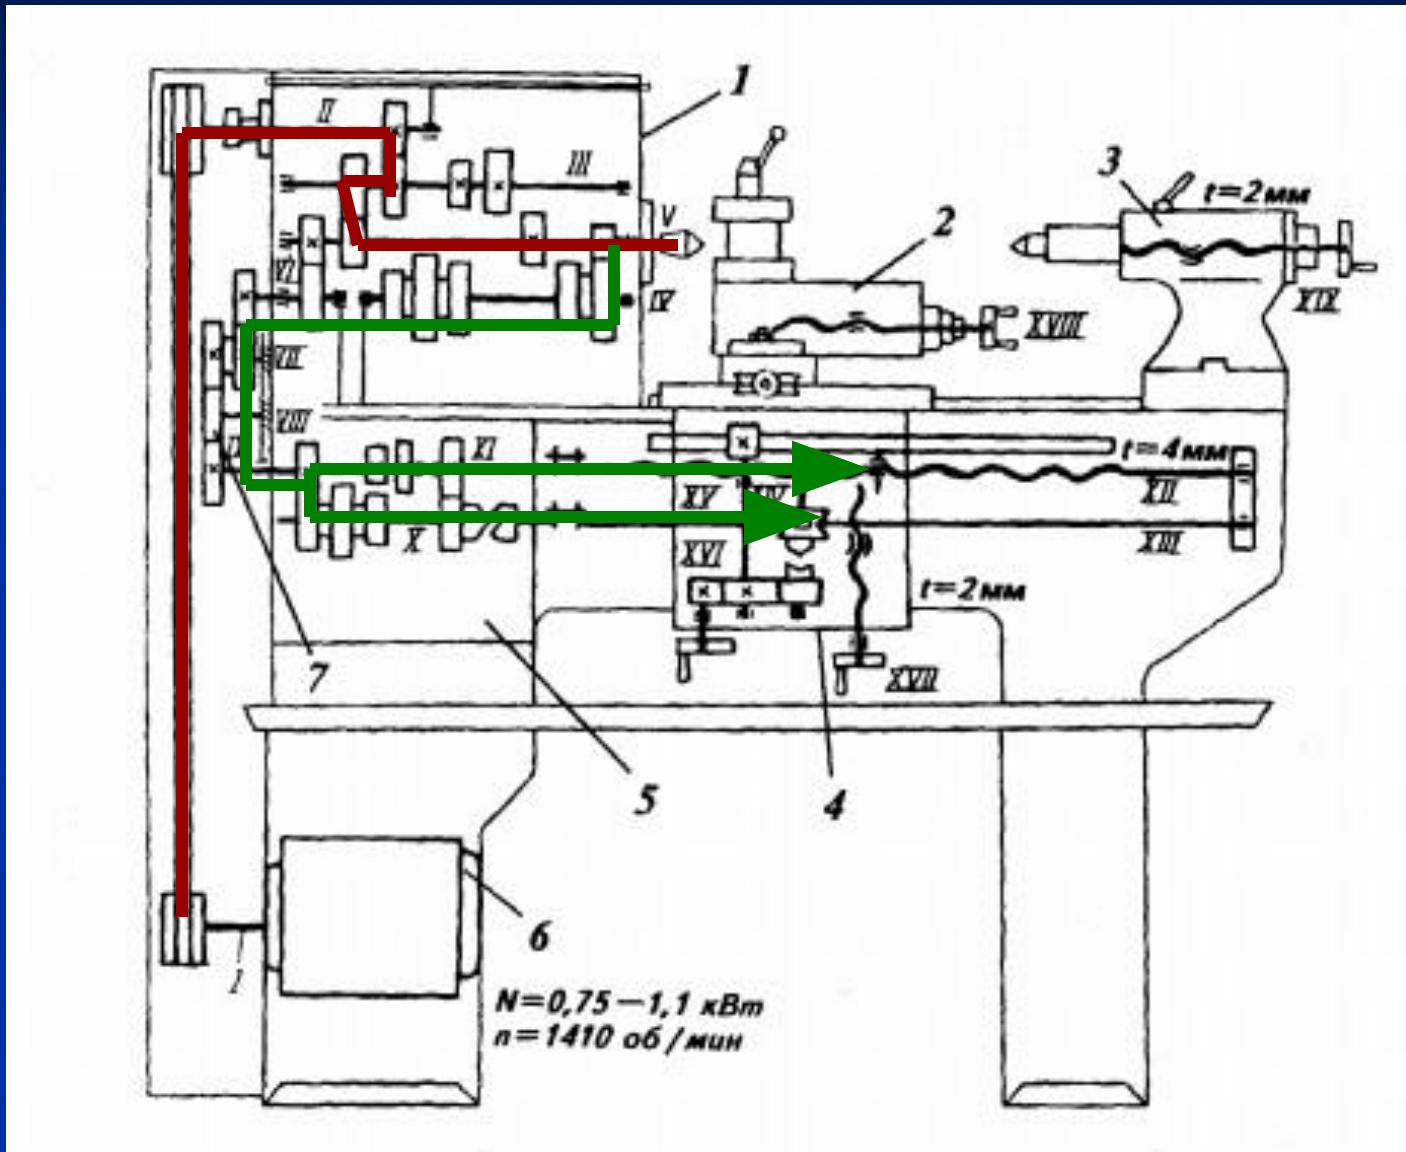

Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16К20

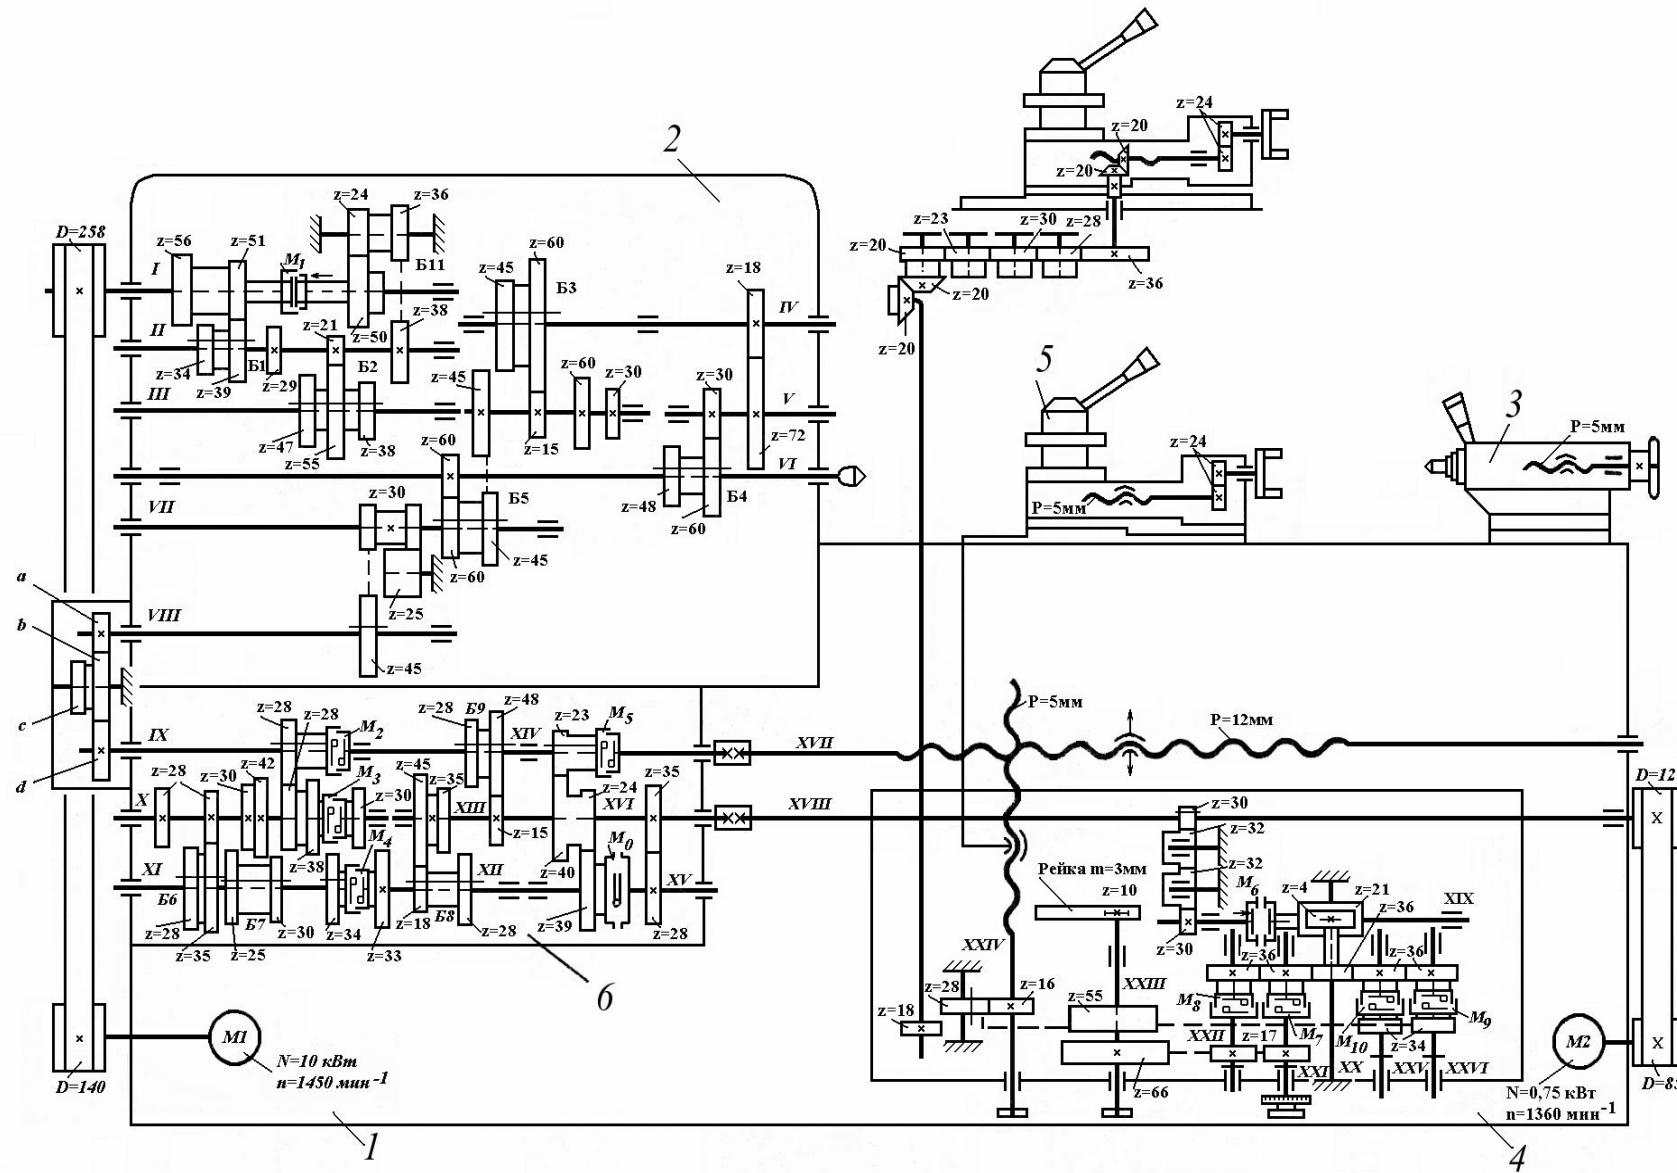

Тяжелый токарно-винторезный станок



9.2. Токарно-револьверные станки




Назначение токарно-револьверных станков


Токарно-револьверные станки применяются в серийном производстве для изготовления деталей сложной конфигурации из прутка или штучных заготовок. В зависимости от этого станки подразделяются на прутковые и патронные.

Особенностью конструкции токарно-револьверных станков является наличие поворотной, реже линейно перемещаемой револьверной головки, в которой располагаются необходимые для обработки комплекты инструментов в требуемой последовательности. В этих станках, как правило, отсутствует задняя бабка.

Револьверная головка

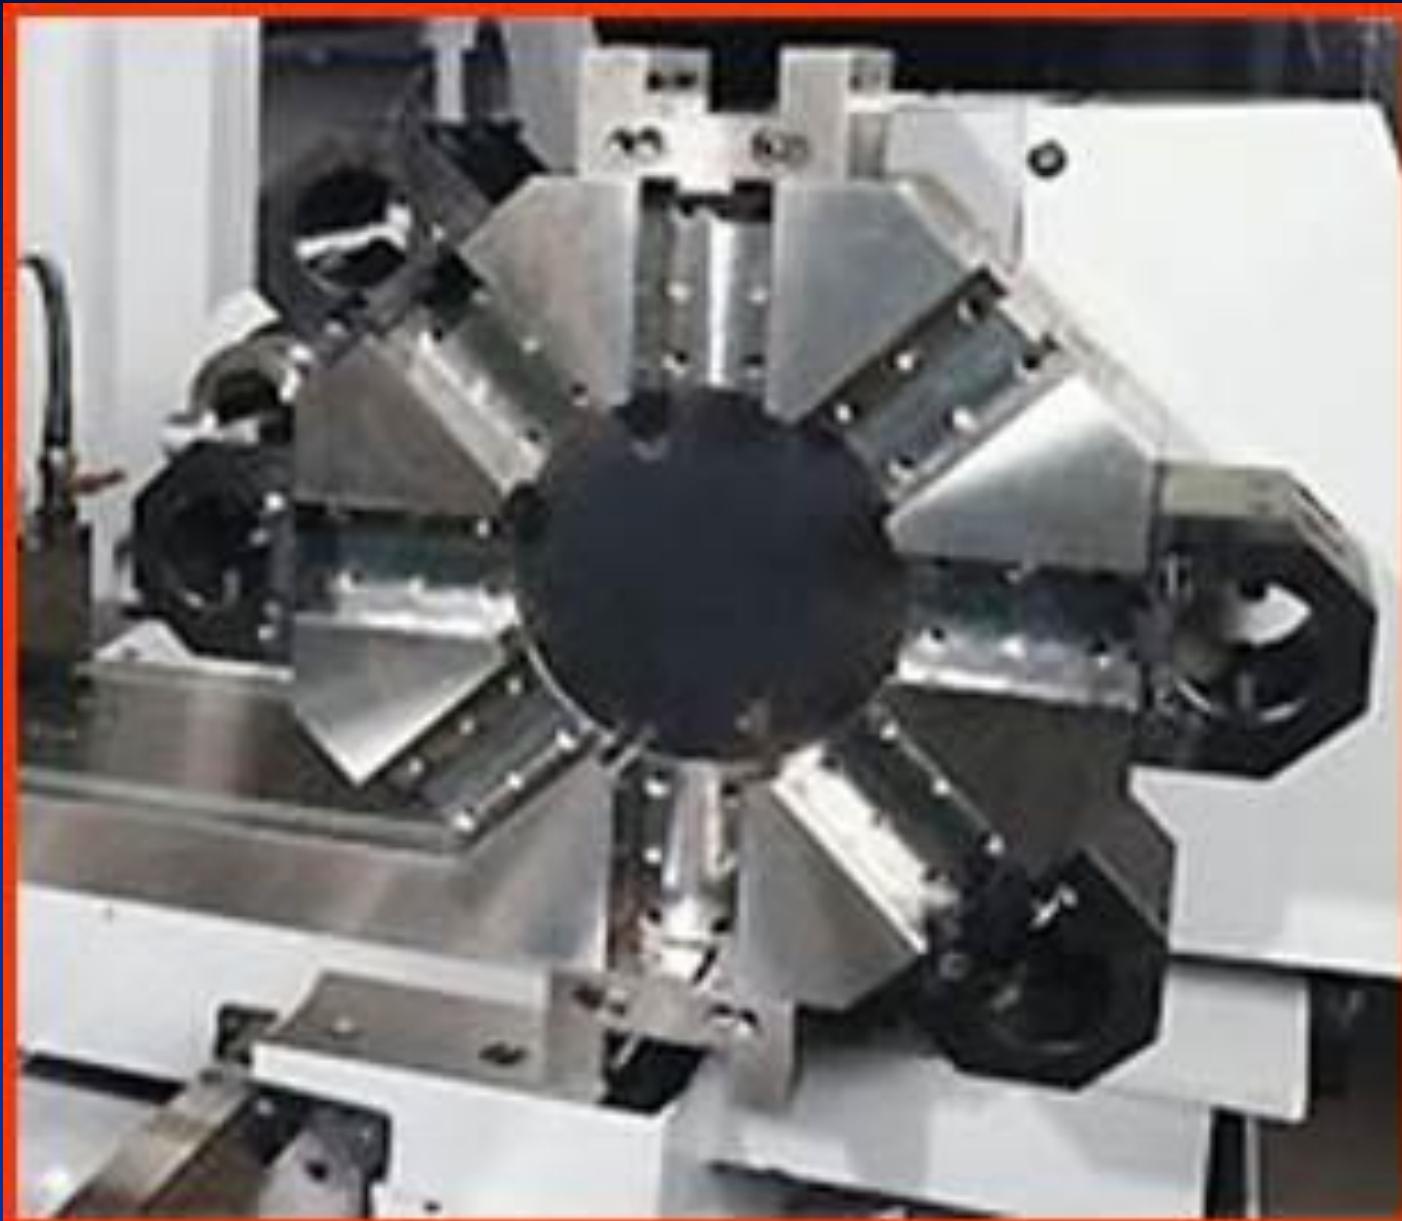


Токарно-револьверный станок с вертикальной осью вращения револьверной головки

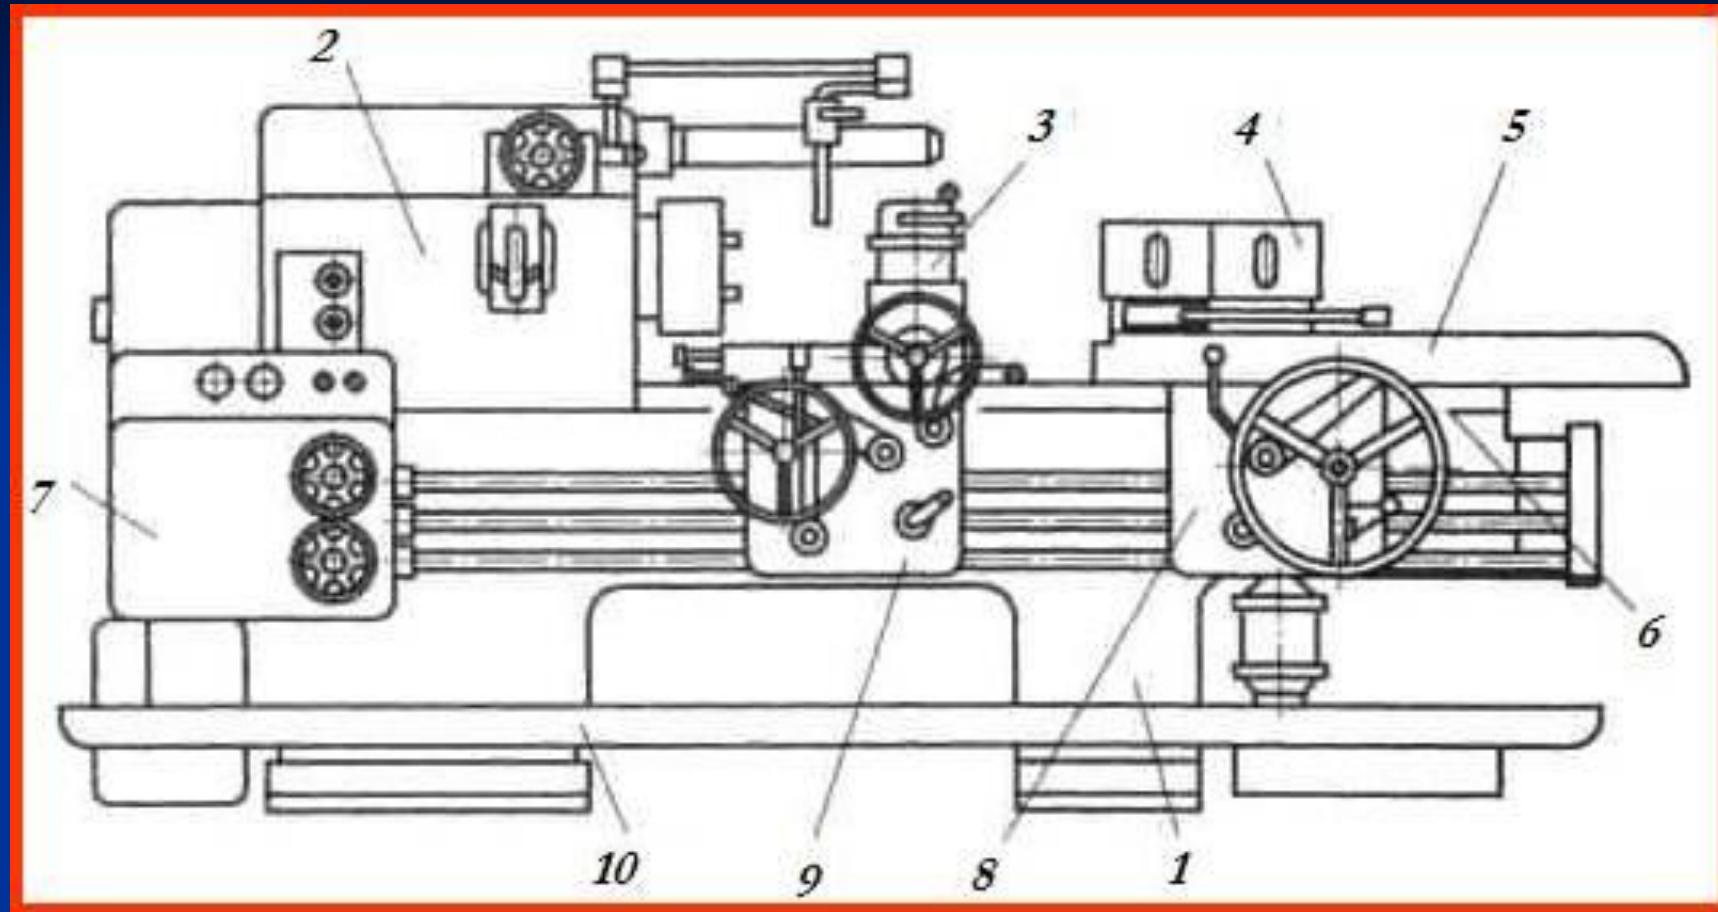

1 — станина; 2 — передняя бабка; 3 — поперечный суппорт; 4 — револьверная головка; 5 — продольный суппорт; 6 — направляющая; 7 — коробка подач; 8, 9 — фартуки продольного и поперечного суппортов соответственно; 10 — поддон.

Токарно-револьверный станок с горизонтальной осью вращения револьверной головки

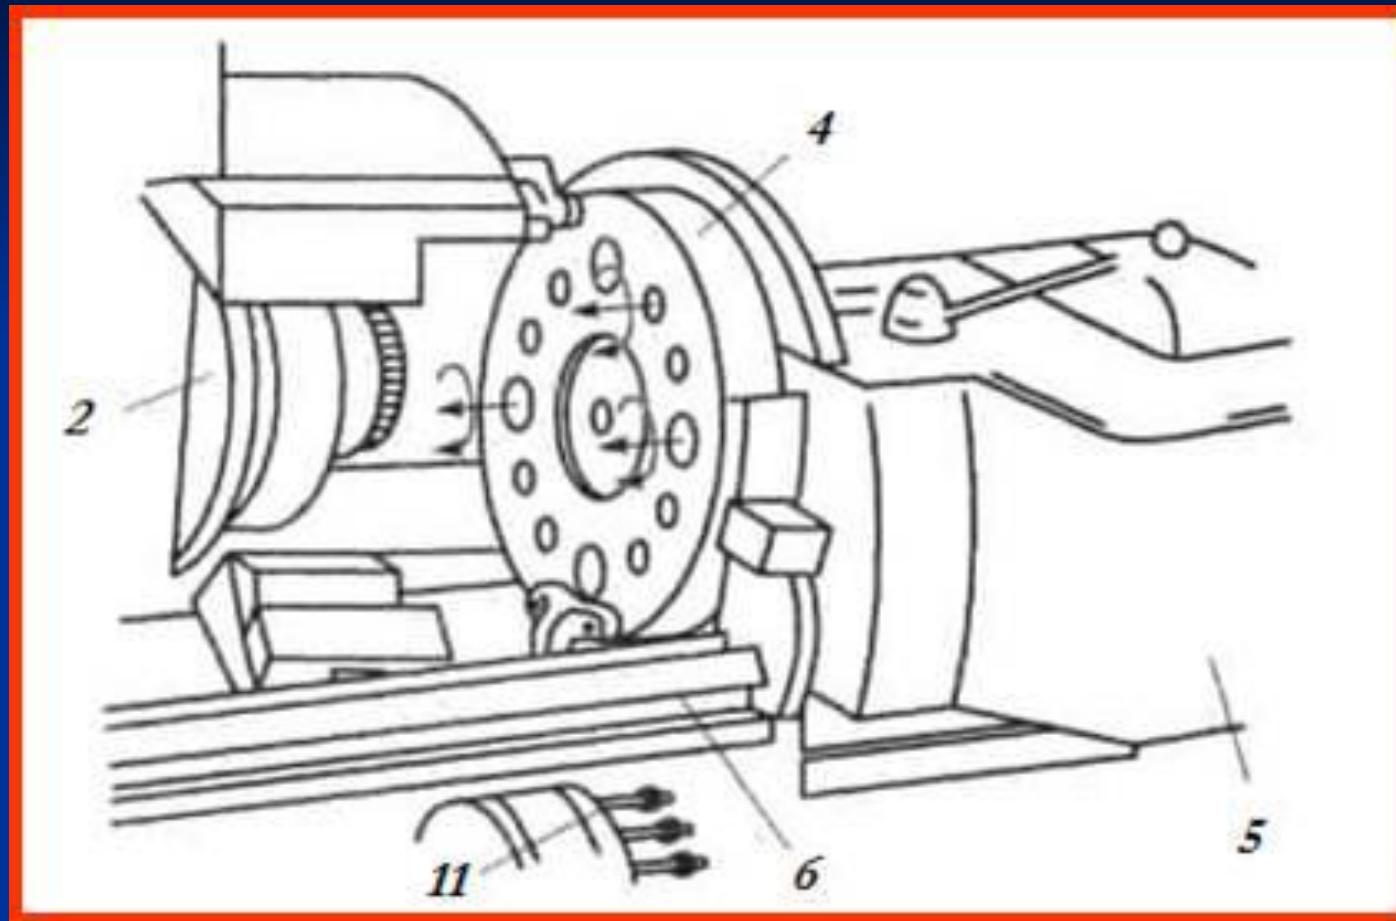

2 — передняя бабка; 4 — револьверная головка; 5— продольный суппорт; 6 — направляющая; 11 — упор.

Преимуществами токарно-револьверных станков по сравнению с токарными являются возможность сокращения машинного времени в результате применения многорезцовых головок и одновременной обработки инструментами револьверной головки и поперечного суппорта.

Сравнительно малые затраты вспомогательного времени, в результате предварительной наладки станка на обработку несколькими инструментами.

9.3. Токарные лобовые станки




Назначение токарных лобовых станков

Токарные лобовые станки с ручным управлением служат для обработки заготовок типа тел вращения небольшой высоты и больших диаметров - шкивов, вагонных колес, маховиков и др.


На станках этого типа заготовки устанавливают на **планшайбе**, обтачивают наружные цилиндрические и конические поверхности, обрабатывают торцы, растачивают, протачивают канавки.

Планшайба токарного лобового станка

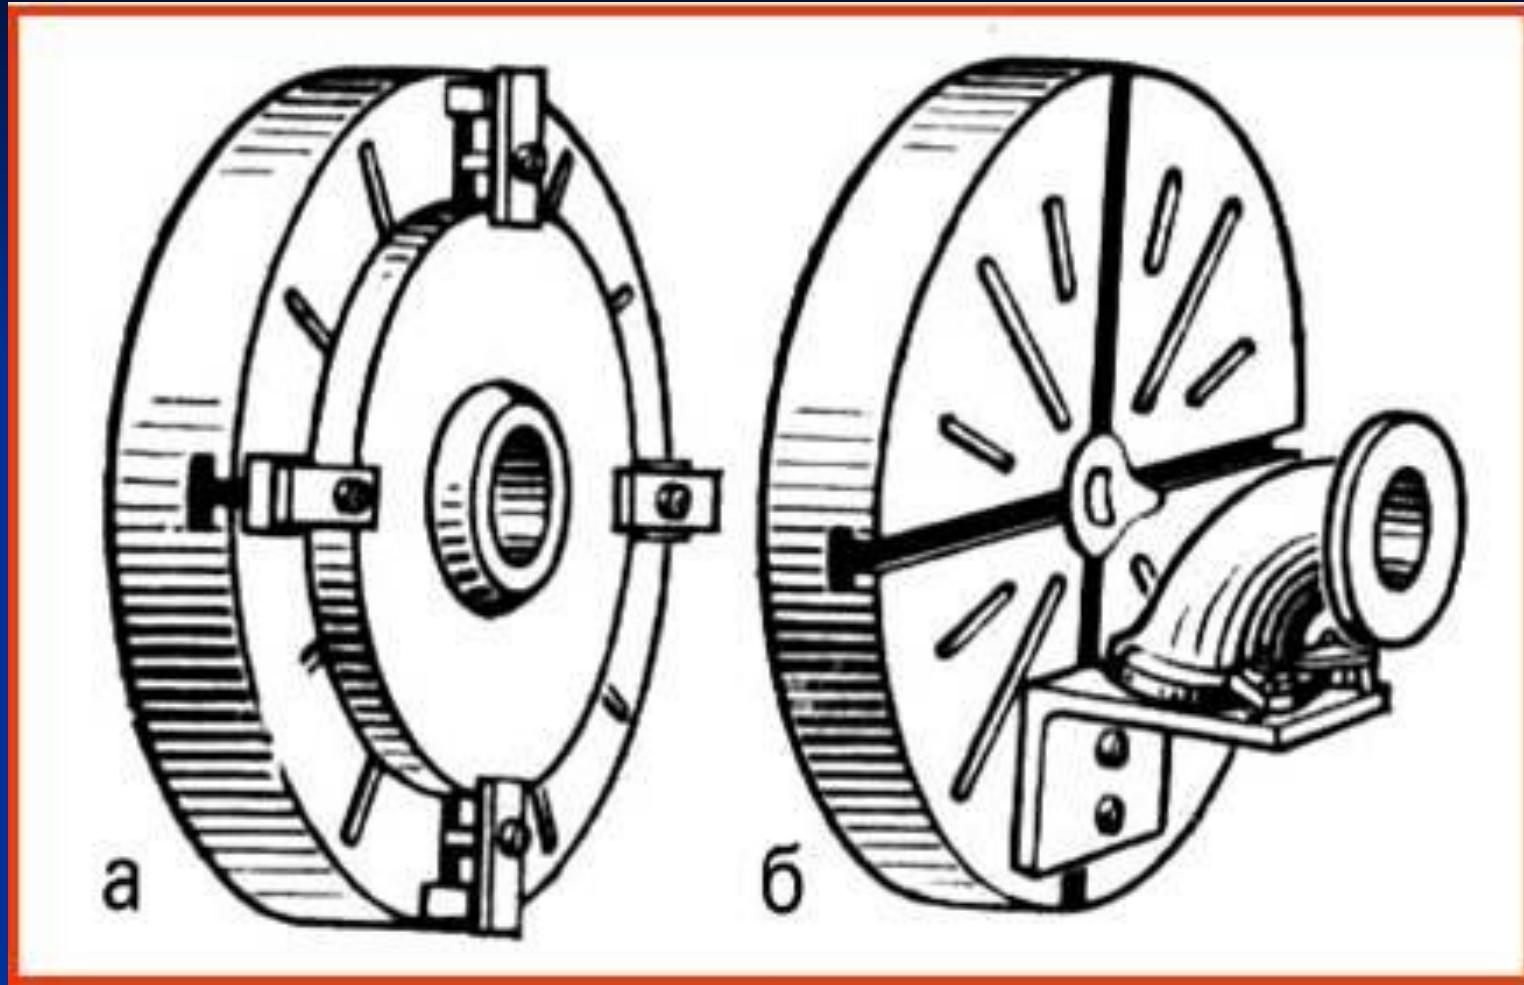


Крепление деталей на планшайбе: а — при помощи прихватов;
б — при помощи угольника.

Лоботокарные станки с единой станиной

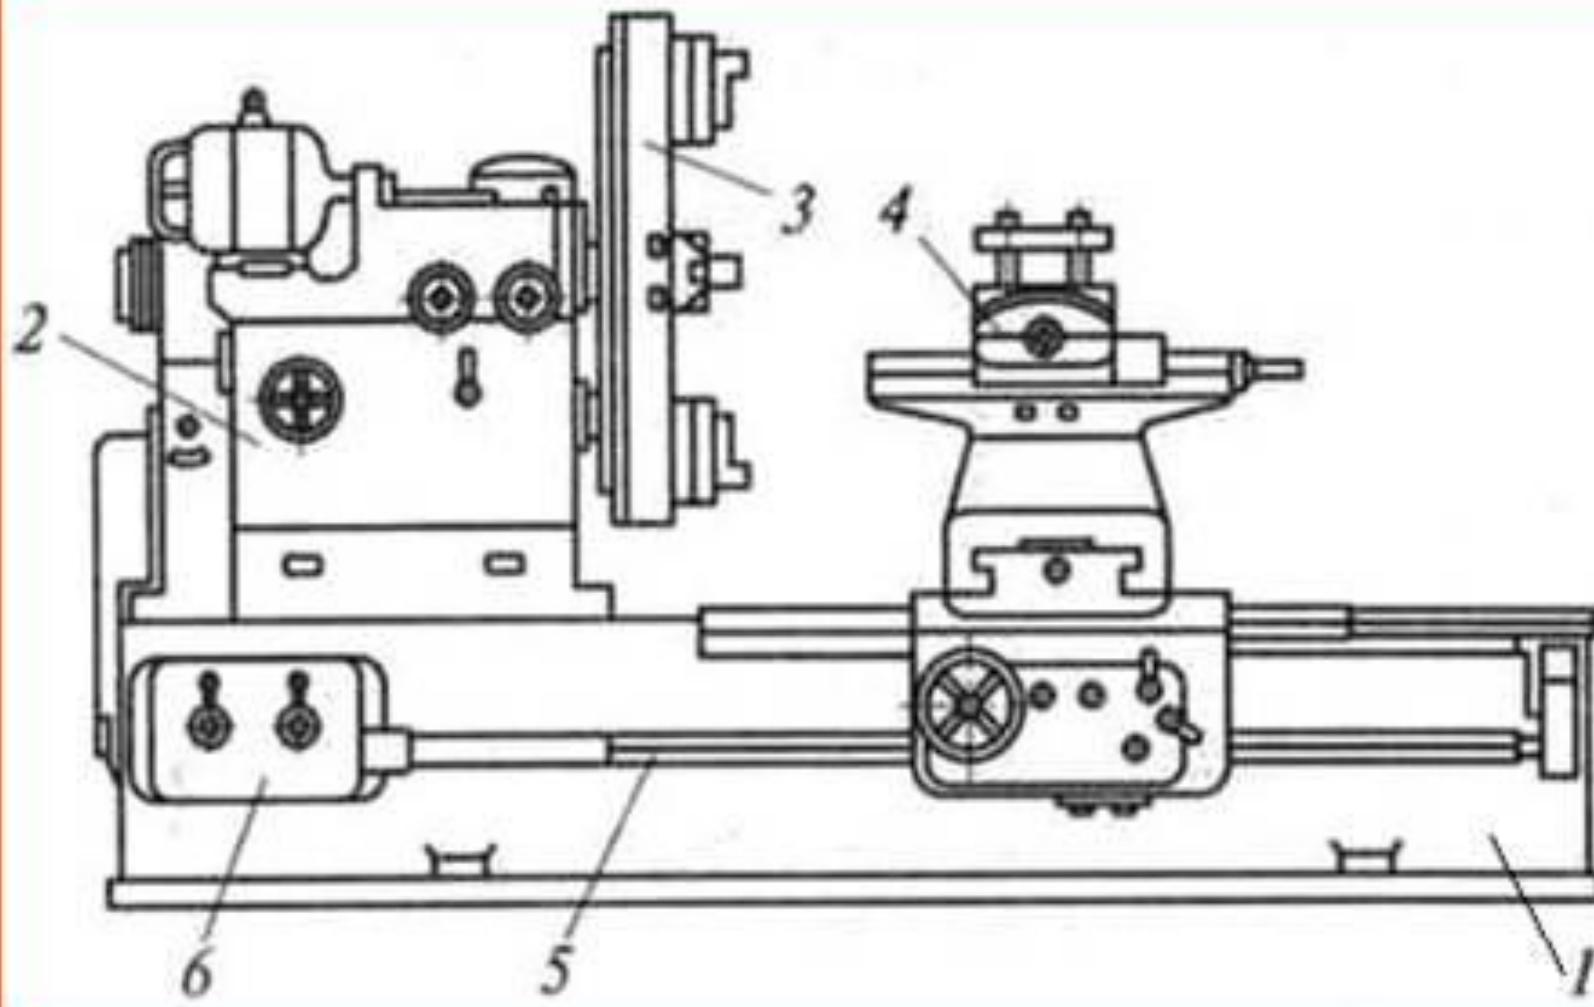

1 — станина; 2 — передняя бабка с коробкой скоростей; 3 — планшайба;
4 — суппорт; 5 — ходовой вал; 6 — коробка подач

Лоботокарные станки с раздельной станиной

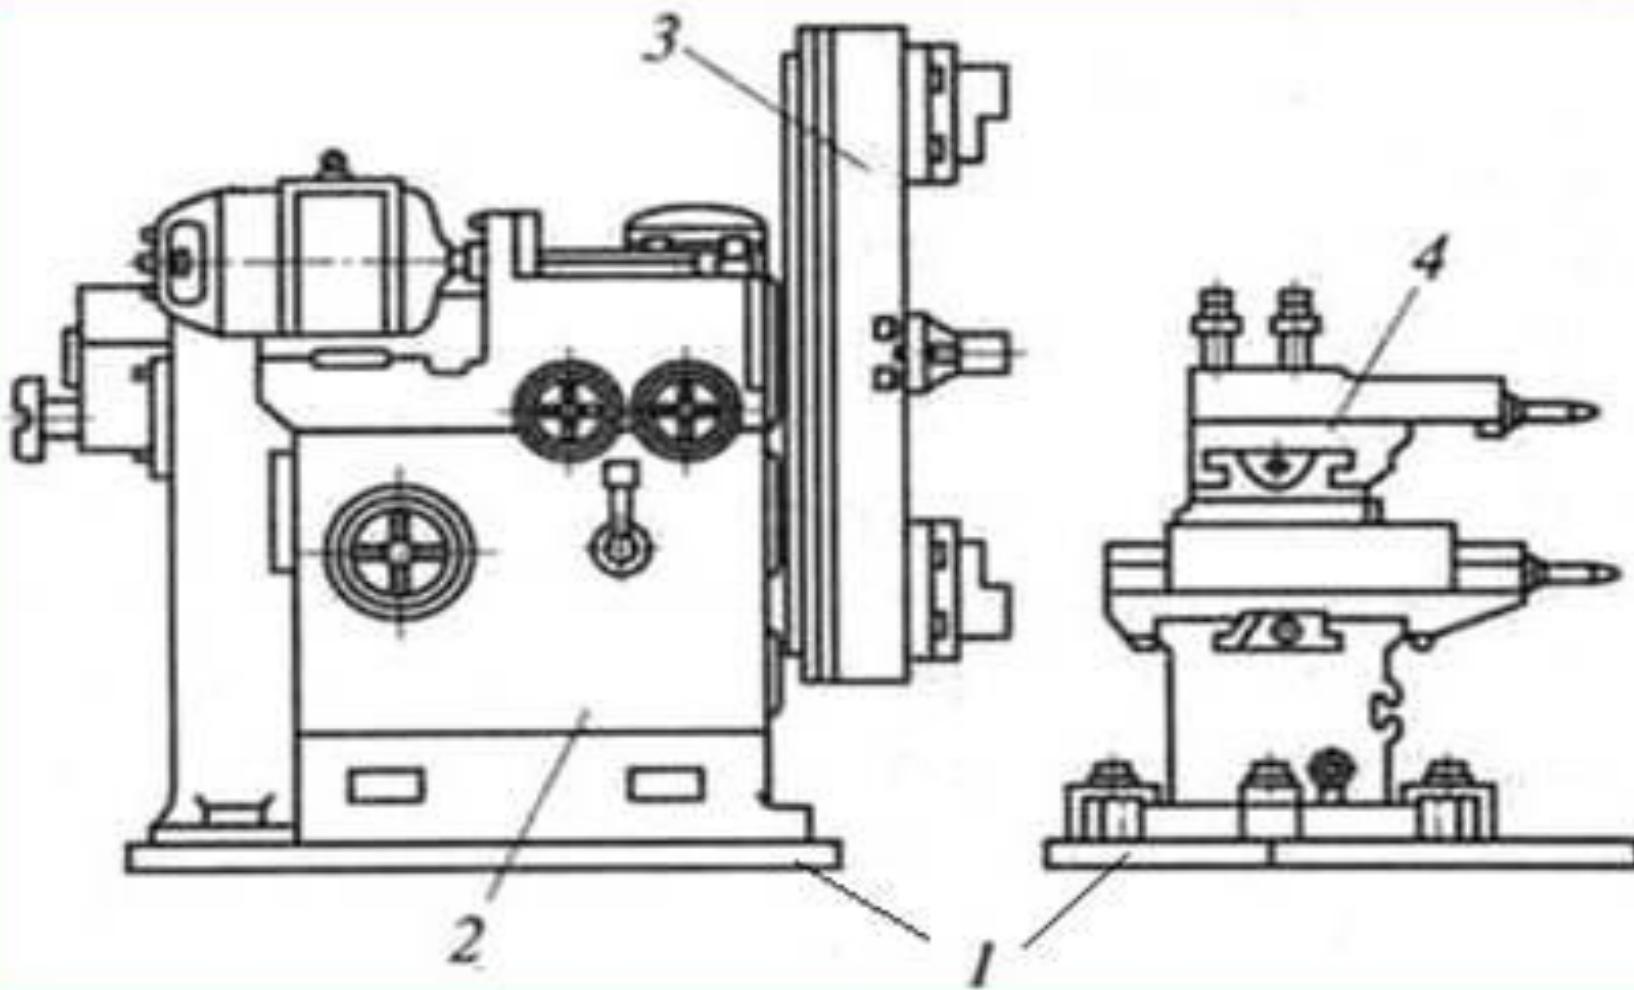

1 — станина; 2 — передняя бабка с коробкой скоростей; 3 — планшайба;
4 — суппорт;

Крупные станки выполняют с обособленным суппортом, что дает возможность обрабатывать заготовки, диаметр которых превышает размер планшайбы, для чего в фундаменте под планшайбой делают выемку.

Суппорт этих станков получает перемещение от отдельного двигателя, а в некоторых моделях от шпинделя через храповое устройство.

Недостатки: для установки, выверки и закрепления тяжелой заготовки требуется много времени, поэтому заготовки диаметром 2000мм и более следует обрабатывать на токарно-карусельных станках, которые имеют горизонтальную планшайбу.

9.4. Токарно-карусельные (карусельные) станки




Назначение карусельных станков

Токарно-карусельные (карусельные) станки предназначены для обработки заготовок большой массы (до многих десятков тонн) и большого диаметра, но имеющих сравнительно небольшую высоту. Горизонтальное расположение плоского круглого стола (планшайбы) значительно облегчает установку, выверку и закрепление заготовки, что весьма затруднительно при обработке тяжелых заготовок на токарных станках с горизонтальной осью шпинделя.

На карусельных станках резцом обтачивают наружные и внутренние поверхности вращения. При оснащении станка револьверной головкой центральные отверстия заготовок обрабатывают сверлами, зенкерами и другим осевым инструментом.

Основными параметрами станков являются наибольший диаметр и высота обрабатываемой заготовки.

Главным движением резания является вращение стола, несущего заготовку, **движениями подачи** — горизонтальное и вертикальное перемещения суппортов.

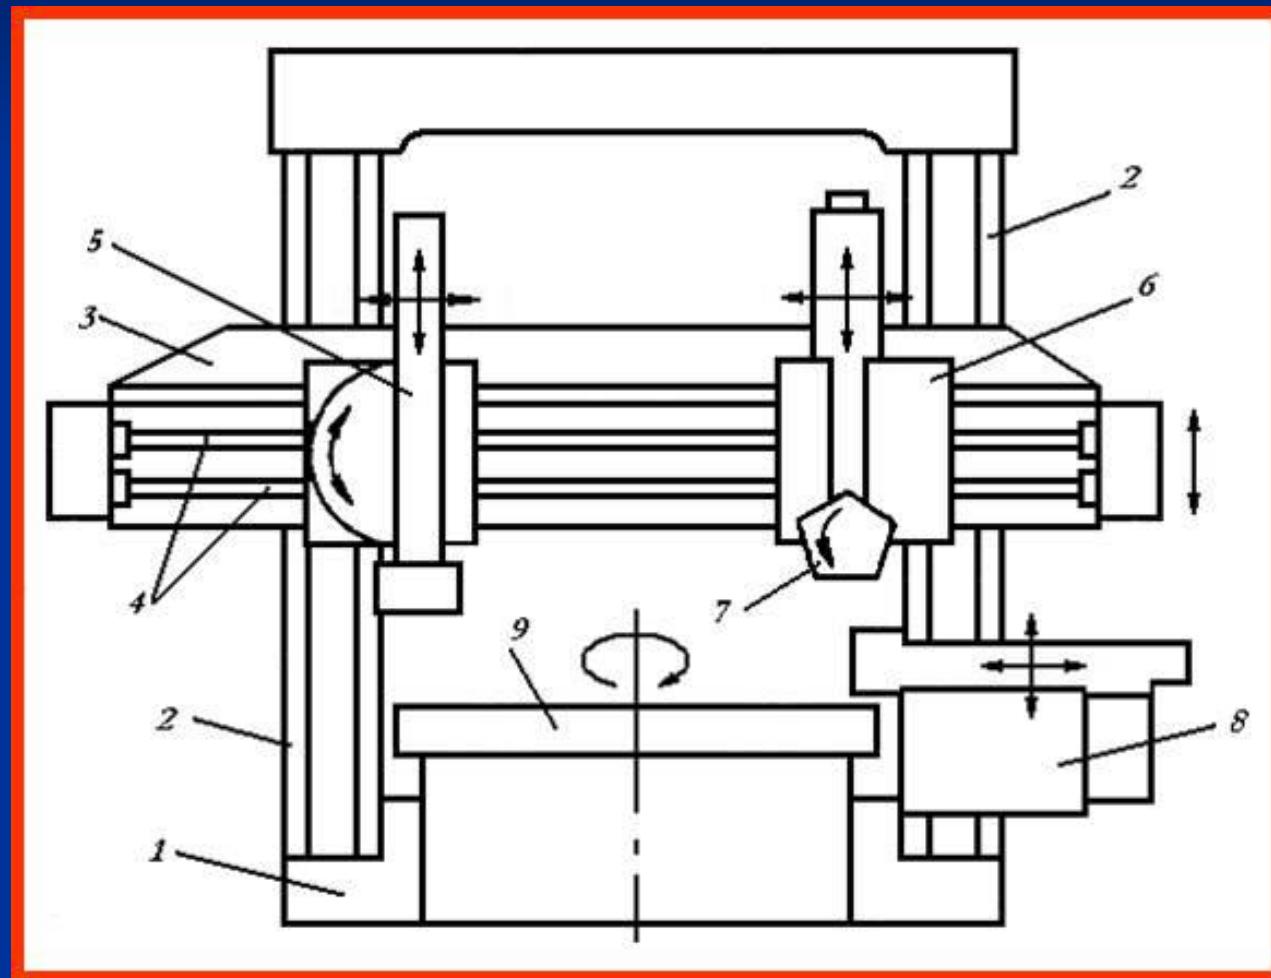

9.5. Токарные полуавтоматы и автоматы



Назначение токарных полуавтоматов и автоматов

Конструктивным признаком автомата является наличие полного комплекта механизмов для выполнения рабочих и вспомогательных ходов, автоматизирующих цикл, а также системы управления, координирующей их работу.

Полуавтомат от автомата отличается тем, что в комплекте автоматизированных целевых механизмов отсутствует загрузочно-разгрузочное устройство, и эту операцию выполняют вручную или с помощью дополнительных средств механизации.

Для повторения цикла требуется вмешательство человека (загрузка заготовок, съем изделий, ориентирование, зажим заготовок).

Классификация токарных станков автоматов и полуавтоматов

- I. По числу шпинделей: одно- и многошпиндельные;
- II. По расположению шпинделей: горизонтальные и вертикальные;
- III. По назначению: на универсальные и специализированные.
- IV. По числу используемых в работе инструментов: одно- и многоинструментальные станки;
- V. По степени автоматизации: полуавтоматы и автоматы;

Одношпиндельные прутковые токарные автоматы подразделяют на револьверные, фасонно-отрезные и фасонно-продольные.

Одношпиндельные токарно-револьверные автоматы в универсальном исполнении могут иметь шестипозиционную револьверную головку и поперечные суппорты.

В массовом производстве широко применяют многошпиндельные многоинструментальные токарные автоматы.

Токарно-револьверный автомат 1Б140




Назначение токарного автомата 1Б140

Автомат 1Б140, предназначен для изготовления в массовом и крупносерийном производстве деталей, требующих обтачивания, подрезания торцов, сверления, зенкерования, нарезания резьбы и т. п.

Загрузка нового прутка длиной до 3000 мм осуществляется вручную, а в процессе работы автомата подача и зажим прутка, как и другие холостые и рабочие ходы, осуществляются автоматически.

Схема обработки токарно-револьверного автомата 1Б140

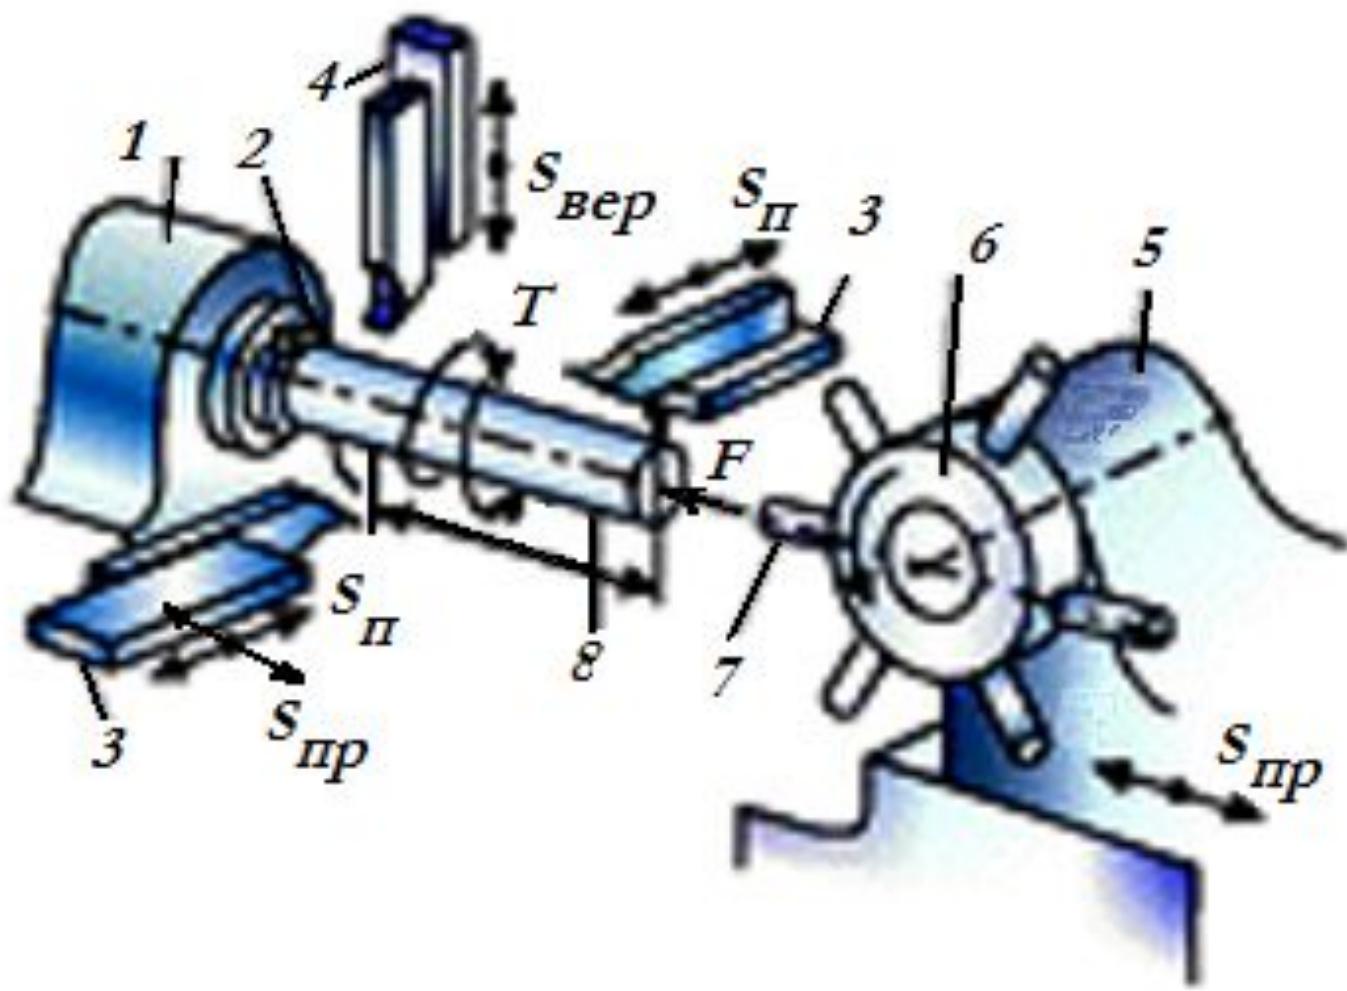

Движения в токарно-револьверном автомате 1Б140

Револьверная головка 6 с шестью гнездами для инструментов имеет горизонтальную поперечную ось поворота в револьверном суппорте 5. Суппорт имеет продольную рабочую подачу $S_{\text{пр}}$ и может быстро отводиться от заготовки после завершения перехода обработки для смены инструмента 7 в гнезде путем поворота головки на $1/6$ часть оборота.

С трех суппортов — двух горизонтальных 3 и вертикального 4 — можно обрабатывать заготовки с поперечной подачей $S_{\text{п}}$. Передний горизонтальный суппорт 3 может осуществлять продольную подачу $S_{\text{пр}}$.

Главное движение резания получает заготовка 8, зажатая в цанговый патрон и проходящая внутри шпинделя.

Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и коробку скоростей с электромагнитными муфтами. Автоматическое изменение частоты вращения шпинделя осуществляется через электромагнитные муфты и муфту обгона в коробке скоростей. Точение и сверление на автомате производится при левом вращении шпинделя.

Одношпиндельный токарный автоматов



Податчики прутка для одношпиндельных токарных автоматов



Токарный восьмишпиндельный автомат 1К282





Податчики прутка для многошпиндельных токарных автоматов



Токарные копировальные полуавтоматы

Токарные копировальные полуавтоматы служат для изготовления сложной конфигурации. Заготовки на таких станках обрабатывают одним или несколькими резцами. При обработке резцы перемещаются в продольном и поперечном направлениях в соответствии с профилем копира или эталонной детали. На новых полуавтоматах обработку можно вести на более высоких скоростях резания, чем при многорезцовой обработке.





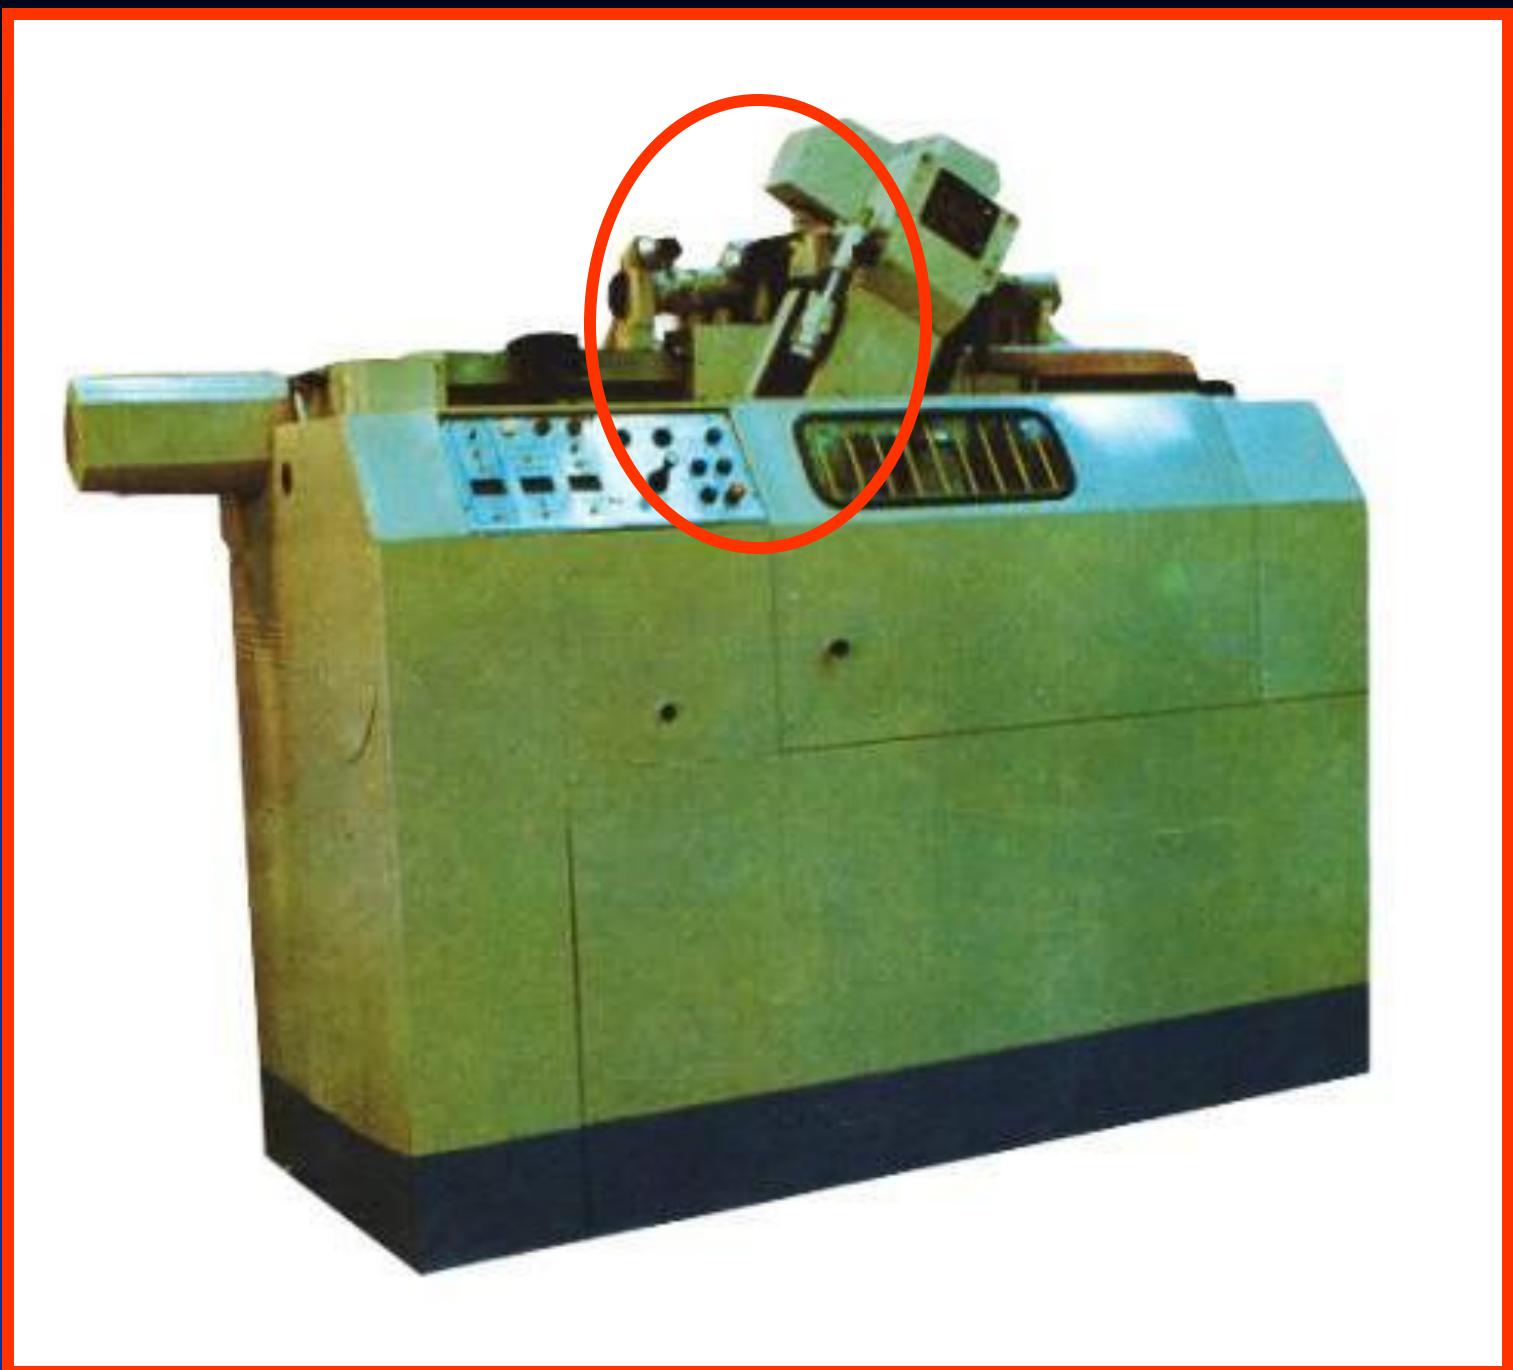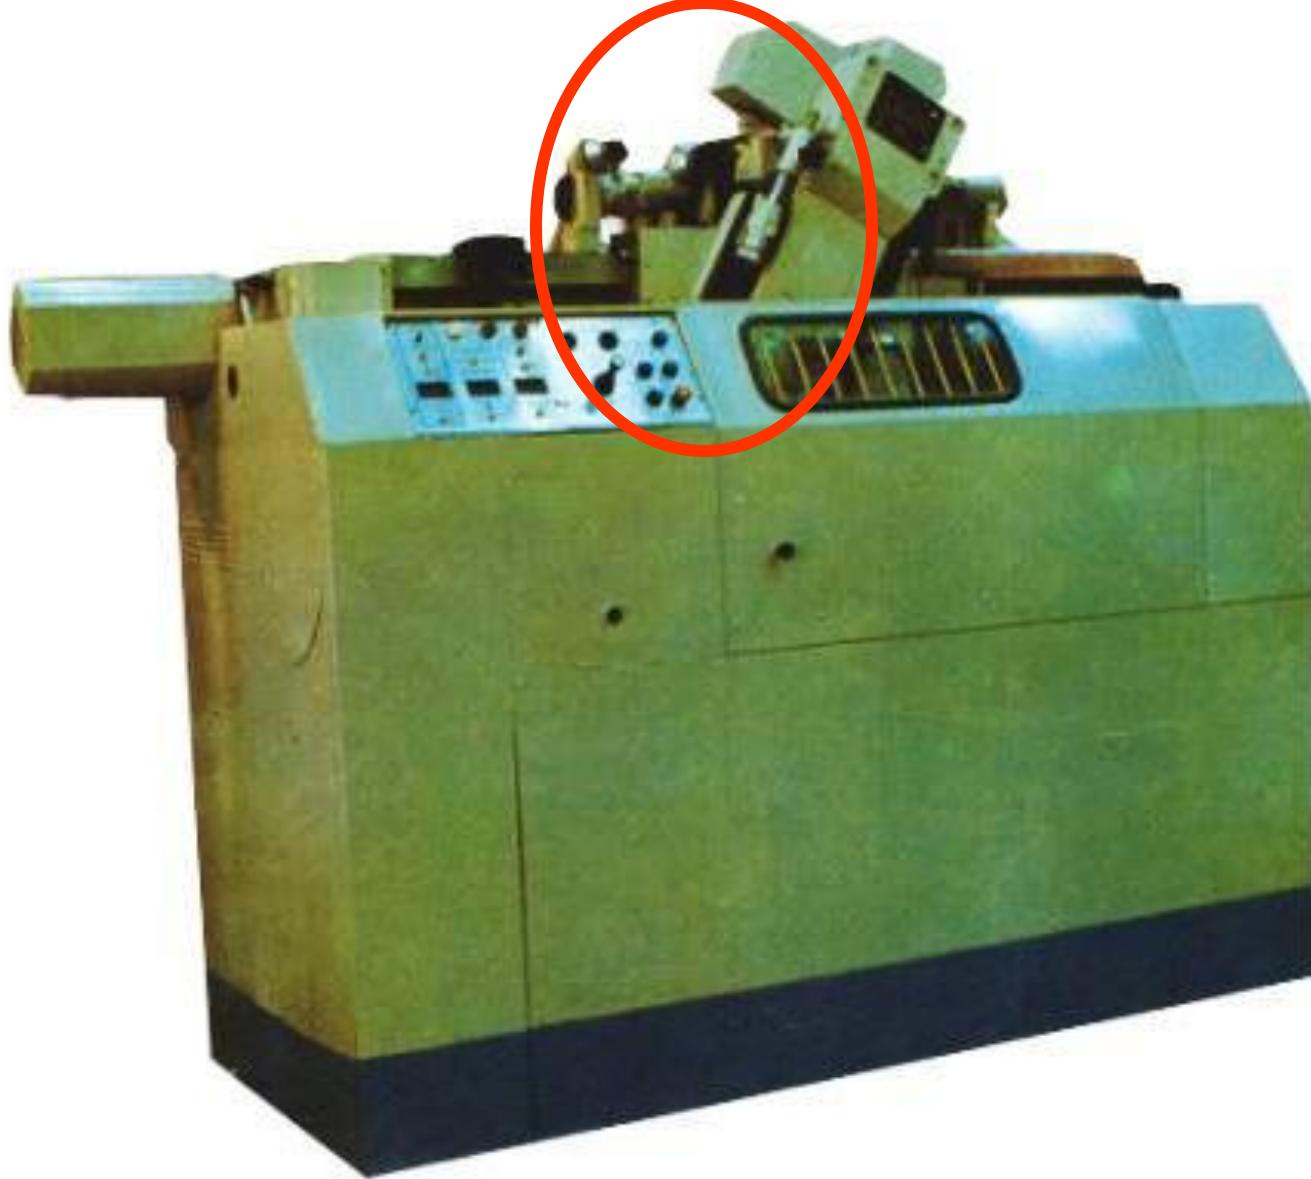

Люнет

Люнеты используются в качестве вспомогательных опор при обработке нежестких валов для того, чтобы в процессе обработки заготовка не отжималась.

Люнеты бывают неподвижные и подвижные.

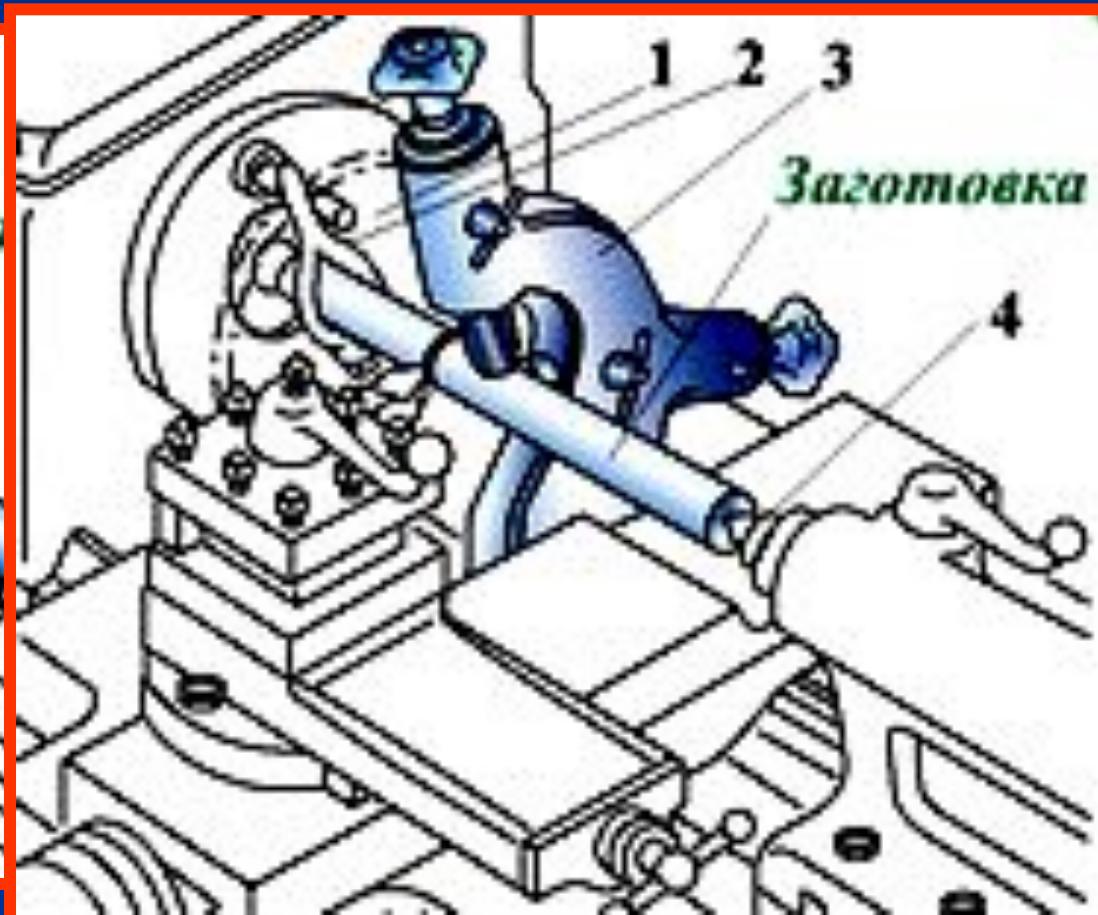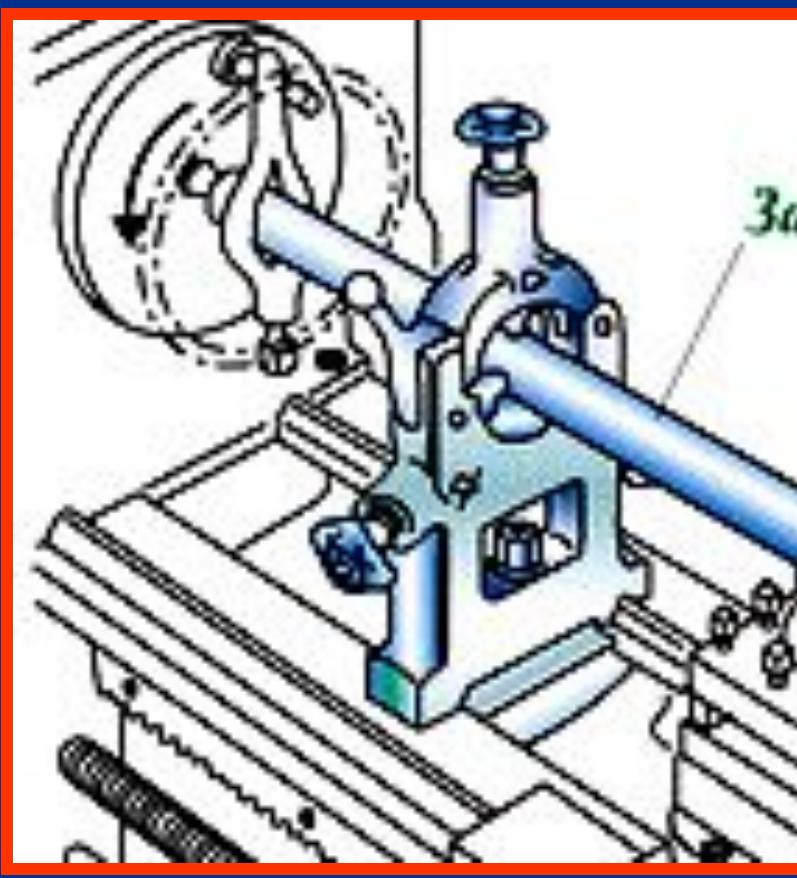


Неподвижный люнет

Неподвижные люнеты устанавливаются на станины с верхней частью из тонкого листа.

Верхняя часть люнета имеет отверстия для заготовки.

Ролики служат для поджимания заготовки.

После установки роликов люнет фиксируется винтами и гайками 6.

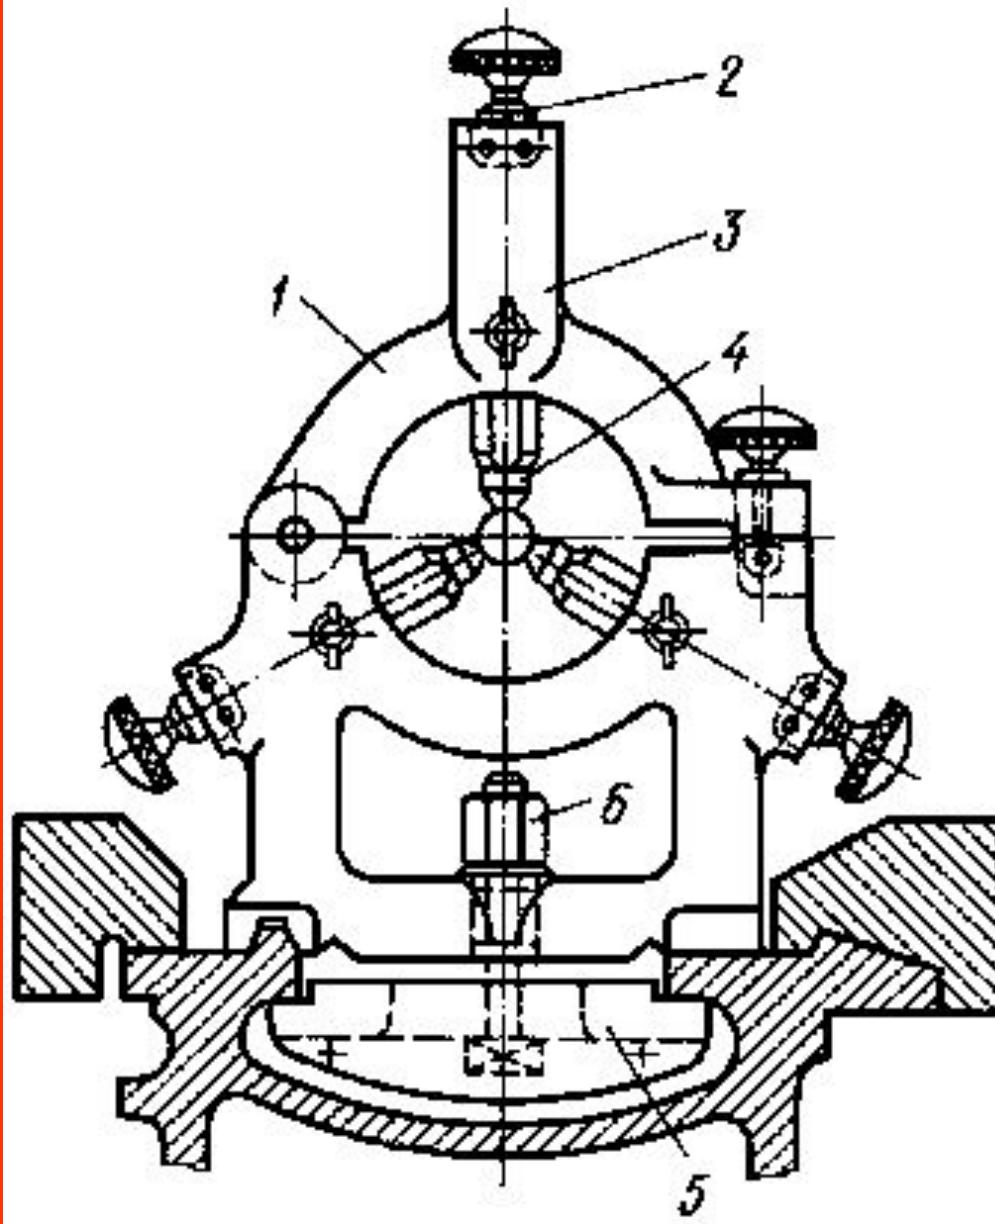

авляющих
и гайки 6.

заготовки и


Подвижный люнет

Подвижные
перемещения

Подвижные
опорами

порта и


служат
резец.

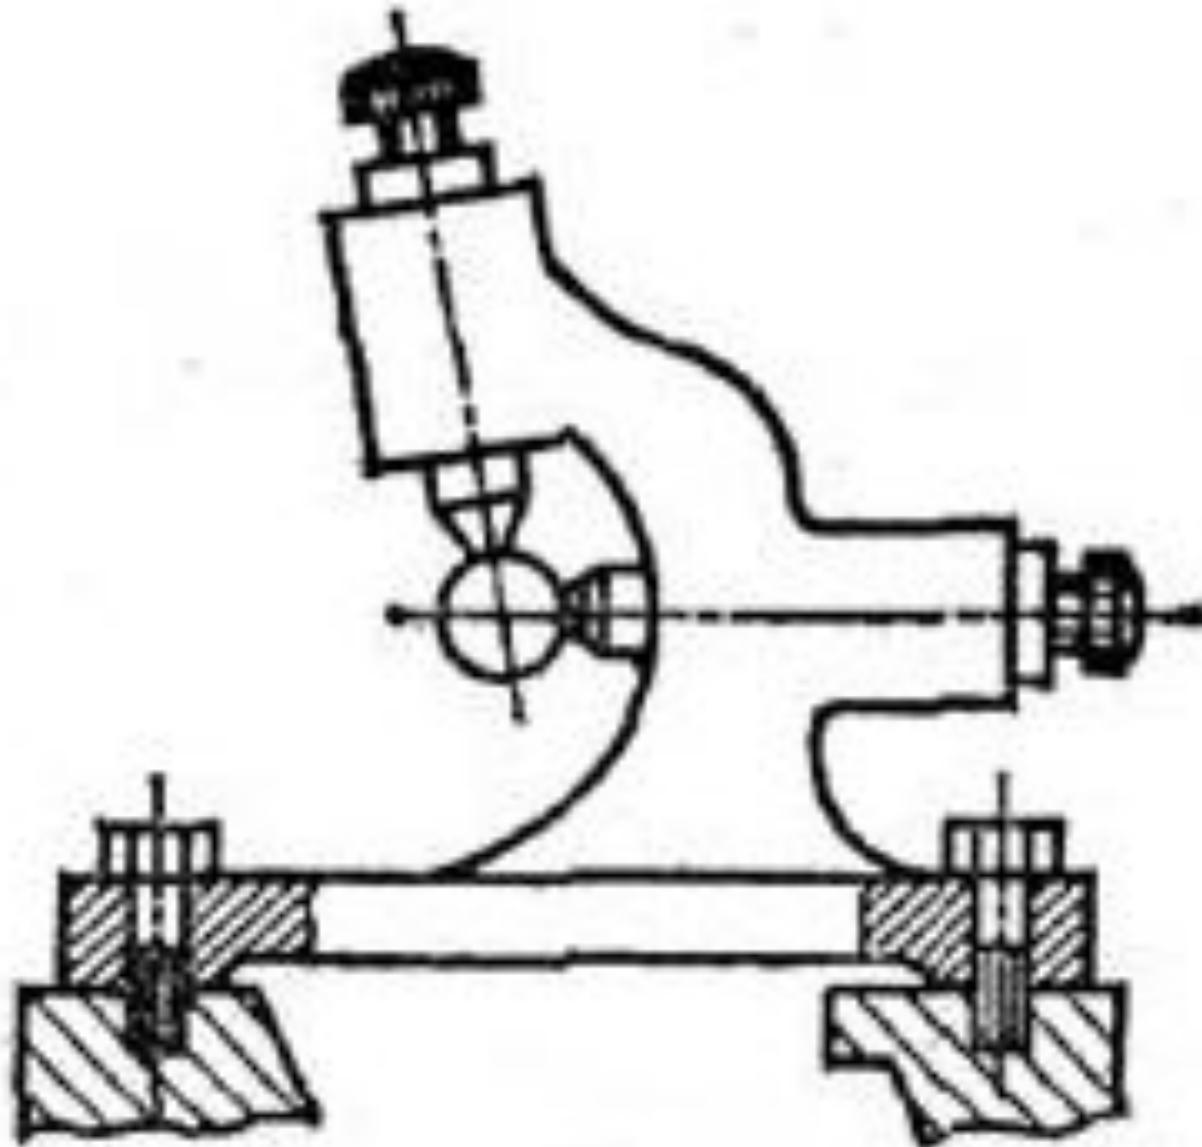

Обработка конических поверхностей

При
пов
неп
или
Дли
сал
Пов
уго
оси


ом
ся
ую
да
на
го

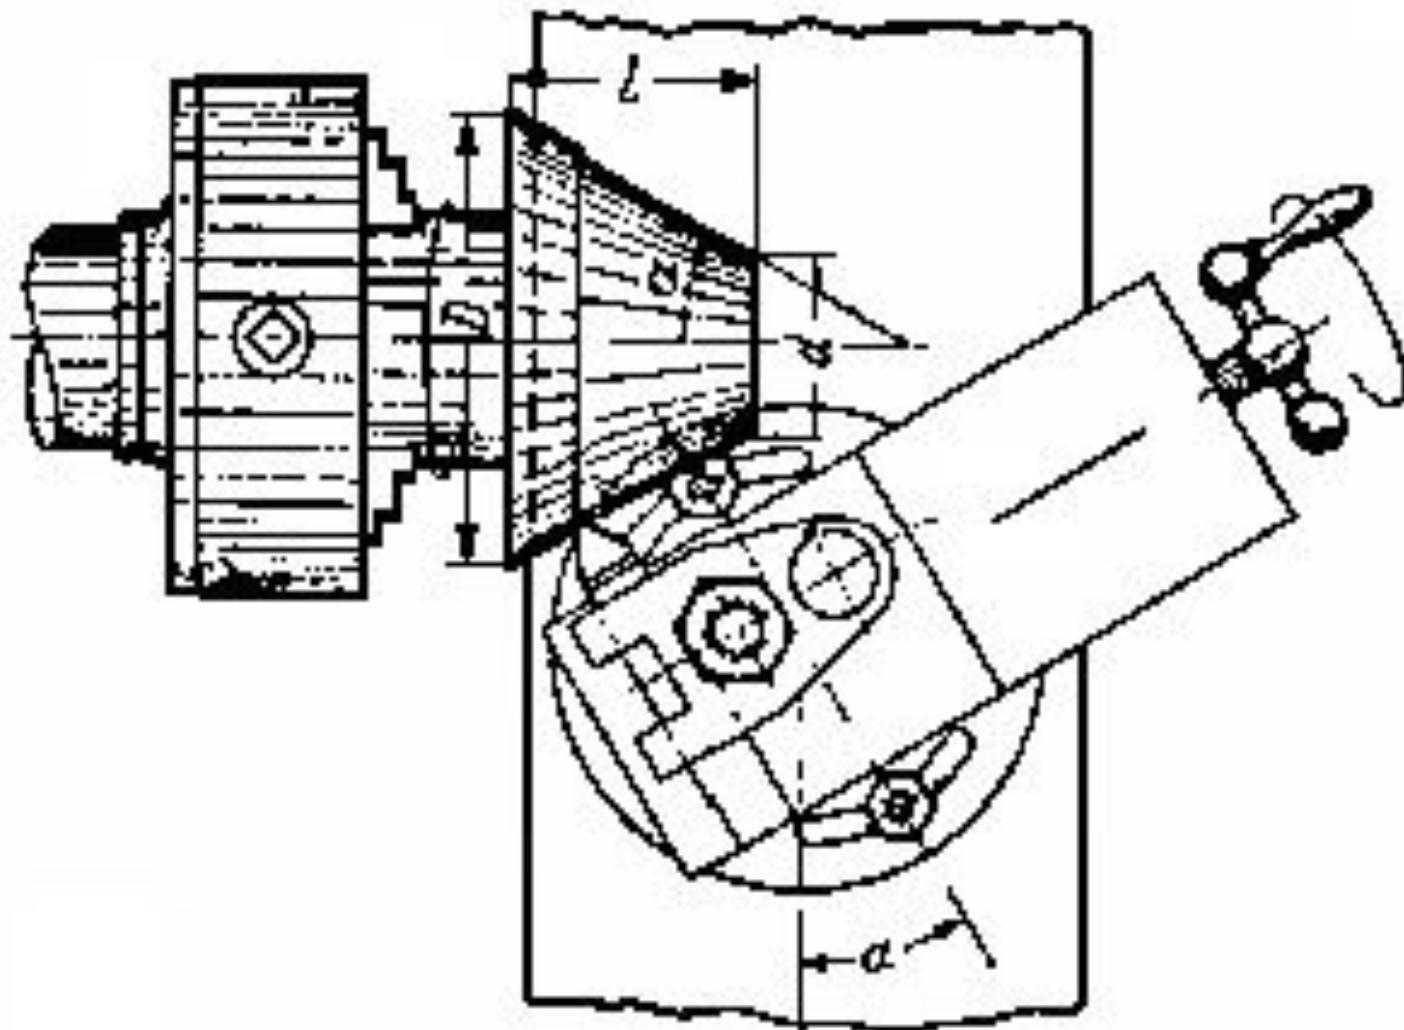

Обтачивание конуса методом поперечного сдвига задней бабки.


При сдвинутой задней бабке могут обтачиваться конусы с небольшими углами α , так как максимальная величина сдвига бабки в поперечном направлении относительно невелика.

Растачивание внутренних конусов можно производить широким разном методом поворота салазок и с помощью

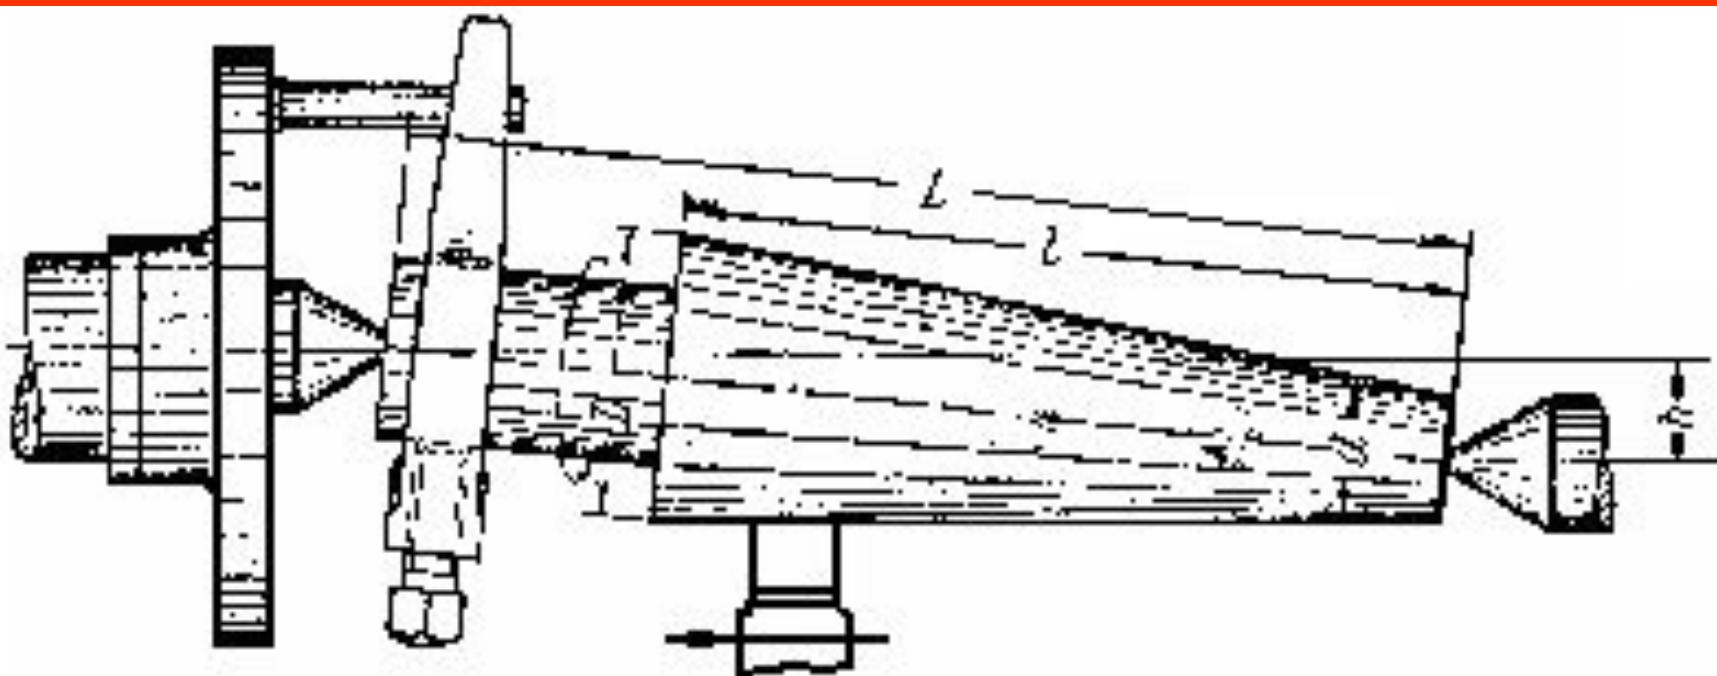




M
C
L
I
I

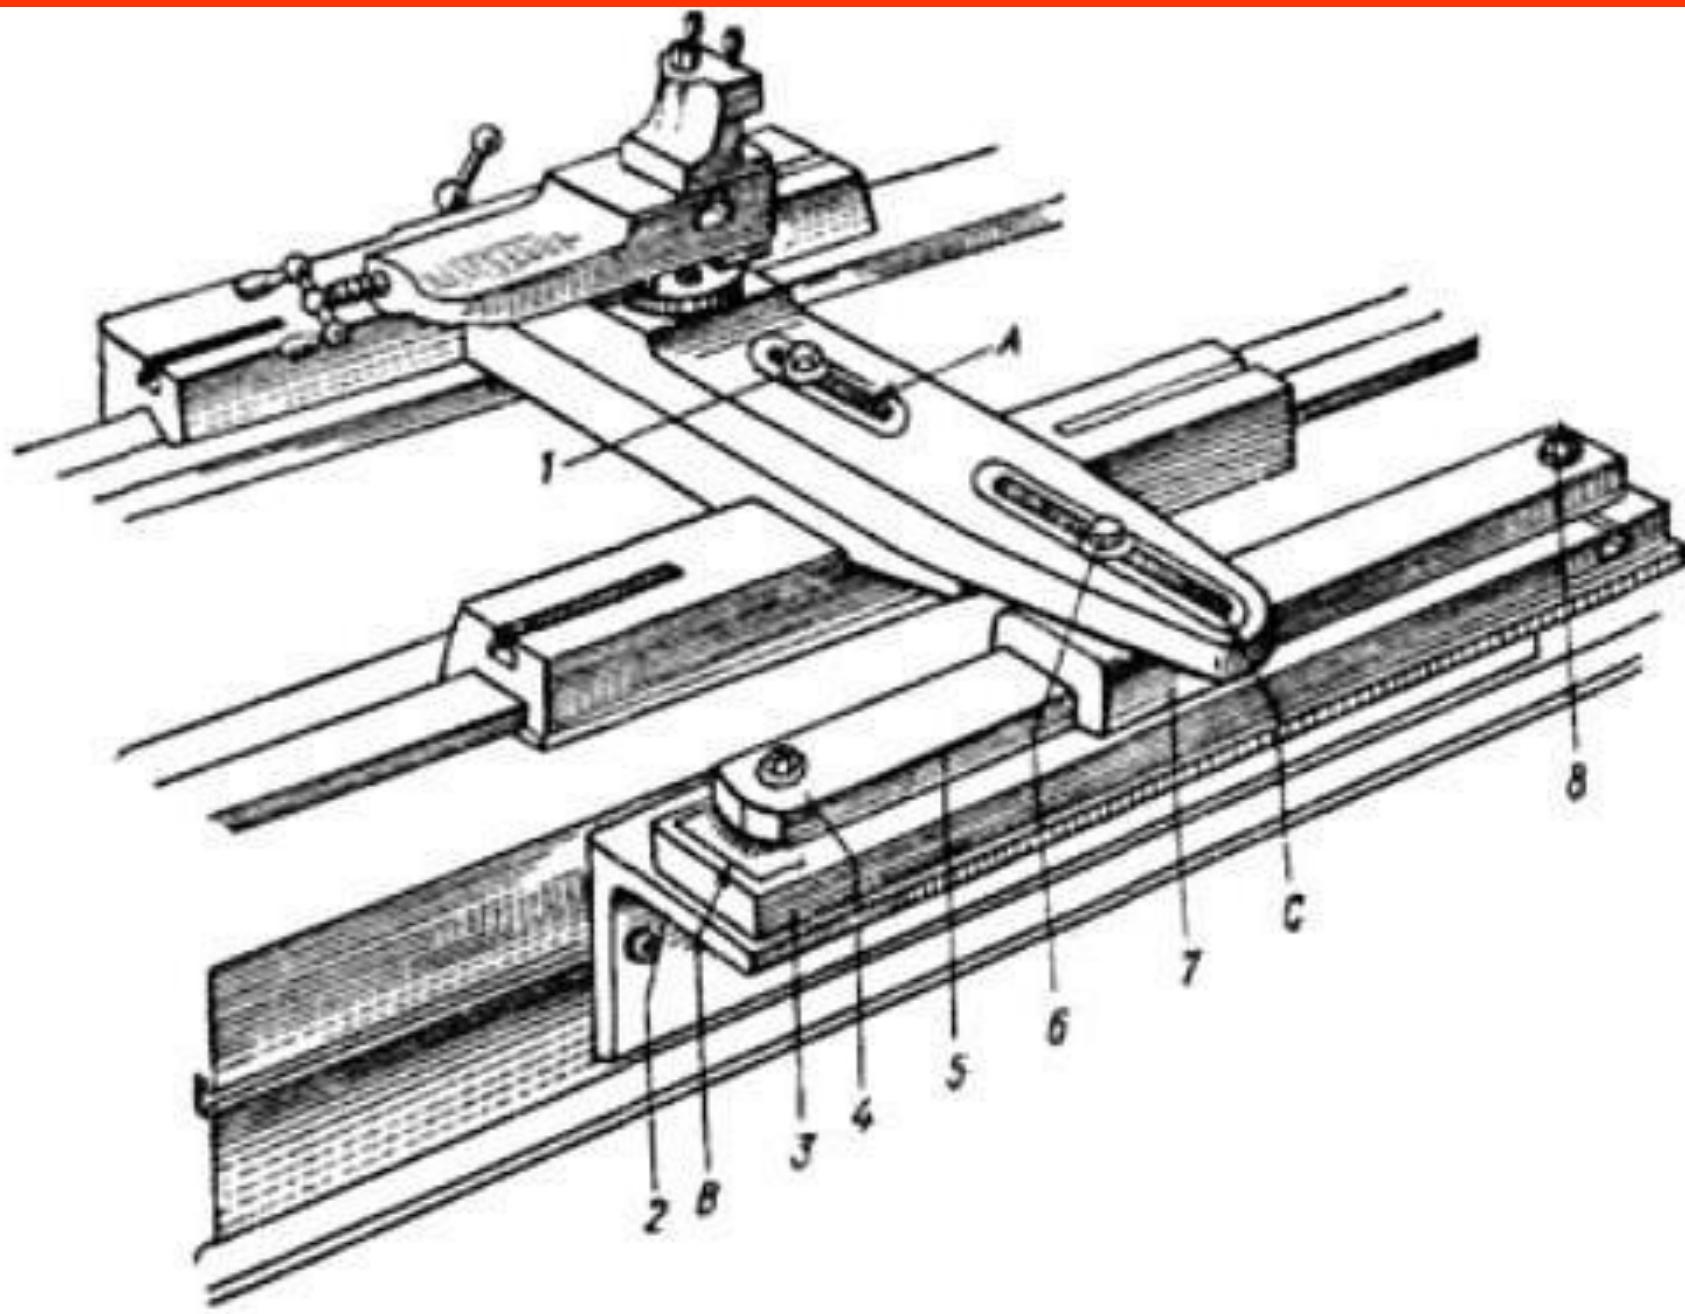

Устройство конусной линейки.

- **Болт**, проходящий через паз А, служит для соединения гайки винта поперечной подачи с поперечными салазками суппорта. Если немного вывернуть болт 1, поперечные салазки смогут свободно перемещаться по своим направляющим.
- Угольник прикреплен к задней стенке станины станка.
- Плита, закрепляется на угольнике.
- Болт для закрепления линейки.
- Точно и чисто обработанная линейка, которая может поворачиваться на некоторый угол. Отсчет угла поворота линейки производится по градусной шкале В на плите З, и риске, нанесенной на торце линейки 5.
- Болт.
- Ползунок соединяется болтом 6 с поперечными салазками.
- Болт.

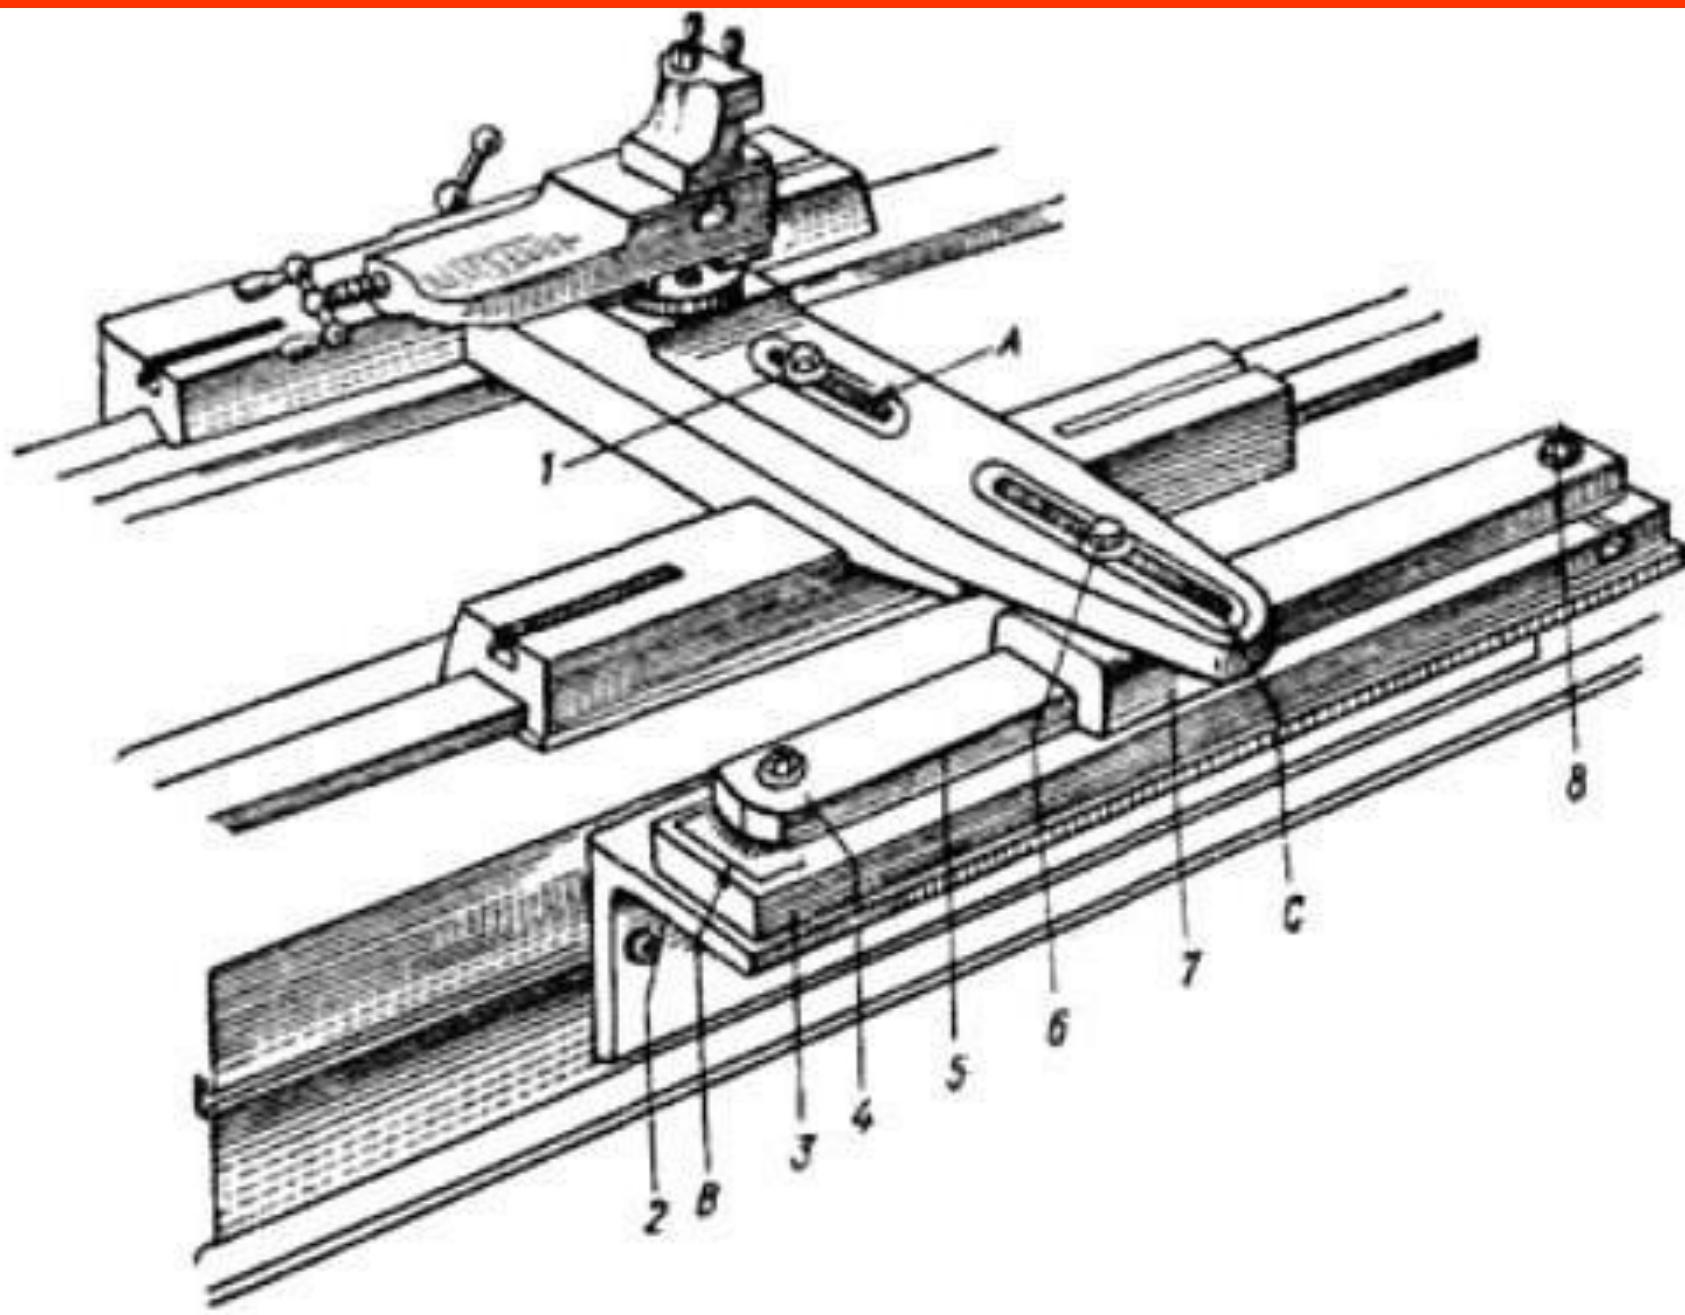


Принцип работы конусной линейки.

Болт 1 вывернут, болт 6 затянут, а линейка 5 установлена под углом к оси станка.

Если включить продольную подачу суппорта, ползунок 7, двигаясь по линейке, заставит перемещаться поперечные салазки по прямой линии, наклонной к оси станка; обрабатываемая деталь получится конической формы.

Для выключения конусной линейки необходимо вывернуть болт 6 и, наоборот, затянуть болт 1.

Настройка станка для нарезания резьбы

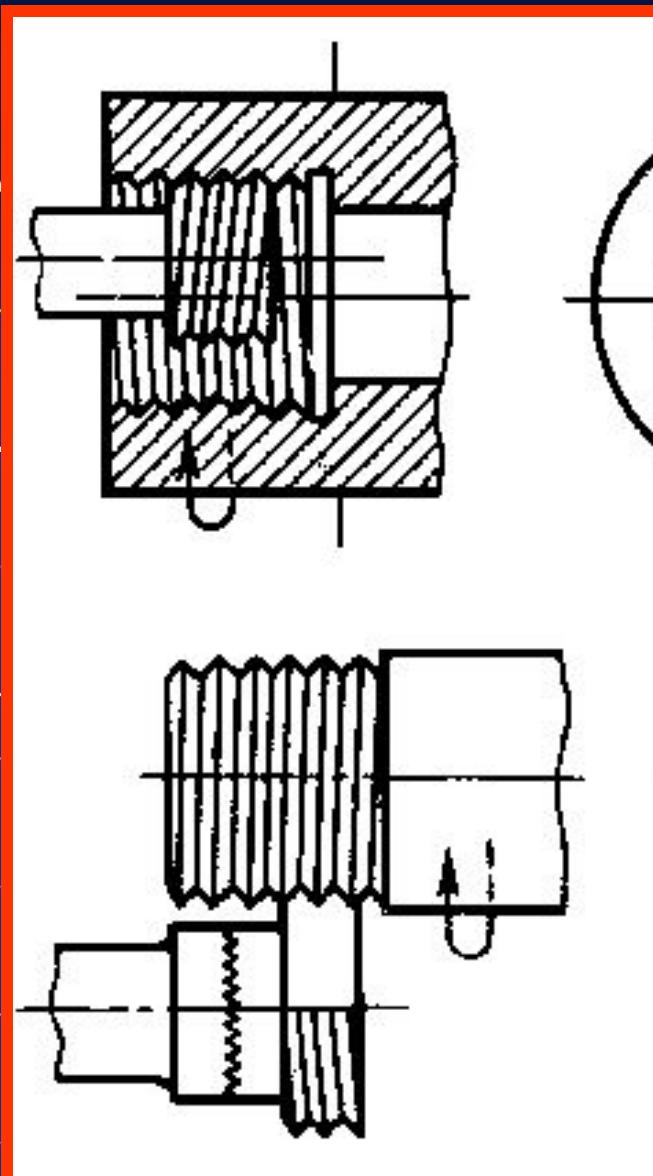

программой.

мо,
ает
ага
мой

ред
сти
вой

ьбы
ого

с



■ Станки с чпу

9.6. Токарные станки с ЧПУ



Токарные станки с ЧПУ предназначены для наружной и внутренней обработки сложных заготовок деталей типа тел вращения. Они составляют самую значительную группу по номенклатуре в парке станков с ЧПУ. На токарных станках с ЧПУ выполняют традиционный комплекс технологических операций: точение, отрезку, сверление, нарезание резьбы и др.

Числовым программным управлением (ЧПУ) называют управление обработкой заготовки на станке по управляющей программе (УП), в которой данные представлены в цифровой форме.

ЧПУ обеспечивает управление:

- движение***ями рабочих органов станка,*
- скоростью их перемещения при формообразовании,*
- последовательностью обработки,*
- режимами резания,*
- а также различными вспомогательными функциями.*

Числовое программное управление (ЧПУ) экономически выгодно в серийном производстве, при производстве крупногабаритных деталей и сложных деталей с криволинейными профилями и поверхностями.

9.6.1. Классификация токарных станков с ЧПУ

- I. По расположению оси шпинделя: горизонтальные, вертикальные станки и наклонные;
- II. По числу используемых в работе инструментов: одно- и многоинструментальные станки;
- III. По способу закрепления инструментов: на суппорте, в револьверной головке, в магазине инструментов
- IV. По степени автоматизации: полуавтоматы и автоматы;
- V. По виду выполняемых работ: центровые, патронные, патронно-центровые, карусельные станки.

Центровые станки с ЧПУ служат для обработки заготовок деталей типа валов с прямолинейным и криволинейным контурами. На этих станках можно нарезать резьбу резцом по программе.

Патронные станки с ЧПУ предназначены для обточки, сверления, развертывания, зенкерования, цекования, нарезания резьбы метчиками в осевых отверстиях деталей типа фланцев, зубчатых колес, крышек, шкивов и др.; возможно нарезание резцом внутренней и наружной резьбы по программе.

Патронно-центровые станки с ЧПУ служат для наружной и внутренней обработки разнообразных сложных заготовок деталей типа тел вращения и обладают технологическими возможностями токарных центровых и патронных станков.

Карусельные станки с ЧПУ применяют для обработки заготовок сложных корпусов.

Центровой станок с ЧПУ




Патронный станок с ЧПУ



Токарный станок 16К20Ф3 с ЧПУ



Кинематическая схема станка 16К20Ф3

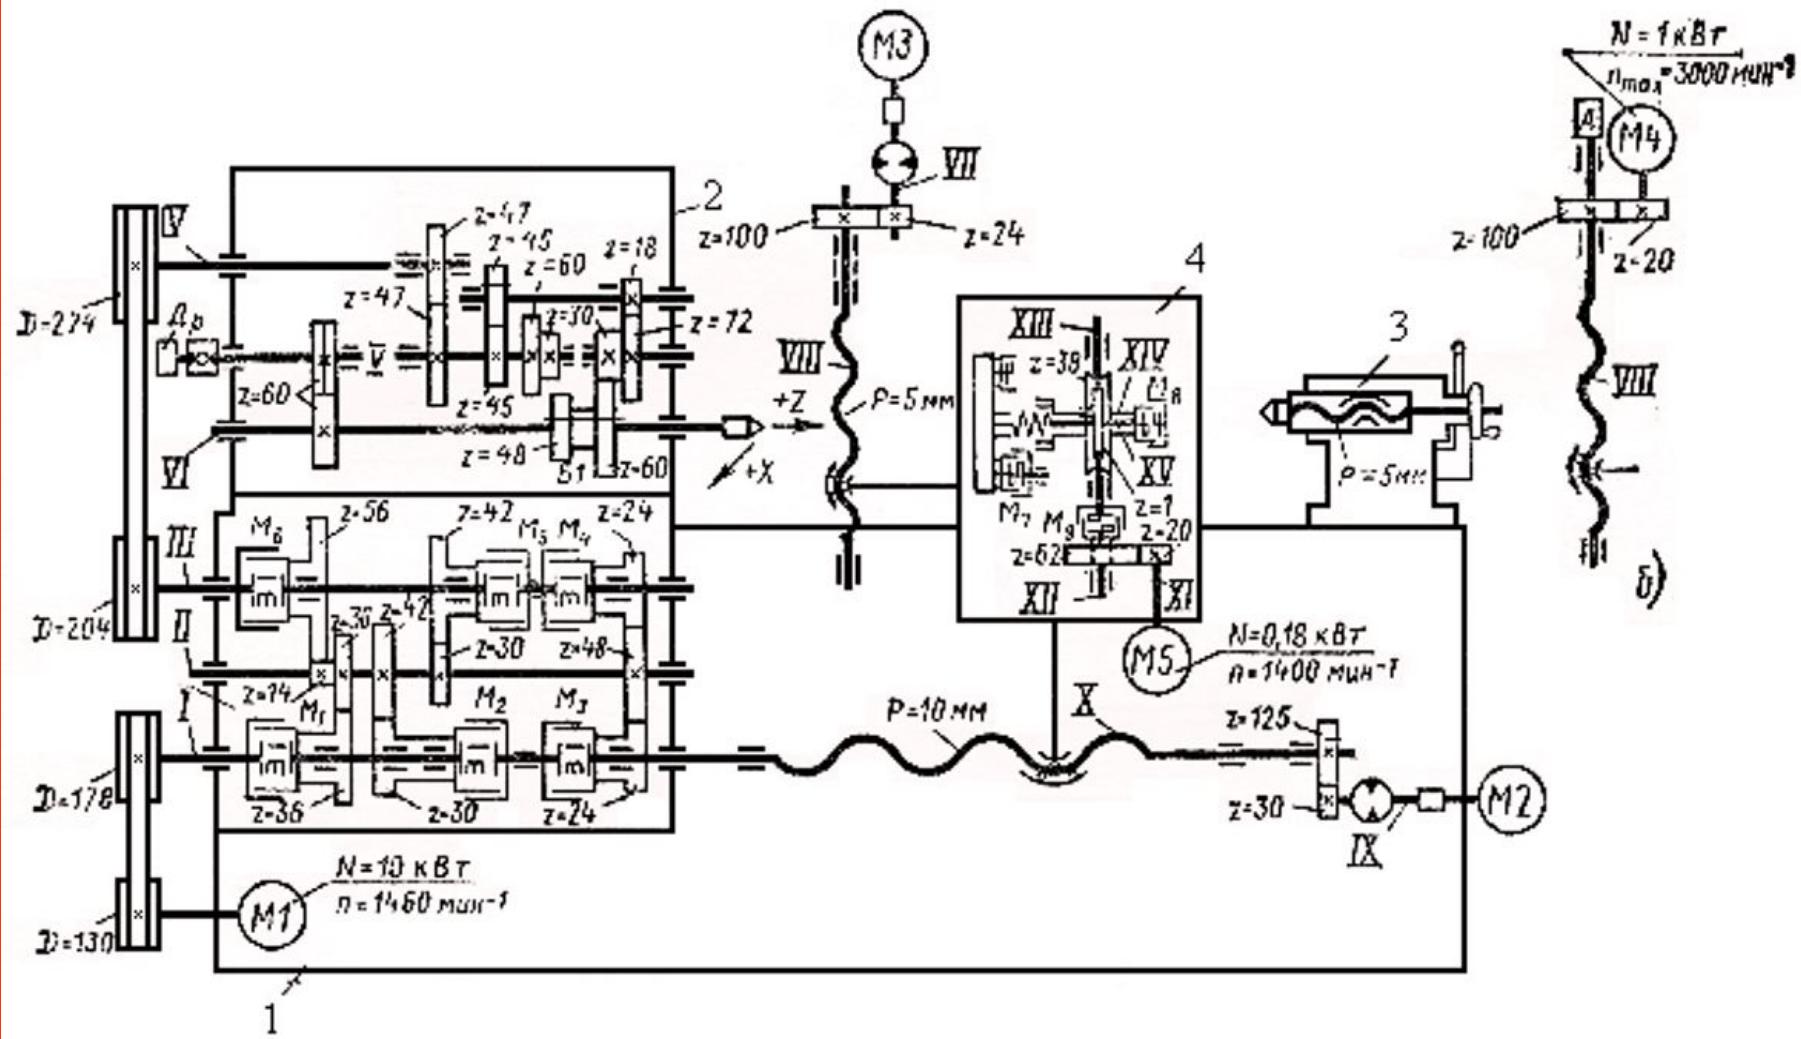

Токарный патронный вертикальный полуавтомат 1А734Ф3 с ЧПУ

Станок предназначен для обработки наружных и внутренних поверхностей дисков, чашек, колпаков и т.д. с помощью прямолинейных патронов.

Класс точности обработки

стальной обработки деталей отковок типа и т. д. с

и.




Техническая характеристика станка 1А734Ф3

- ❑ наибольший диаметр обрабатываемой заготовки до суппорта 320 мм;
- ❑ наибольшая высота обрабатываемой заготовки 200 мм;
- ❑ число инструментов 8;
- ❑ число частот вращения шпинделя 29;
- ❑ пределы частот вращения шпинделя 14-1000 мин⁻¹;
- ❑ пределы рабочих подач суппорта в вертикальном и горизонтальном направлениях (регулирование бесступенчатое) 0,1 - 1250 мм/мин;
- ❑ габаритные размеры станка 4020Х4085Х3750 мм.

Устройство ЧПУ контурное с линейно-круговой интерполяцией обеспечивает независимое управление по четырем координатам, автоматическое изменение режимов резания, смена инструмента и т. д.

Основные механизмы в полуавтомате 1А734Ф3 с ЧПУ

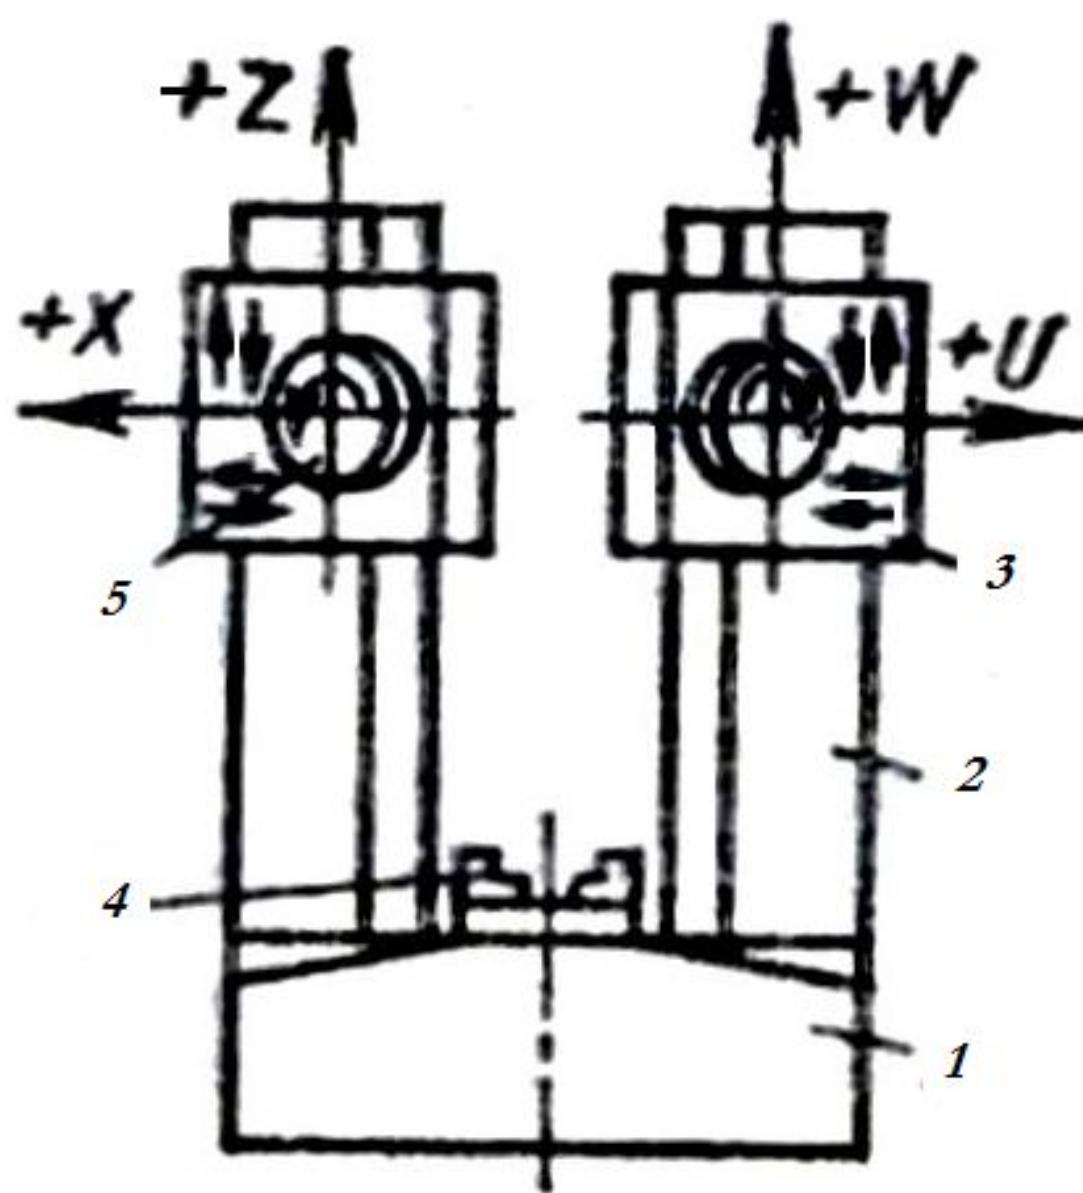

обеспечивает быструю
же встройку станка в


1. Станина станка.
2. Стойки с вертикальными направляющими.
3. Два суппорта, которые перемещаются по направляющим стойки.
4. Патрон для зажима заготовки.
5. Револьверные головки для четырех инструментов каждая.

Движения в станке

Главное движение – вращение шпинделя с заготовкой.

Движения подачи – перемещение суппортов с револьверной головкой.

Вспомогательные движения – вращение револьверных головок с инструментами.

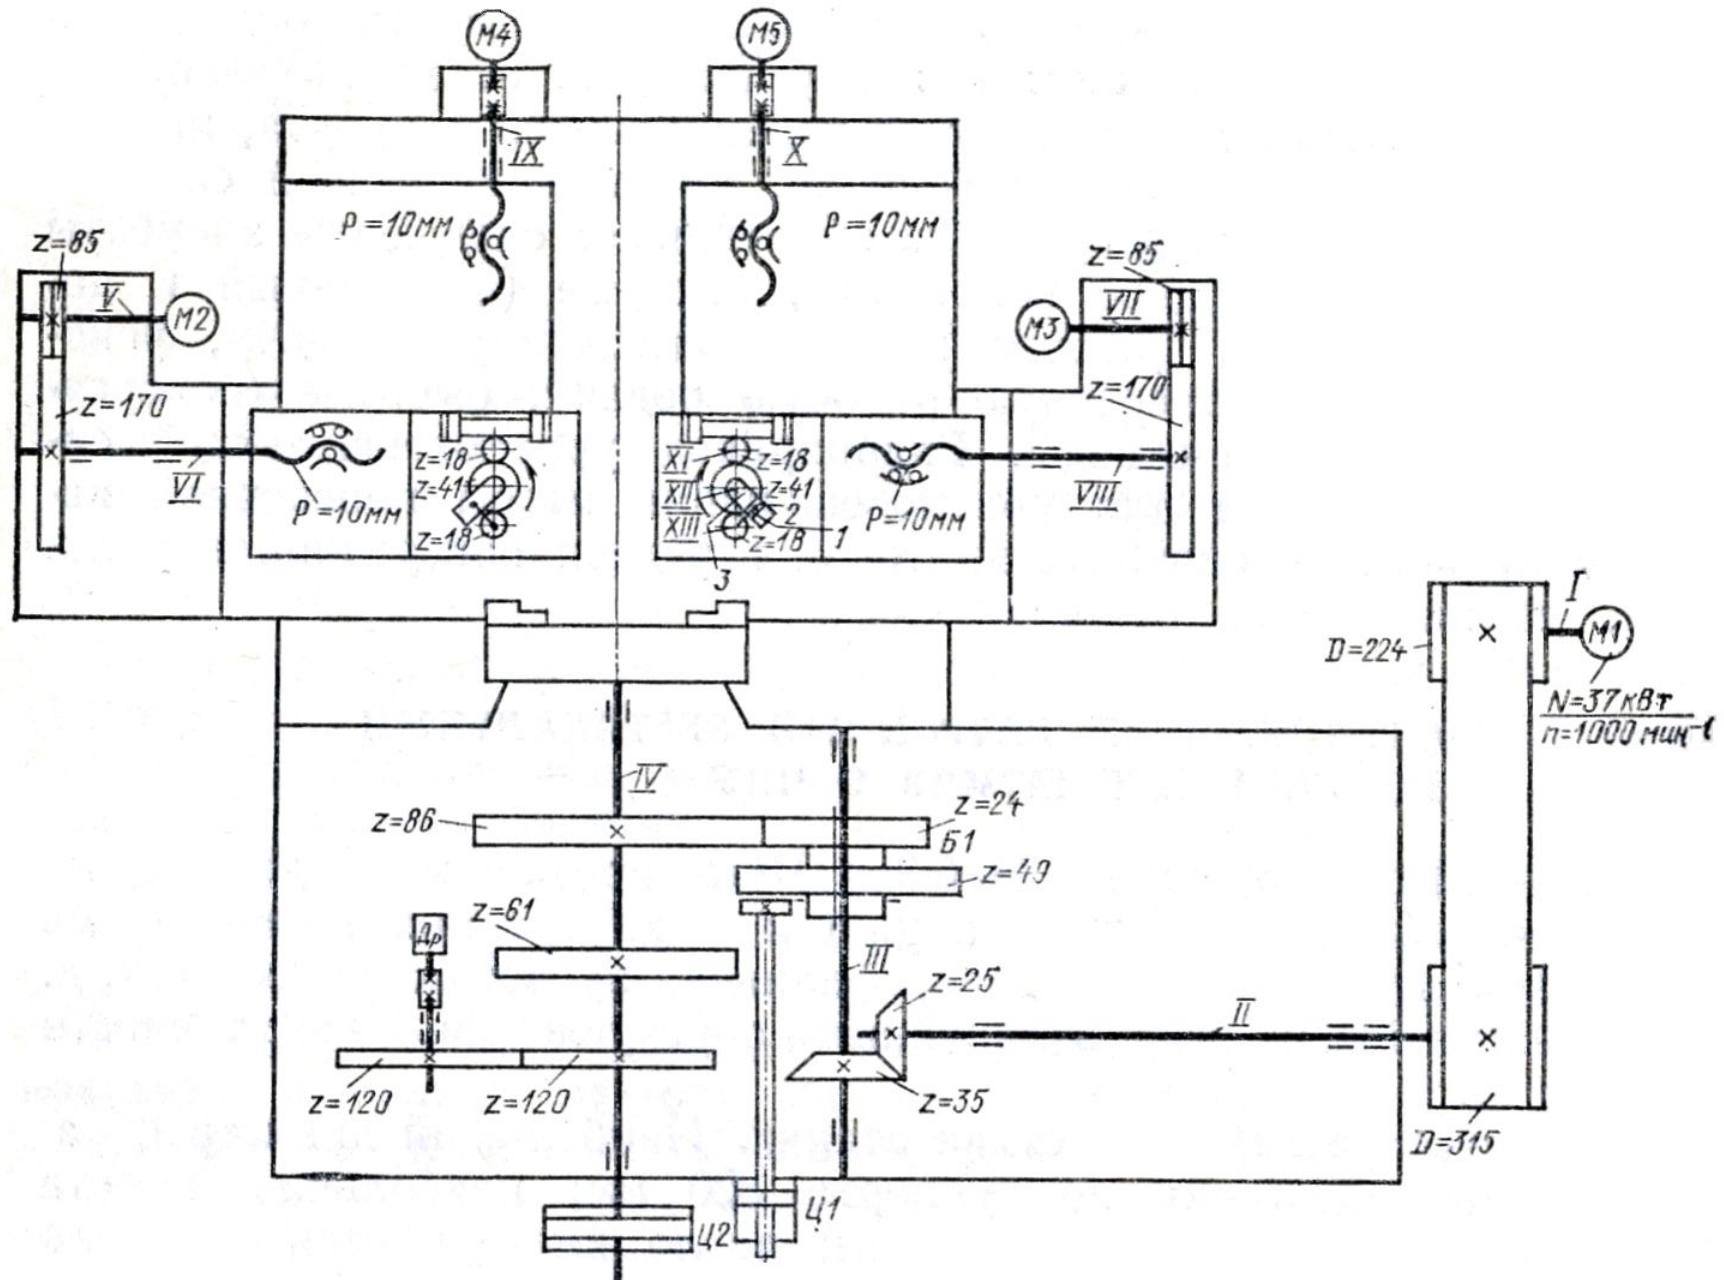

Токарно-карусельный одностоечный станок с числовым программным управлением 512Ф3

Станок 1512Ф3 предназначен для обработки деталей сложной конфигурации, производя фрезерование, остачивание и растачивание с криволинейными и прямолинейными сверлением, зенкерование и развертывание отверстий; точение колышевых канавок различного профиля резьбы резцами.

Класс точности станка Н.

работки можно хностей включими; боральных фрезование



Техническая характеристика токарно-карусельного станка 1512Ф3

- ❑ наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 1250 мм;
- ❑ наибольшая высота обрабатываемой заготовки 1000 мм;
- ❑ число частот вращения планшайбы 18;
- ❑ пределы частот вращения планшайбы 5-250 мин⁻¹;
- ❑ пределы горизонтальных и вертикальных подач суппорта 3-300 мм/мин;
- ❑ регулирование подач бесступенчатое;
- ❑ габаритные размеры станка 2880 x3610 x5615 мм.

Устройство ЧПУ обеспечивает автоматическое управление по заданной программе вертикальным суппортом и приводом главного движения.

По программе происходит автоматическое изменение частот вращения шпинделя, управление продольными и поперечными движениями инструмента, выбор подач, нарезание резьбы, установка инструмента в нулевое положение, поворот и фиксация револьверной головки и т. д.

Основные узлы и движения станка 1512Ф3



ковой суппорт. Конструкция всех узлов обеспечивает надежность и долговечность работы.


1. Станина.
2. Стойка.
3. Траверса.
4. Суппорт.
5. Револьверная головка.
6. Пульт управления.
7. Планишайба.

Главное движение – вращение шпинделя с заготовкой, закрепленной на пластиинайбе.

Движение подачи – перемещение суппорта по горизонтальным направляющим траперсиг.


Движения вспомогательные – все быстрые наладочные перемещения, смена инструмента, вращение револьверной головки и т.д.

Токарно-карусельный двухстоечный станок с ЧПУ

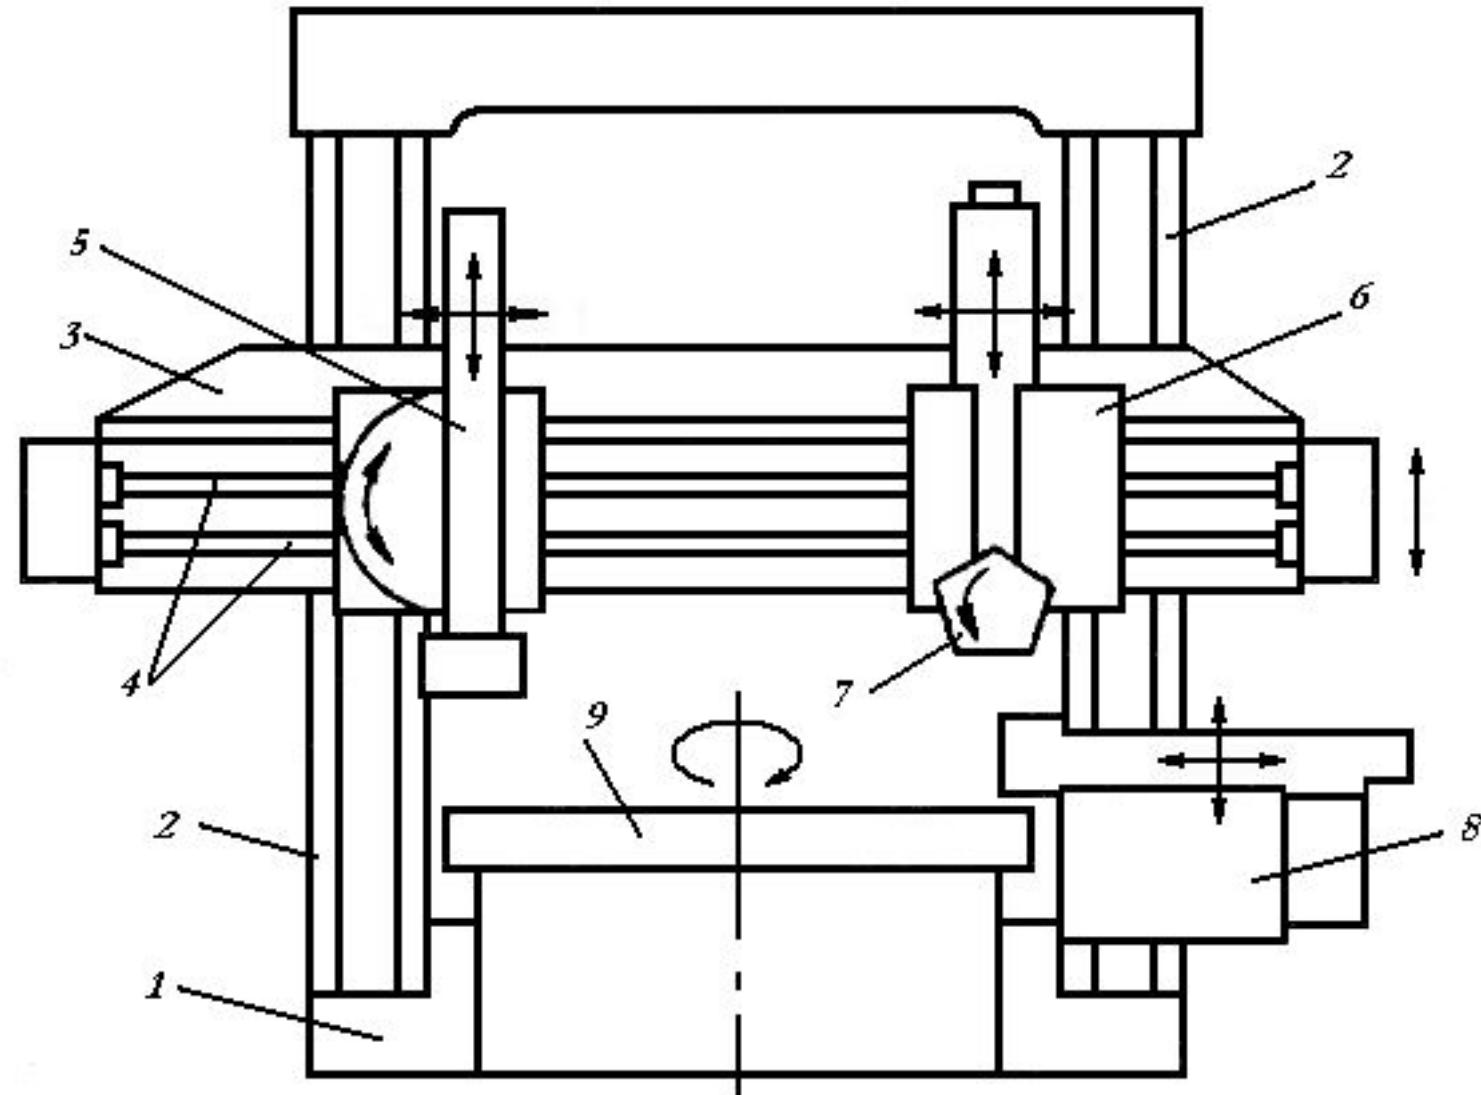

Токарно-револьверные станки с ЧПУ с наклонным расположением шпинделя



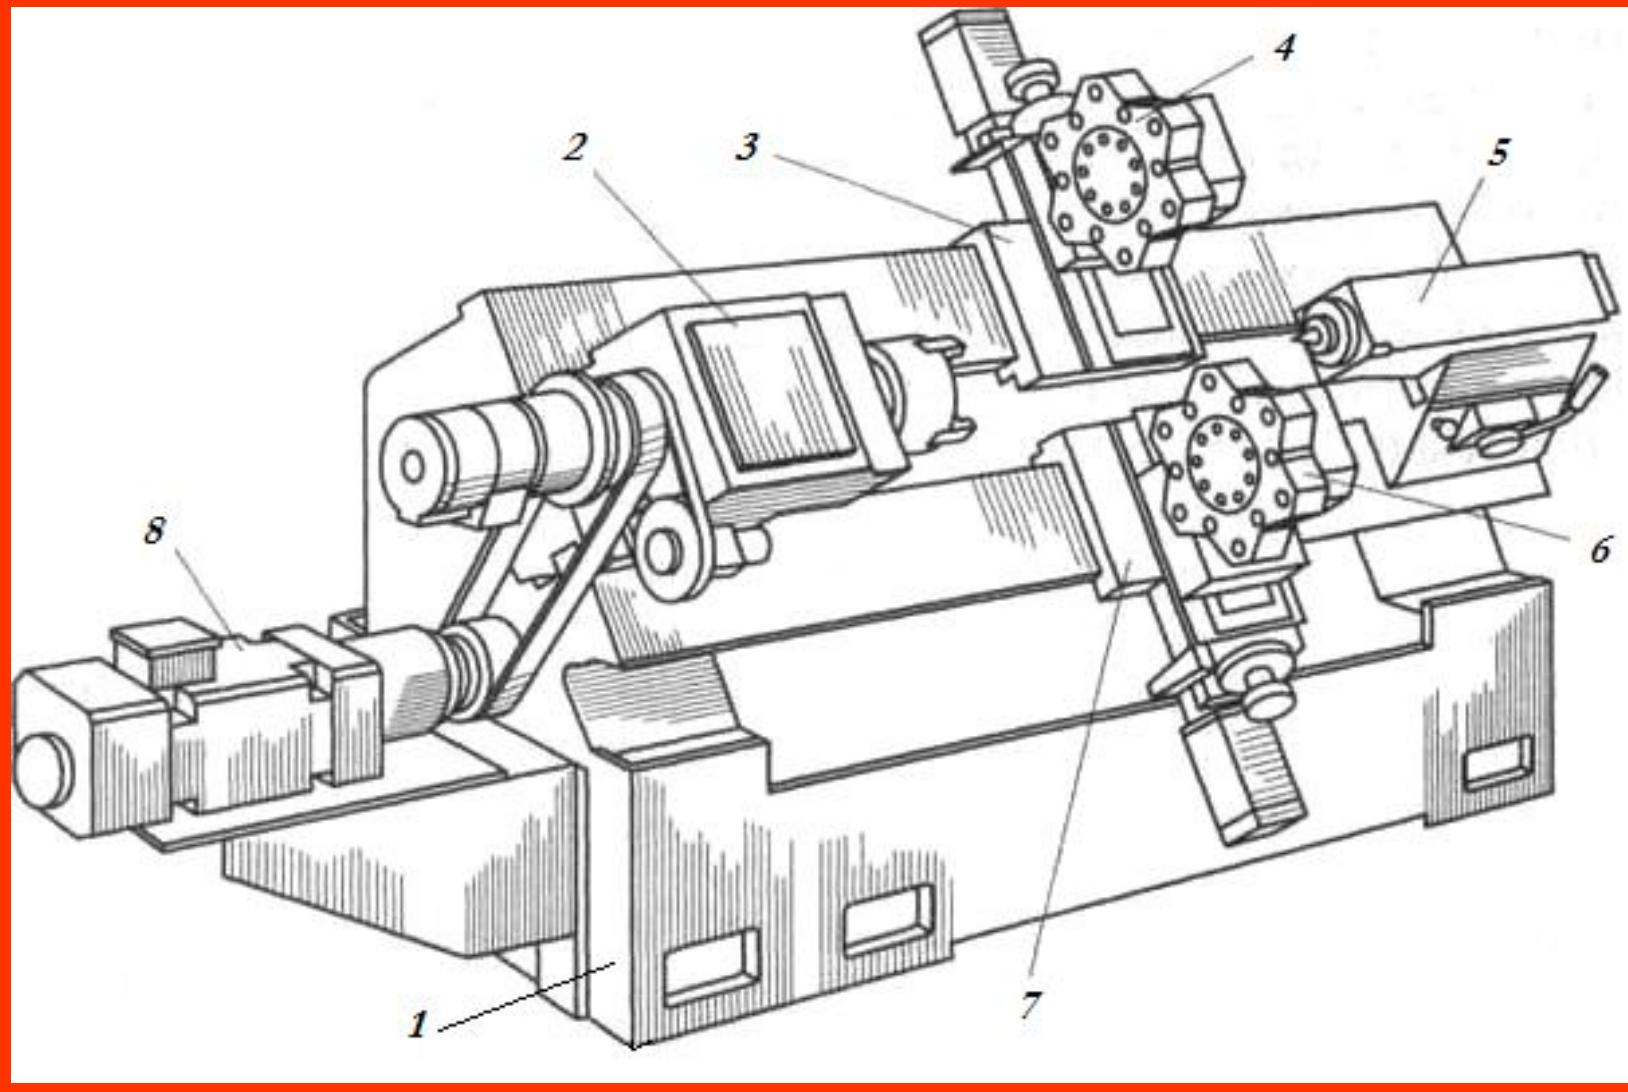

1 — станина; электродвигатель; 2 — шпиндельная бабка; 3,7— верхний и нижний суппорты соответственно; 4, 6 — револьверные головки; 5 — задняя бабка; 8 — электродвигатель;

Цикл обработки на станке полностью автоматизирован.

Одновременная работа двух револьверных головок обеспечивается их расположением:


одной 4 — на верхнем суппорте 3, а другой 6 — на нижнем суппорте 7.

Такая компоновка дает возможность применять большое число режущих инструментов при изготовлении сложных деталей.

Обе револьверные головки имеют оси вращения, параллельные оси шпинделя станка.

В целях стабилизации точности обработки станок снабжен измерительным устройством для систематического контроля и коррекции точности обработки посредством контактного датчика, установленного на револьверной головке.

9.7. Токарный станок Emco Concept Turn 55 с наклонной станиной

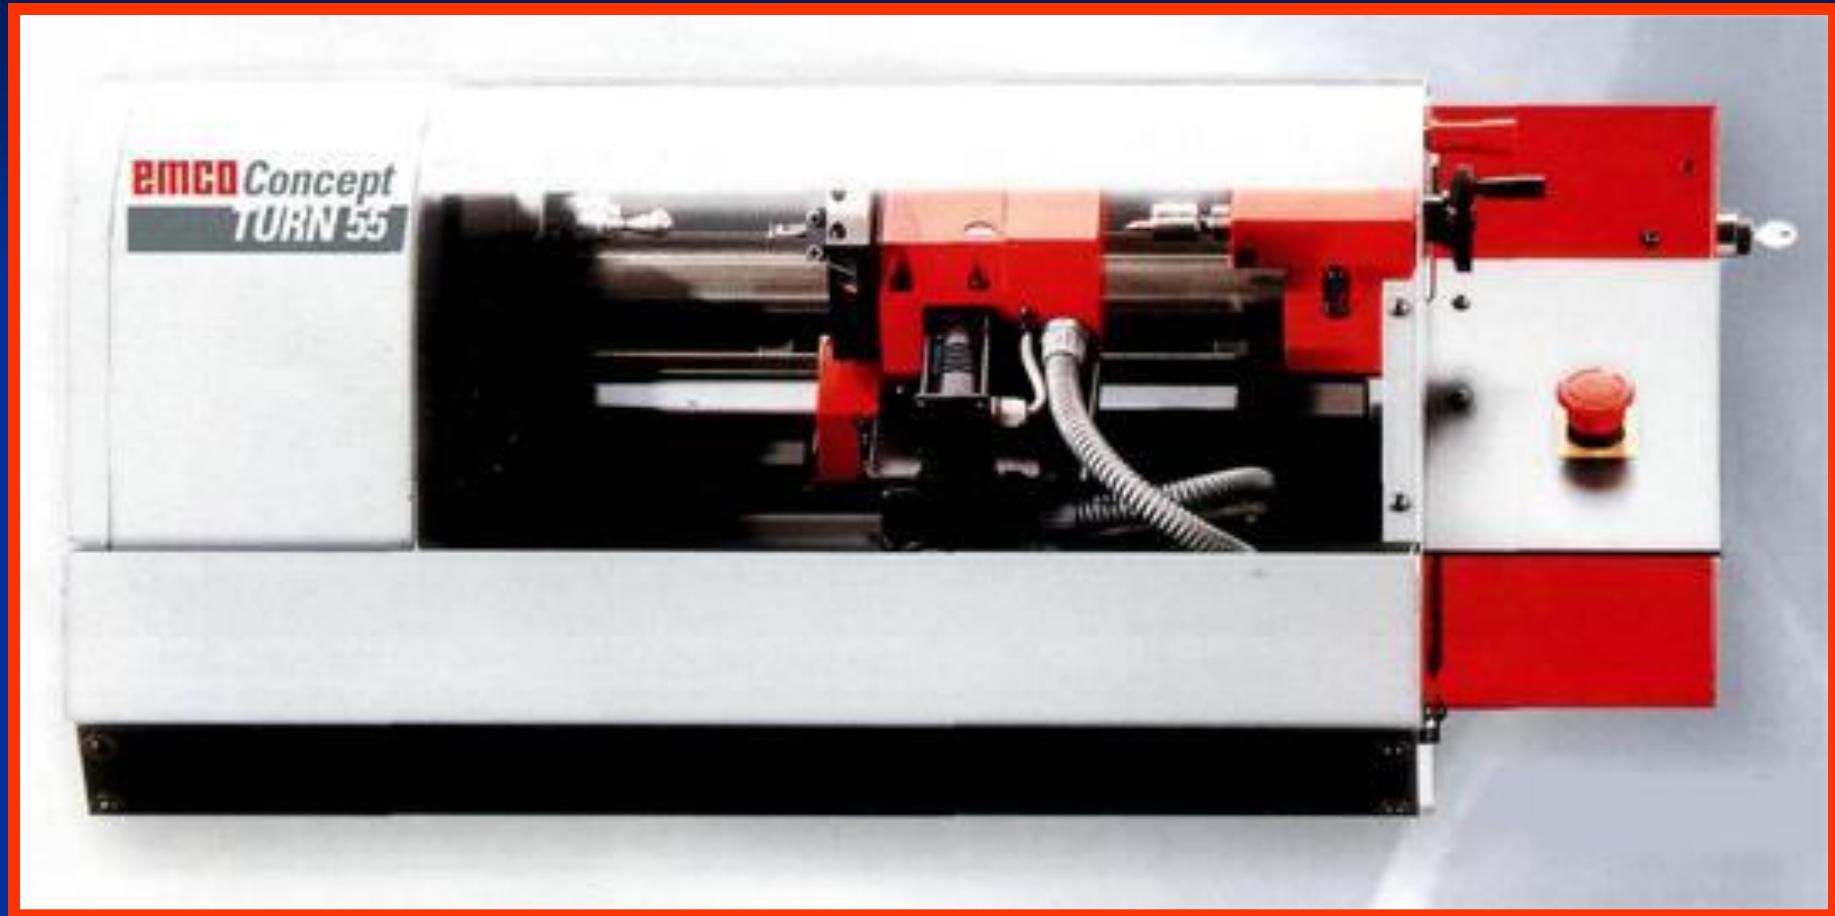


Станок предназначен для токарной обработки металлов и синтетических материалов.

Компактные станки новой сборки полностью соответствуют современным требованиям по компоновке и надежности.


Обслуживание станков с управлением на базе персональной ЭВМ осуществляется с использованием стандартного персонального компьютера.

Дисплей встроенной системы управления типа CNC (автономное управление станком с ЧПУ, содержащее процессор) имитируется на экране персонального компьютера, ввод данных осуществляется с клавиатуры.

9.7.1. Основные узлы станка

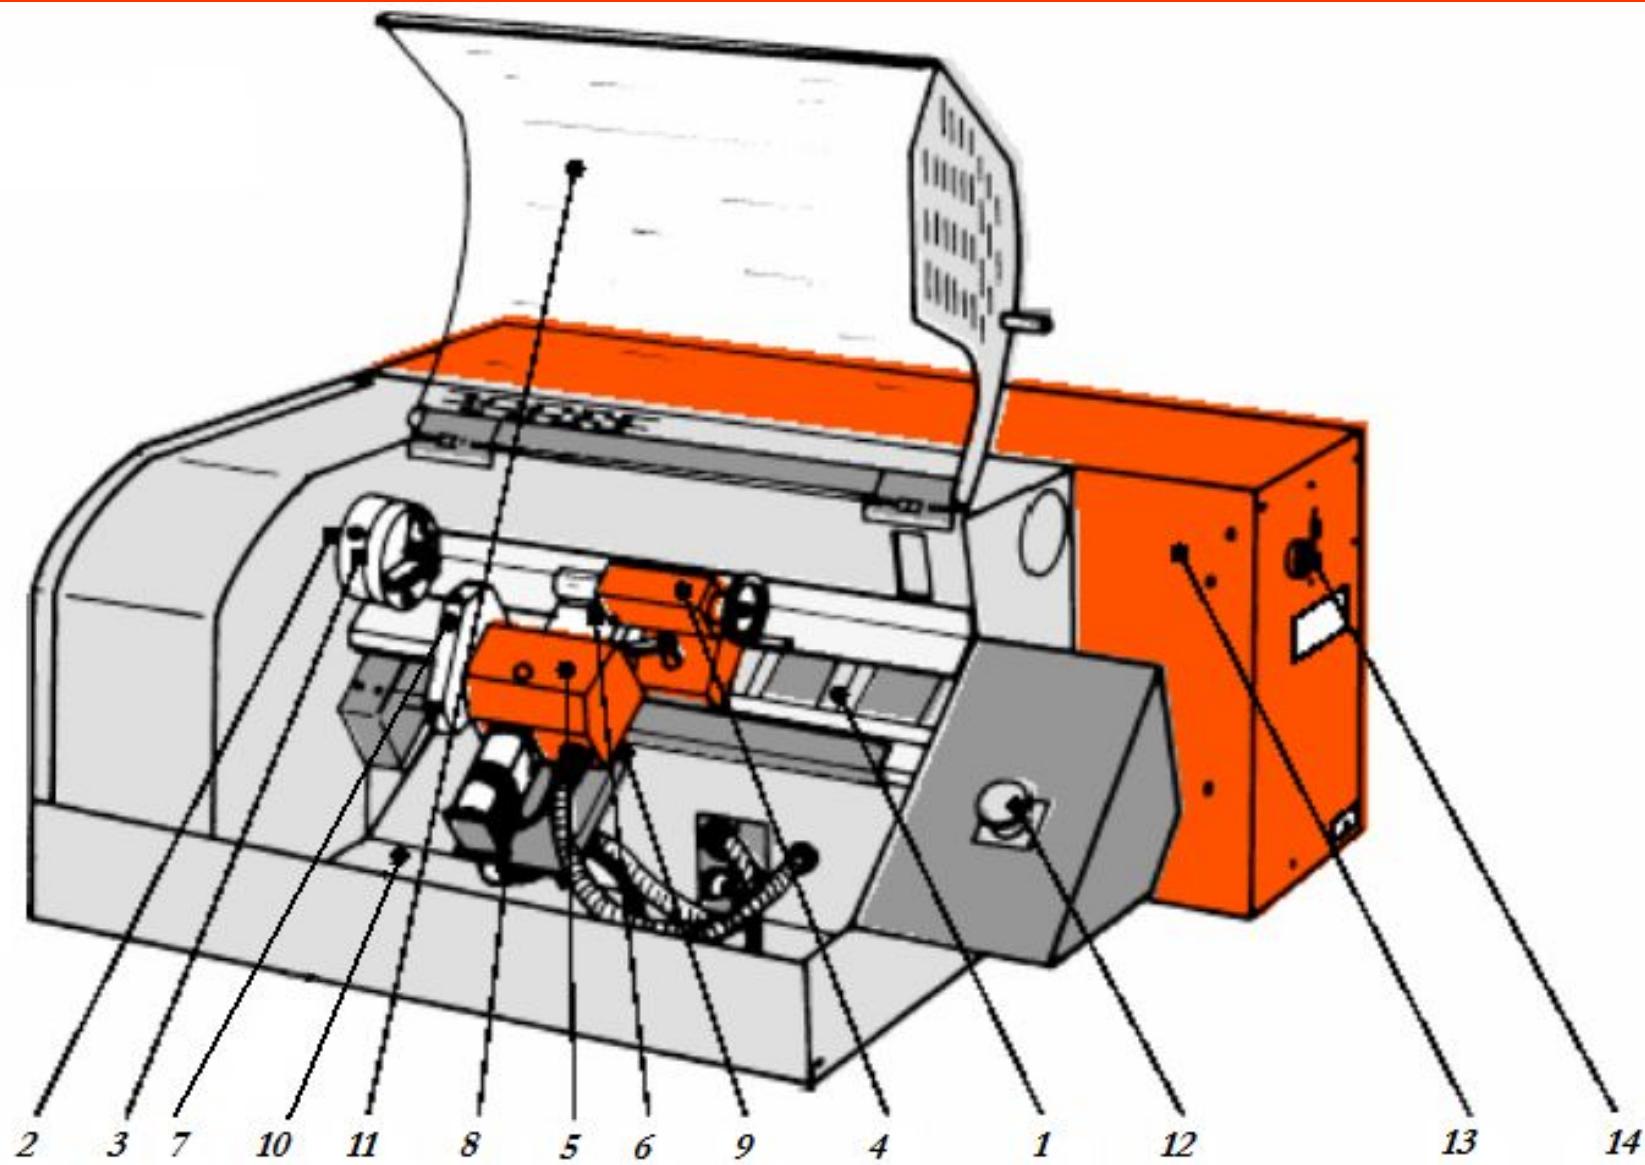

1. *Станина станка;*
2. *Передняя бабка;*
3. *Трехкулачковый патрон;*
4. *Задняя бабка;*
5. *Продольная каретка суппорта;*
6. *Поперечные салазки суппорта;*
7. *Револьверная головка;*
8. *Шаговый двигатель;*
9. *Направляющие станины;*
10. *Поддон для стружки;*
11. *Щиток;*
12. *Клавиша аварийного выключения;*
13. *Электрический шкаф;*
14. *Выключатель с ключом.*

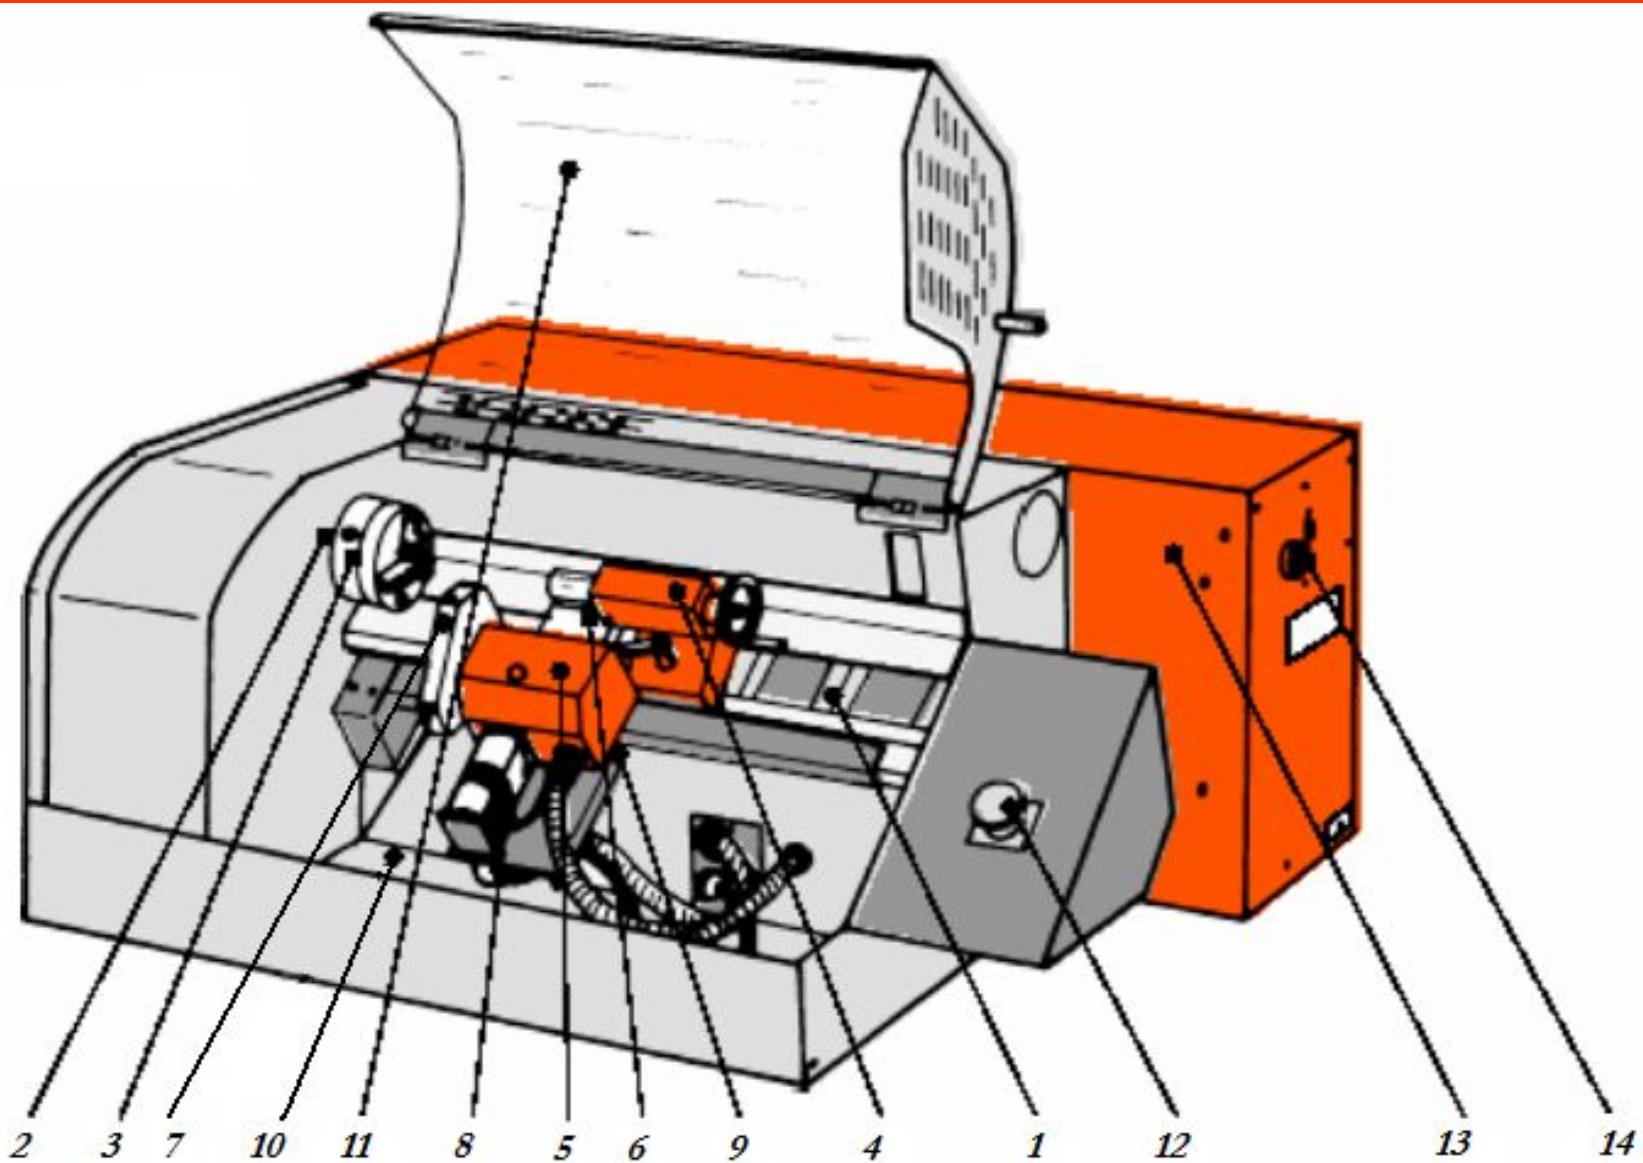

Станина

Станина – базовая деталь, служащая для закрепления на ней передней бабки.













Передняя бабка

В передней бабке находится коробка скоростей и шпиндель, который служит для закрепления обрабатываемой детали и передачи ей главного движения — вращения.

На переднем конце шпиндела



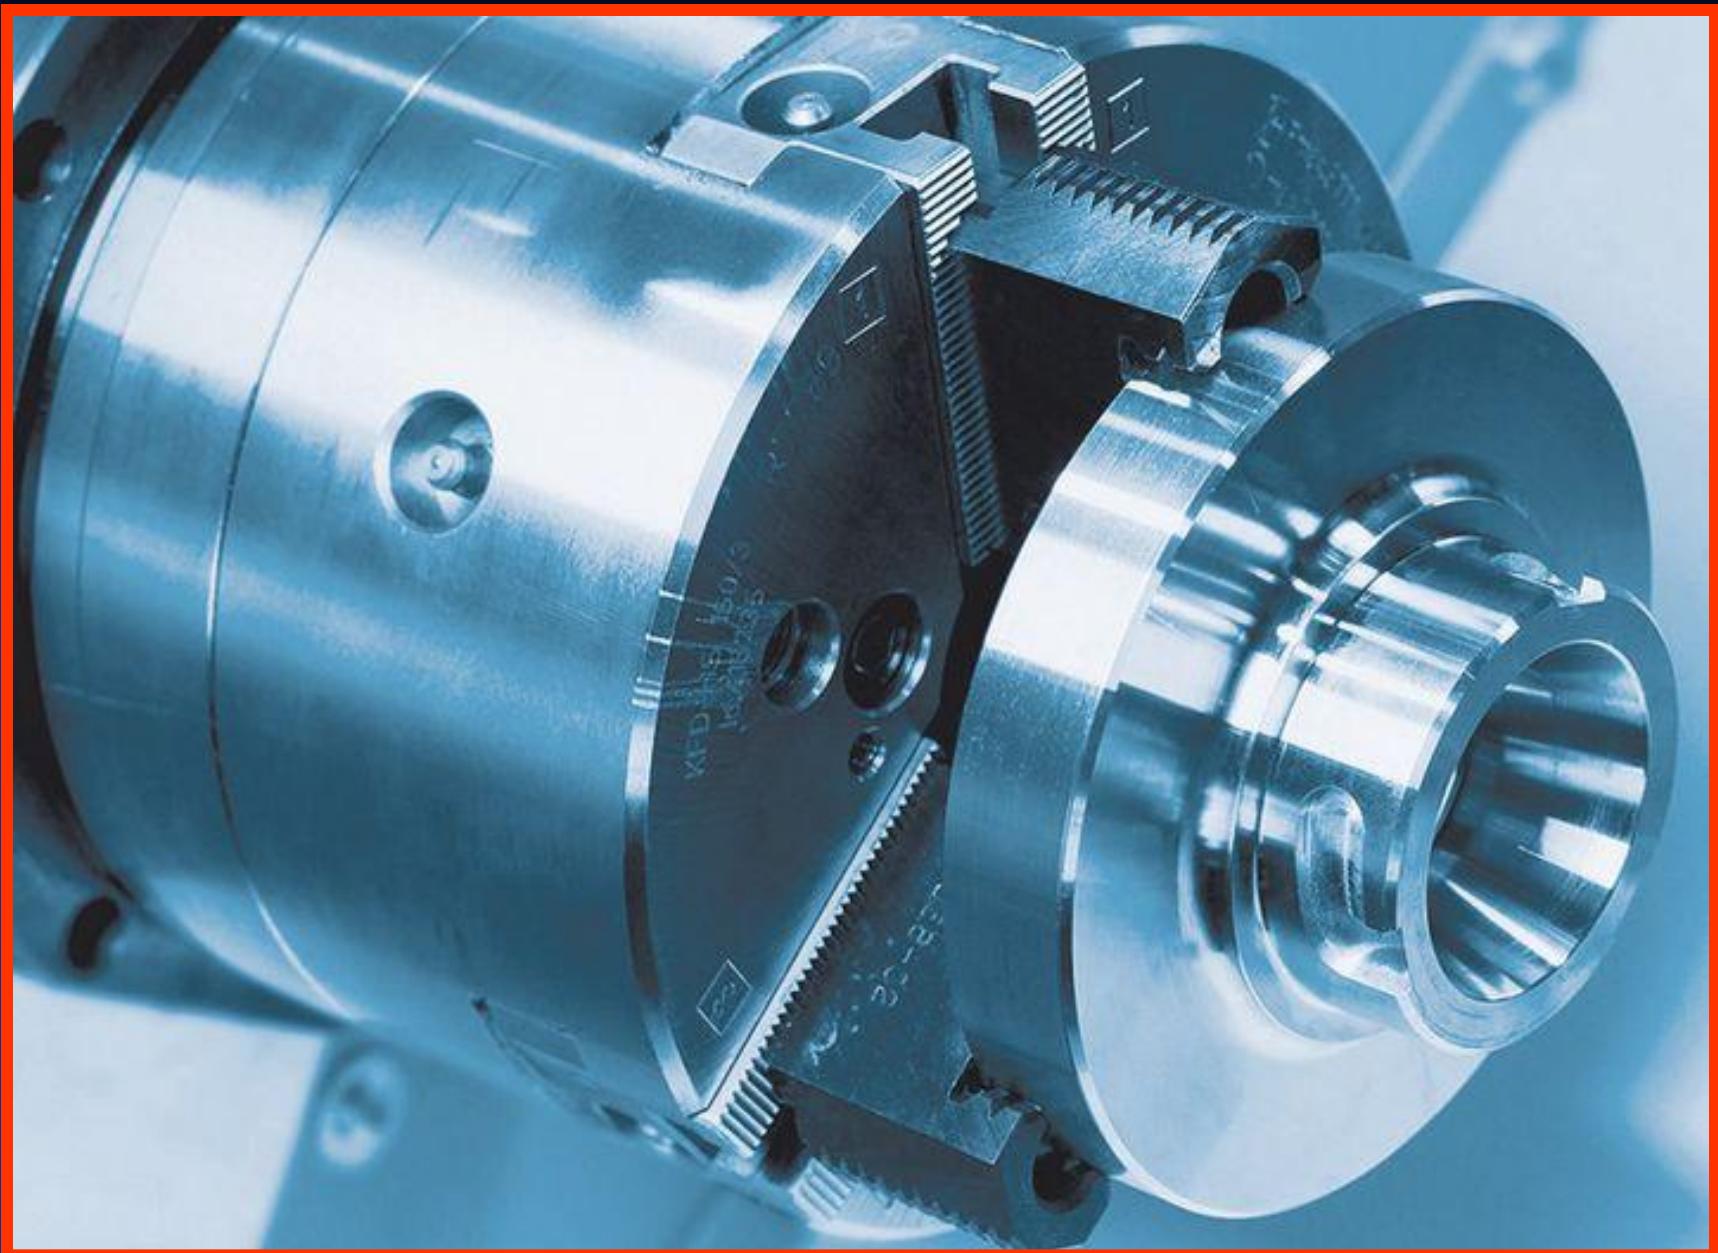

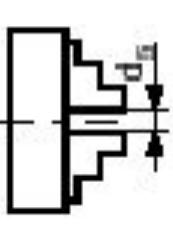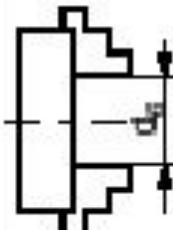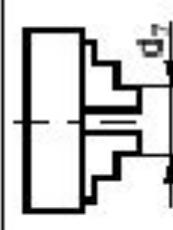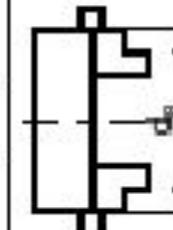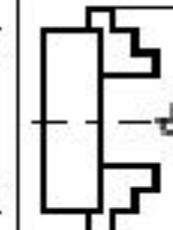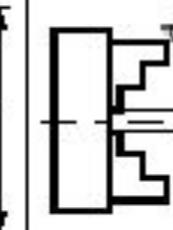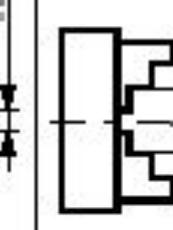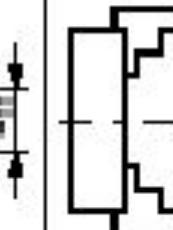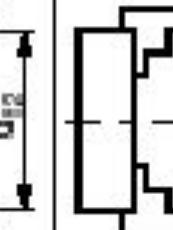								
$d_5 \text{ min.}$	$d_6 \text{ max.}$	$d_7 \text{ min.}$	$d_8 \text{ max.}$	$d_9 \text{ max.}$	$d_{10} \text{ min.}$	$d_{11} \text{ min.}$	$d_{12} \text{ max.}$	$d_{13} \text{ max.}$
2	24	23	68	88	2	23	68	88

*Максимальные диапазоны зажима для трехкулакового патрона
(значения в мм)*

Задняя бабка

Задняя бабка

Перемещение

Со стороны пластины
регулировки хвостовика

Зажим задней бабки


При отвороте
автоматически

ения.


значенная для

ага 3.

ный в конусе

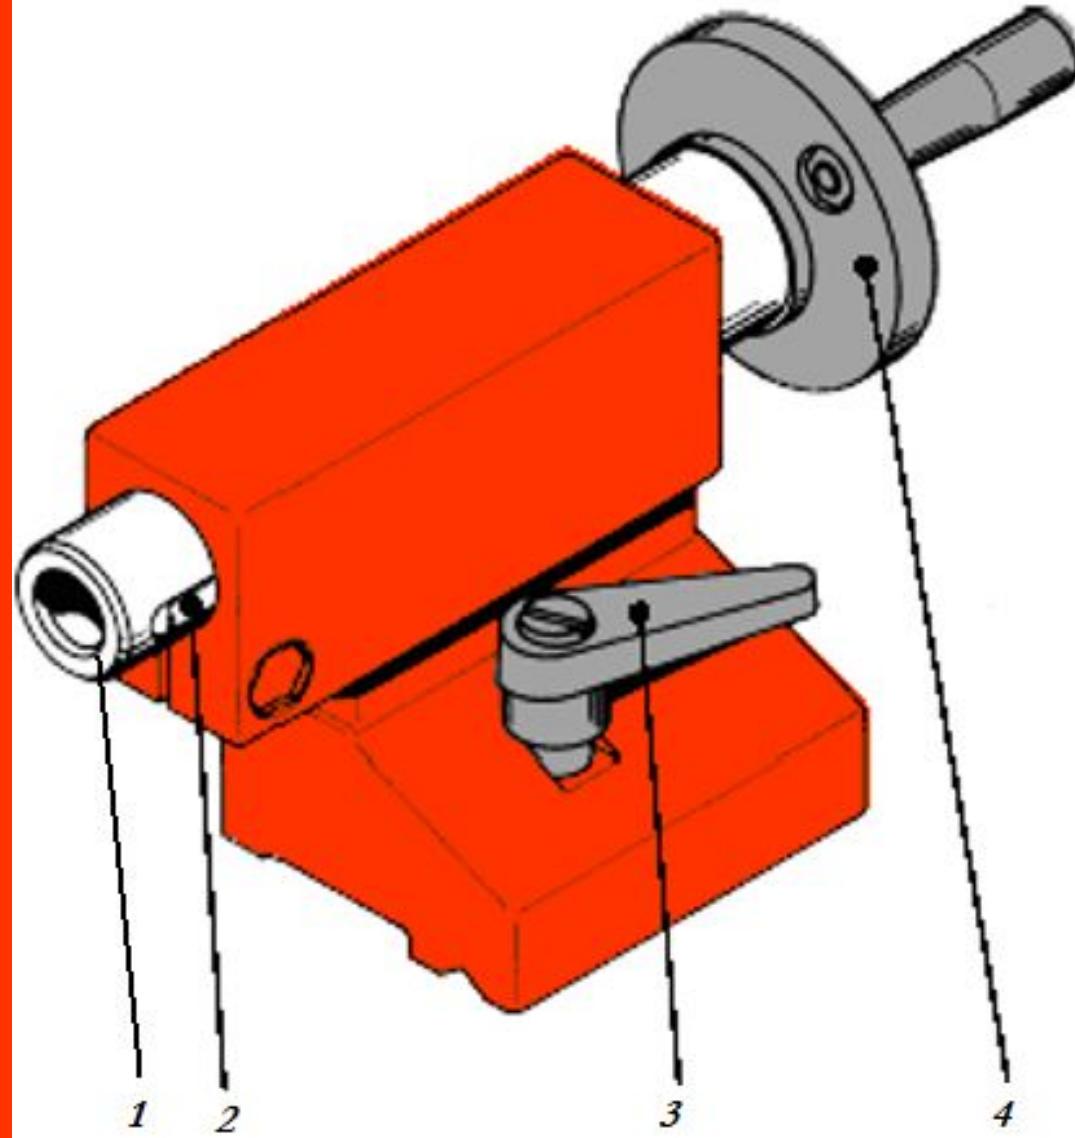


Револьверная головка

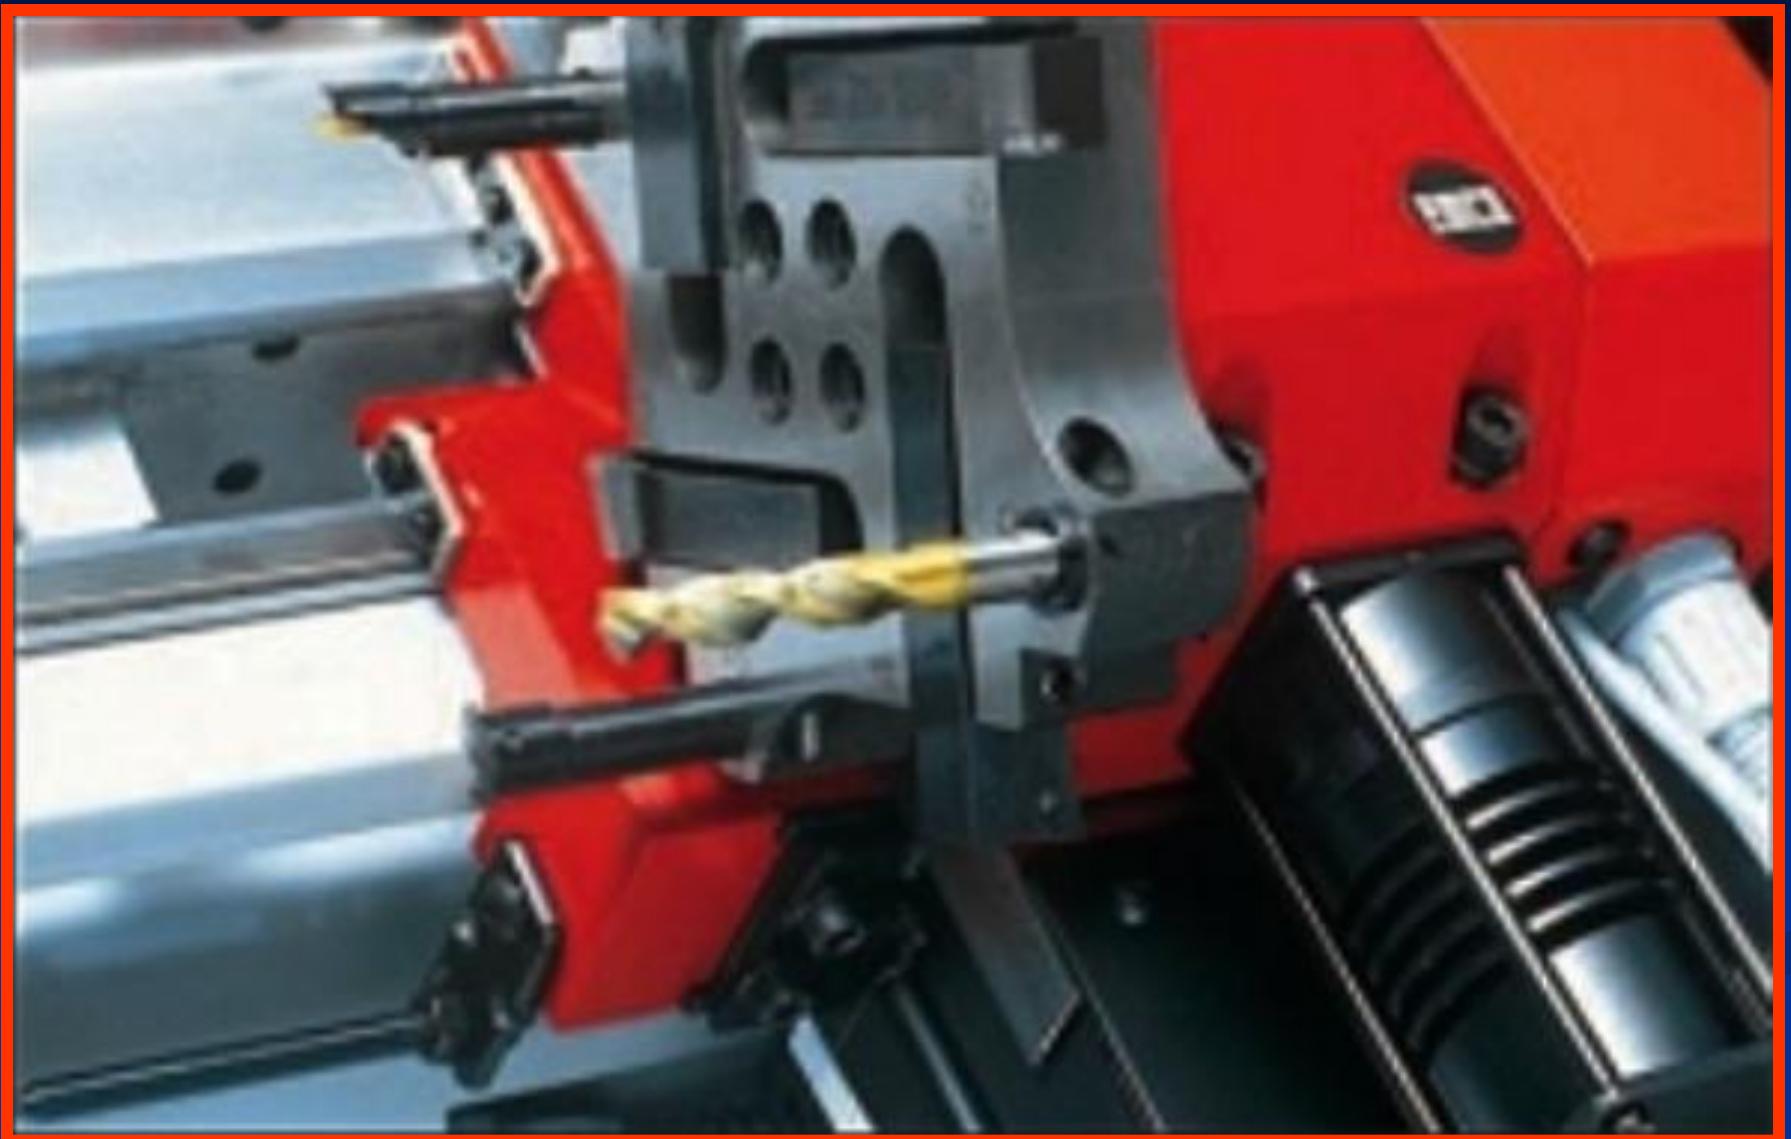


Количество одновременно используемых инструментов 8:

4 инструмента для наружной и 4 инструмента для внутренней обработки.

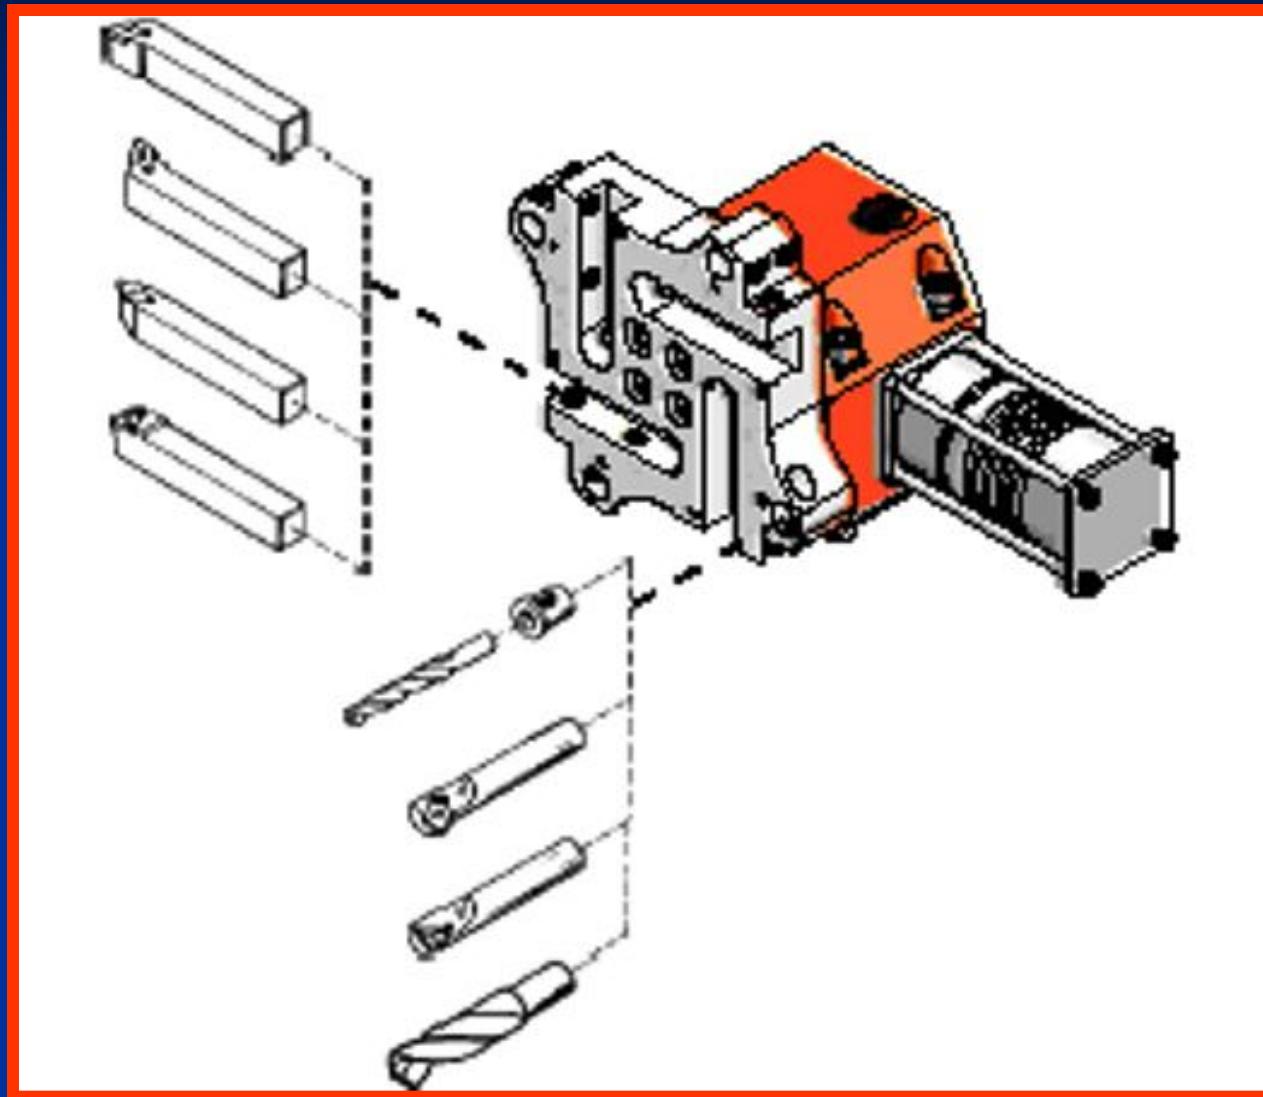


Инструменты для наружной обработки

1. Р
2. И
3. Р
4. З
5. С

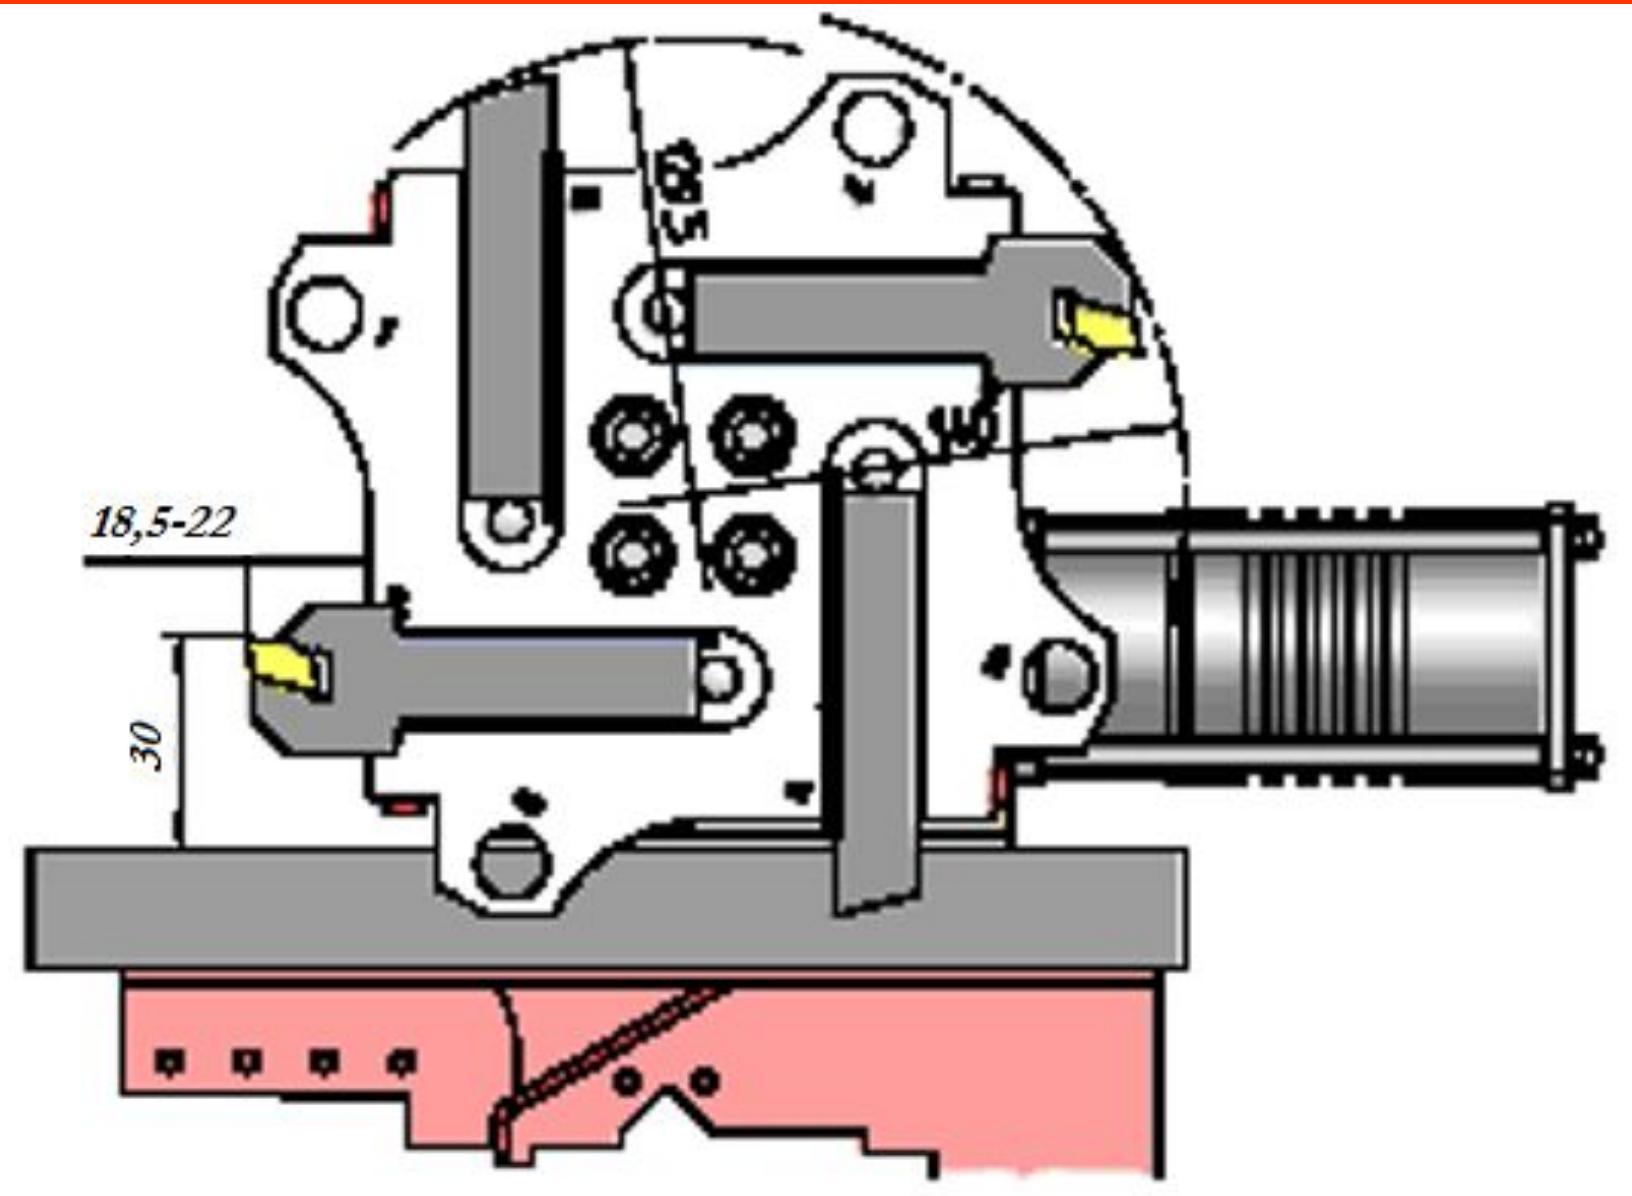


Инструменты для внутренней обработки

1. Токарные
2. Шлифовальные
3. Сверла
4. Гравировальные

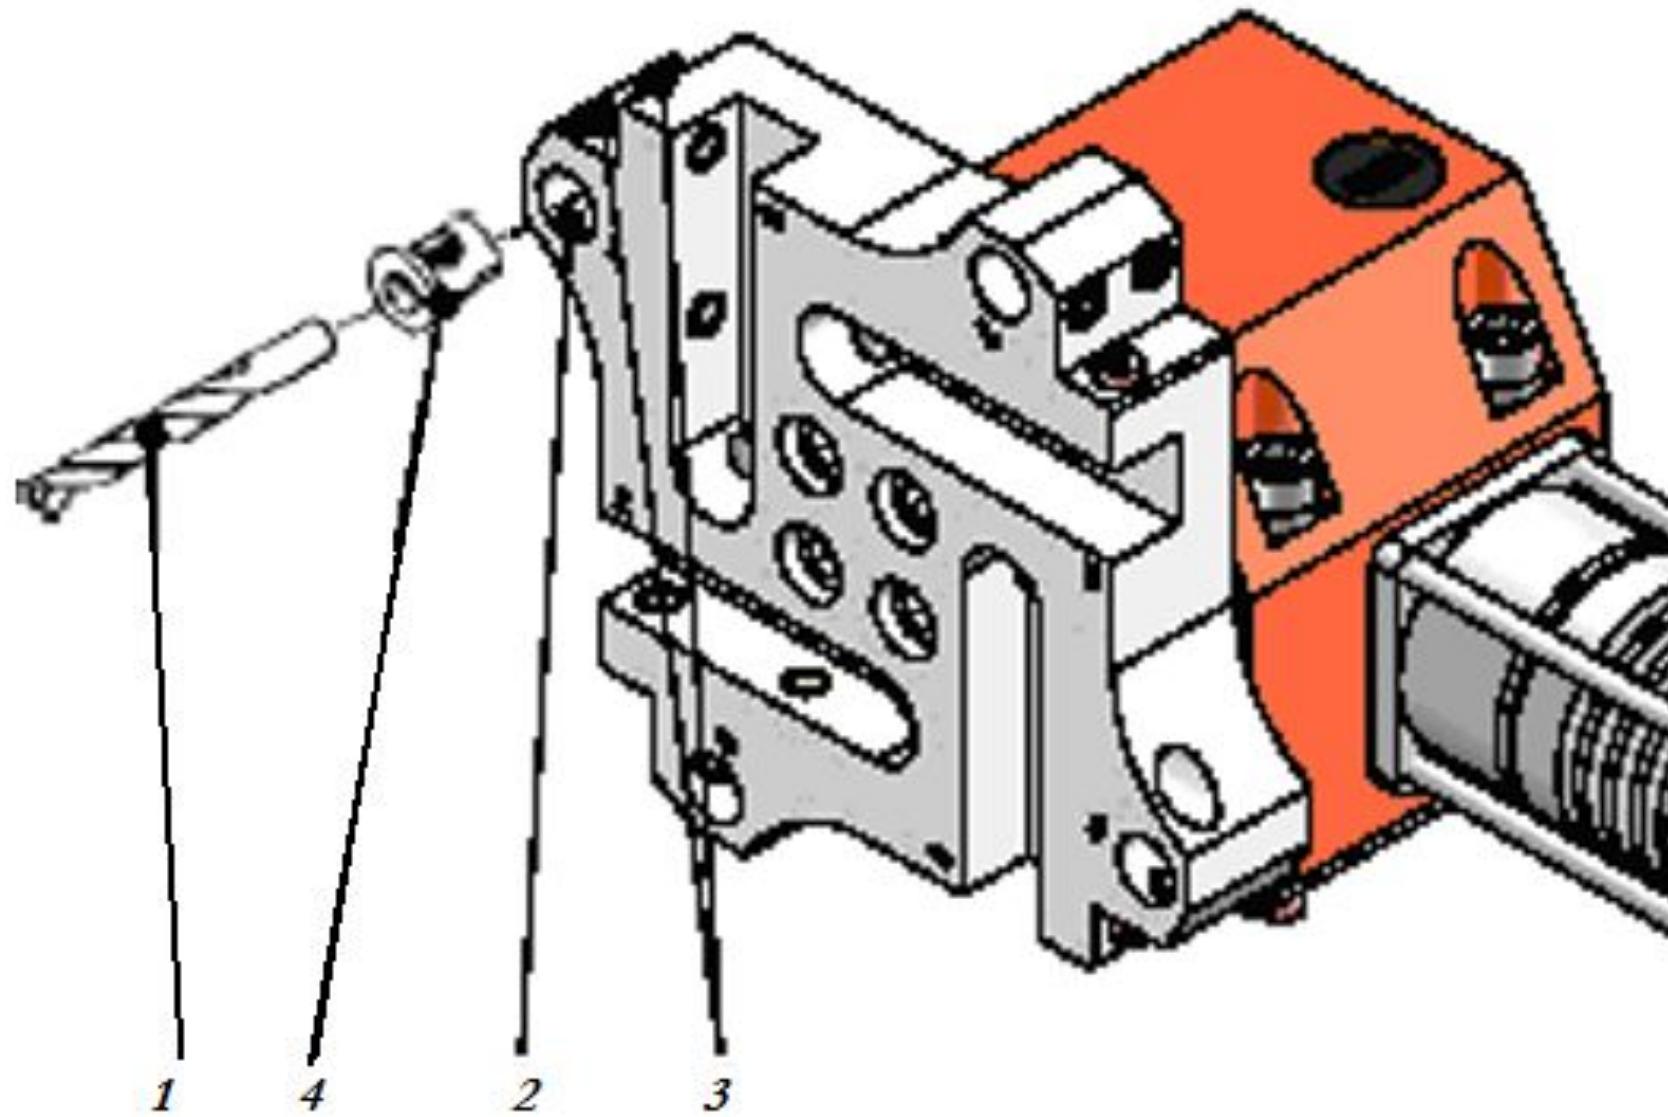

Оптический прибор для настройки инструментов

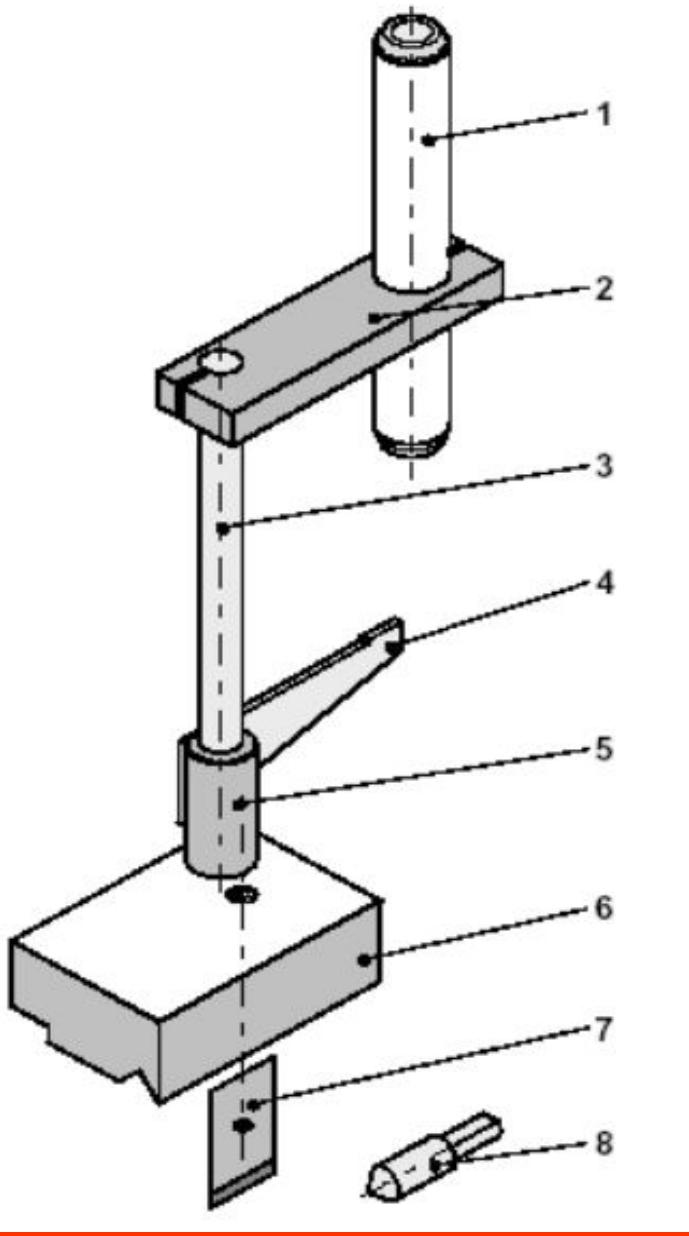

свойства предварительной настройки определяется точность обработки.

1. Тубус с коэффициентом увеличения 10х.
2. Индексируемая рука.
3. Калибрующая стойка.
4. Юстировочный (настроечный) элемент.
5. Направляющая деталь для настройки инструментов по высоте вершины режущей кромки.
6. База.
7. Прижимная планка.
8. Эталонный инструмент.

9.8. Emco Concept Turn 155 токарный станок с ЧПУ

Станок предназначен для токарной обработки металлов и интетических материалов.

Компактные станки новой сборки полностью соответствуют современным требованиям по компоновке и надежности.


Обслуживание станков с управлением на базе персональной ЭВМ осуществляется с использованием персонального компьютера.


Дисплей встроенной системы управления типа CNC (автономное управление станком с ЧПУ, содержащее процессор) имитируется на экране персонального компьютера, ввод данных осуществляется с клавиатуры.



9.8.1 Особенности конструкции Emco Concept Turn

155

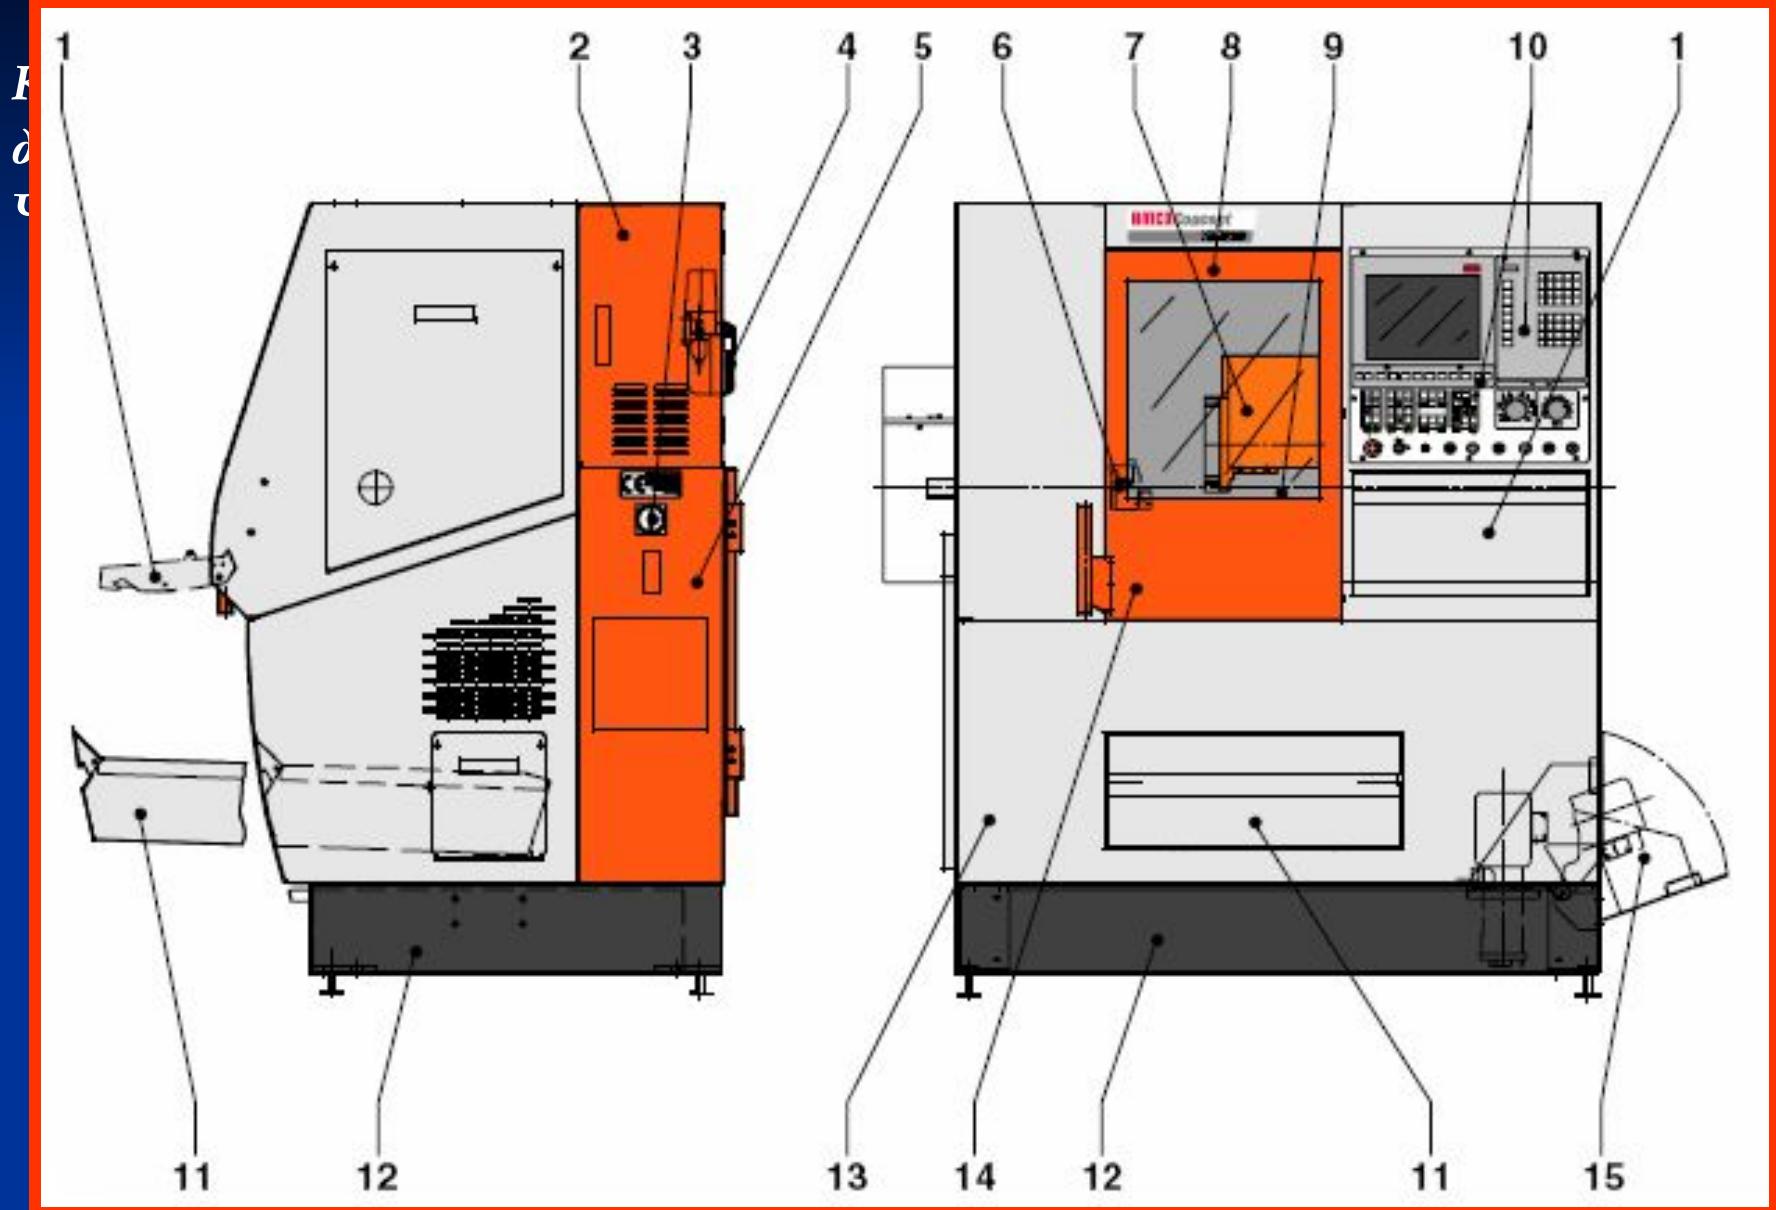

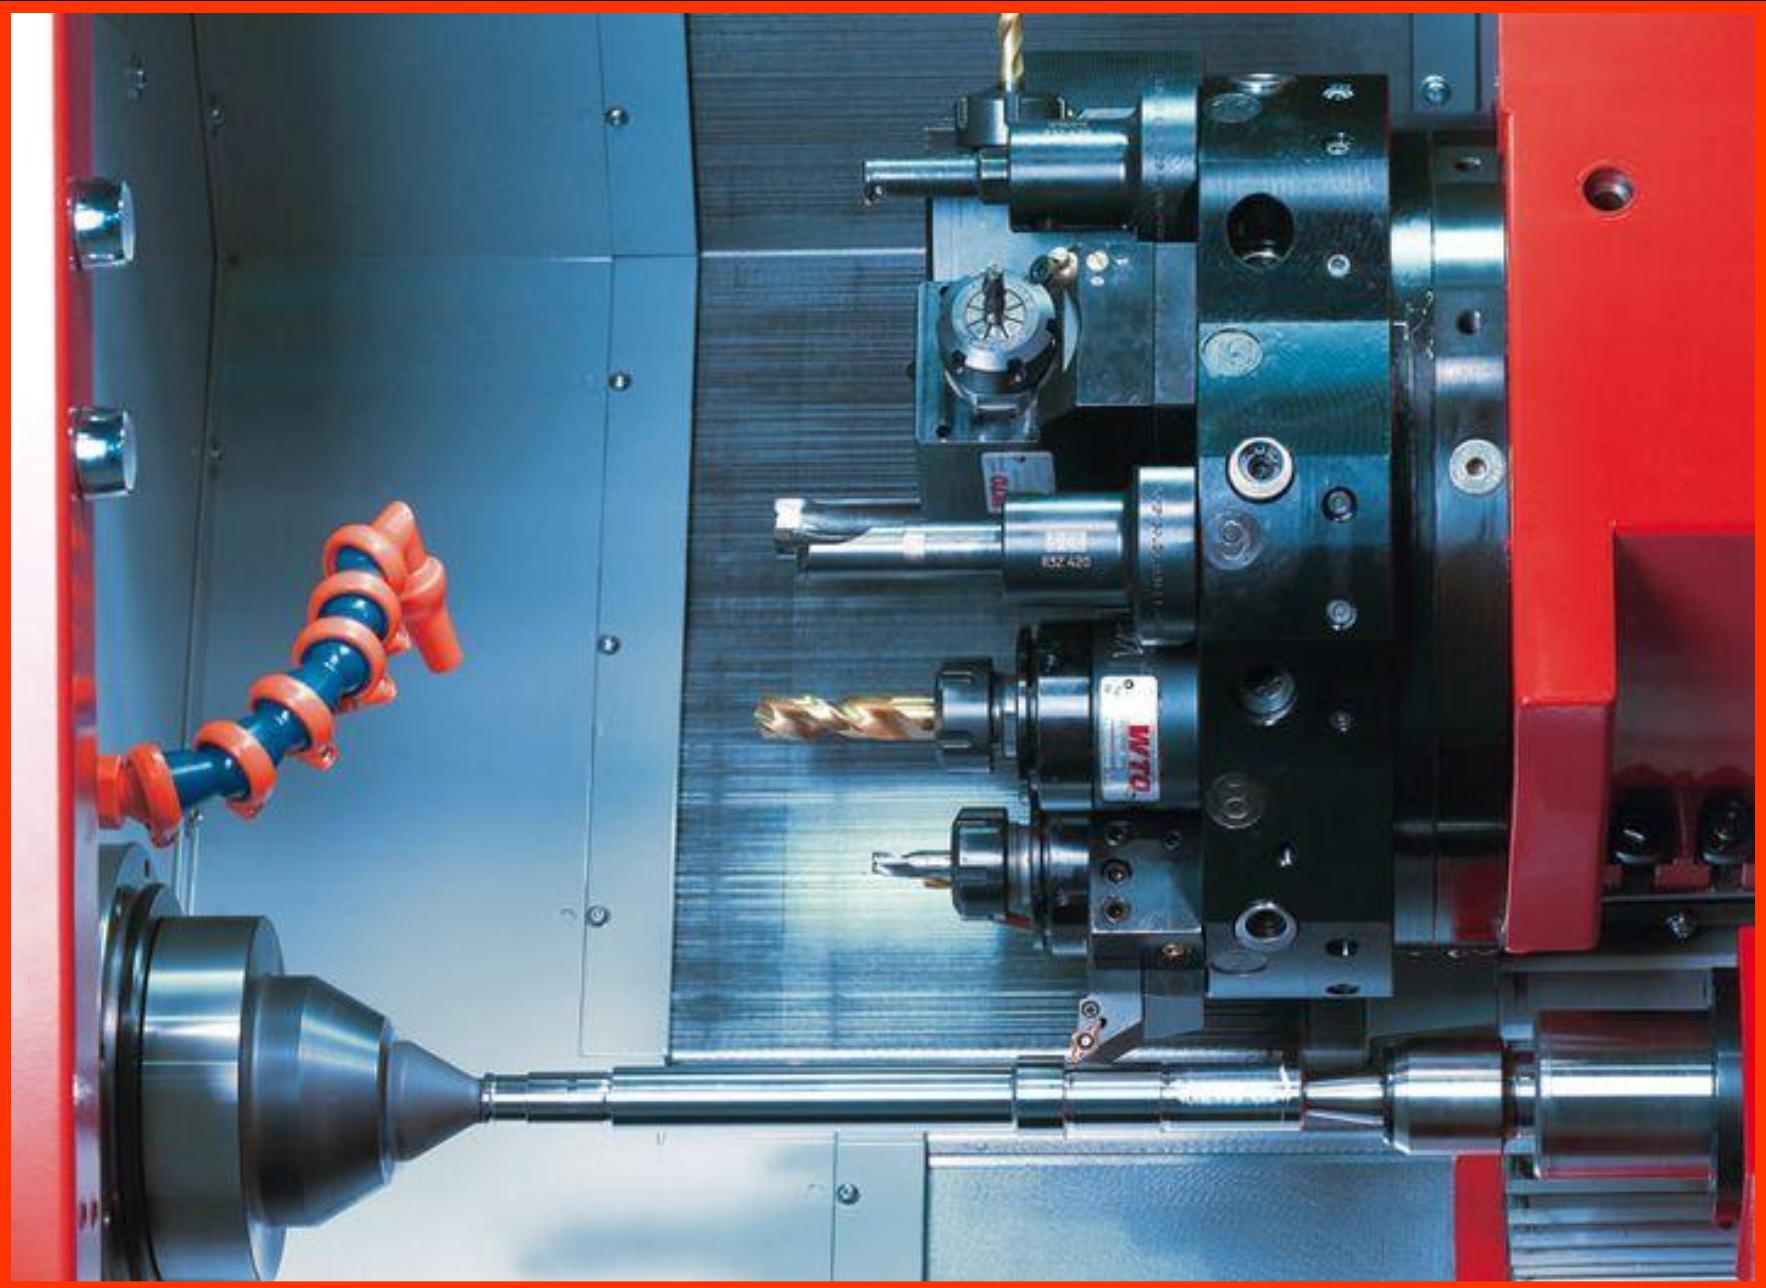


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подставка станка

Подставка станка - массивная сварная конструкция для крепления станины станка, управления с ПК, а также всего электрооборудования.

Бак СОЖ (дополнительное оборудование) можетдвигаться в нижнюю часть подставки станка.

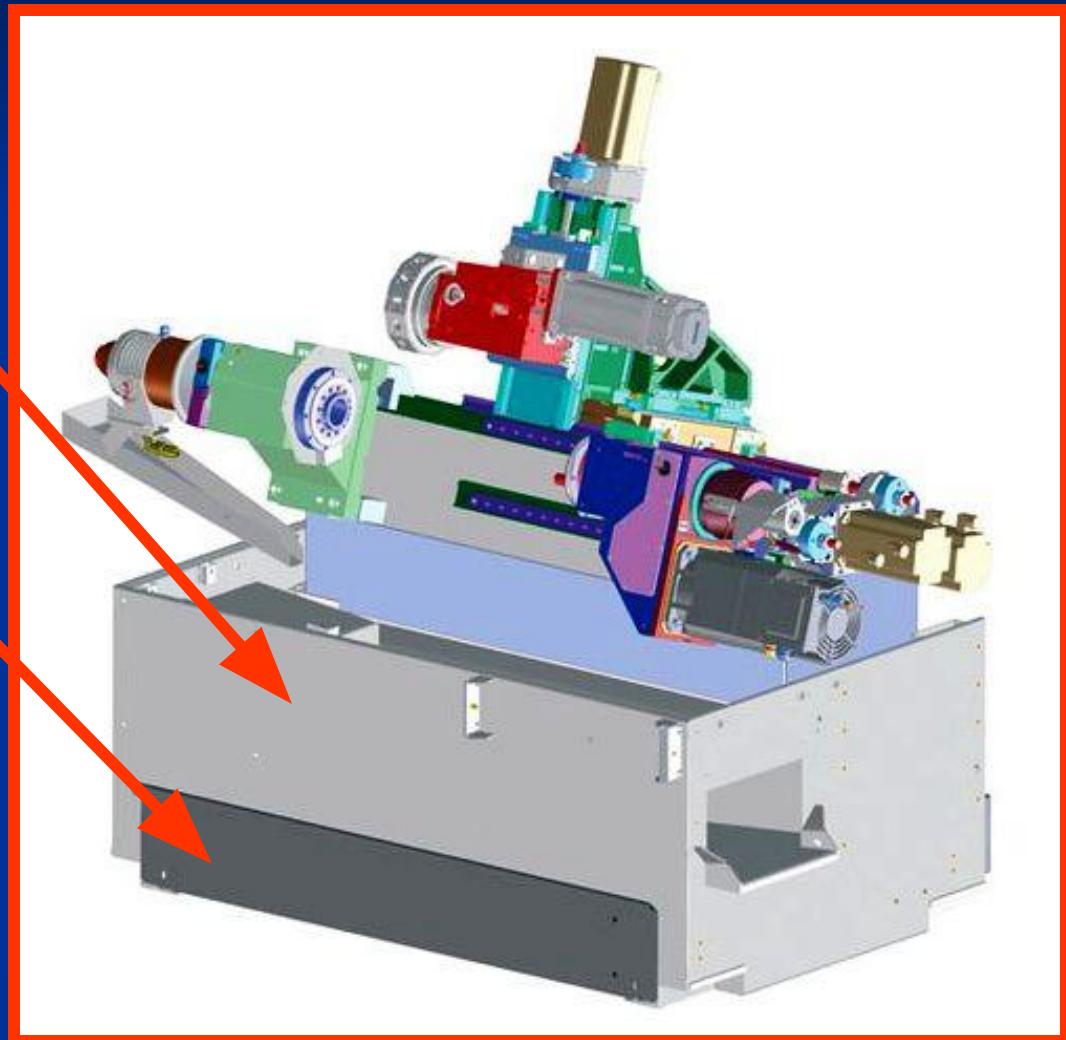

Станина станка

Станина станка изготовлена из серого чугуна жесткой и гасящей колебания конструкции.

На станине станка расположены передняя бабка с шпинделем, салазки и задняя бабка.

За счет трехточечной опоры станины станка удается избежать перекоса и нарушения точности.

Суппорт

Продольная каретка и попеченные салазки двигаются по точным направляющим типа «ласточкин хвост».

Зазор салазок регулируется с помощью регулирующих клиньев.

Централизованная система смазки маслом подает масло на салазки так, чтобы все направляющие постоянно были смазаны.

Главный шпиндель

Главный шпиндель 3 приводится в движение посредством клинового ремня 2 от трехфазного двигателя 1.

Шпиндель
шпинделем

При работе
прямолинейно

Крепление
приспособлений


Зажимные
фланцем

шпинделах

я от

симного
с.

альным

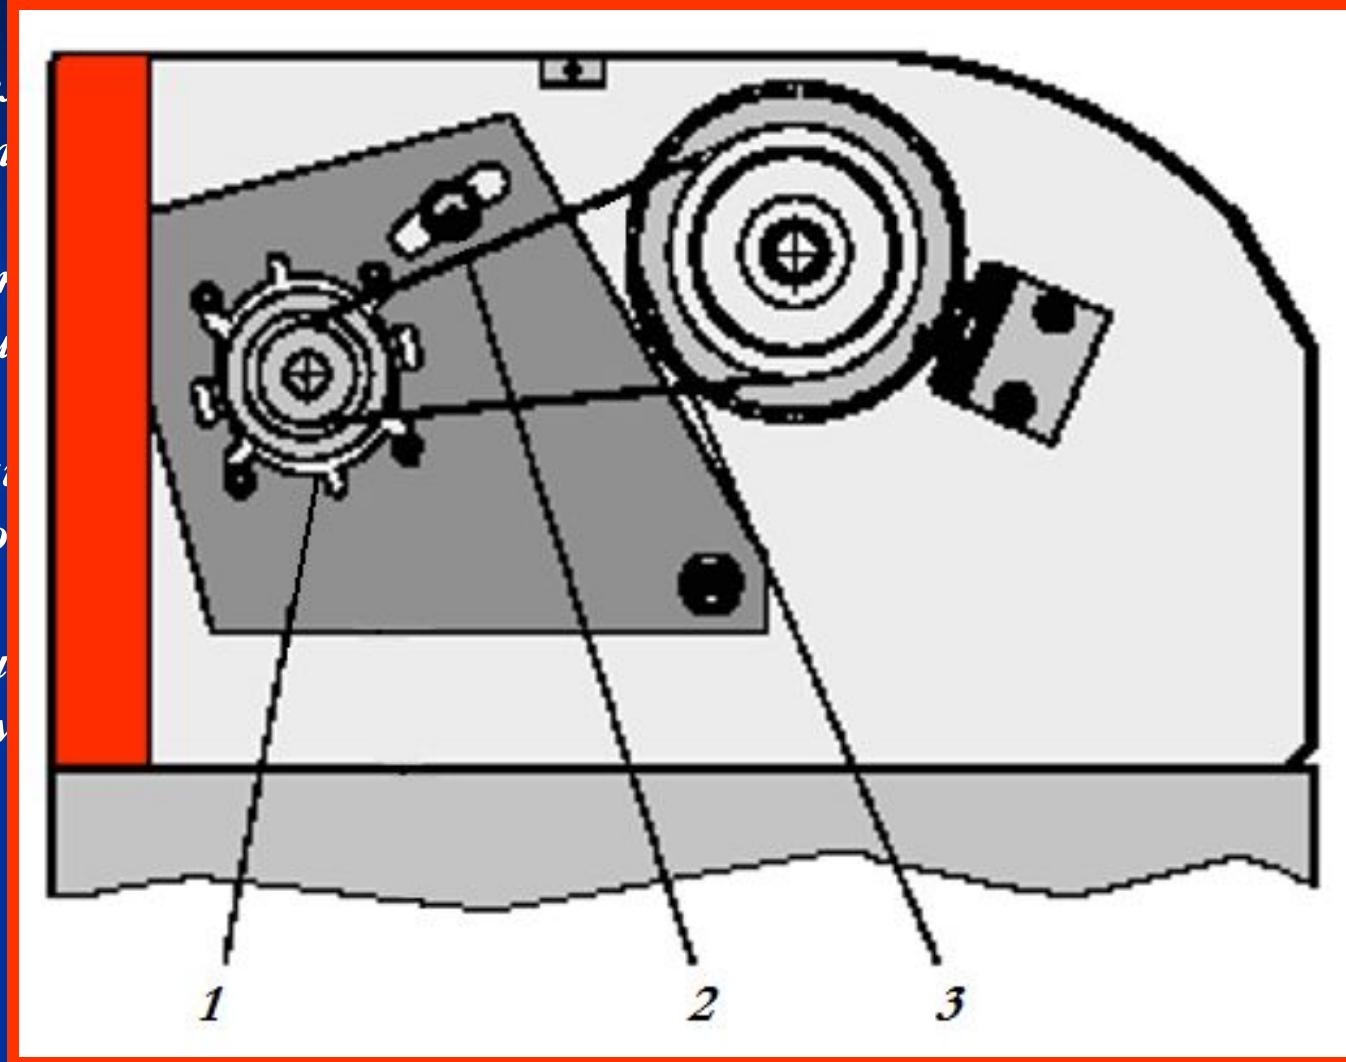

Ручная задняя бабка


Ручная
направ.

Зажим


Регулир

Зажим


ться по

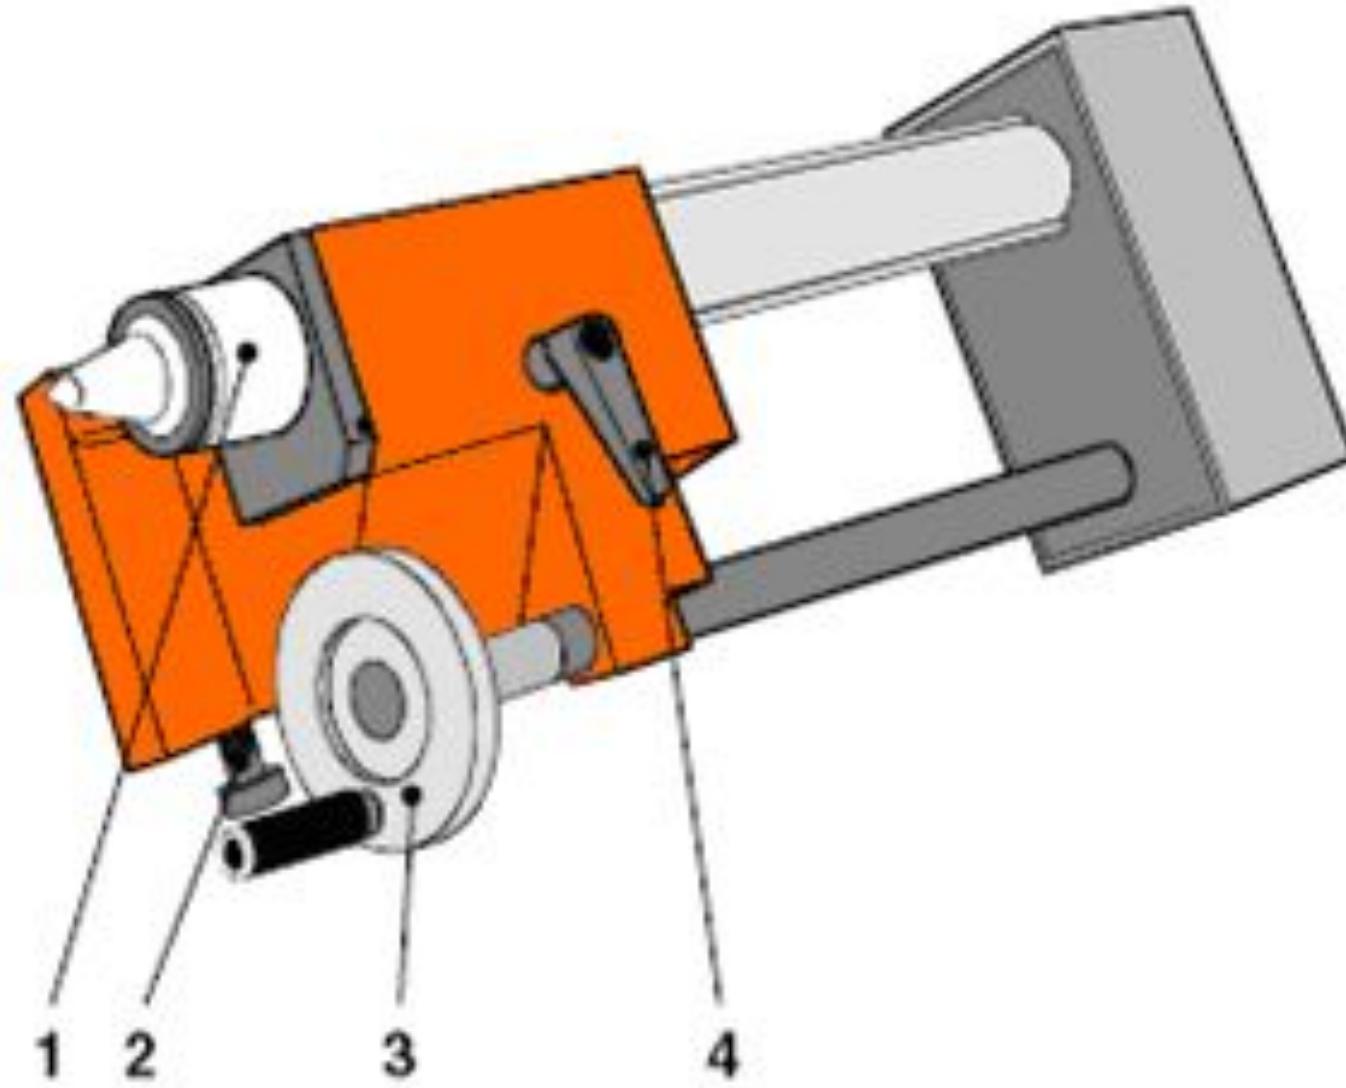

Пневматическая задняя бабка

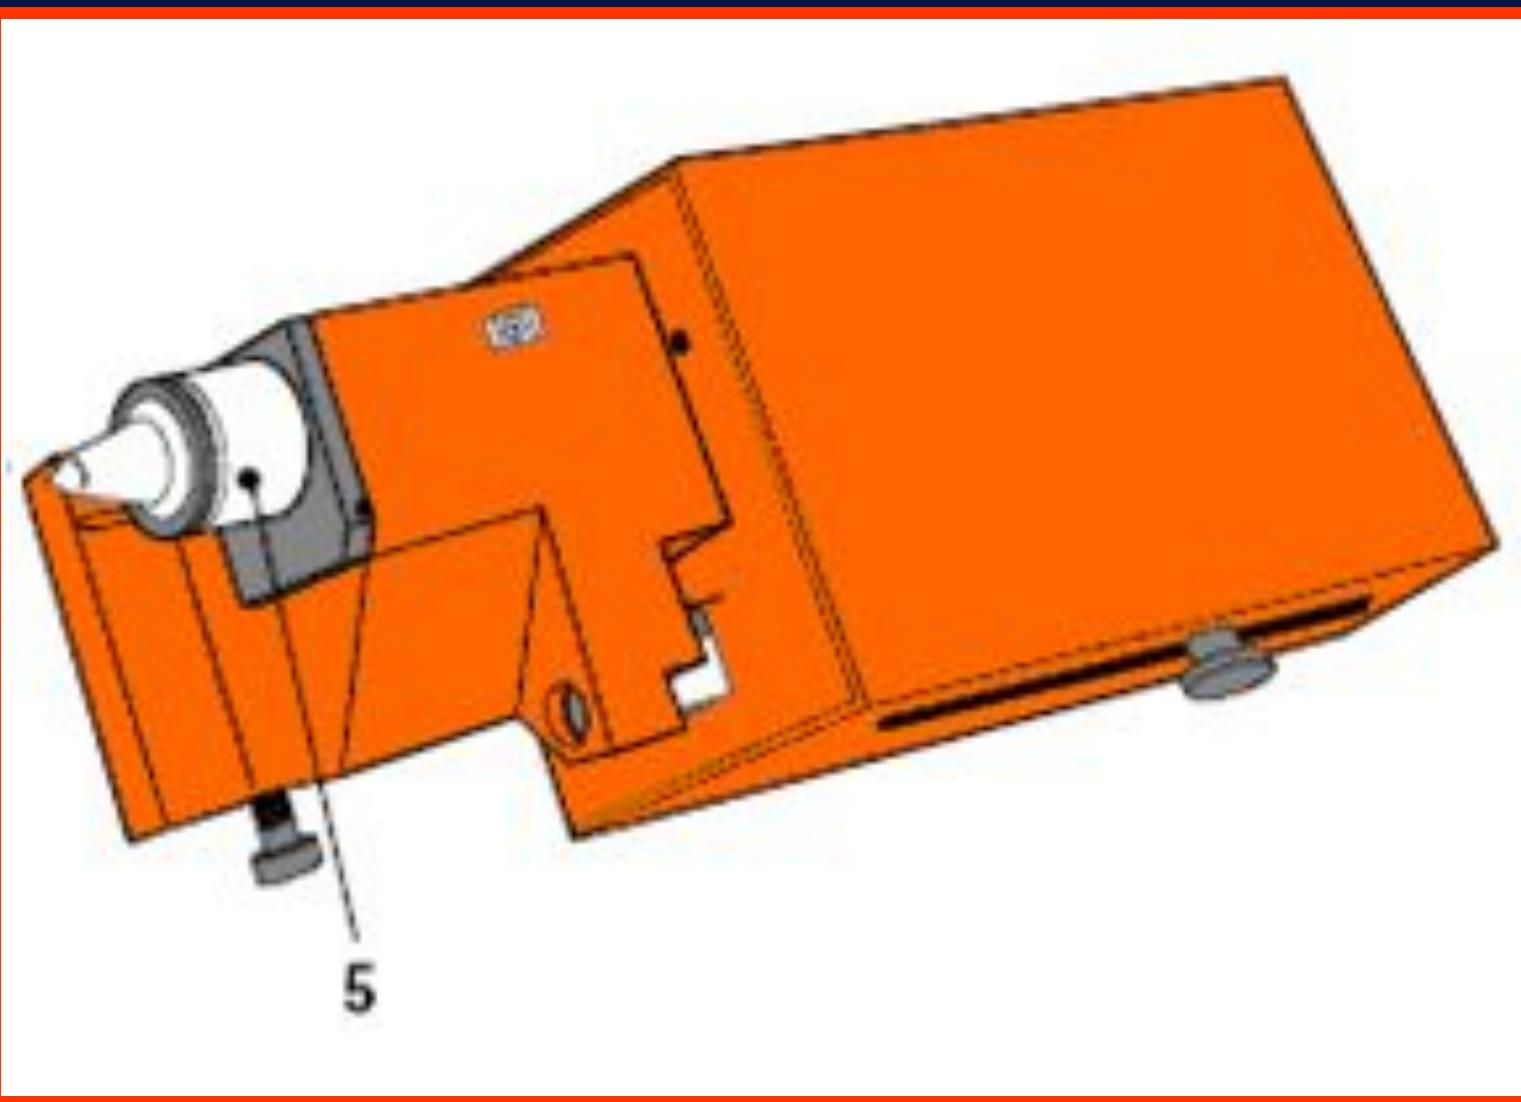

Револьверная головка

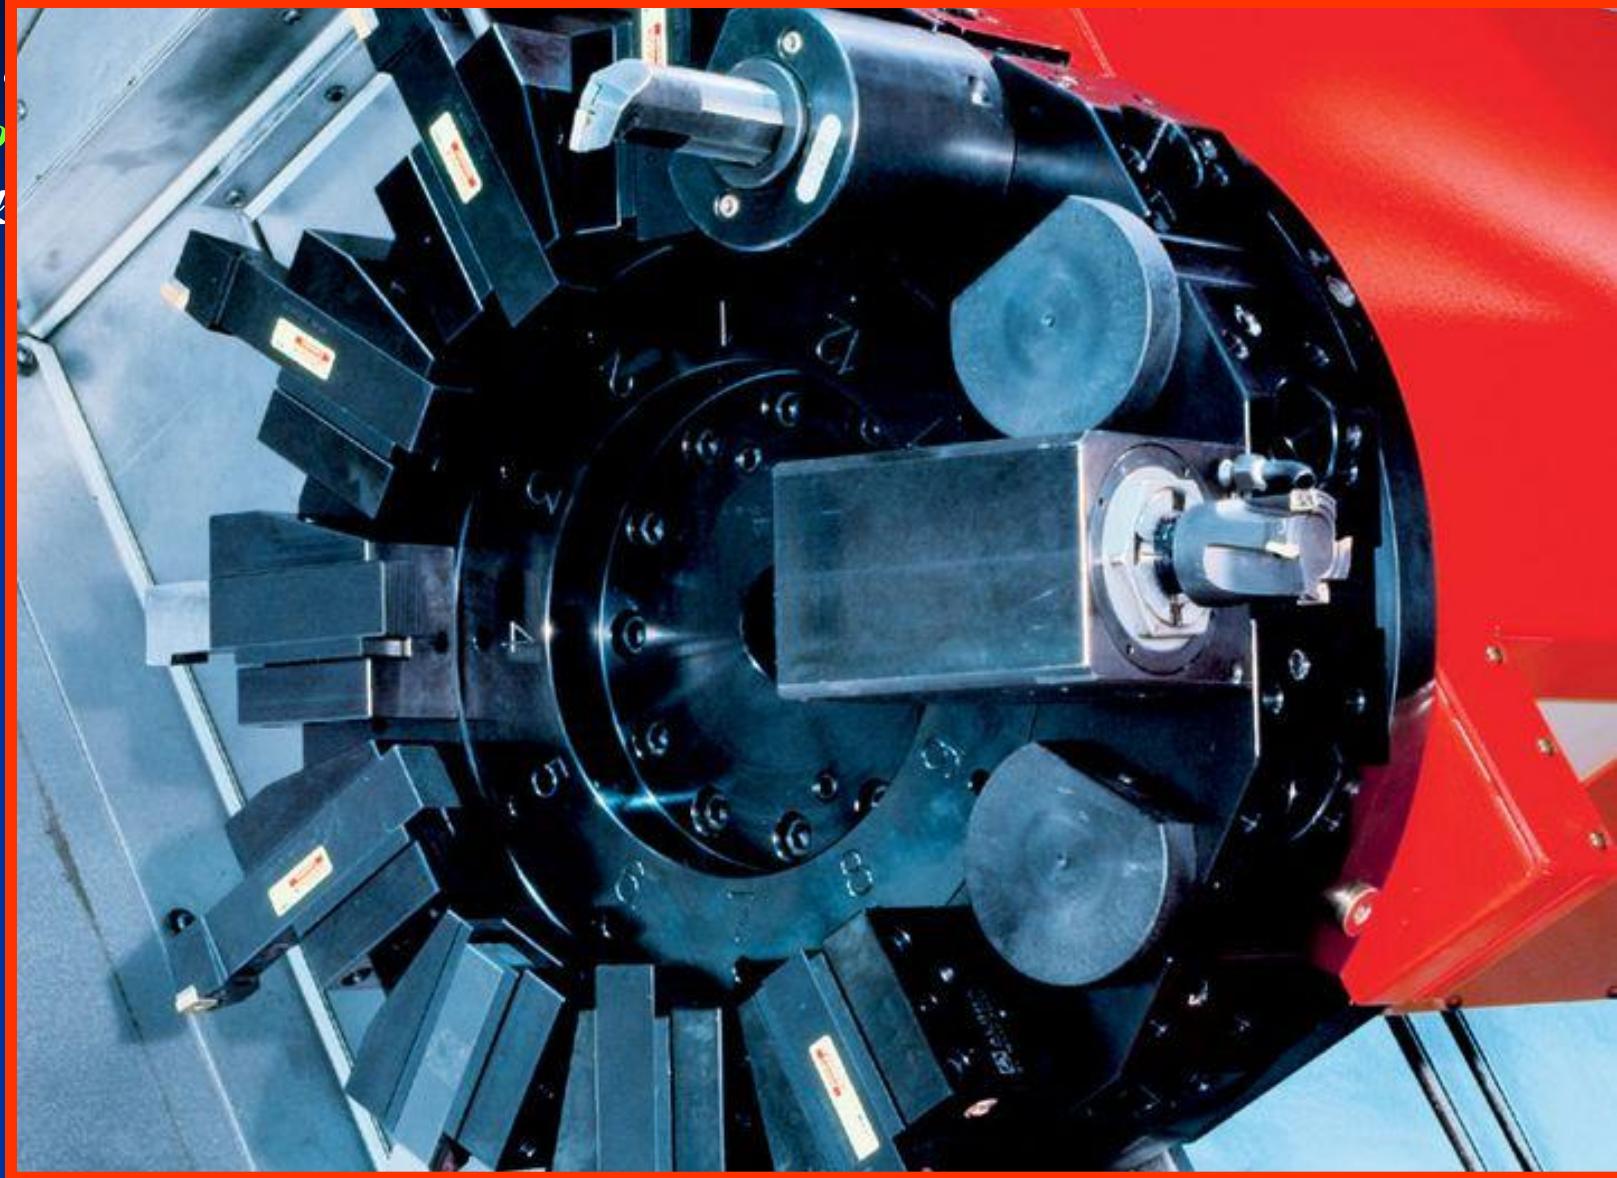

Пневматический патрон

Пневматич
закрепляют

Усилие з
пневматиче

Дополните
давления на


Если устано
сигнал тревоги

2, которые


изменением

е установку


ее появится

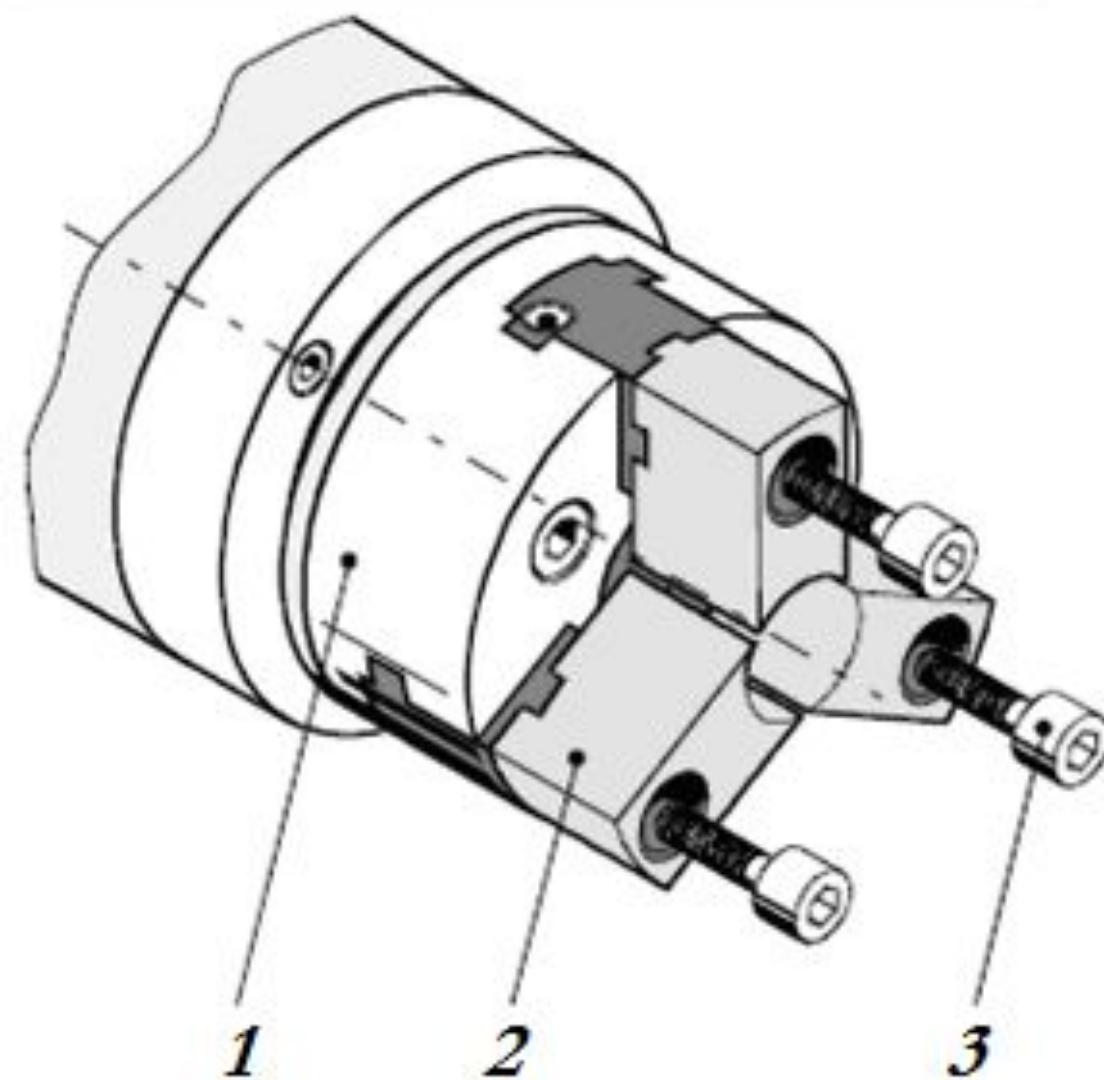

9.9. Токарные тяжелые станки с ЧПУ

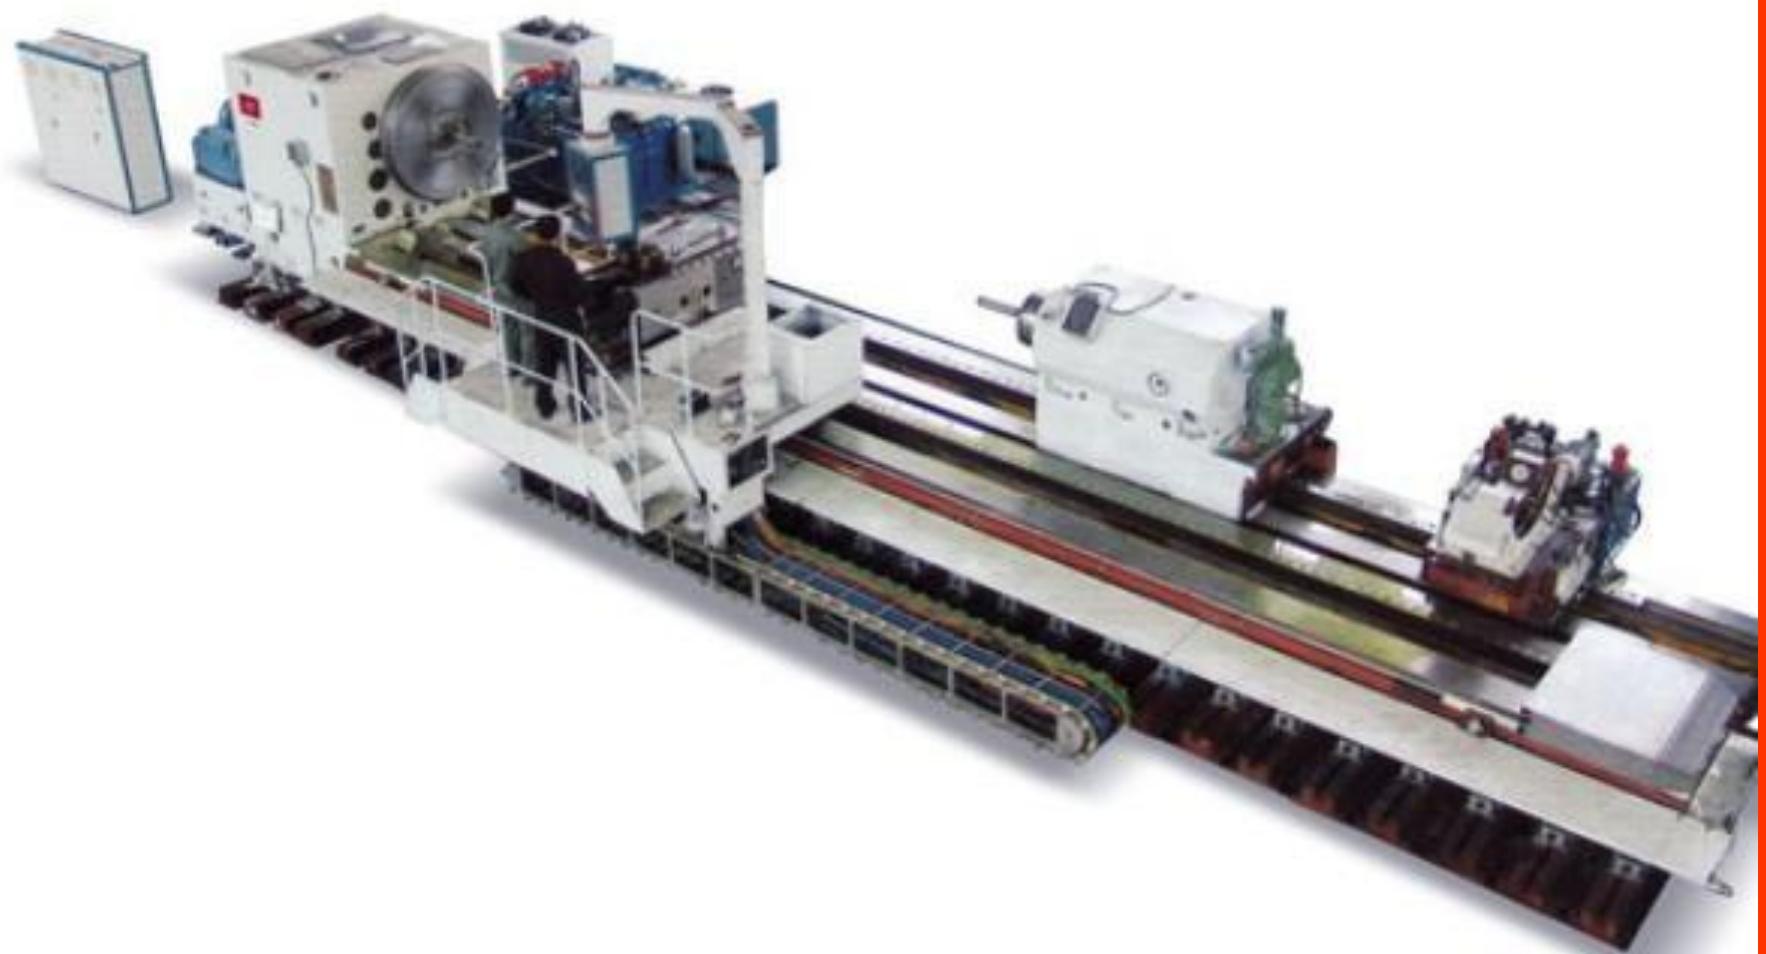

9.10. Структурная схема цифрового программного управления металлорежущего станка:

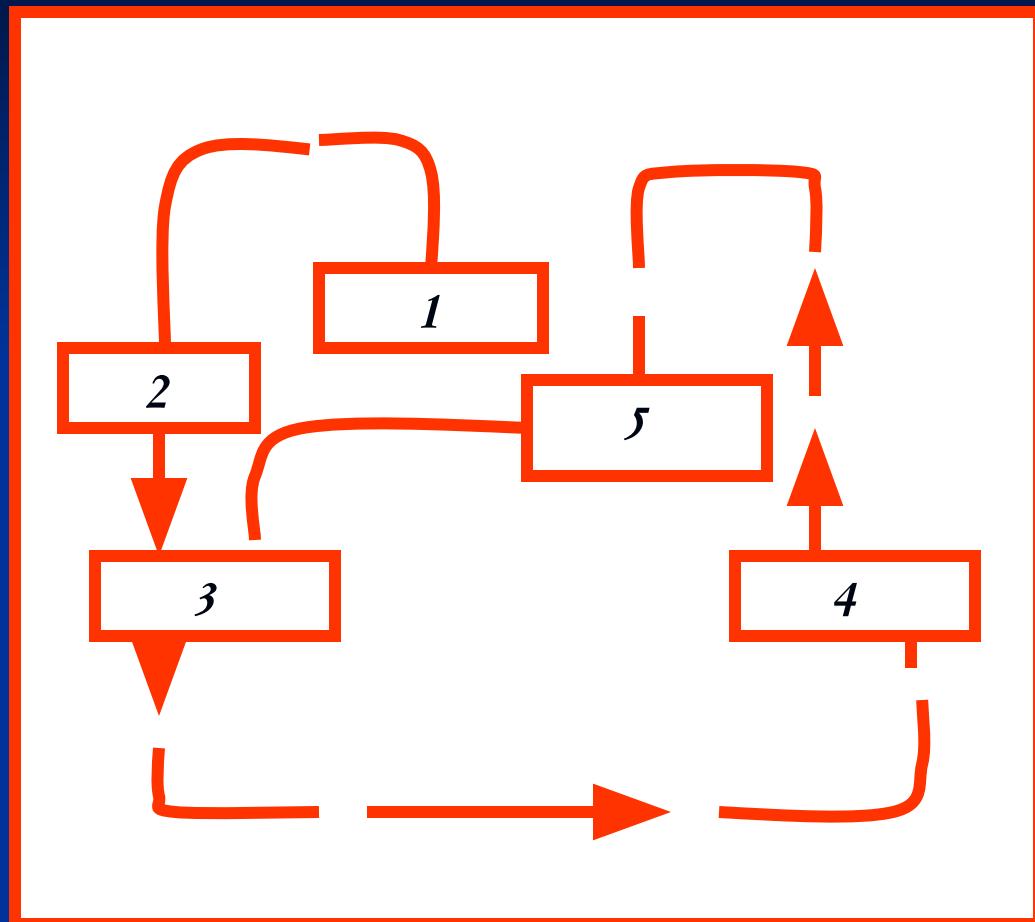

- 1 - устройство для ввода команд;*
- 2 - оперативная «память»;*
- 3 - корректирующее устройство;*
- 4 - исполнительный механизм;*
- 5 - узел обратной связи (активного контроля).*

9.11. Системы ЧПУ металлорежущих станков состоят обычно из следующих основных автоматических элементов:

- 1. устройство для ввода команд** — «читает» программу и преобразовывает её в сигналы управления;
- 2. оперативная память** — запоминает и в течение необходимого времени хранит полученные команды управления;
- 3. корректирующее устройство (узел активного контроля)** — при помощи системы обратной связи сопоставляет перемещения, заданные программой и фактически реализованные металлорежущим станком действия, при обнаружении разницы вырабатывает дополнительный сигнал для исправления ошибки;
- 4. исполнительный механизм** — реализует через соответствующие приводы (гидроцилиндры, винтовые пары, шаговые двигатели и др.) полученные сигналы управления в необходимые перемещения исполнительных органов станка;
- 5. узел обратной связи (активного контроля)** — информирует корректирующее устройство о статусе задачи.

10. Конструктивные особенности станков с ЧПУ

Станки с ЧПУ имеют расширенные технологические возможности при сохранении высокой надежности работы.

Конструкция станков с ЧПУ должна, как правило, обеспечить совмещение различных видов обработки (точение — фрезерование, фрезерование — шлифование), удобство загрузки заготовок, выгрузки деталей (что особенно важно при использовании промышленных роботов), автоматическое или дистанционное управление сменой инструмента и т.д.

При разработке станков с ЧПУ особое внимание уделяется повышению точности обработки на данных станках.

Для уменьшения тепловых деформаций необходимо обеспечить равномерный температурный режим в механизмах станка, чёму, например, способствует предварительный разогрев станка и его гидросистемы.

Температурную погрешность станка можно также уменьшить, вводя коррекцию в привод подач от сигналов датчиков температур.

Использование смазывающей охлаждающей жидкости СОЖ



*компрессорная система охлаждения шпинделя токарного станка с ЧПУ
(вид сзади)*




На фотографии показаны: слева - пистолет СОЖ

Базовые детали (станины, колонны, основания) выполняют более жесткими за счет введения дополнительных ребер жесткости. Повышенную жесткость имеют и подвижные несущие элементы (суппорты, столы, салазки).

Базовые детали изготавлиают литьими или сварными.

Наметилась тенденция выполнять такие детали из полимерного бетона или синтетического гранита, что в еще большей степени повышает жесткость и виброустойчивость станка.

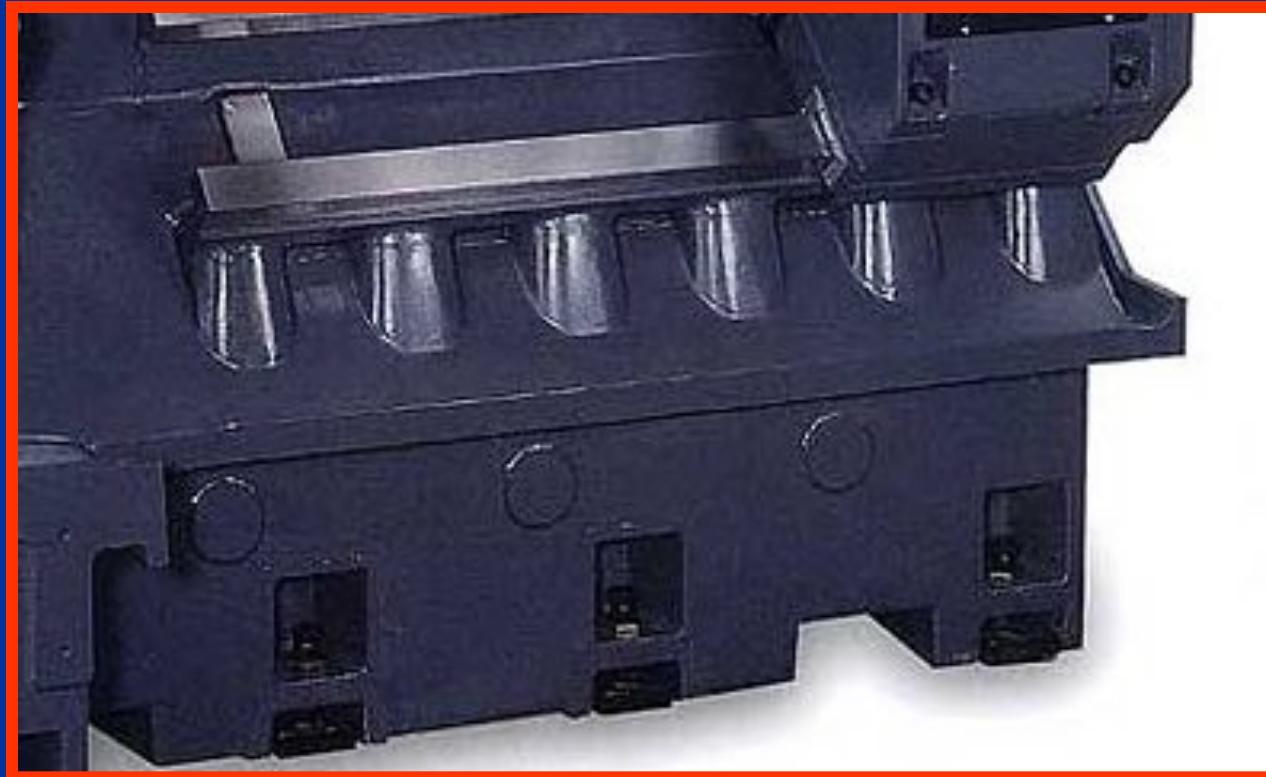

Направляющие станков с ЧПУ имеют высокую износостойкость и малую силу трения, что позволяет снизить мощность следящего привода, увеличить точность перемещений, уменьшить рассогласование в следящей системе.

Направляющие скольжения станины и суппорта для уменьшения коэффициента трения создают в виде пары скольжения «сталь (или высококачественный чугун) — пластиковое покрытие (фторопласт и др.)».



Приводами главного движения для станков с ЧПУ обычно являются двигатели переменного тока — для больших мощностей и постоянного тока — для малых мощностей.

В качестве приводов служат трехфазные четырехполюсные асинхронные двигатели, воспринимающие большие перегрузки и работающие при наличии в воздухе металлической пыли, стружки, масла и т.д. Поэтому в их конструкции предусмотрен внешний вентилятор.

В двигатель встраивают различные датчики, например датчик положения шпинделя, что необходимо для ориентации или обеспечения независимой координаты.

Приводы подачи для станков с ЧПУ - двигатели, представляющие собой управляемые от цифровых преобразователей синхронные или асинхронные машины, оснащенные датчиками обратной связи и тормозами.

Асинхронные двигатели применяют реже, чем синхронные.

Привод движения подач характеризуется минимально возможными зазорами, малым временем разгона и торможения, небольшими силами трения, уменьшенным нагревом элементов привода, большим диапазоном регулирования.

Обеспечение этих характеристик возможно благодаря применению шариковых и гидростатических винтовых передач, направляющих качения и гидростатических направляющих, беззазорных редукторов с короткими кинематическими цепями и т.д.

Шпинделы станков с ЧПУ выполняют точными, жесткими, с повышенной износостойкостью шеек, посадочных и базирующих поверхностей.

Конструкция шпинделя значительно усложняется из-за встроенных в него устройств автоматического разжима и зажима инструмента, датчиков при адаптивном управлении и автоматической диагностике.

Опоры шпинделей должны обеспечить точность шпинделя в течение длительного времени в переменных условиях работы, повышенную жесткость, небольшие температурные деформации.

Точность вращения шпинделя обеспечивается прежде всего высокой точностью изготовления подшипников.




Наиболее часто в опорах шпинделей применяют подшипники качения. Для уменьшения влияния зазоров и повышения жесткости опор обычно устанавливают подшипники с предварительным натягом или увеличивают число тел качения.

Подшипники скольжения в опорах шпинделей применяют реже и только при наличии устройств с периодическим (ручным) или автоматическим регулированием зазора в осевом или радиальном направлении.

В прецизионных станках применяют аэростатические подшипники, в которых между шейкой вала и поверхностью подшипника находится сжатый воздух, благодаря этому снижается износ и нагрев подшипника, повышается точность вращения и т.п.

Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ:

- устройства смены инструмента;*
- уборки стружки;*
- систему смазывания;*
- зажимные приспособления;*
- загрузочные устройства и т.д.*

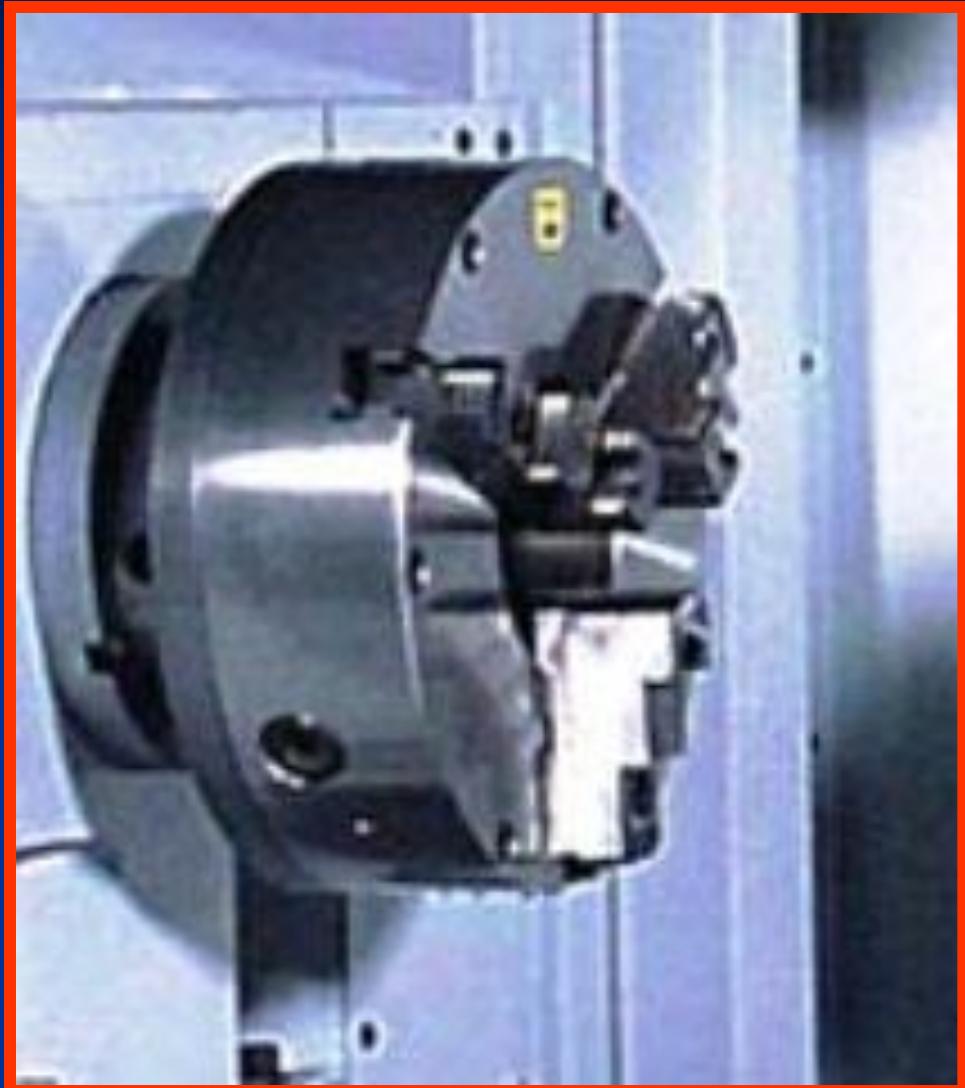

Устройства автоматической смены инструмента (магазины, автооператоры, револьверные головки) должны обеспечивать минимальные затраты времени на смену инструмента, высокую надежность в работе, стабильность положения инструмента, т.е. постоянство размера вылета и положения оси при повторных сменах инструмента, иметь необходимую вместимость магазина или револьверной головки.

Магазин на 24 инструмента



Магазин на 32 инструмента



Револьверные головки для токарных станков с ЧПУ



10.1. Особенности конструкции крупногабаритных токарных станков с ЧПУ


Тяжелая и крупногабаритная литая станина с сильным оребрением выдерживает большую нагрузку.

Большие, прецизионные, конические роликовые подшипники, установленные в передней бабке, гарантируют высокую точность обработки изделия.

Автоматическая смена ступеней подач обеспечивает высокий врачающий момент на всем диапазоне вращения шпинделя.

Автоматическая смена инструмента на 4 или 8 позиций.

Большое отверстие в шпинделе.

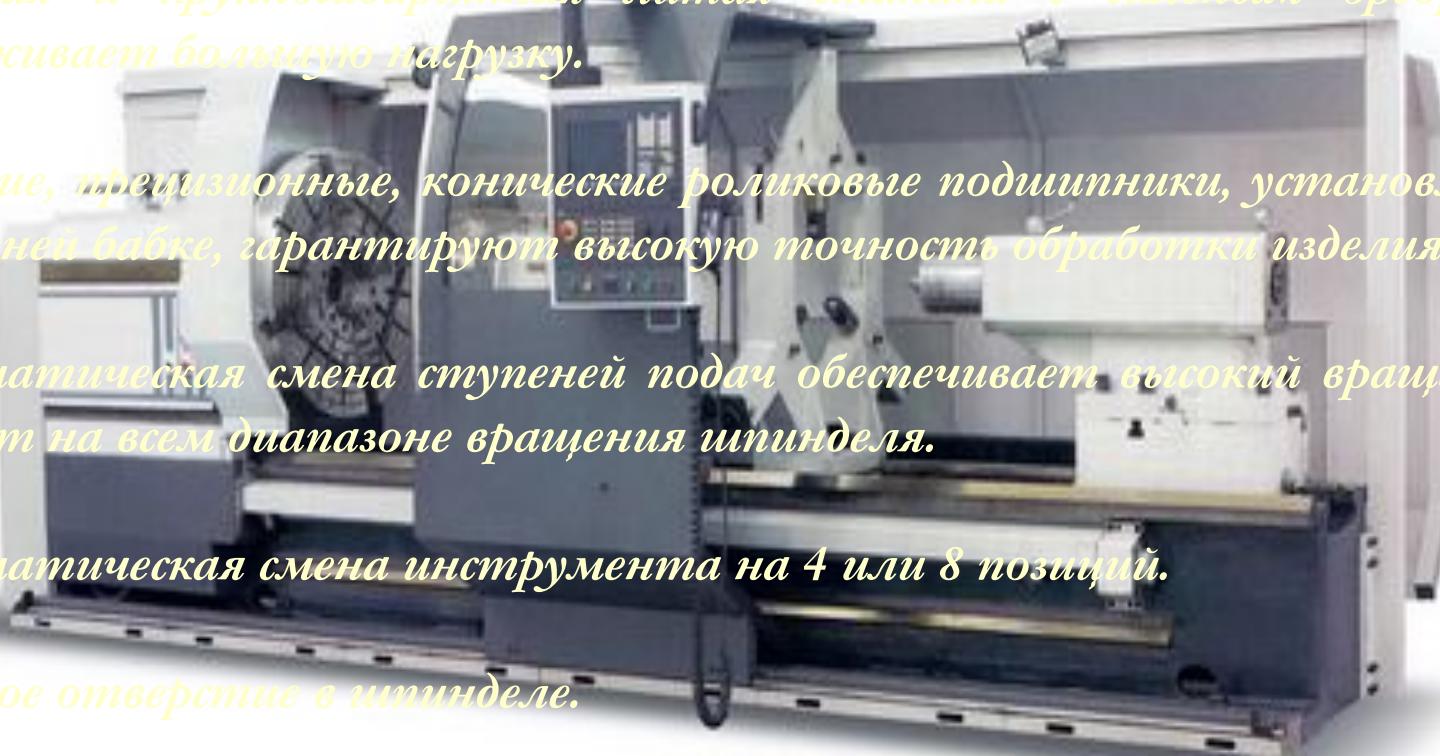

Последовательность сборки токарного станка с ЧПУ



Основные преимущества станков с ЧПУ:

- ❑ производительность станка повышается в 1,5... 2,5 раза по сравнению с производительностью аналогичных станков с ручным управлением;
- ❑ сочетается гибкость универсального оборудования с точностью и производительностью станка-автомата;
- ❑ снижается потребность в квалифицированных рабочих-станочниках, а подготовка производства переносится в сферу инженерного труда;
- ❑ детали, изготовленные по одной программе, являются взаимозаменяемыми, что сокращает время пригоночных работ в процессе сборки;
- ❑ сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление новых деталей благодаря предварительной подготовке программ, более простой и универсальной технологической оснастке;
- ❑ снижается продолжительность цикла изготовления деталей и уменьшается запас незавершенного производства.

1 преимущество от использования токарных станков с ЧПУ - более высокий уровень автоматизации производства.

Случаи вмешательства наладчика токарного станка с ЧПУ в процесс изготовления детали сведены к минимуму, достаточно визуального контроля оператора.

Токарные станки с ЧПУ могут работать практически автономно, день за днем, неделю за неделей, выпуская продукцию с неизменно высоким качеством.

Главной заботой станочника оператора станков с ЧПУ являются в основном подготовительно-заключительные операции: установка и снятие детали, наладка инструмента и т.д.

В результате один работник может обслуживать сразу несколько токарных станков с ЧПУ.

2 преимущество токарных станков с ЧПУ - производственная гибкость.

Для обработки разных деталей нужно всего лишь заменить программу.

Проверенная и отработанная программа для станков с ЧПУ может использоваться в любой момент и любое число раз.

Наличие в токарных станках с ЧПУ противоположного шпинделя (станок с двумя шпинделями) позволяет вести обработку детали с обоих сторон, что увеличивает точность и скорость обработки детали.

3 преимущество токарных станков с ЧПУ - высокая точность и повторяемость ЧПУ обработки.

По одной и той же программе можно изготовить с требуемым качеством тысячи практически идентичных деталей.

ЧПУ позволяет обрабатывать такие детали, которые не возможно изготовить на обычном оборудовании.

4 преимущество токарных станков с ЧПУ - более продолжительный срок работы благодаря введению в устройство токарного станка с ЧПУ системы централизованной смазки направляющих, а также за счет наличия передач винт-гайка качения.

Автоматическая подача СОЖ в зону резания продлевает срок службы металорежущего инструмента.