Структура производственного процесса

Основные понятия

Производственная система организации

состоит из объективно существующих комплексов материальных объектов, коллектива людей, производственных, научно-технических и информационных процессов, имеющих целью выпуск конечной продукции и обеспечение эффективного протекания производственного процесса.

Производственный процесс -

определенным образом упорядоченный в пространстве и во времени комплекс трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление продукции необходимого назначения, в определенном количестве и качестве, в заданные сроки.



Производственны е процессы

основные

вспомогательные

обслуживающие

Основные ПП:

процессы обработки, штамповки, резки, сборки, окраски, сушки, монтажа, т. е. все операции, в результате которых изменяются форма и размеры предметов труда, их внутренние свойства, состояние поверхности и т. п.

Вспомогательные процессы

предназначены обеспечивать нормальное протекание основных.

Эти процессы непосредственно не связаны с предметом труда, к ним относят: изготовление инструмента и технологической оснастки, ремонт, производство электроэнергии для нужд предприятия и т. п.

Обслуживающие процессы

включают контроль качества продукции, хода производственного процесса, транспортные и складские операции.

- 1. В зависимости от **характера операций** над предметом труда производственный процесс состоит также из *простых* и *сложных* подпроцессов.
- 2. В зависимости от **объема работ**, необходимых для достижения конечного результата процесса, выделяют *полные* и *частичные* производственные процессы.

Производственный цикл Тц

- период пребывания предметов труда в производственном процессе с начала изготовления до выпуска готового продукта в пределах одной организации.

Он включает циклы выполнения технологических **Тт**, контрольных **Тк**, транспортных **Ттр** и складских **Тск** операций (время выполнения операций), естественные процессы **Те** и время перерывов **Тпер**.

Tц = f(Tт, Tк, Tтр, Tск, Tе, Tпер).

Технологический цикл Т_т - время выполнения совокупности технологических операций в производственном цикле.

Операционный цикл Т_{оп} включает время выполнения одной операции, в течение которого изготавливается одна партия одинаковых или несколько различных деталей.



Время выполнения операций



время, в течение которого осуществляется прямое или косвенное воздействие работника на предмет труда.

В него включается время на переналадку оборудования, технические операции, транспортные, складские и контрольнообслуживающие операции.

Структура производственного процесса

Норма времени на операцию

Структура полной нормы времени на операцию




Структура полной нормы времени на операцию

$$t_{\text{\tiny LIK}} = t_{\text{\tiny LIK}} + t_{\text{\tiny RIS}} / n = (t_{\text{\tiny O}} + t_{\text{\tiny B}}^* + t_{\text{\tiny TO}}^* + t_{\text{\tiny TO}}^* + t_{\text{\tiny OO}}^* + t_{\text{\tiny TEXH}}^* + t_{\text{\tiny OTД}}^*) + t_{\text{\tiny RIS}} / n.$$

- Подготовительно-заключительное время

 время на подготовку и завершение
 обработки партии продукции или смены.
- Оперативное время время непосредственного выполнения технологической операции. Включает основное и вспомогательное время.

Классификация затрат рабочего времени

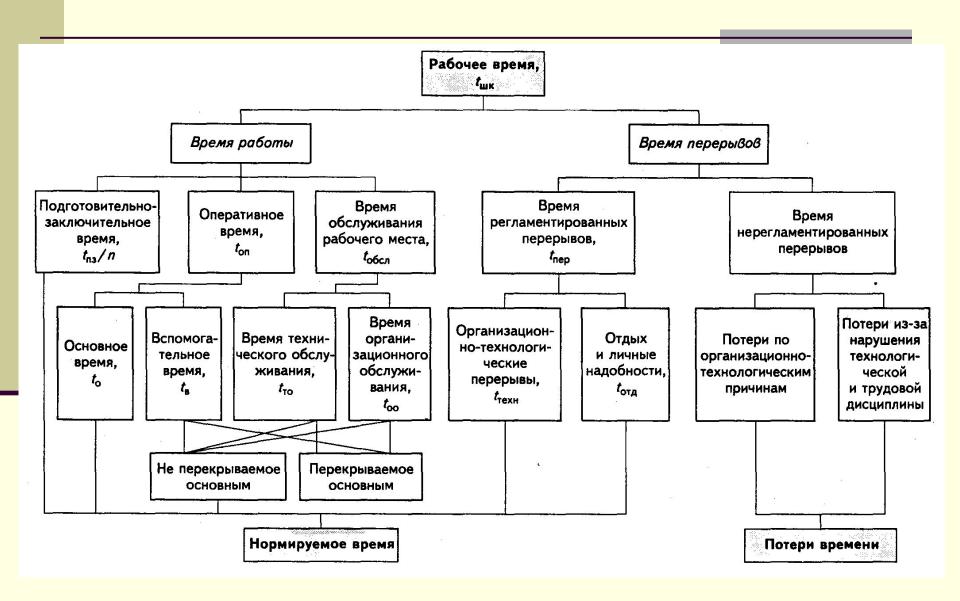

Классификация затрат рабочего времени

$$t_{_{\rm III}} = t_{_{\rm III}} + t_{_{\rm II3}} / n;$$
 $t_{_{\rm III}} = t_{_{\rm OII}} + t_{_{\rm OSCJ}} + t_{_{\rm IIEP}}$

Операционный цикл

- Операционный цикл это суммарное время на обработку партии продукции на операции процесса.
- Технологический цикл есть сумма операционных циклов.

Операционный цикл

Длительность операционного цикла зависит от

- штучно-калькуляционной нормы времени на операцию, (штукой) - t_i;
- числа единиц продукции в партии, поступающей на операцию – n;
- числа рабочих мест на операции (число каналов обслуживания в многоканальном устройстве) - q.

Операционный цикл равен:

$$T_o = n^*t_i/q$$
.


Переход

часть операции, выполняемая над одной или несколькими поверхностями детали одним или несколькими инструментами одновременно при одном режиме обработки (резания).

- попереходное прохождение все количество предметов труда проходит сначала через первый переход, затем через второй переход, затем через третий и так до последнего перехода операции.
- пооперационное прохождение сначала первый предмет труда проходит через все переходы, затем второй, третий, и так до последней единицы партии продукции.

Виды прохождения партии продукции в операции:

- а) попереходное
- б) пооперационное

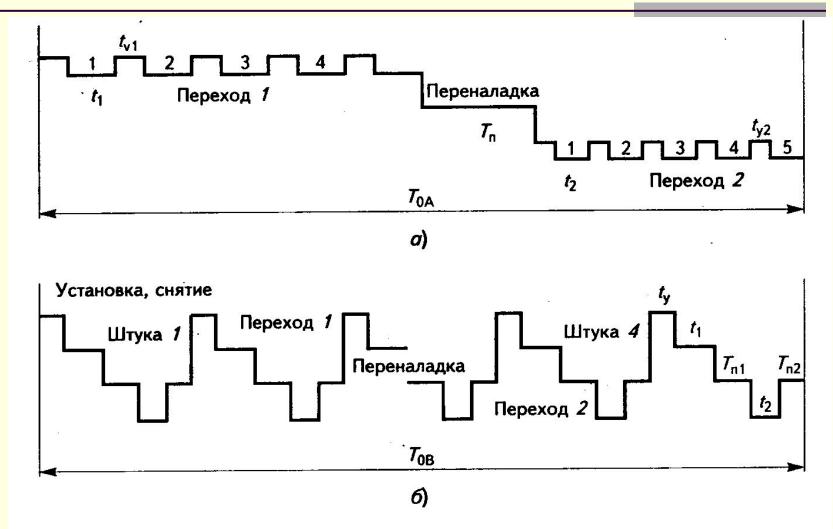

Разница в длительности операционного цикла

$$T_{oA} - T_{oB} = n \sum_{1}^{P-1} t_y - (n-1) \sum_{1}^{P} T_{II}$$


где n — размер партии продукции; P — число переходов в данной операции; t_y - время на установку и снятие детали; T_{Π} — время переналадки рабочего места при чередовании переходов

Виды движения материальных ресурсов в производстве

Обработку деталей можно осуществлять тремя способами или видами движения MP:

- последовательным,
- параллельным,
- параллельно-последовательным.

Последовательный способ обработки партии деталей

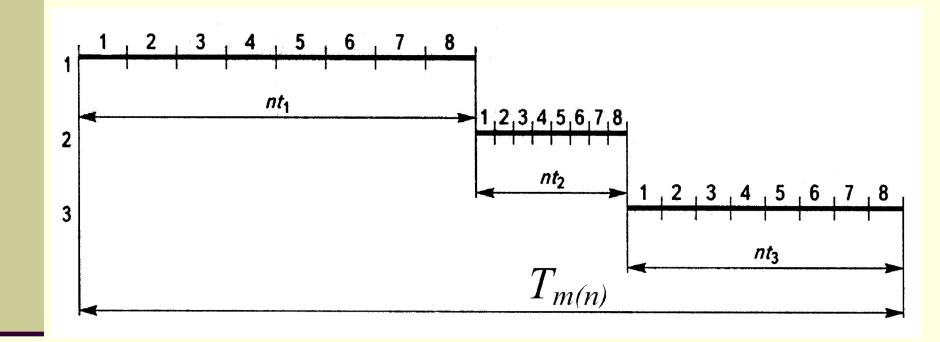

Последовательный способ обработки партии деталей

Технологический цикл

$$T_{m(n)} = n \sum_{i=1}^{m} t_i$$

где $\mathbf{t_i}$ – норма времени на \mathbf{i} -ю операцию;

m – количество операций;

n – количество деталей в партии

Последовательный способ обработки партии деталей

Производственный цикл

$$T_{u(n)} = n \sum_{i=1}^{m} \frac{t_i}{csq} + \sum_{i=1}^{m} \frac{t_{n3_i}}{csq} + \frac{(m+1)t_{mo}}{sq} + \frac{t_e}{24}$$

где c — количество мест рабочих;

s — количество смен;

q – продолжительность одной смены;

 \mathbf{t}_{mo} – время межоперационного пролеживания;

 ${f t}_{{f e}}$ – время естественных процессов (в часах);


 $\mathbf{t}_{\text{пзі}}$ — подготовительно-заключительное время

Параллельно-последовательный способ обработки партии деталей

Его сущность заключается в разделении всей обрабатываемой партии на транспортные (передаточные) партии **р**.


Подбор транспортных партий позволяет добиться непрерывности выполнения операций над партиями деталей, что обеспечивает возможность максимальной загрузки оборудования и рабочих.

Параллельно-последовательный способ

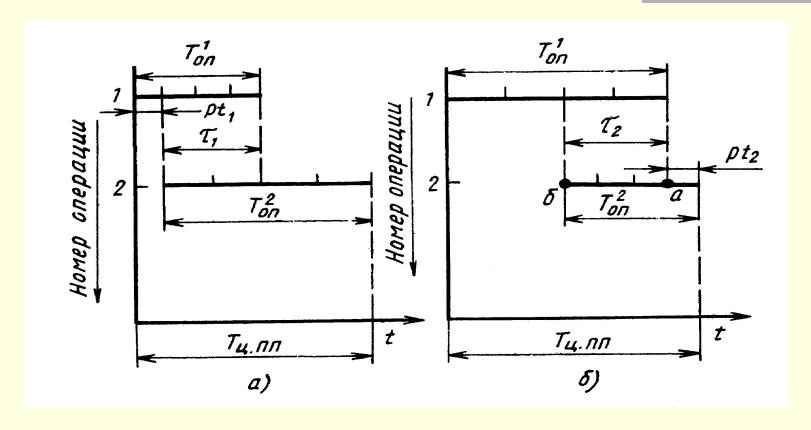

Варианты парного сочетания операций

Параллельно-последовательный способ обработки партии деталей

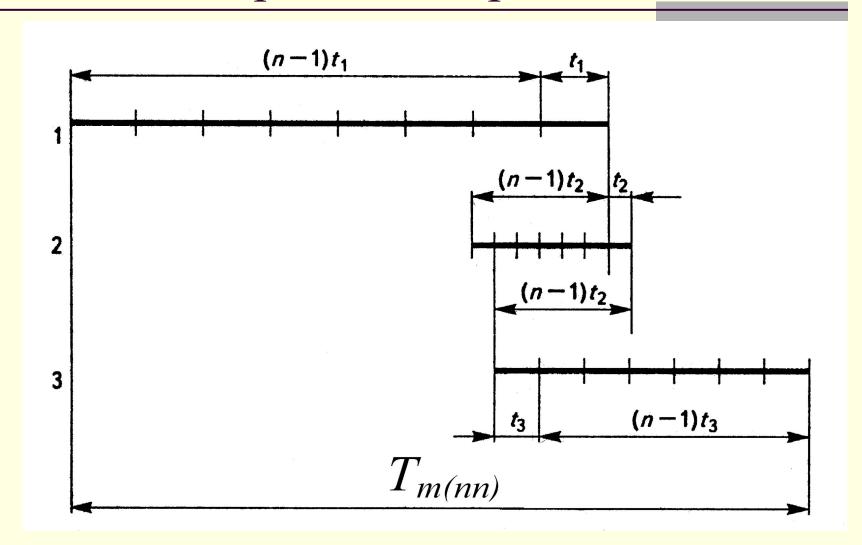

Параллельно-последовательный способ обработки партии деталей


Технологический цикл :

$$T_{m(nn)} = n \sum_{i=1}^{m} t_i - (n-1) \sum_{i=1}^{m-1} t_{i_{\kappa op}}$$

Производственный цикл

$$T_{u(nn)} = n \sum_{i=1}^{m} \frac{t_i}{csq} - (n-p) \sum_{i=1}^{m-1} \frac{t_{i_{kop}}}{csq} + \sum_{i=1}^{m} \frac{t_{n_{3_i}}}{csq} + \frac{(m+1)t_{mo}}{sq} + \frac{t_e}{24}$$

Параллельный способ обработки партии деталей

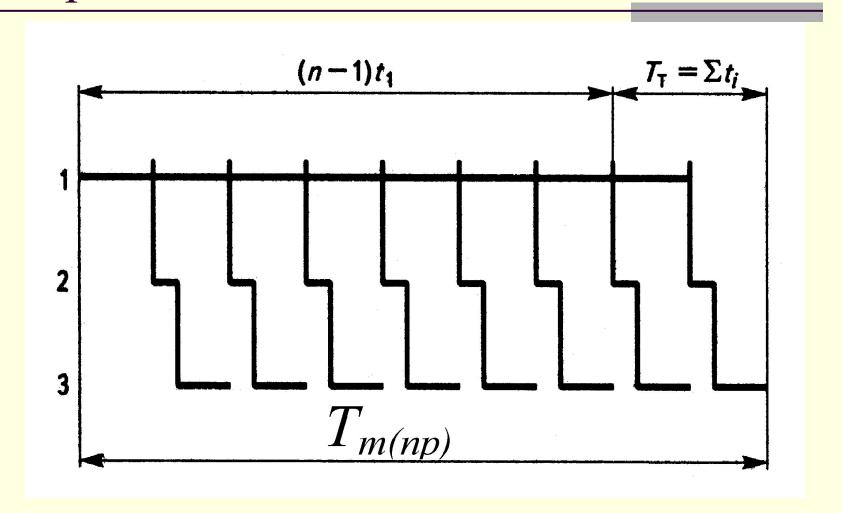

Параллельный способ обработки партии деталей

■ Технологический цикл

$$T_{m(np)} = (n-1)t_{cn} + \sum_{i=1}^{m} t_i$$

Производственный цикл

$$T_{u(np)} = \frac{(n-p)t_{zn}}{csq} + p\sum_{i=1}^{m} \frac{t_i}{csq} + \sum_{i=1}^{m} \frac{t_{ns_i}}{csq} + \frac{(m+1)t_{mo}}{sq} + \frac{t_e}{24}$$

где $\mathbf{t_{rn}}$ – наибольшая длительность технологической операции детали, $\mathbf{t_{rn}}$ = max $\mathbf{t_i}$

Пример

№ операции	tшт	С	tшт/с
1	2	1	2
2	8	2	4
3	9	3	3
4	1	1	1

размер партии	100
размер	
транспортной	
пачки	20