

ДИСЦИПЛИНА  
«СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО»

*Тема: Опиливание*

# ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА

## Учебные вопросы:

- ▶ 1. Сущность и назначение операции опиливания.
- ▶ 2. Инструменты, применяемые при опиливании.
- ▶ 3. Приспособления для опиливания.
- ▶ 4. Подготовка поверхностей, основные виды и способы опиливания.
- ▶ 5. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей.
- ▶ 6. Механизация работ при опиливании. Инструменты для механизации опиловочных работ. Правила выполнения работ при механизированном опиливании.
- ▶ 7. Типичные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения.

**Опиливание** - это операция по удалению с поверхности заготовки ~~Су́щес-  
твует~~ материала при помощи режущего инструмента - напильника, целью которой является придание заготовке заданных формы и размеров, а также обеспечение заданной шероховатости поверхности.

В слесарной практике опиливание применяется для обработки следующих поверхностей:

- плоских и криволинейных;
- плоских, расположенных под наружным или внутренним углом;
- плоских параллельных под определенный размер между ними;
- фасонных сложного профиля.

Кроме того, опиливание используется для обработки углублений, пазов и выступов.  
Различают черновое и чистовое опиливание.

Основными рабочими инструментами, применяемыми при опиливании, являются напильники, рашипили и надфили.


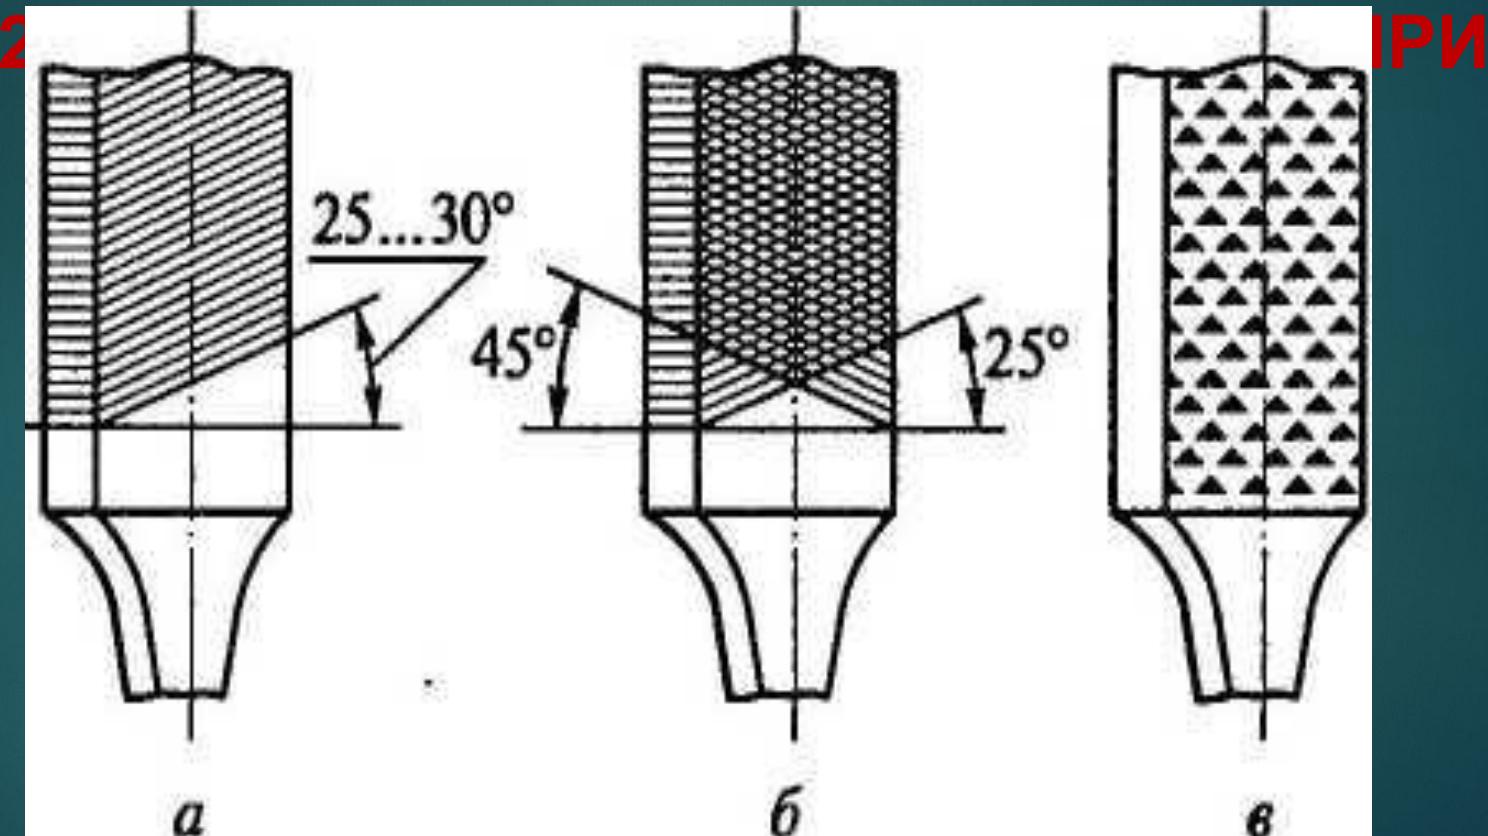


Рис.1. Типы насечки:

**а - одинарная; б - двойная; в - рашипильная**



## Опиливание металла. Инструменты

Напильник слесарный общего назначения


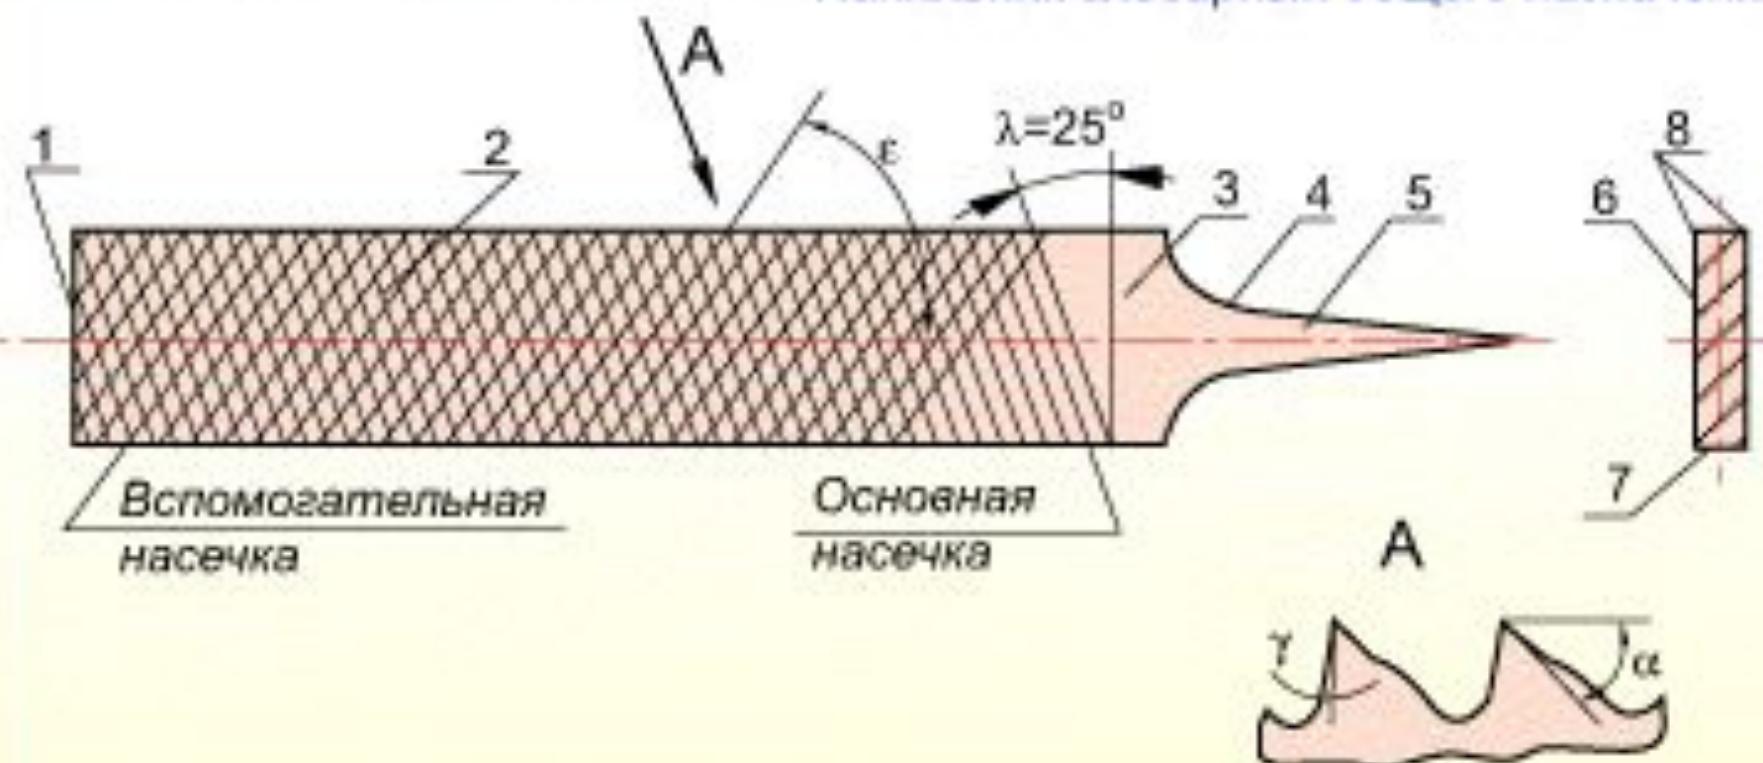



1 - носок, 2 - рабочая часть, 3 - ненасеченный участок, 4 - заплечик,  
5 - хвостовик, 6 - широкая сторона, 7 - узкая сторона, 8 - ребро

## Опиливание металла. Виды насечек напильников

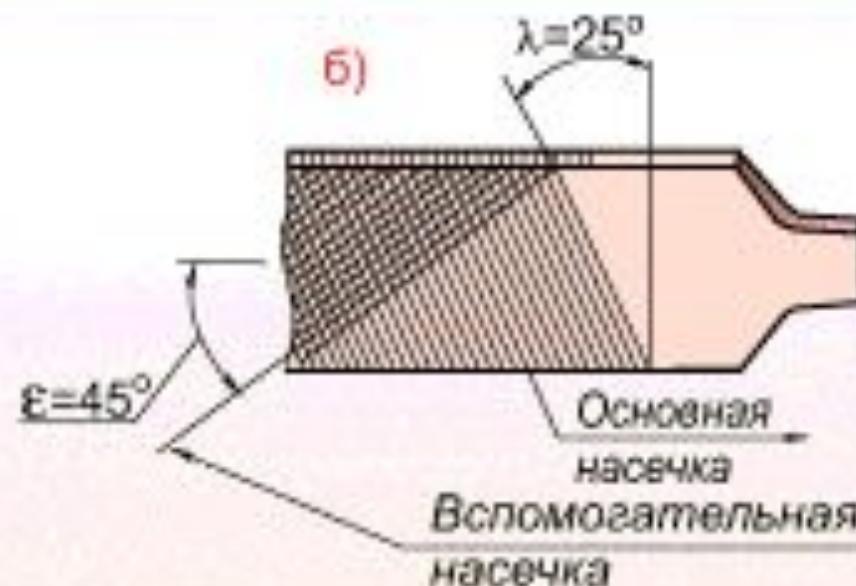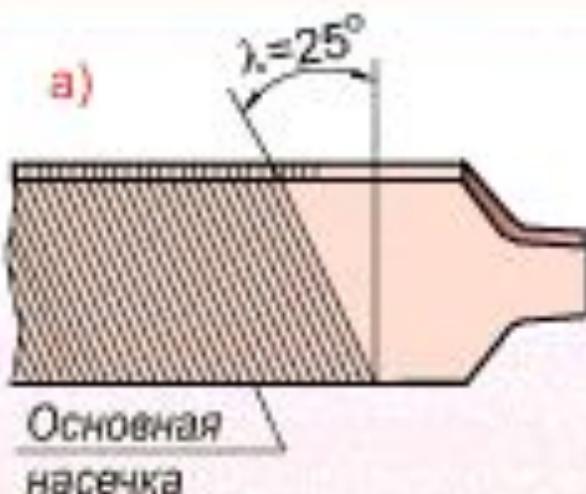


- а - насечка одинарная (простая)
- б - насечка двойная (перекрестная)
- в - насечка рашпильная
- г - насечка дуговая

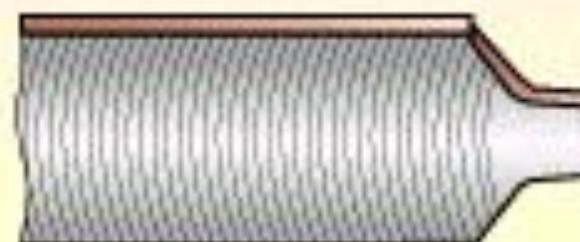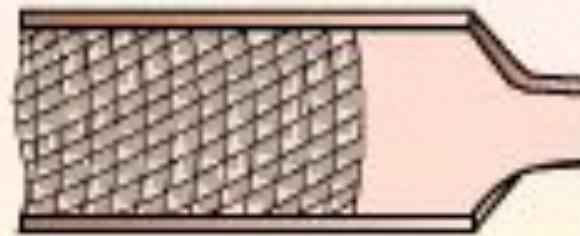


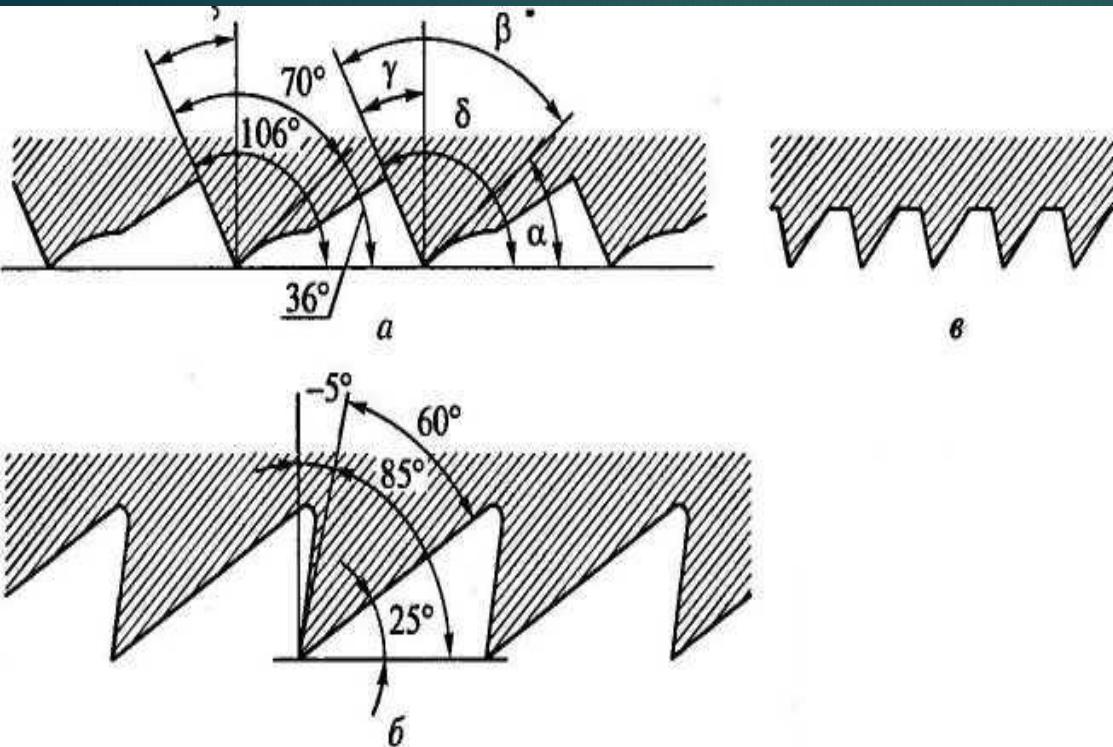


Напильники классифицируются в зависимости от числа насечек на 10 мм длины напильника на 6 классов. Насечки имеют номера от 0 до 5, при этом чем меньше номер насечки, тем больше расстояние между насечками и соответственно крупнее зуб.

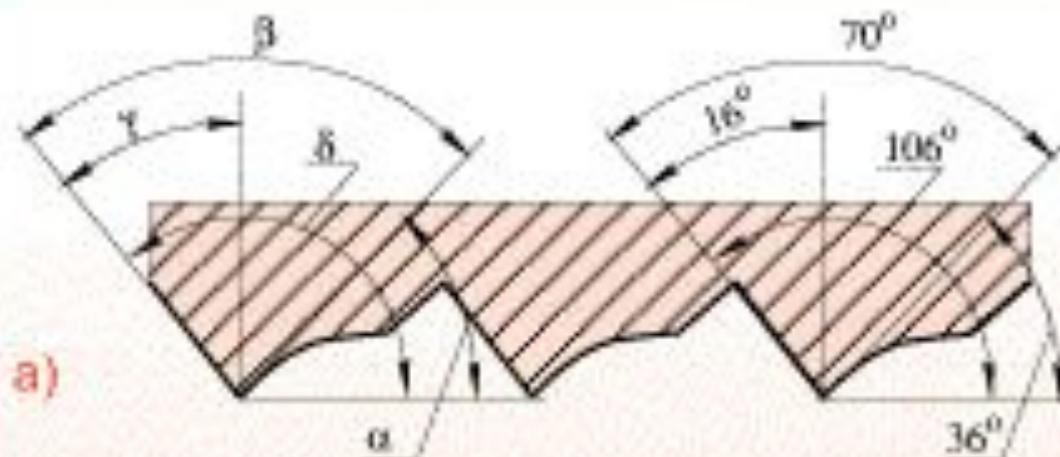

а)

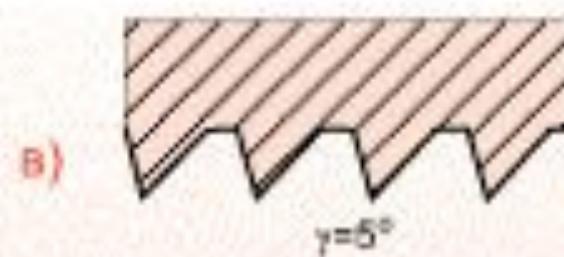


в)

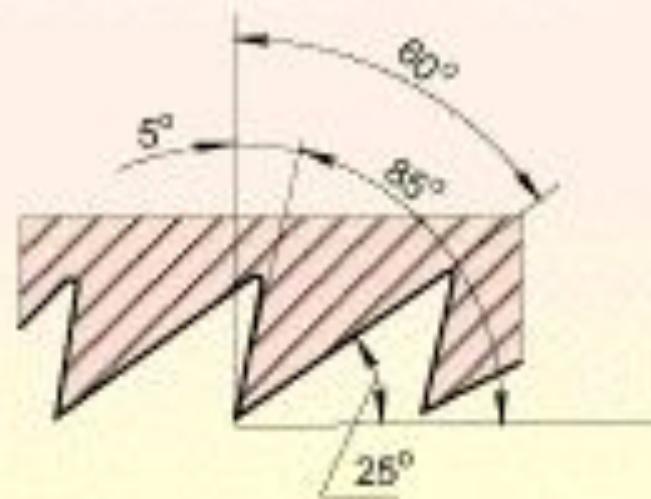


б)

### Зубья напильника:


- а - насеченные
- б - полученные фрезерованием или шлифованием
- в - полученные протягиванием

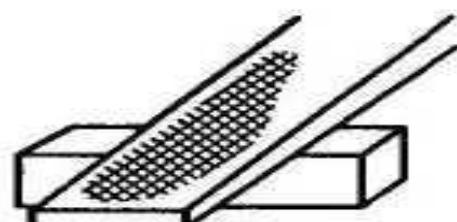



*a*

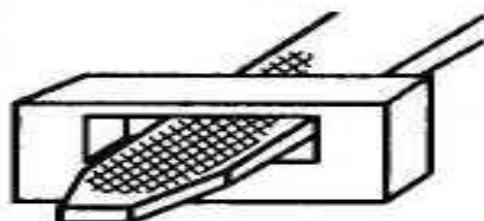


*b*

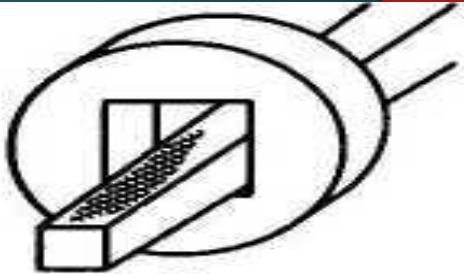


*c*

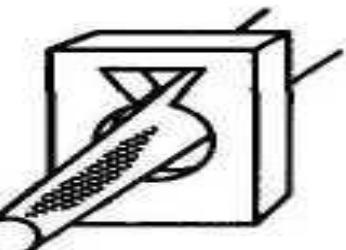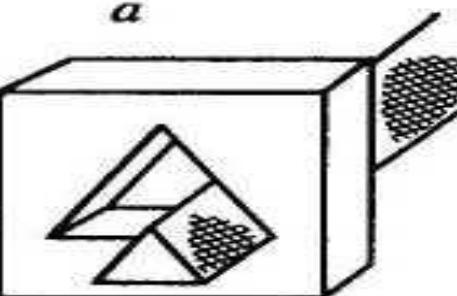


*d*

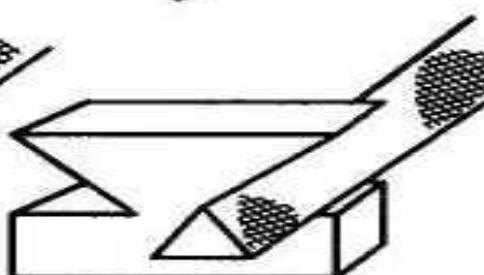


*e*

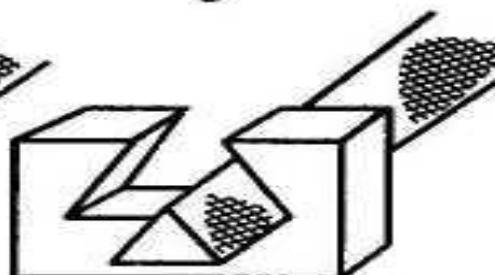


*f*

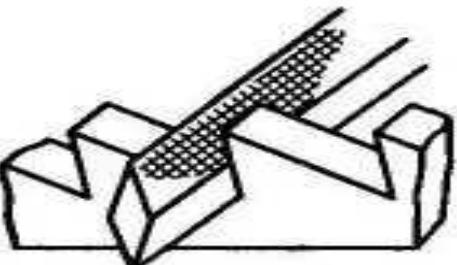

*ж*

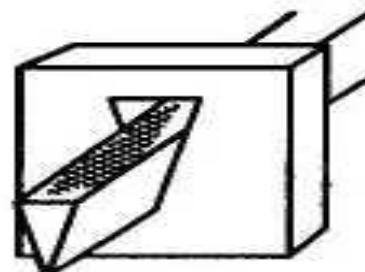


*з*

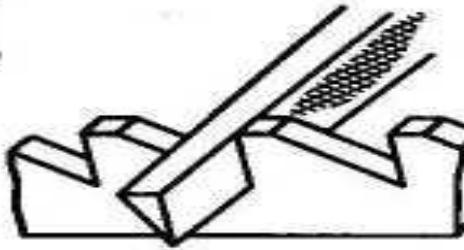

## Опиливание металла.


## Напильники по форме сечения

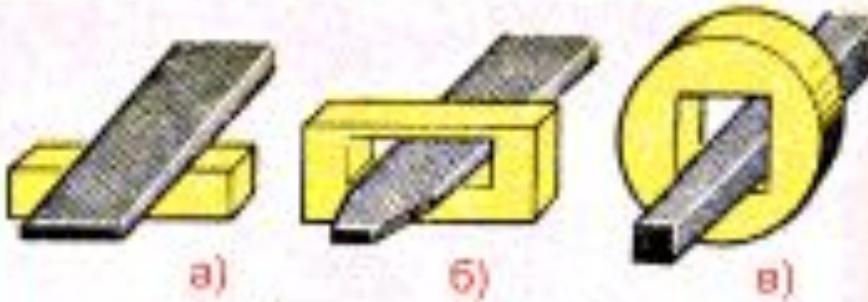

а)

б)

в)

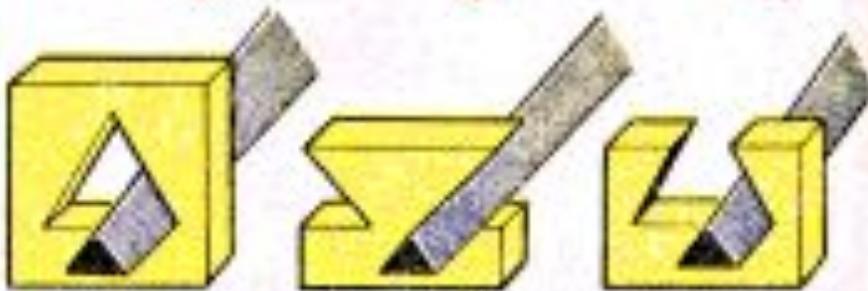


г)



д)

е)

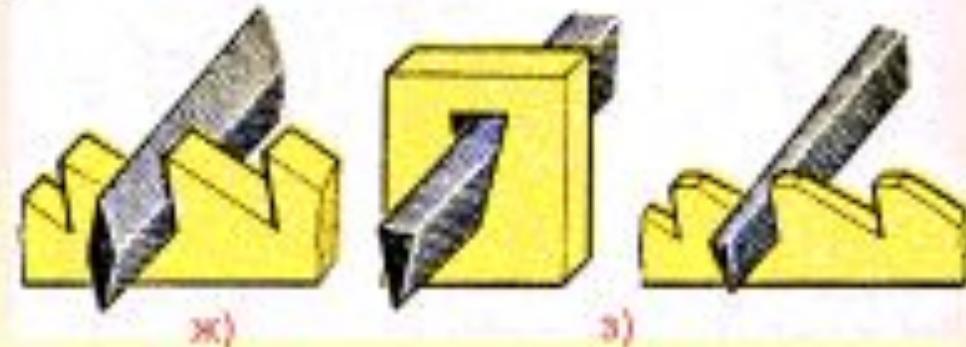





ж)

з)

Напильники по назначению подразделяют на следующие группы: общего назначения, специального назначения, надфили, раштиги, машинные.

Напильники общего назначения предназначаются для общеслесарных работ. По числу насечек (нарезок) на 1 см длины напильники делятся на следующие шесть номеров 0, 1, 2, 3, 4 и 5

## Продолжение 2 вопроса

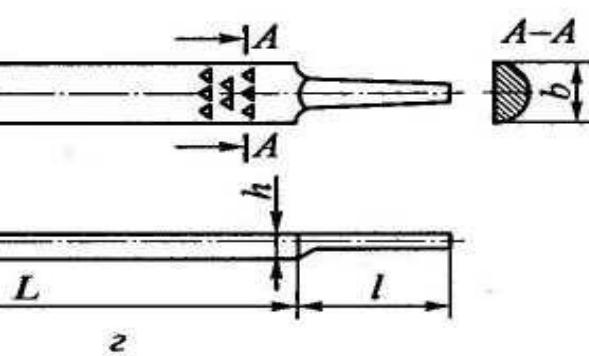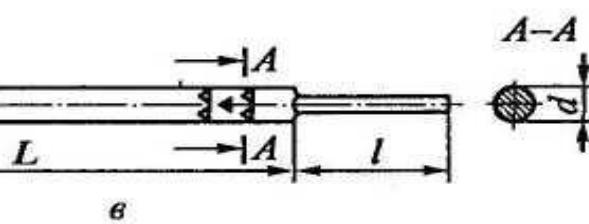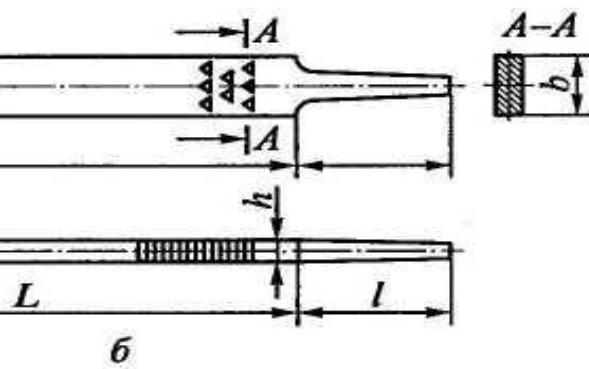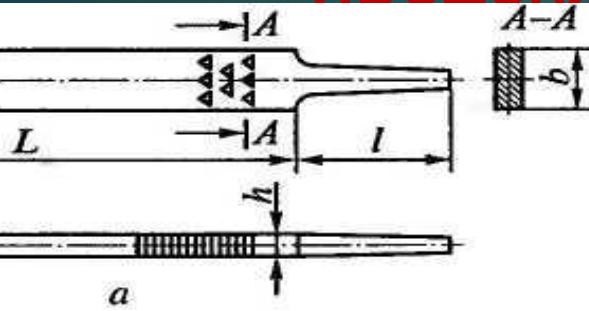

## Продолжение 2 вопроса

-   
*a*
-   
*б*
-   
*в*
-   
*г*
-   
*д*
-   
*е*
-   
*ж*
-   
*з*
-   
*и*
-   
*к*
-   
*л*


Профиль поперечного сечения напильника выбирается в зависимости от формы опиливаемой поверхности:

- плоский, плоская сторона полукруглого - для опиливания плоских и выпуклых криволинейных поверхностей;
- квадратный, плоский - для обработки пазов, отверстий и проемов прямоугольного сечения;
- плоский, квадратный, плоская сторона полукруглого – при опиливании поверхностей, расположенных под углом 90°;
- трехгранный - при опиливании поверхностей, расположенных под углом выше 60°;
- ножовочный, ромбический - для опиливания поверхностей, расположенных под углом выше 10°;
- трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, квадратные, ножовочные - для распиливания отверстий (в зависимости от их формы).


**Длина напильника зависит от вида обработки и размеров обрабатываемой поверхности и должна составлять:**

- 100... 160 мм - для опиливания тонких пластин;**
- 160...250 мм - для опиливания поверхностей с длиной обработки до 50 мм; 250...315 мм - с длиной обработки до 100 мм;**
- 315... 400 мм - с длиной обработки более 100 мм;**
- 100... 200 мм - для распиливания отверстий в деталях толщиной до 10 мм;**
- 315 ...400 мм - для чернового опиливания;**
- 100... 160 мм - при доводке (надфили).**

**Номер насечки выбирается в зависимости от требований к шероховатости обработанной поверхности.**

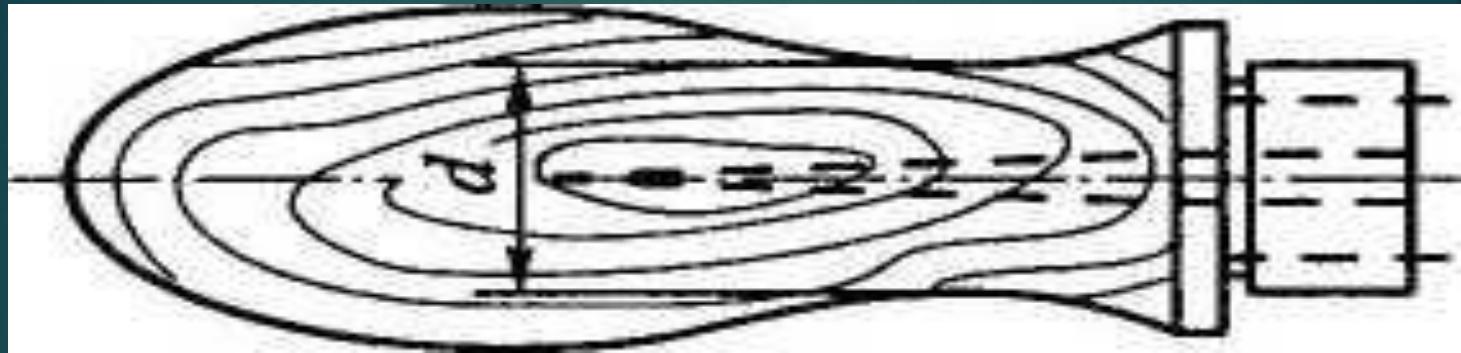

Ручка для напильника

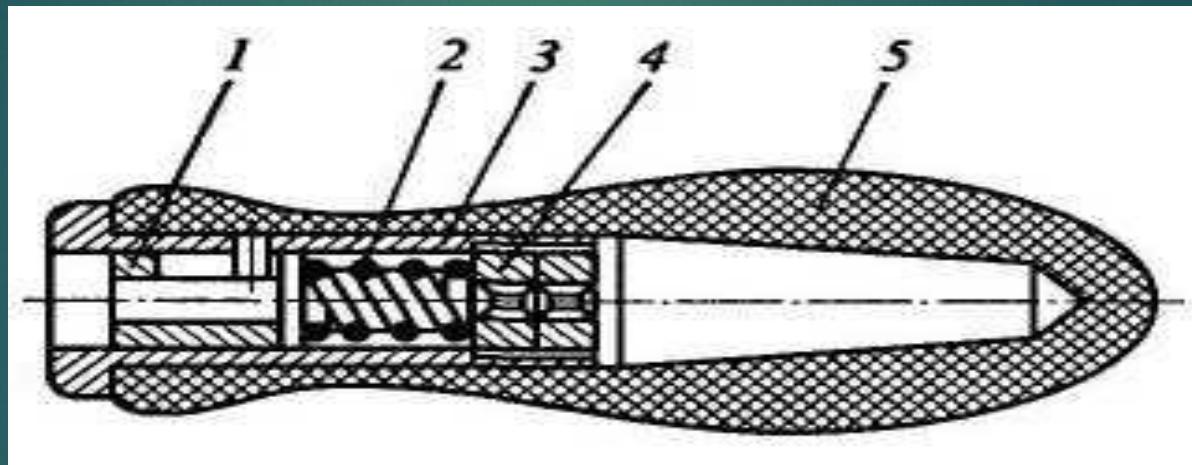


Быстросменная ручка для напильника:

1 - втулка; 2 - пружина; 3 - стакан; 4- гайка; 5 - корпус


## Опиливание металла.

## Насадка и снятие рукояток напильника

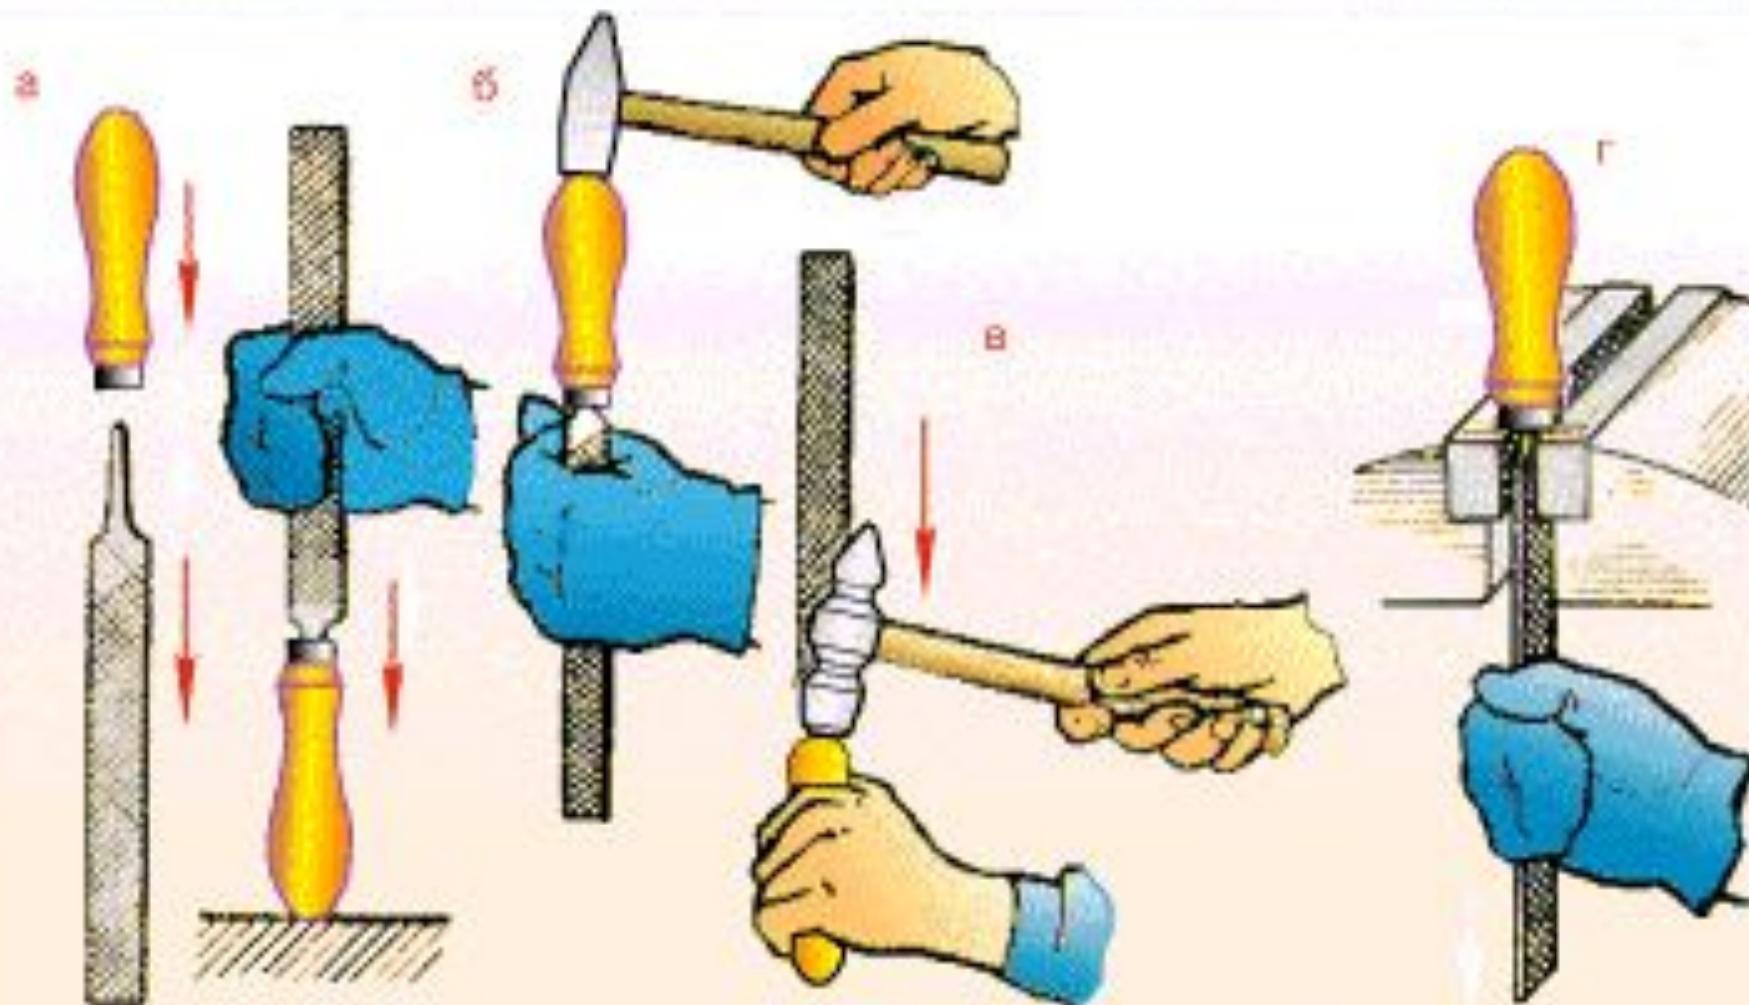


**а** - насадка ударом о верстак, **б** - насадка ударом молотка, **в** - снятие ударом напильника.

# Приспособления для опиливания

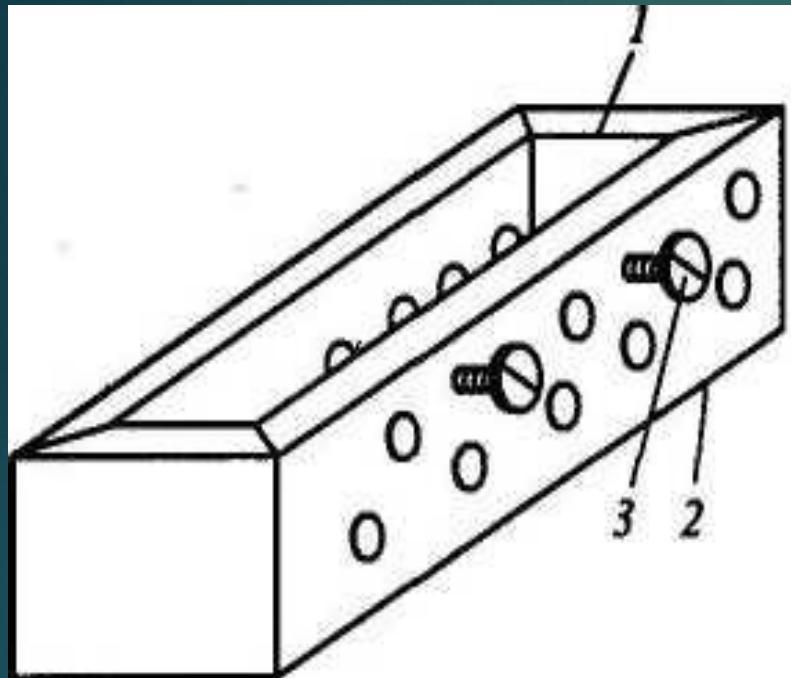


**Рамка:**  
1 - перегородка; 2 -  
рабочие пластины; 3 –  
винты

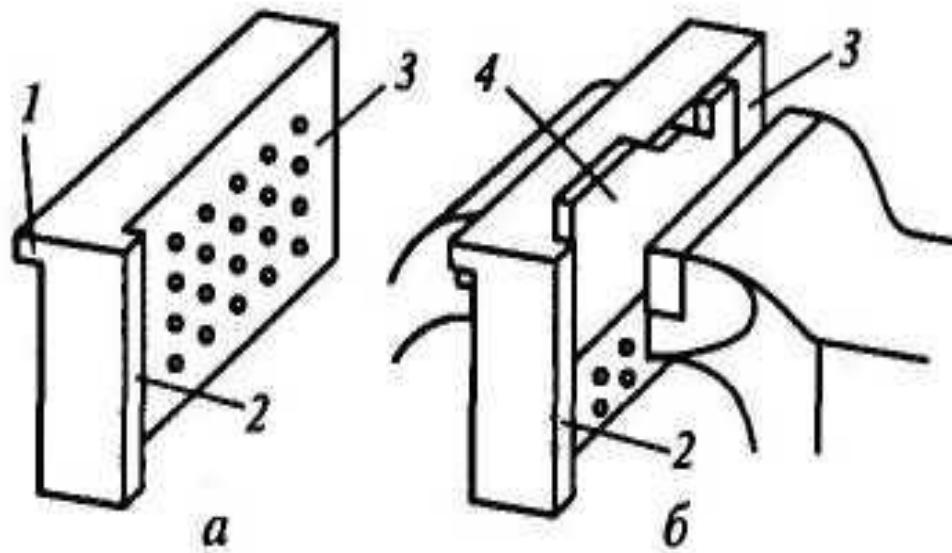


**Плоскопараллельные  
наметки:**  
а - наметка; б - наметка в тисках с  
заготовкой; 1,2- буртики; 3 -  
рабочая плоскость; 4 - заготовка

# Приспособления для опиливания

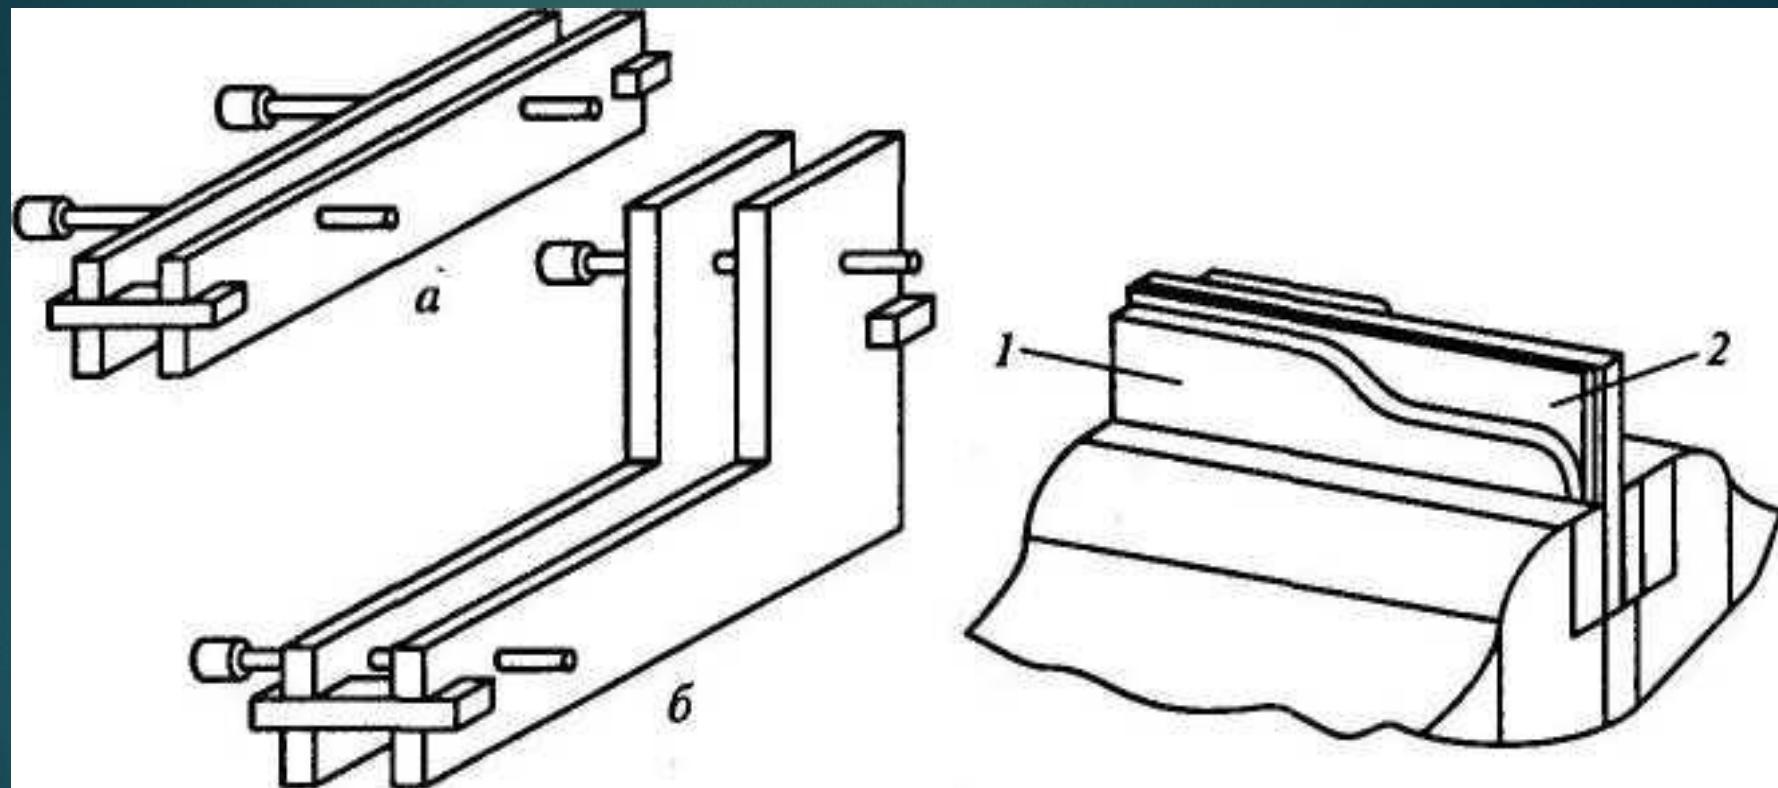

Раздвижные параллели  
а - прямоугольные; б — угловые

Кондуктор:  
1- кондуктор; 2 - заготовка

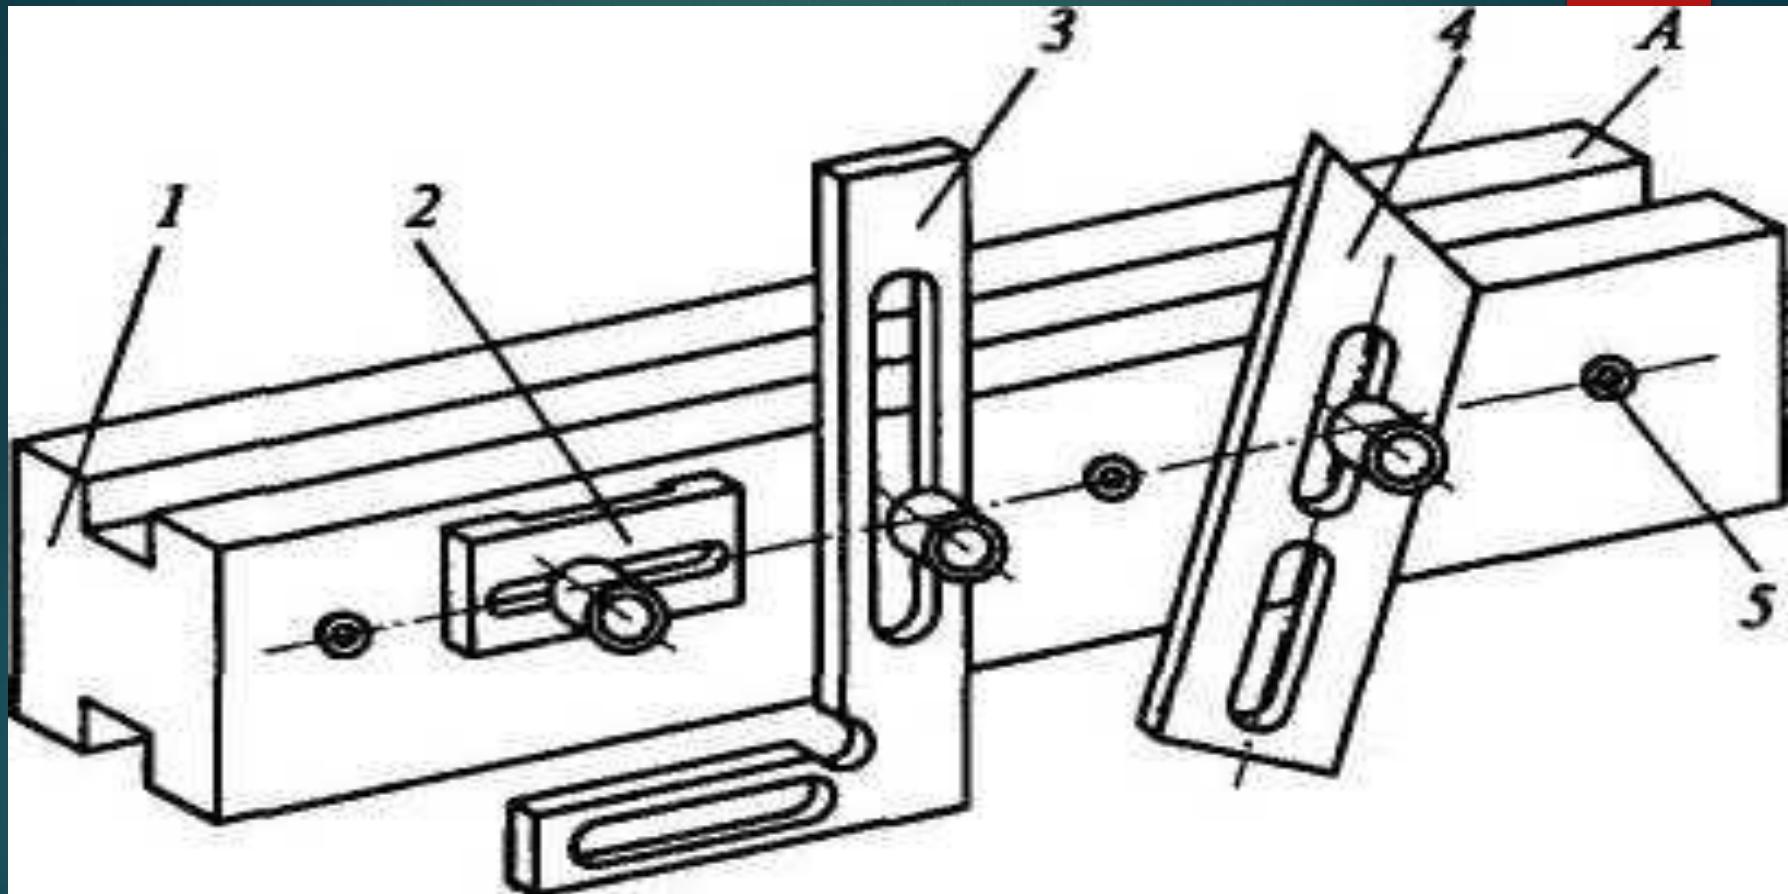

## Опиловочная призма:

1 - корпус; 2 - прижим; 3 -угольник; 4 -линейка; 5-резьбовое  
отверстие; А - направляющая плоскость призмы

При работе напильником насечка засоряется опилками, поэтому напильник следует очищать перед дальнейшим использованием.



Метод очистки напильников от опилок и других продуктов обработки зависит от вида обрабатываемого материала и состояния поверхности напильника:

- после обработки дерева, каучука и фибры напильник следует опустить в горячую воду на 10... 15 мин, а потом очистить стальной корцовочной щеткой;
- после обработки напильниками мягких материалов (свинца, меди, алюминия) насечку очищают корцовочной щеткой;
- замасленные напильники натирают куском древесного угля, затем чистят корцовочной щеткой.

Масло с поверхности напильника можно удалить раствором каустической соды с последующей промывкой и чисткой.

## Опиливание металла.

## Чистка напильника

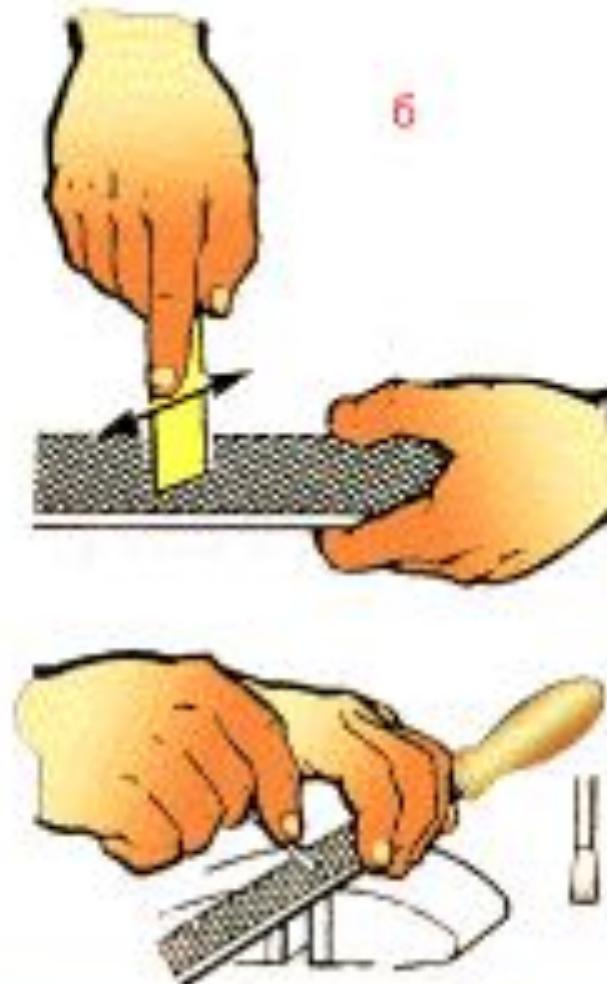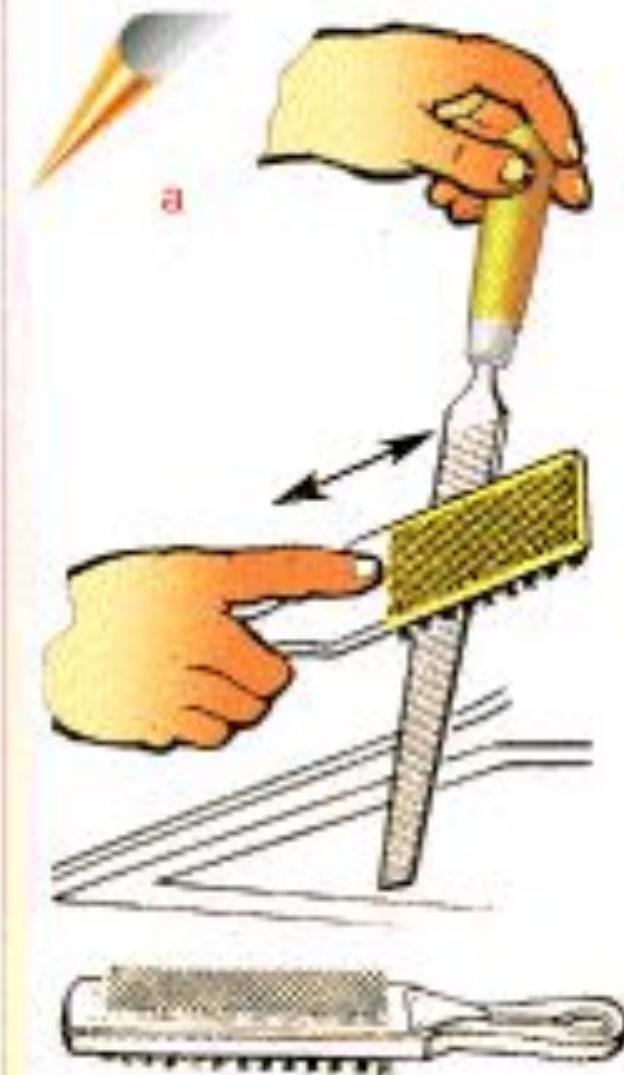


**а** - кордовой щеткой,  
**б** - скребком из мягкого металла

Напильник очищают кордовой щеткой, одна сторона которой (проволочная) служит для удаления застрявших во впадинах насечки частиц металла, вторая (щетинная) - для зачистки насечки. Переключают щетки вдоль насечки.


При опустивши щеток зубья напильника очищают также специальными скребками из алюминия, латуни или другого мягкого металла.

**Подготовка поверхностей** к опиливанию включает в себя очистку от масла, грязи, формовочной смеси, окалины. Очистка осуществляется корцовочными щетками, а также срубанием остатков литниковой системы и облоя зубилом с последующей зачисткой грубой наждачной бумагой. Масло удаляют различными растворителями. **Положение работающего** при опиливании является наиболее удобным тогда, когда его корпус развернут под углом 45 ° к губкам тисков (рис. 3.6, а). Левая нога должна быть выдвинута вперед и находиться на расстоянии примерно 150... 200 мм от переднего края верстака, а правая нога удалена от левой на 200... 30 мм так, чтобы угол между ступнями составлял 60... 70° (рис. 3.6, б).

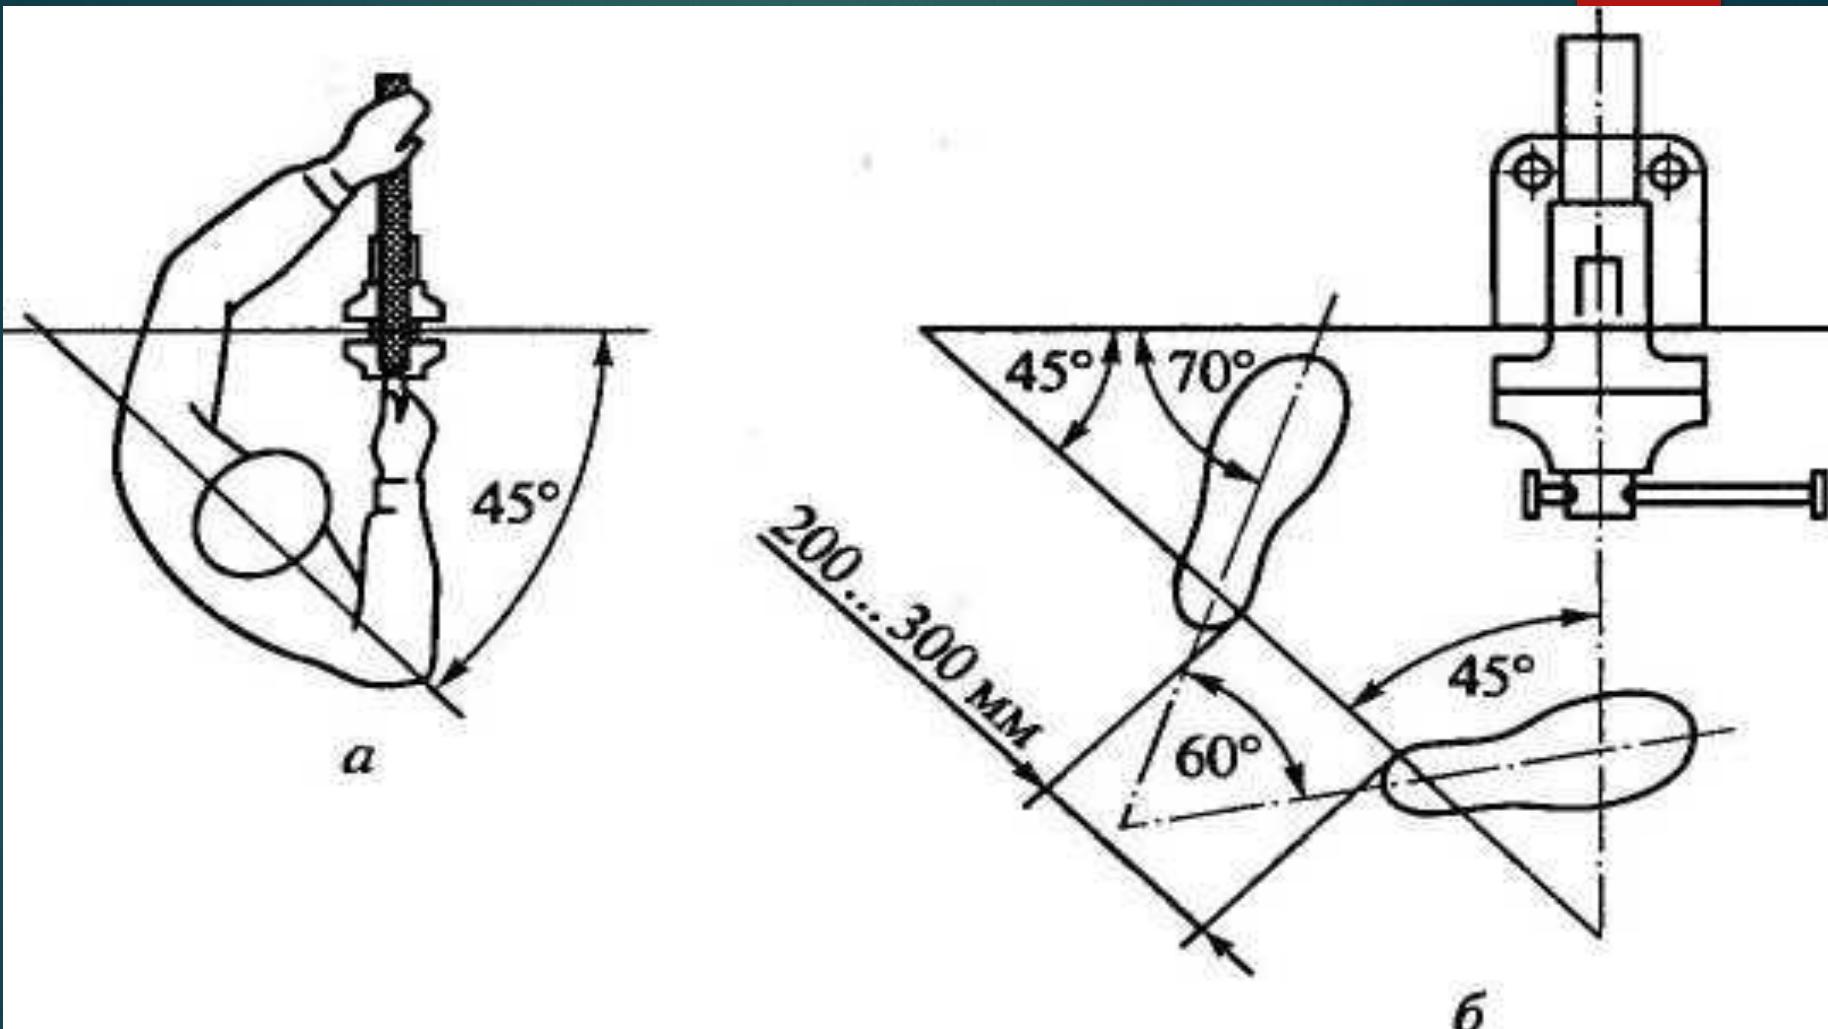

**Положение рабочего:**

*а* — положение рук и корпуса; *б* - положение ног

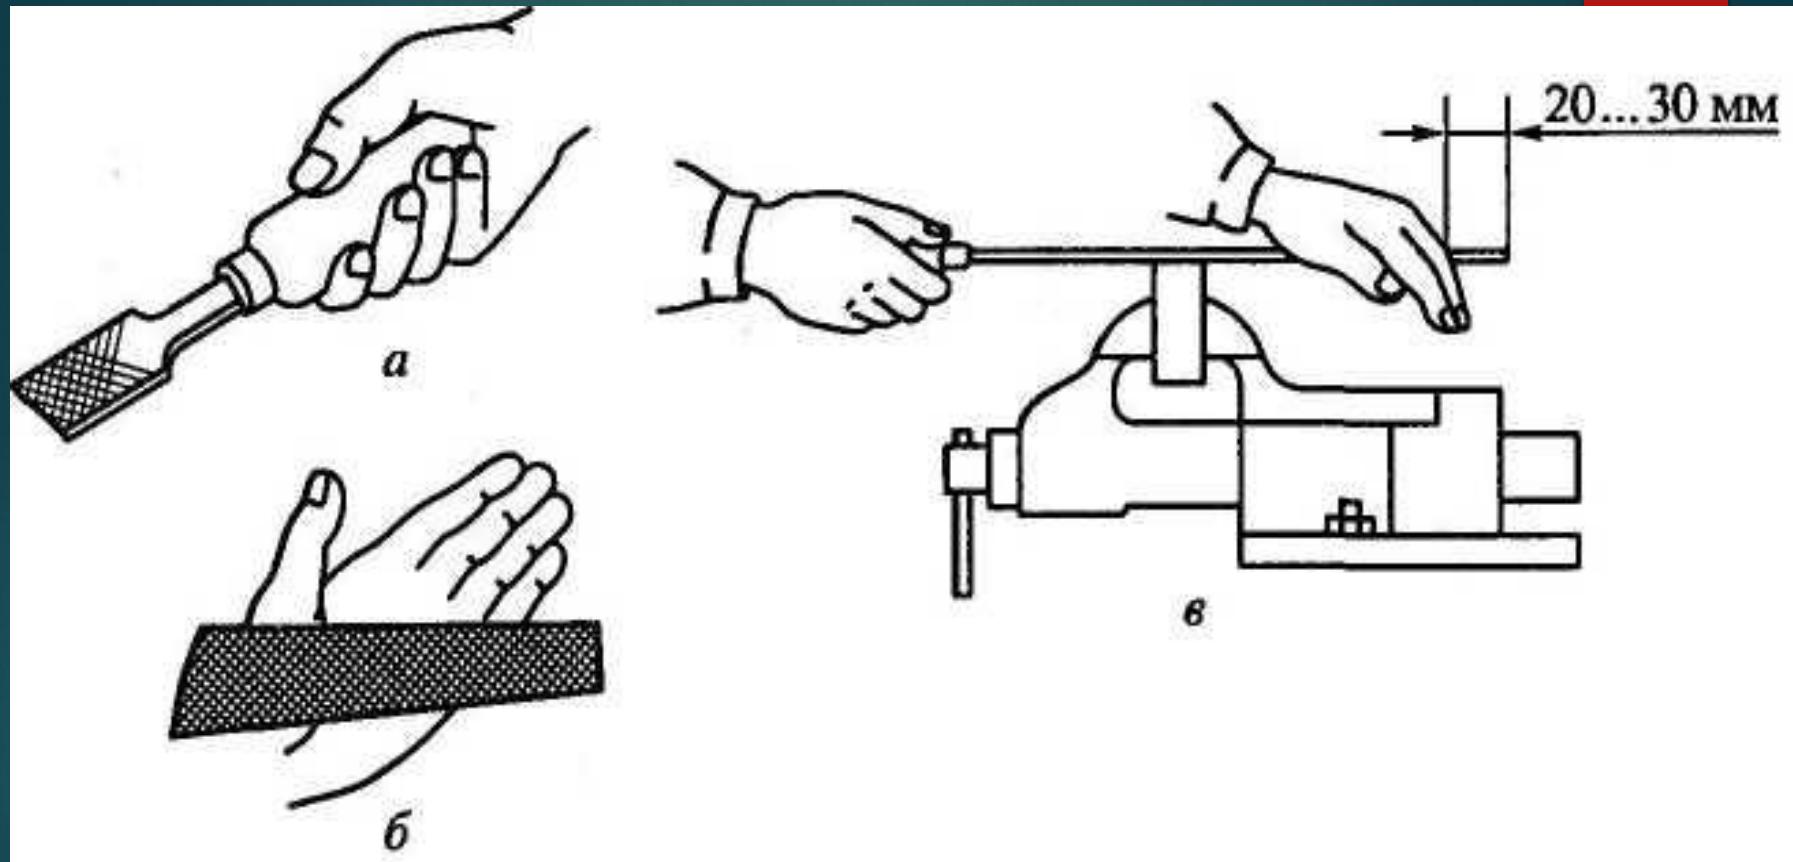


**Положение рук при опиливании:**  
**а - на рукоятке; б - на носке; в - при опиливании**

## Опиливание металла.




## Положение рук при опиливании



а)

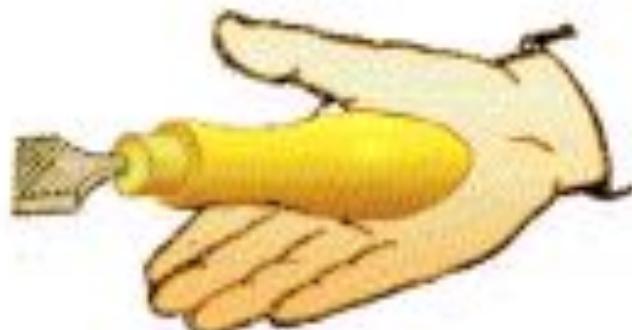


б)

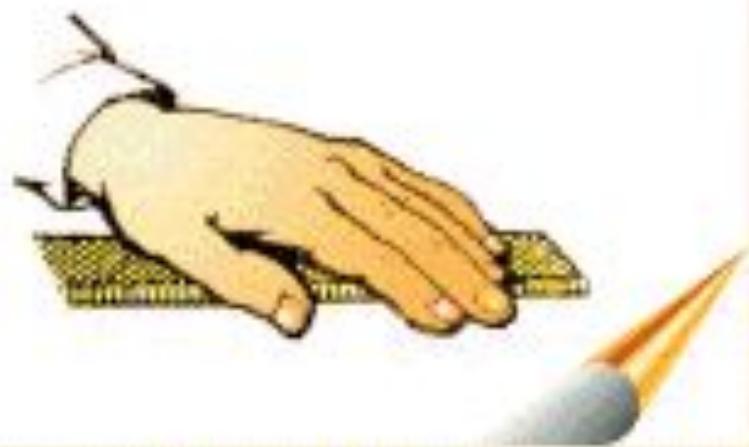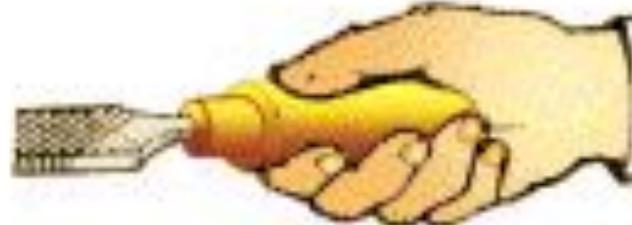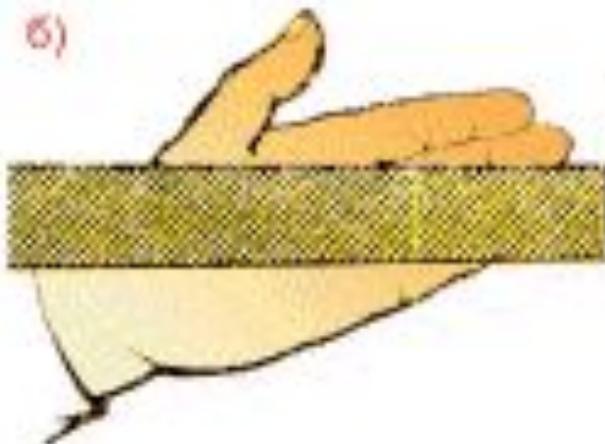

а - положение правой руки    б - положение левой руки


Рабочим ходом при опиливании является движение напильником вперед от работающего, обратный ход - холостой, без нажима. Движения при рабочем ходе должны быть равномерными, плавными, ритмичными, обе руки при этом должны двигаться в горизонтальной плоскости. При обратном ходе не рекомендуется отрывать напильник от обрабатываемой заготовки.

#### Продолжение 4 вопроса

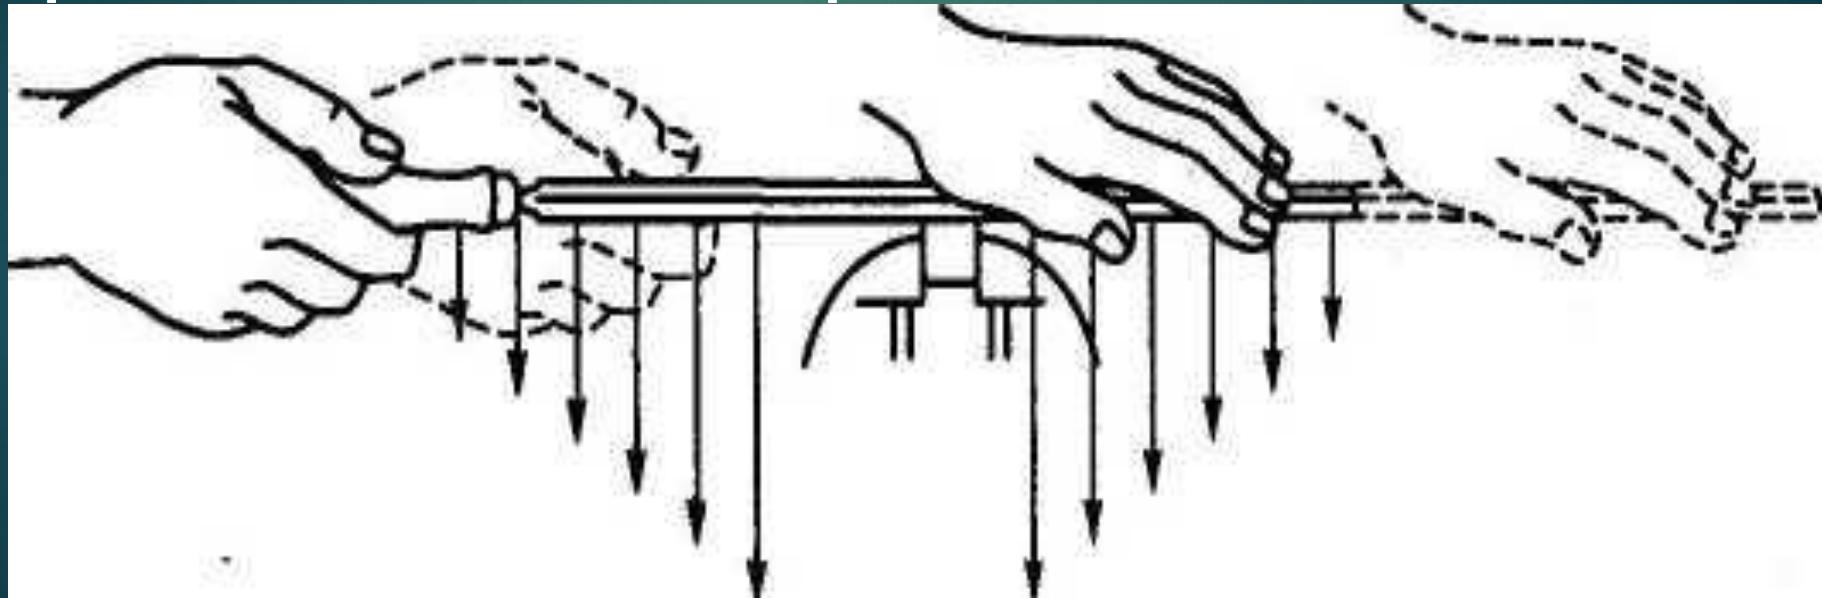

Распределение усилий при опиливании (балансировка)

## Опиливание металла. Распределение усилий нажима при опиливании

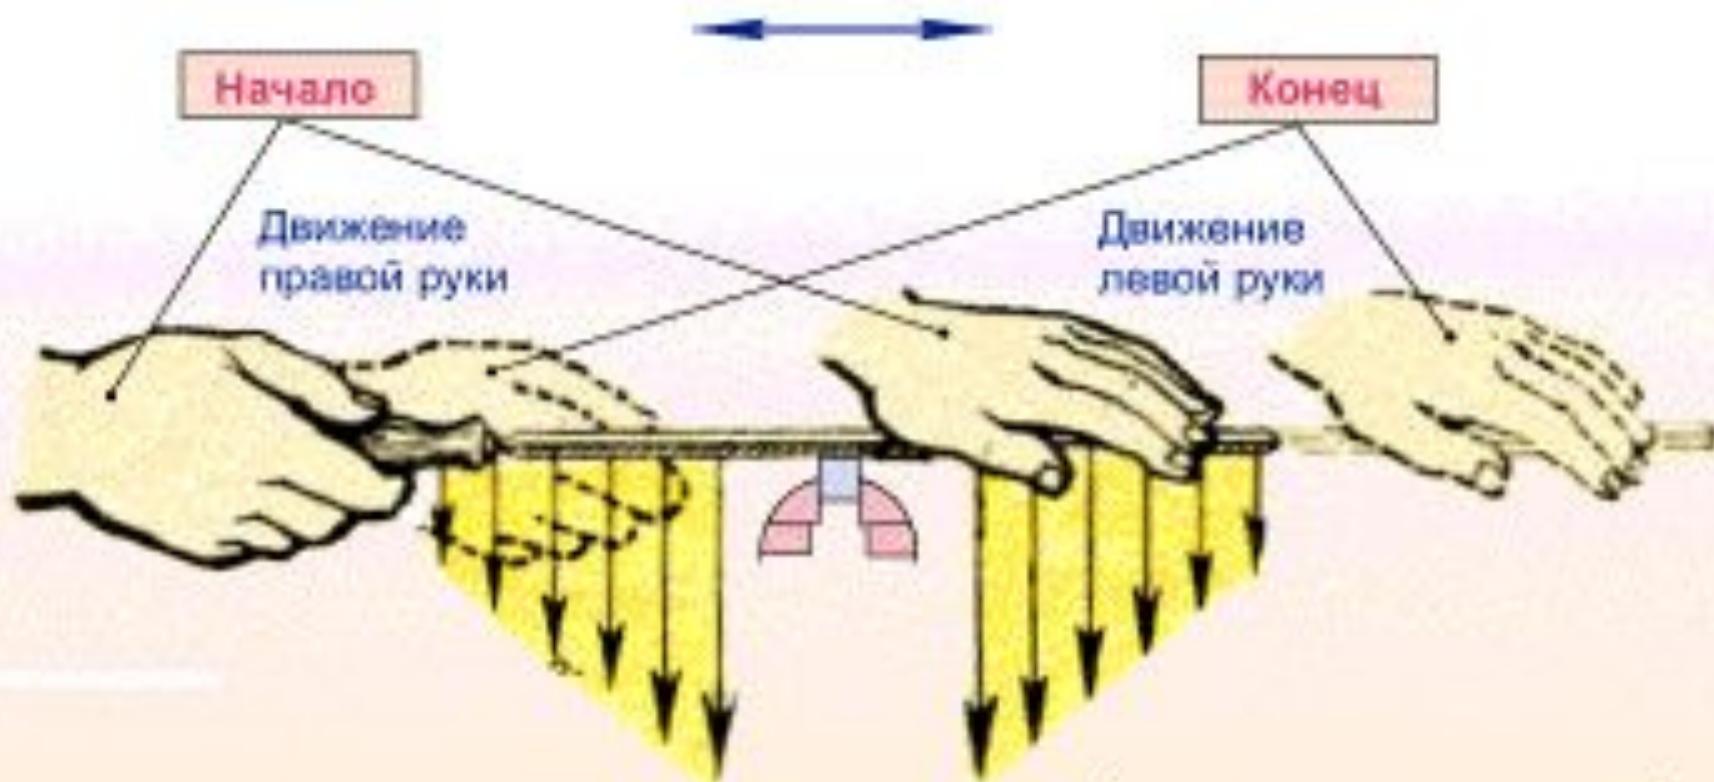

Усилие, создаваемое правой рукой, постепенно увеличивается


Усилие, создаваемое левой рукой, постепенно уменьшается

При опиливании должна соблюдаться координация усилий нажима (балансировка), заключающаяся в правильном увеличении нажима правой рукой на напильник во время рабочего хода при одновременном уменьшении нажима левой руки.

Чистовое опиливание осуществляется личными напильниками (№ 2 и 3) с меньшими усилиями, что обеспечивает съем небольшой стружки и получение поверхности высокого качества.

**Продолжение 4 вопроса**

Отделка поверхности после обработки осуществляется для улучшения ее внешнего вида при помощи личного напильника, который берут «щепотью» .

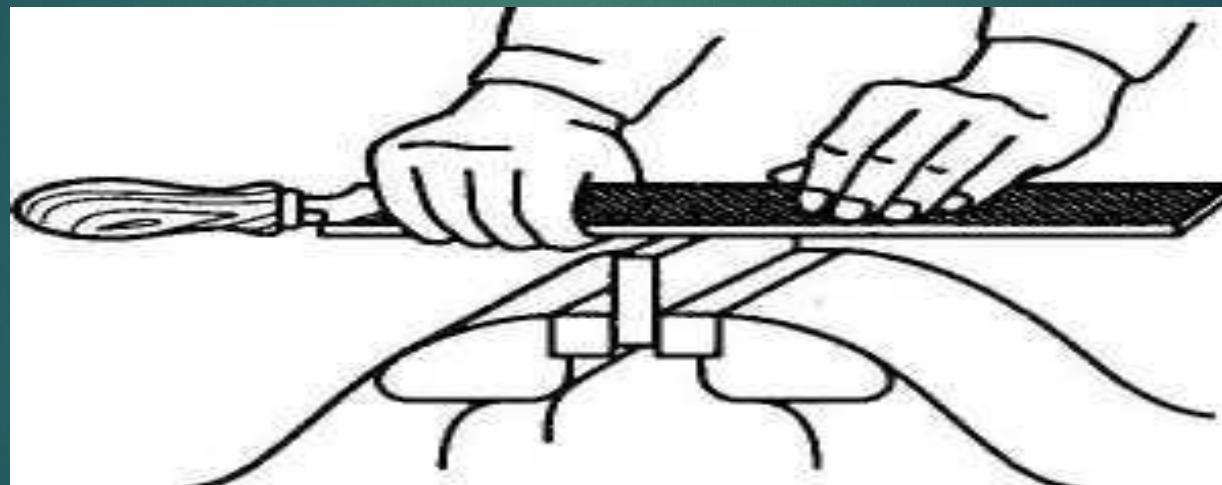

Захват напильника «щепотью»

Доводка и шлифовка осуществляется короткими личными и бархатными напильниками (№ 4 и 5). Нажатие на напильник при этом виде обработки должно быть минимальным.

#### **Продолжение 4 вопроса**


Опиливание узких плоских поверхностей выполняется, как правило, поперек, что обеспечивает большую производительность обработки.

При опиливании широких плоских поверхностей используют три способа:

- после каждого двойного хода напильника его перемещают в поперечном направлении на расстояние, несколько меньшее ширины напильника;
- напильник совершает сложное движение вперед и в сторону поперек заготовки;
- перекрестное опиливание, при котором обработка ведется по переменно по диагоналям обрабатываемой поверхности, а затем вдоль и поперек этой поверхности.

# Опиливание металла.



## Приемы опиливания

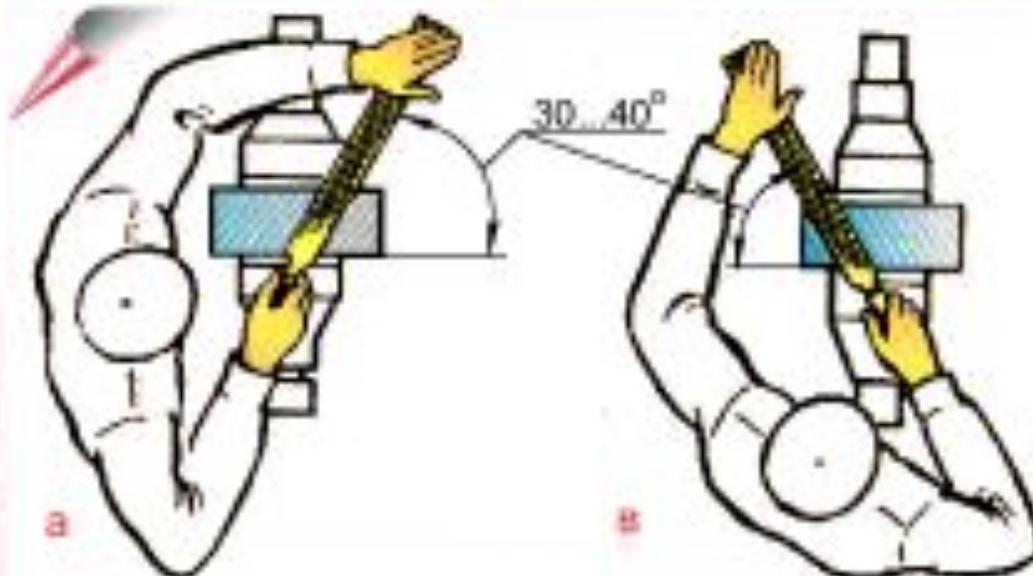

- а - опиливание слева направо,
- б - прямым штрихом поперек заготовки,
- в - справа налево (косым штрихом),
- г - прямым штрихом вдоль заготовки


Чаще всего диффузом при опиливании поверхности получается неплоскость. Работая напильником в одном направлении, трудно получить правильную и чистую поверхность. Поэтому направление движения напильника, а следовательно, положение штрихов (клинов напильника) на обрабатываемой поверхности должны меняться, т. е. переключенно с утла на утоп.

Сначала опиливанием выполняют слева направо под углом 30-40° к оси линок, затем, не прерывая работы прямым штрихом и заканчивают опиливание косым штрихом под тем же углом, но справа налево. Таким изменением направления движения напильника

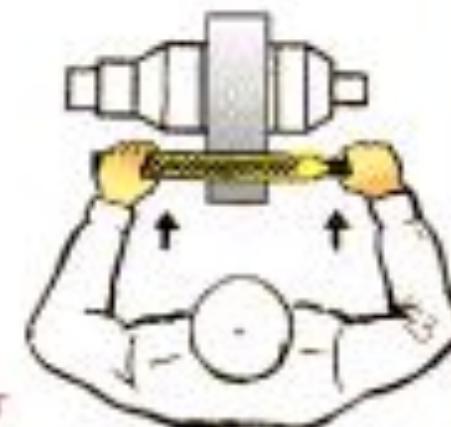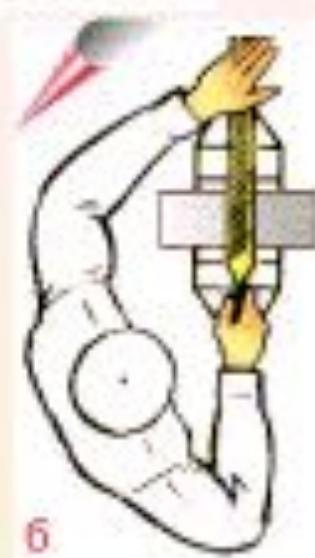

## Опиливание метапла.


## Проверка прямолинейности

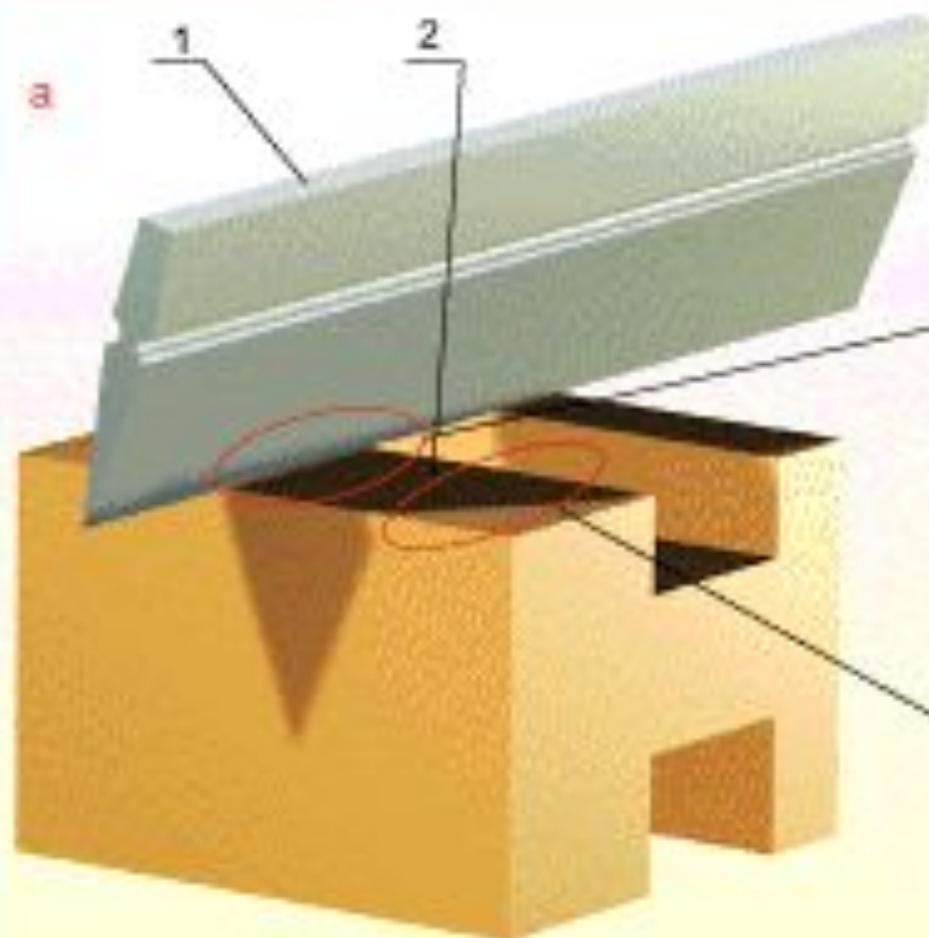

а - наложение локальной линейки на контролируемую поверхность; способы проверки: б - "на просвет"  
в - "на краску"; 1 - локальная линейка, 2 - контролируемая поверхность



## Опиливание металла. Проверка параллельности

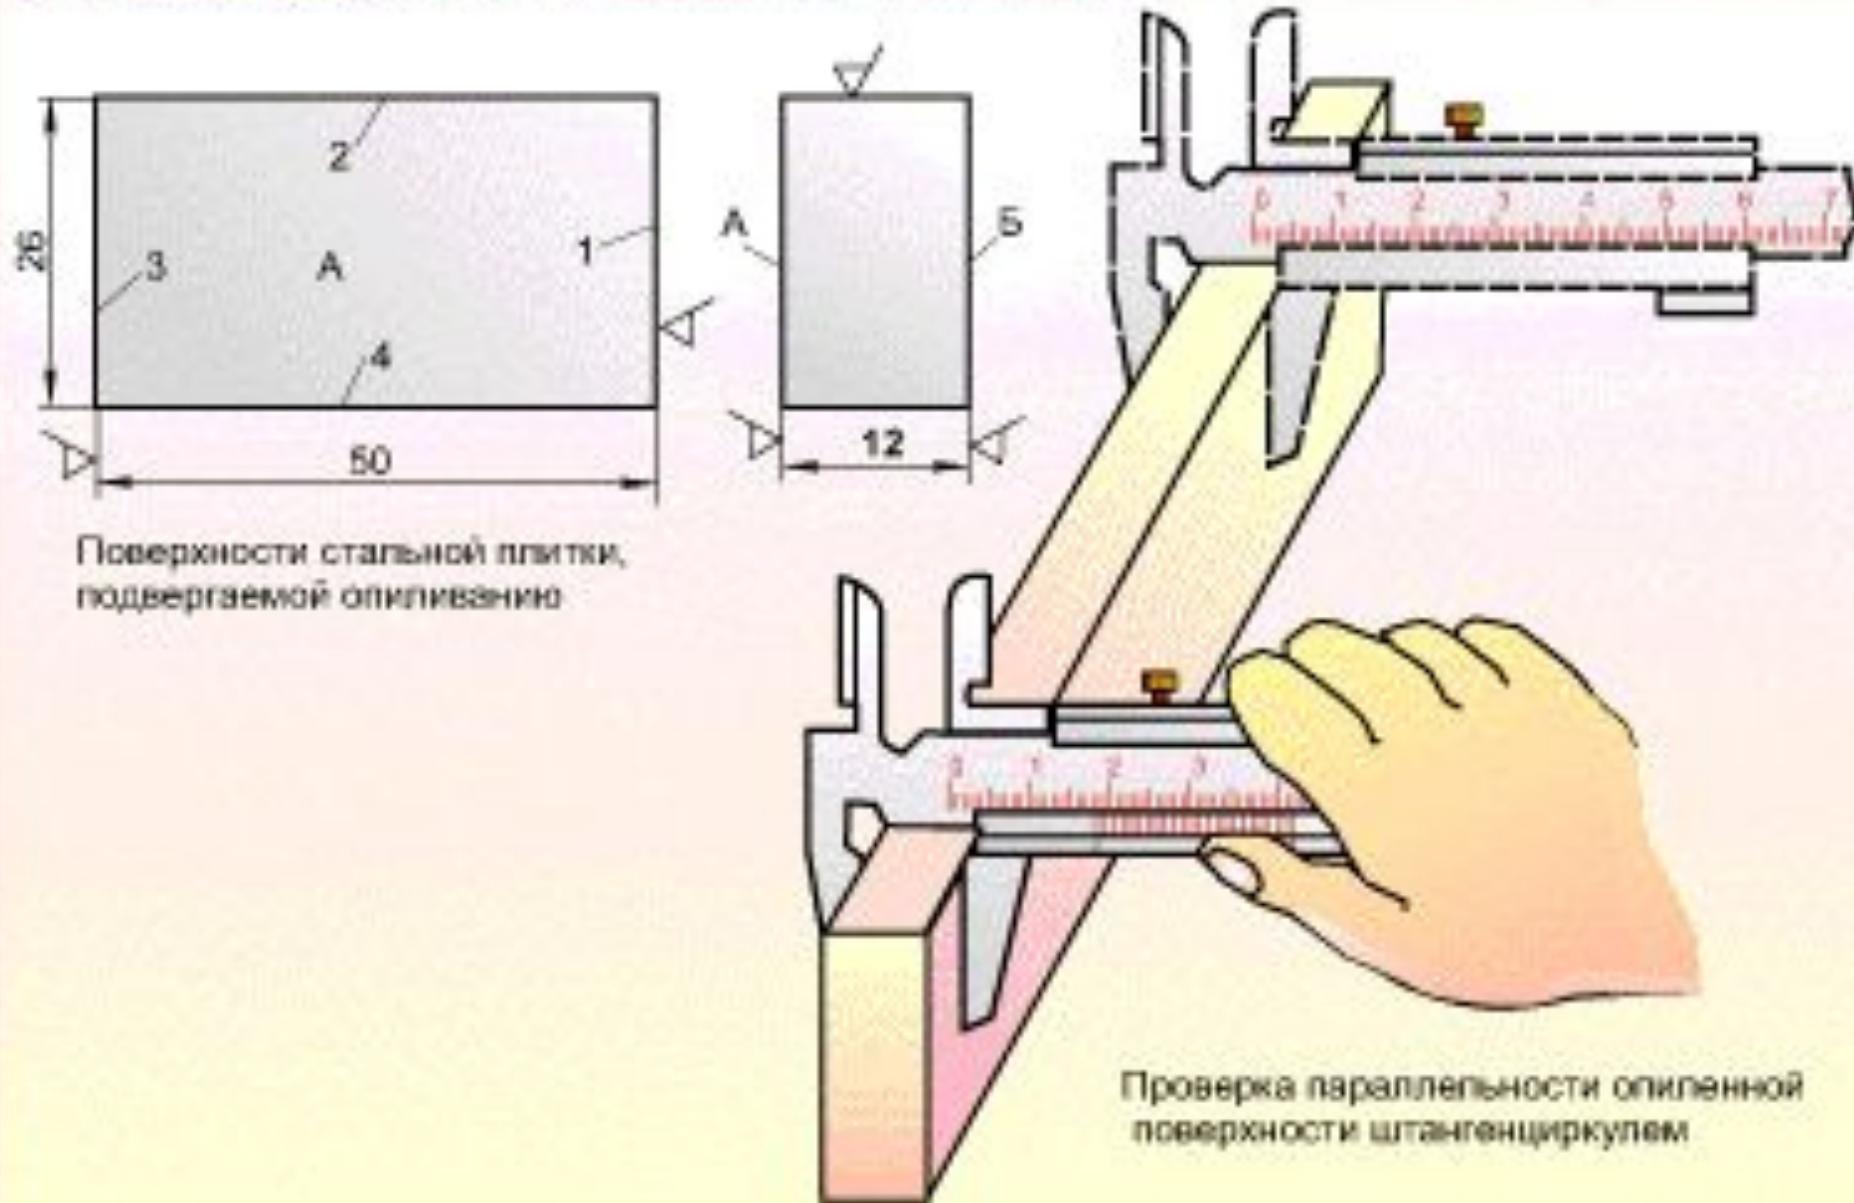

## **5. Правила ручного опиливания**

1. Перед началом работы необходимо проверить соответствие конфигурации и размеров заготовки требованиям чертежа.
2. Необходимо прочно закреплять заготовку в тисках.
3. При выполнении чистовых отделочных операций опиливания необходимо пользоваться накладными губками.
4. Следует выбирать номер, длину и сечение напильника в соответствии с техническими требованиями к обработке.

## **Правила опиливания плоских поверхностей**

**1. Выбирать способ опиливания с учетом обрабатываемой поверхности:**

~~Продолжение 5 вопроса;~~

- поперечный штрих - для узких поверхностей;
- продольный штрих - для длинных поверхностей;
- перекрестный штрих - для широких поверхностей;
- захват напильника «щепотью» - при чистовом опиливании, отделке под линейку и под размер длинных узких поверхностей;
- ребром трехгранного напильника - при отделке внутреннего угла сопряженных поверхностей.

**2. Проверочным инструментом для контроля плоскости поверхностей следует пользоваться по ходу опиливания.**

**3. К чистовому опиливанию плоской поверхности необходимо приступать только после того, как черновое опиливание этой поверхности выполнено точно под линейку.**

4. Проверочным инструментом для контроля угла между сопрягаемыми поверхностями следует пользоваться только после чистового опиливания базовой поверхности. **Продолжение 5 вопроса**

5. Инструмент для контроля размера между параллельными поверхностями использовать только после чистового опиливания базовой поверхности.

6. При проверке плоскости, углов и размеров соблюдать следующие правила:

-перед проверкой необходимо очищать обработанную поверхность щеткой-сметкой или ветошью, но ни в коем

случае не рукой;

-для проверки заготовку после обработки следует освобождать из тисков;

-заготовку с проверочным инструментом следует располагать между глазами и источником света;

- не следует наклонять проверочную (лекальную) линейку во время проведения контроля плоскости по методу «световой щели»;
  - не следует передвигать проверочные и измерительные инструменты по поверхности заготовки во избежание их преждевременного износа;
  - измерения размеров следует производить только после того, как поверхность хорошо опилена и проверена по линейке;
  - замеры детали следует производить в трех или четырех местах, с целью повышения точности измерений.
7. Окончательную обработку плоских узких поверхностей надо производить продольным штрихом.

**При опиливании криволинейных поверхностей необходимо соблюдать следующие правила:**

**1. Правильно выбирать напильник для опиливания криволинейных поверхностей.**


**Продолжение 5 вопроса**

- плоский и полукруглый - для выпуклых;
- полукруглый- для вогнутых с большим (более 20 мм) радиусом кривизны;
- круглый-для вогнутых с малым (до 20 мм) радиусом кривизны.

**2. Соблюдать правильную координацию движений и балансировку напильника:**

-при опиливании цилиндрического валика (стержня), закрепленного горизонтально: в начале рабочего хода - носок напильника опущен вниз, рукоятка поднята вверх; в середине рабочего хода -напильник расположен горизонтально; в конце рабочего хода - носок напильника поднят вверх, рукоятка опущена вниз (рис. 5.1, а);

-при опиливании цилиндрического валика (стержня), закрепленного вертикально: в начале рабочего хода - носок напильника направлен влево; в конце рабочего хода - носок напильника направлен вперед (рис. 5.1, б);

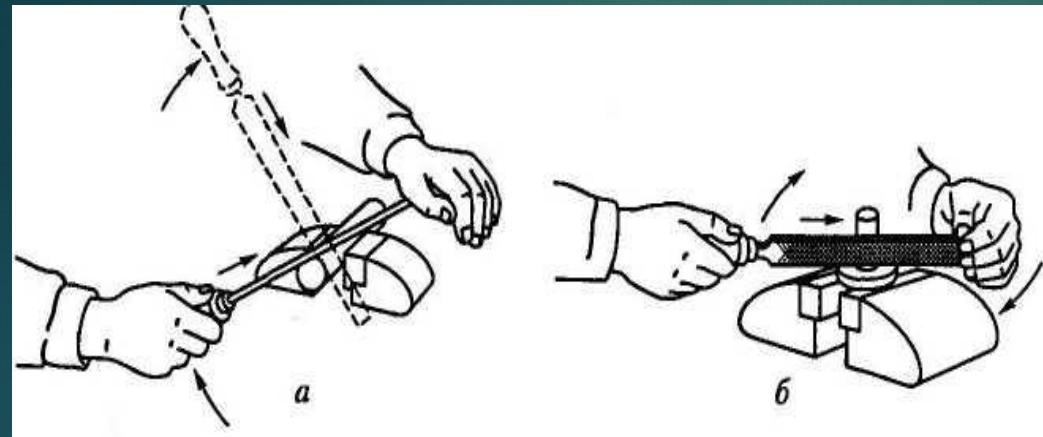

**Опиливание круглого стержня:**  
а - расположенного горизонтально; б - расположенного вертикально

-при опиливании вогнутой поверхности большого радиуса кривизны во время рабочего хода необходимо смещать напильник по поверхности вправо или влево, слегка поворачивая его;

-при опиливании вогнутых поверхностей малого радиуса кривизны во время рабочего хода необходимо производить вращательное движение напильником;

-чистовую обработку (отделку по шаблону) выпуклых и вогнутых поверхностей производить продольным штрихом, удерживая напильник «щепотью».

4. Выпуклые поверхности плоских деталей необходимо вначале опиливать на многогранник с припуском 0,5 мм, а затем опиливать по разметке и шаблону.
5. Чистовую обработку следует производить только после предварительного (чернового) припиливания поверхности по шаблону.

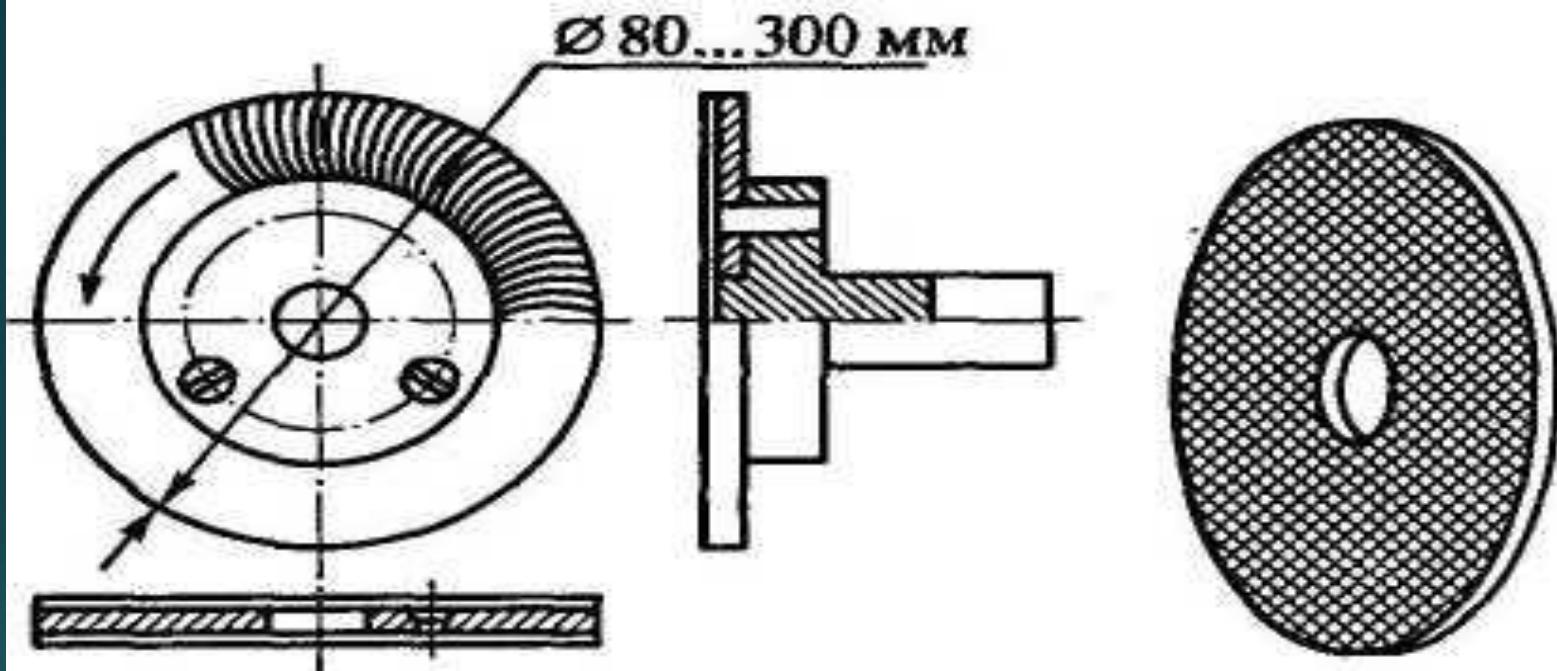
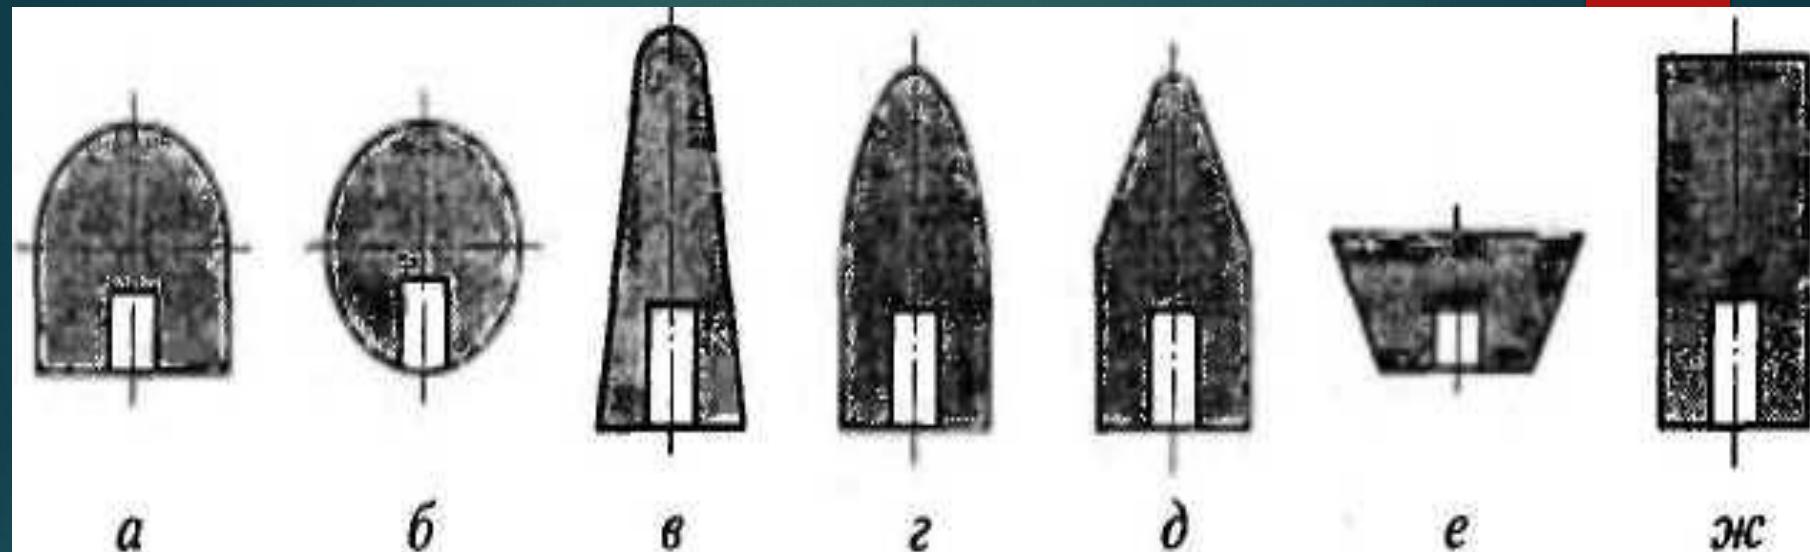


Рис. 6.1. Опиловочные диски

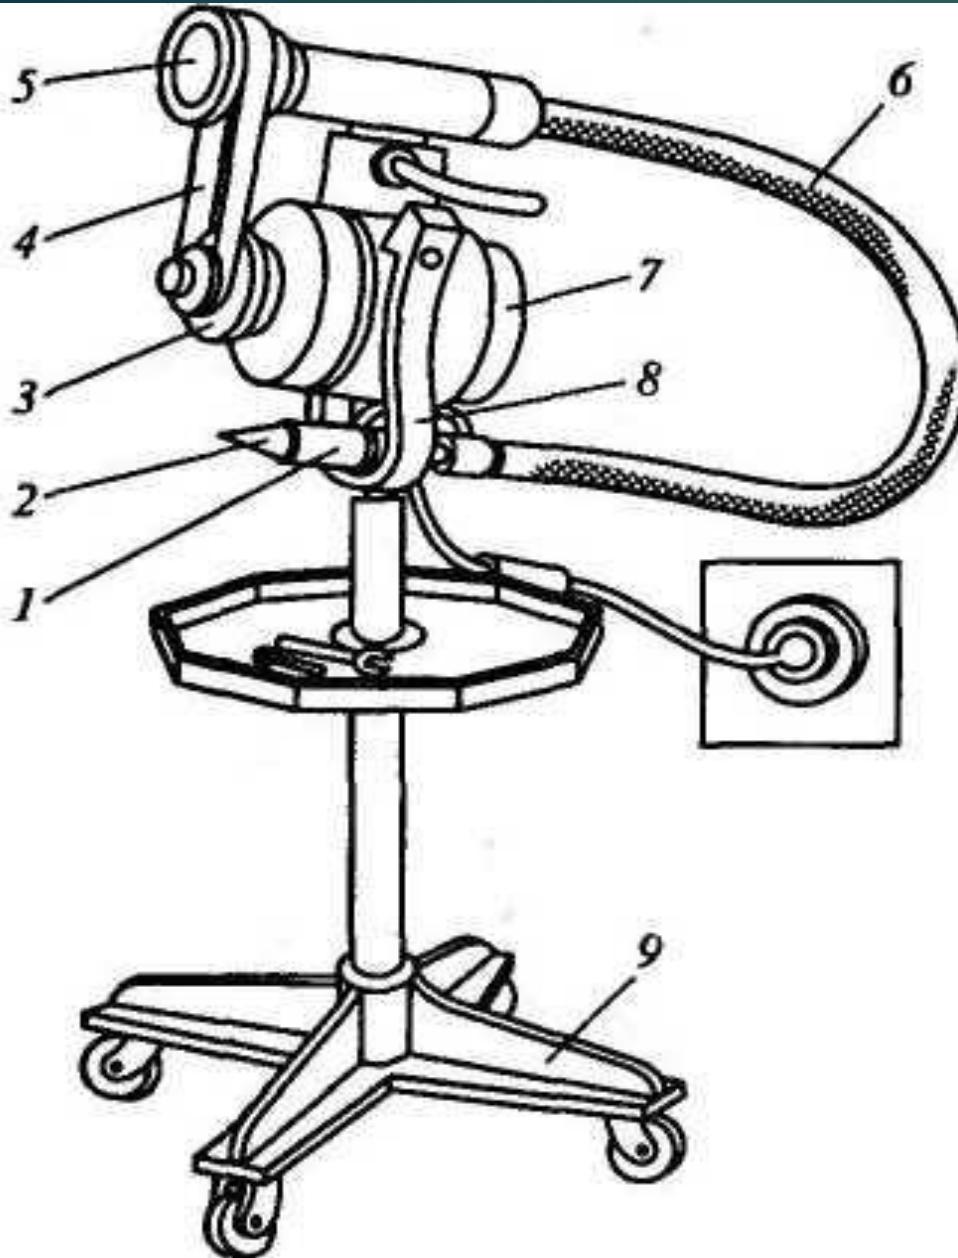


Рис. 6.2. Боры

ии.




**Шлифовальные головки:** а — полукруглая; б — круглая; в, г, д — конические; е — обратноконическая; ж — цилиндрическая



6 вопроса


## Электрическая опиловочная машина с гибким валом:

1 -патрон; 2- инструмент; 3,5 -  
шкивы; 4- ремень. 6- гибкий  
вал. 7-электродвигатель; 8 -  
кронштейн; Р - опора .

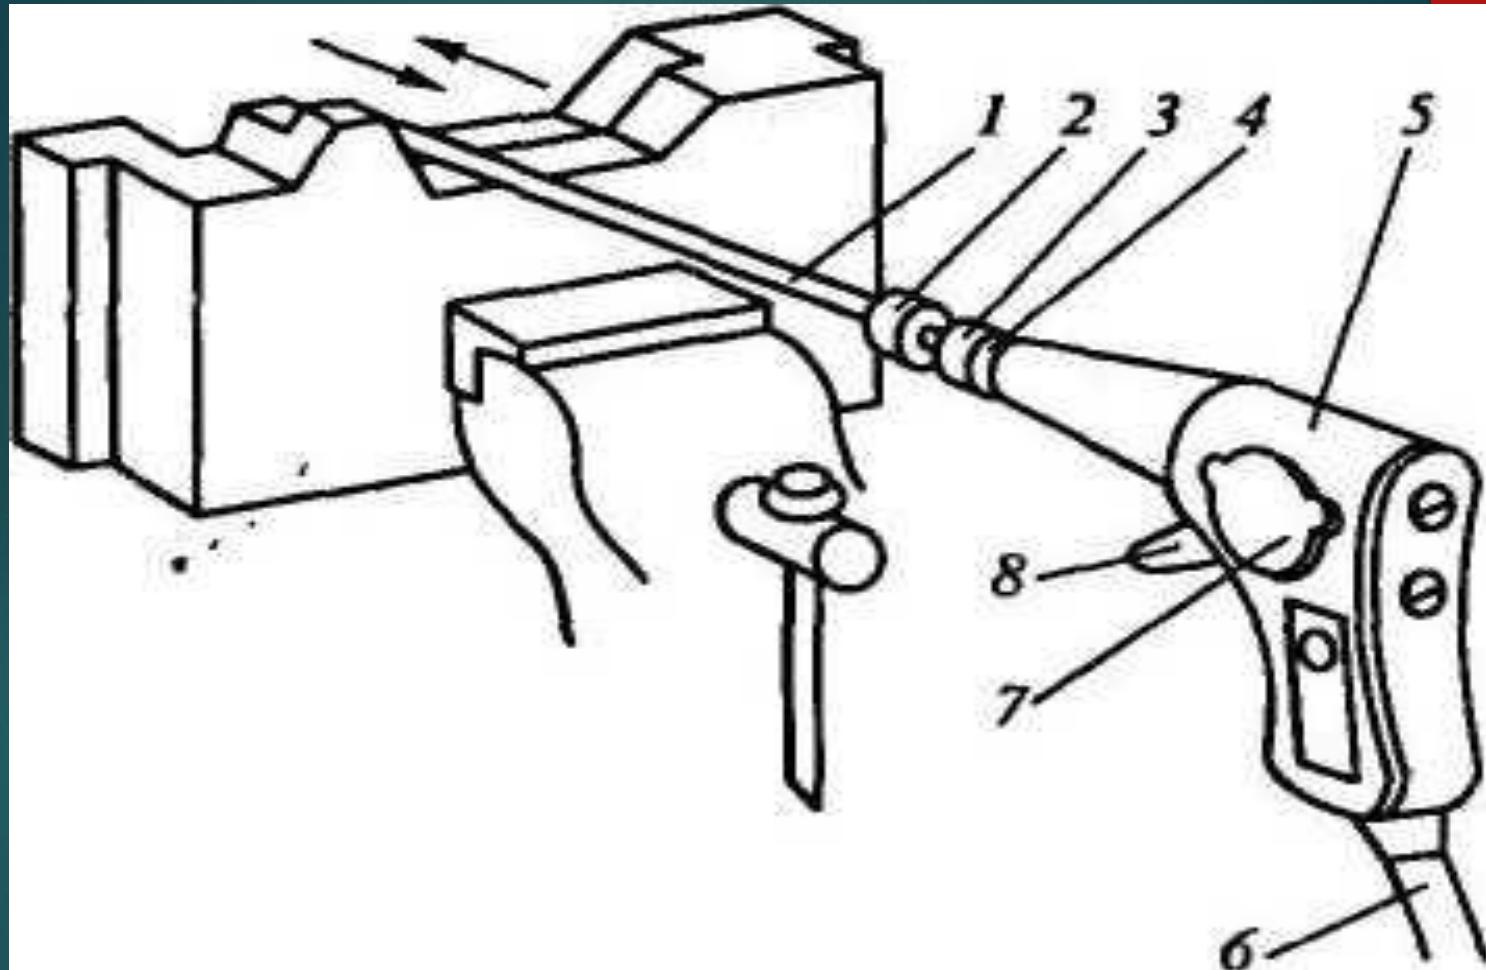


## Пневматическая опиловочная машина:

1 - инструмент; 2 - патрон; 3 - поршень; 4 - поворотная втулка; 5 - поршневая коробка; 6- шланг; 7- крышка; 8 - пусковой крючок

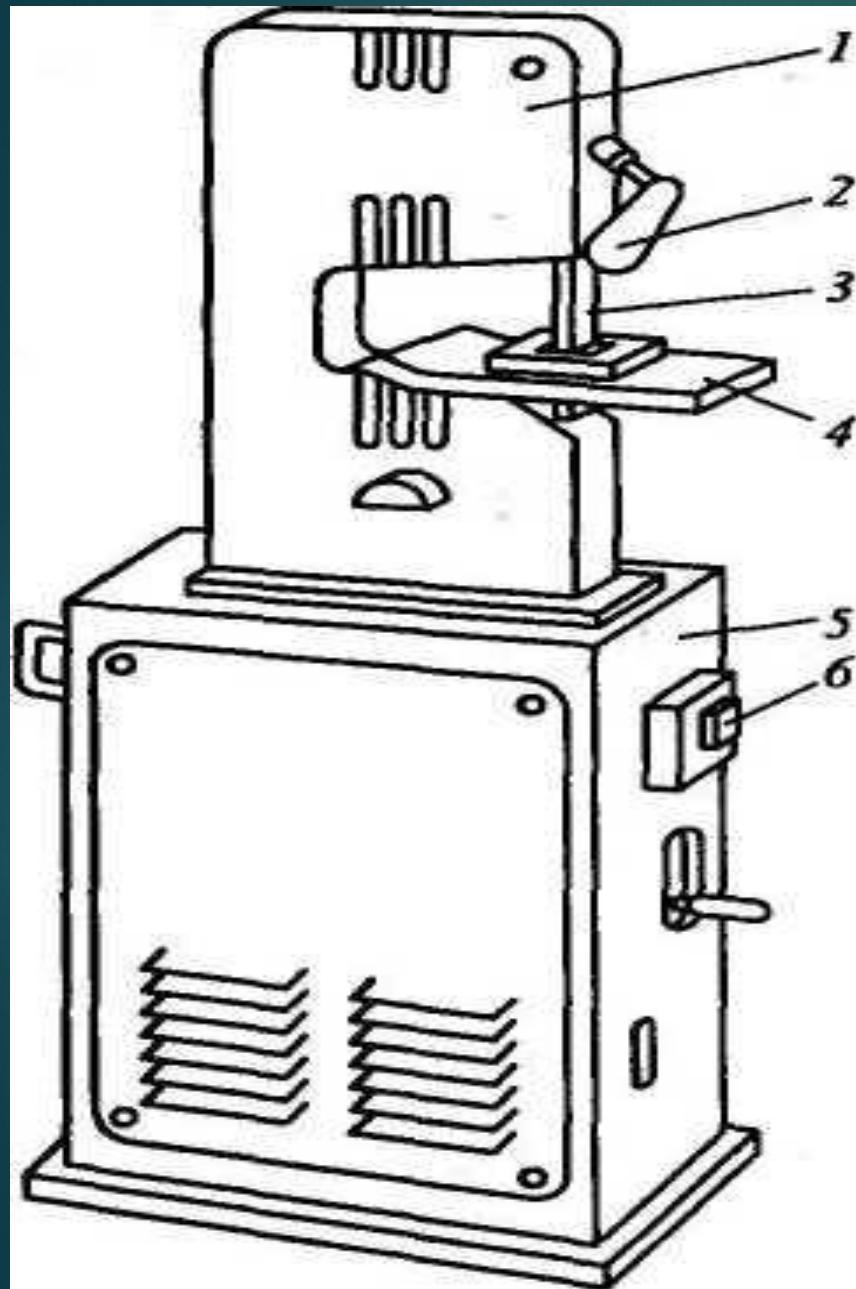

## Вопросы

Опиловочный станок с абразивной лентой: 1 - кронштейн; 2 - лампа; 3 - бесконечная абразивная лента; 4 - стол; 5 - основание; 6 - кнопка включения

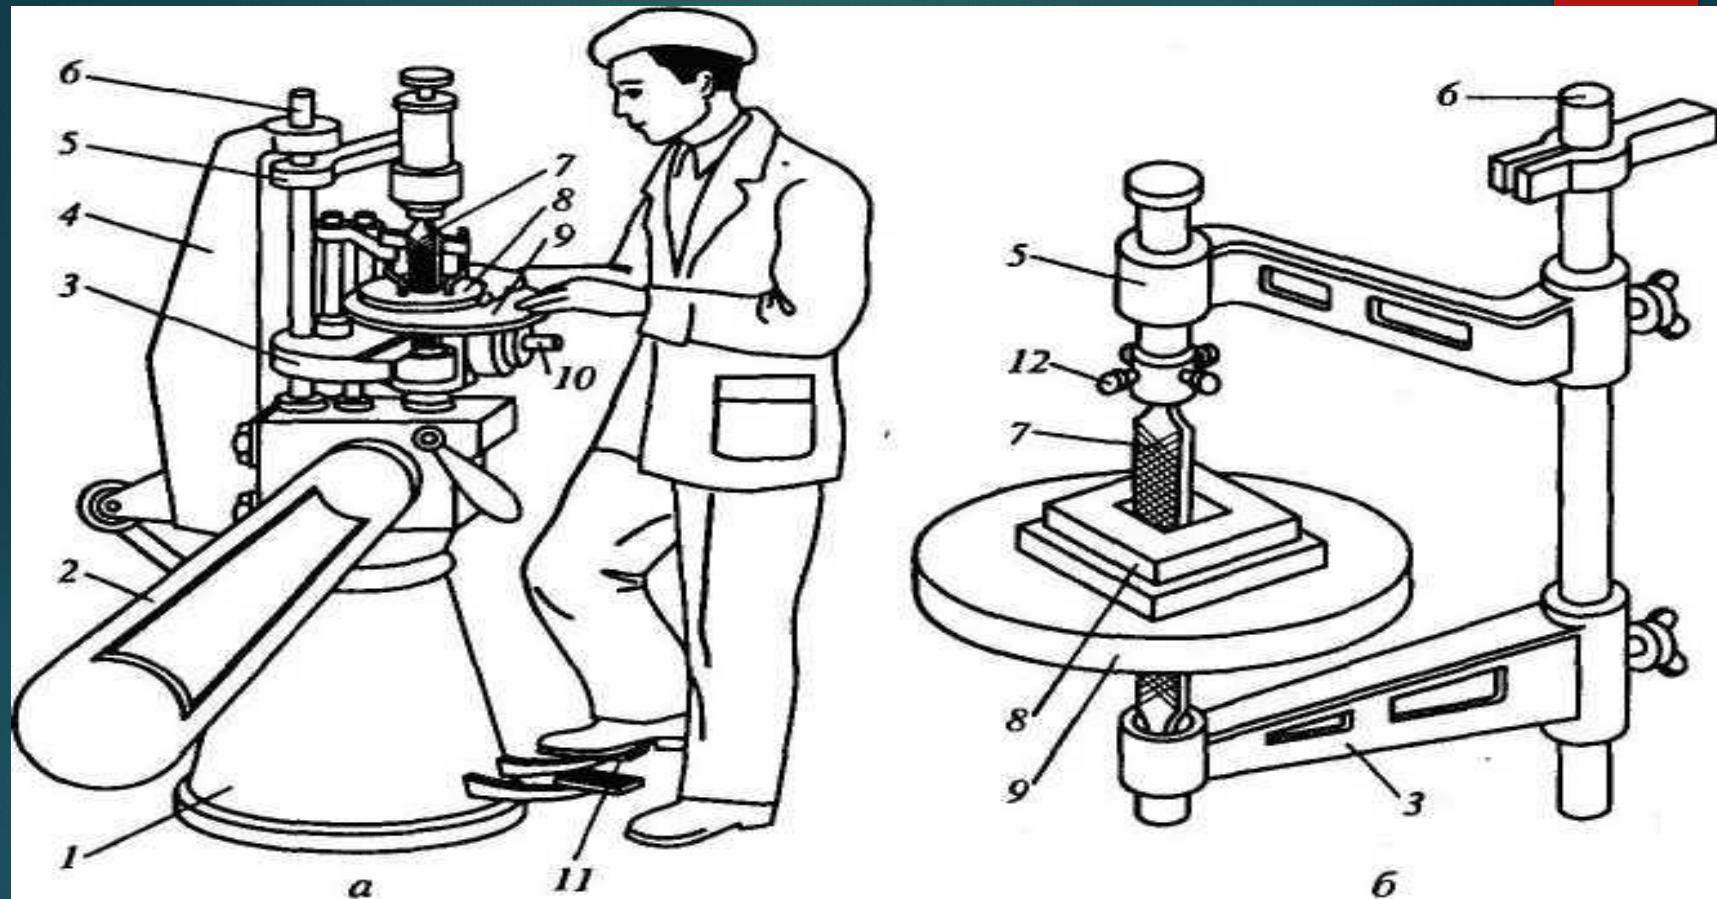

**Стационарный опиловочно-зачистной станок:** а - общий вид станка; б - исполнительный узел; 1 - станина; 2 - кожух; 3,5-кронштейны; 4 - стойка; 6 - шток; 7 - напильник; 8 - заготовка; 9 - стол; 10, 12 - винты; 11 -пусковая педаль

## *Правила выполнения работ при механизированном опиливании*

1. Необходимо правильно выбирать инструмент при механизированном опиливании криволинейных поверхностей:
- фрезу-шарошку - для снятия большого слоя металла или грубой зачистки необработанной поверхности и заусенцев;
  - фигурные круглые напильники - для точной (до 0,05 мм) обработки поверхностей;
  - шлифовальные фасонные головки-для окончательной зачистки обработанных поверхностей.
2. Форму инструмента следует выбирать в зависимости от формы обрабатываемой поверхности.
3. Обработку поверхностей круглыми вращающимися напильниками необходимо выполнять, закрепив их хвостовиком в патроне ручной сверлильной машины мощностью не менее 0,5 кВт.

<b>Дефект</b>	<b>Причина</b>	<b>Способ предупреждения</b>
<b>«Завалы» в задней части плоскости детали</b>	<b>Тиски установлены слишком высоко</b>	<b>Отрегулировать высоту тисков по росту</b>
<b>«Завалы» в передней части плоскости детали</b>	<b>Тиски установлены слишком низко</b>	<b>То же</b>
<b>«Завалы» опиленной широкой плоскости детали</b>	<b>Опиливание выполнялось только в одном направлении</b>	<b>При опиливании широкой плоской поверхности последовательно чередовать продольное, поперечное и перекрестное опиливание</b>

Дефект	Причина	Способ предупреждения
Не удается опилить сопряженные плоские поверхности под угольник	Не соблюдались правила опиливания сопряженных плоских поверхностей	Вначале точно, под линейку, и начисто опилить базовую плоскую поверхность детали, а затем по ней припиливать сопряженную плоскую поверхность
Угольник неплотно прилегает к плоским поверхностям, сопряженным под внутренним углом	Некачественно сделан угол в сопряжении	Отделку угла между сопрягаемыми плоскими поверхностями производить ребром трехгранного напильника или надфilia, сделать прорезь в углу сопряжения поверхностей
Не удается опилить плоские поверхности параллельно друг другу	Не соблюдаются правила опиливания плоских поверхностей	Вначале точно, под линейку, и начисто опилить базовую плоскость детали. <b>Опиливание сопряженной плоскости</b> производить, чередуя с самого начала работы регулярную проверку ее плоскости линейкой и размера штангенциркулем. Места опиливания определять по просвету между губками штангенциркуля и

<p><b>Грубая окончательная отделка опиленной поверхности</b></p>	<p><b>Отделка производилась «драчевым» напильником. Применялись неправильные приемы отделки поверхности</b></p>	<p><b>Отделку поверхности производить только личным напильником после качественного 'опиливания' под линейку поверхности более грубым напильником. Отделку поверхности производить продольным штрихом, применяя захват напильника «щепотью»</b></p>
<p><b>Опиленный круглый стержень не цилиндричен (овальность, конусность, огранка)</b></p>	<p><b>Нерациональная последовательность опиливания и контроля</b></p>	<p><b>При опиливании чаще производить измерения размеров стержня в разных местах и с различных сторон. При необходимости снятия значительного слоя металла вначале опилить стержень на многогранник, проверяя размер и параллельность, а затем довести его до цилиндричности</b></p>

<b>Дефект</b>	<b>Причина</b>	<b>Способ предупреждения</b>
<b>Опиленная криволинейная поверхность плоской детали не соответствует профилю контрольного шаблона</b>	<b>Не соблюдаются правила опиливания криволинейных поверхностей плоских деталей</b>	<b>При опиливании выпуклых поверхностей сначала опиливать на многогранник с припуском на отделку 0,1 ...0,2 мм, затем отделять продольным штрихом с регулярным контролем поверхности по шаблону. При опиливании вогнутой поверхности малого радиуса кривизны диаметр круглого напильника должен быть меньше двойного радиуса выемки</b>
<b>Опиленный сопряженный контур детали не соответствует профилю контрольного шаблона</b>	<b>Неправильная последовательность обработки</b>	<b>Соблюдать типовую последовательность обработки: вначале опилить плоские параллельные поверхности, затем выпуклые. Заканчивать обработку опиливанием вогнутых частей поверхности, внимательно следя за опиливанием мест сопряжения. Отделку производить продольным штрихом</b>