

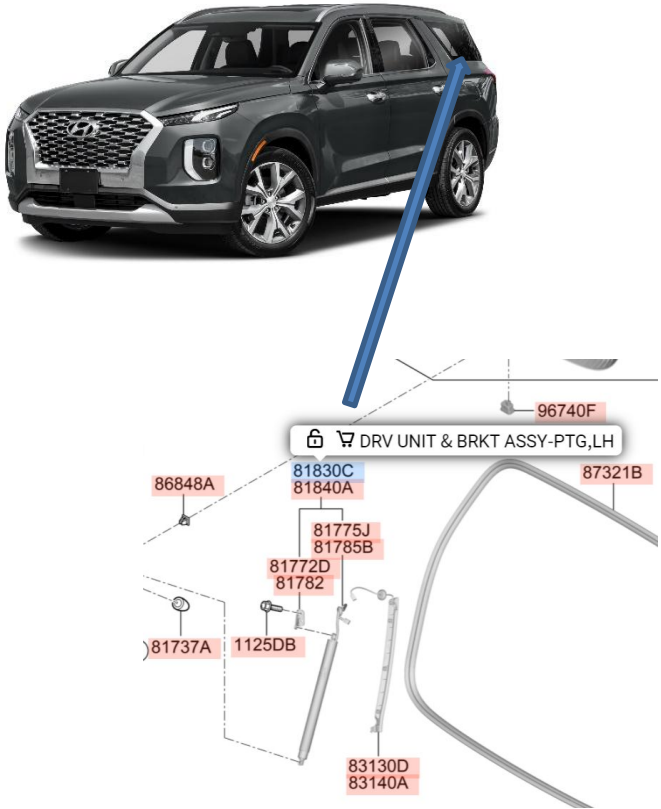
# Palisade(LX2) Отказ левого привода крышки багажника по датчику положения.

## Приложение № 2

No	Vehicle information																																																													
1	<p><b>I. Жалоба клиента</b></p> <p>1. <b>Подробное описание жалобы:</b> со слов клиента, не открывается багажник с электропривода</p> <p><b>II. Информация об автомобиле</b></p> <p>2. <b>VIN ;</b> KMHR381CDMU209041</p> <p>3. <b>Дата производства :</b> 2020-08-25;</p> <p>4. <b>Дата продажи:</b> 2021-02-12;</p> <p>5. <b>Пробег,</b> 8651 Км ;</p> <p>6. <b>ДВС/Трансмиссия :</b> Бензин/ 3500/ 8AT/ 4WD</p>																																																													
0	<p>7. <b>История ТО и ремонтов</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Дата</th><th>Пробег, км</th><th>Наименование</th><th>Дилер</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>30.01.2021</td><td>5</td><td>ПСО</td><td>00979</td></tr><tr><td>2</td><td>25.02.2021</td><td>1449</td><td>ТО-0</td><td>01028</td></tr><tr><td>2</td><td>20.05.2021</td><td>8651</td><td>Гарантия Замена левого шпинделя PTG</td><td>01028</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><b>III. Информация об авторе отчета</b></p> <p>8. <b>Номер созданного отчета из портала GSW, наименование дилера с указанием автора.</b></p> <table border="1"><tbody><tr><td>Report No(GSW):</td><td>HT202106031740339010</td></tr><tr><td>Dealer name:</td><td>01028 Рольф-Нева</td></tr><tr><td>Name of specialist:</td><td>Ивановский Сергей</td></tr></tbody></table>	№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер	1	30.01.2021	5	ПСО	00979	2	25.02.2021	1449	ТО-0	01028	2	20.05.2021	8651	Гарантия Замена левого шпинделя PTG	01028	4					5					6					7					8					9					10					Report No(GSW):	HT202106031740339010	Dealer name:	01028 Рольф-Нева	Name of specialist:	Ивановский Сергей
№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер																																																										
1	30.01.2021	5	ПСО	00979																																																										
2	25.02.2021	1449	ТО-0	01028																																																										
2	20.05.2021	8651	Гарантия Замена левого шпинделя PTG	01028																																																										
4																																																														
5																																																														
6																																																														
7																																																														
8																																																														
9																																																														
10																																																														
Report No(GSW):	HT202106031740339010																																																													
Dealer name:	01028 Рольф-Нева																																																													
Name of specialist:	Ивановский Сергей																																																													

# Palisade(LX2) Отказ левого привода крышки багажника по датчику положения.

## Приложение № 2


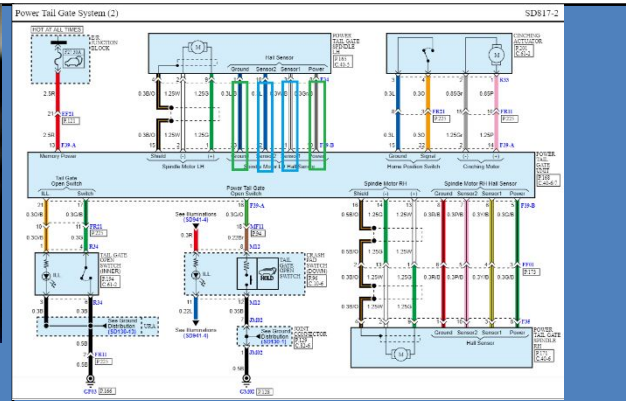
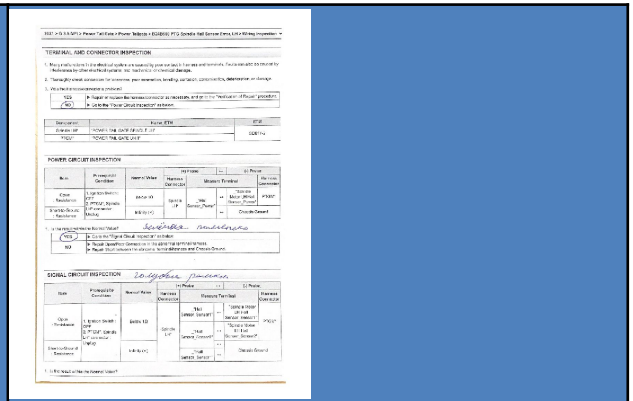
No	Cause/Status/Technical information	Problem localization scheme
<p>IV. Сводная информация по данной симптоматике</p> <p>9. <b>Причина :</b> Обрыв в проводке датчиков левого шпинделя PTG (не отсоединяемой от шпинделя)</p> <p>10. <b>Статус:</b> Замена левого шпинделя PTG.</p> <p>11. <b>Деталь-виновник:</b> 81830C/Spindel PTG Assy Отсутствует в каталоге при выборе из страницы составления отчётов</p> <p>12. <b>Количество обращений:</b> 1</p> <p>2</p> <p>13. <b>Hot line No. :</b> Нет</p> <p>14. <b>TSB&amp;SI No. :</b> Нет</p> <p>15. <b>Campaign No. :</b> Нет</p>	<p>16. <b>Схематичное изображение модели из Приложения №3/№4 , схематичное изображение детали из Руководства по ремонту или каталога запчастей WPC</b></p>	





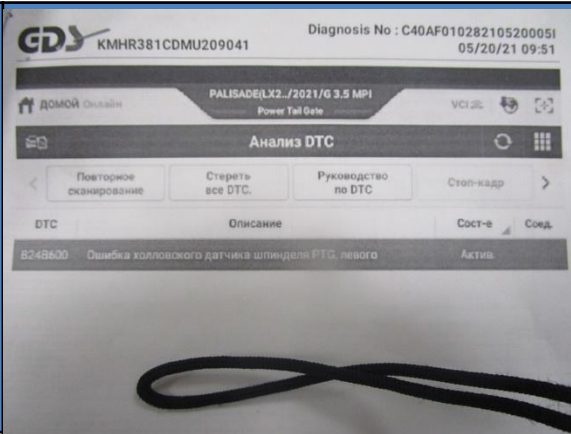

No. Detailed description

### V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ ремонта

17. **Детальное описание неисправности:** Не функционирует механизм подъёма и опускания пятой двери. Неисправность проявляется стабильно. Присутствует код неисправности B24B600 (**Ошибка холлового датчика шпинделя РТГ левого**)
18. **Результат диагностики:** Выполнена диагностика в соответствии с описанием кода неисправности. Проверено: состояние разъёма, подача питания датчика, сигнальная земля, целостность проводки сигнальных цепей, подмена шпинделя на заведомо исправный. После подмены механизм заработал. Подробности в фотоматериалах.
19. **Фото материалы:** Приложенные фотоматериалы демонстрируют наличие неисправности, описание диагностики проводки, отсутствие механических повреждений и маркировка неисправной детали.

3

		
<p>описание: Проявление неисправности</p>	<p>описание: Схема проведения проверки проводки.</p>	<p>описание: Прохождение карты проверки проводки.</p>

No.	Photos and description		
	 <p>описание: Внешний вид</p>	 <p>описание: отсутствие коррозии</p>	 <p>описание: Отсутствие механических повреждений.</p>
3.1	 <p>описание: Маркировка</p>	 <p>описание: Код неисправности</p>	 <p>описание:</p>

No	Detailed description		
4	<p style="text-align: center;">Фото</p>	<p style="text-align: center;">Фото</p>	<p style="text-align: center;">Фото</p>
	<p>описание:</p>	<p>описание:</p>	<p>описание:</p>
20.	<p><b>Выполненный ремонт:</b> Замена левого привода крышки багажника.</p>		
	<p><b>VI. В дополнение</b></p>		
21.	<p><b>Запрос Дилера:</b> Изменить систему проводки жгута проводов в привод крышки багажника</p>		