

PALISADE(LX2)/Вибрация/проскальзывание муфты 4WD

No.

Vehicle information

I. Жалоба клиента

1. Подробное описание симптома :

Вибрация в задней части а/м при вывернутом рулевом колесе, а иногда во время движения (толчки, рывки)

II. Информация о автомобиле

2. VIN: KMHR381ADMU372081

3. Дата производства: 2021-08-23

4. Дата продажи: 2022-04-28

5. Пробег: 29382 км.

6. ДВС/Трансмиссия: D 2.2 DOHC/ AT

7. Campaign No. наличие и выполнение:

8. История ТО и ремонтов

№	Дата	Пробе г, км	Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус	Дилер
1.	25.05.2022	1837	ТО - 0	01169
2.	15.12.2022	14909	ТО - 1	01169
3.	03.08.2023	29382	ТО - 2	01169
4.	03.08.2023	29382	Замена масла в муфте 4 WD	01169
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

III. Информация о Авторе запроса

9. Контактные данные

ФИО/должность	Ишмуллин Игорь Андреевич / технический эксперт
Дилер	ООО «ВЕГА МОТОРС», 01169
Контактные данные	+7 939 701 27 75

PALISADE(LX2)/Вибрация/проскальзывание муфты 4WD

№

Cause/Status/Problem localization scheme

IV. Сводная информация по данной симптоматике

10.Количество обращений/жалоб: 1

11.TSB/SI №:

12.Dealer Hot Line №: 2241503, 2252347

13.Предполагаемая причина: Недостаточный уровень масла в муфте 4WD


14.Предполагаемая деталь-виновник: 478004G500

15.Предполагаемый метод устранения: Замена масла и очистка деталей муфты 4WD

V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ремонта

17.Детальное описание неисправности: Наиболее выражено дефект проявляет себя при движении в повороте в любую сторону на небольшой скорости от 5 до 15 км/ч. В салоне при проявлении дефекта слышны глухие удары в задней части а/м. При попытке интенсивного разгона с 80км/ч до 110км/ч появляются кратковременные толчки в движении напоминающие пропуски зажигания.

16. Изображение модели и компонента из WPC

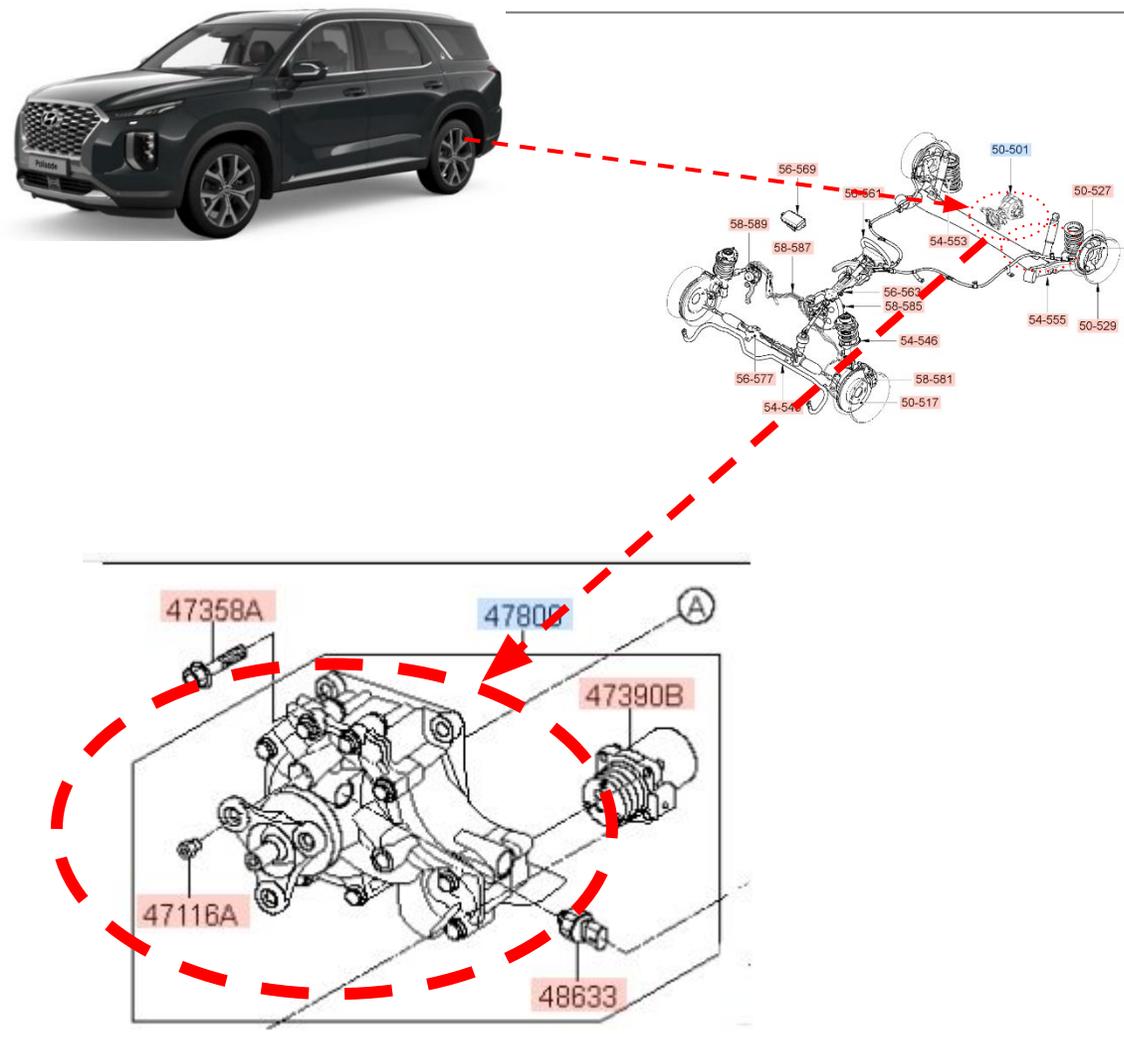

№

Question/Photos and description

18.Результаты диагностики:

В ходе осмотра муфты следов утечки рабочей жидкости не обнаружено, слив масло с муфты обнаружили недостаточный объем масла в 300-310мл. Согласно документации должно быть 385мл плюс минус 15мл. При осмотре компонентов муфты следов мех. повреждений и избыточного износа не обнаружено, масло темное, но без запаха перегрева и каких либо следов износа дисков сцепления.

19.Выполненный ремонт:

Замена масла в муфте

VII. Фото/видео материалы

3



Общий вид



ODO

PALISADE(LX2)/Вибрация/проскальзывание муфты 4WD

No.

Photos and description



Vin



Слитое масло



Муфта общий вид, отсутствие течи масла



Общий вид пакета

4