



**ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СК ЗАКАЗЧИКА И СКК ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ
ООО «Транснефть-Восток»
4 квартал 2020**

№ п.п.	Наименование СКК	2020 год (3 квартал)						2020 год (4 квартал)						Изменение удельного показателя (гр.14/гр.8)
		Объект ов	Замеча ний к СКК	в том числе:			Удельн ый показат ель гр.4/гр. 3)	Объекто в	Замечан ий к СКК	в том числе:			Удельн ый показат ель (гр.10/г р.9)	
				Отсутст вие удостов ерений	Отсутств ие средств контроля	Отсутств ие СИЗ				Отсутс твие удосто верени й	Отсутс твие средст в контро ля	Отсутств ие СИЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО		47	41	3	11	1	0,87	14	20	9	8	0	1,43	1,63↑
1	АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»	7	7	1	2	0	1	3	9	6	3	0	3	3↑
2	ООО «СтройПроектСервис»	2	4	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0,5↓
3	ООО «Атон»	2	5	0	1	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0↓
4	ООО «СК-Строй»	2	3	0	1	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0↓
5	ООО «СпецСтройАвангард»	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0↓
6	Прочие	33	21	1	6	0	0,64	10	10	3	5	0	1	1,56↑

Объект: «Подземный водозабор НПС «Сковородино». НРНУ. Строительство»
Заказчик: ООО «Транснефть – Восток», заместитель начальника ОКС Токарев Ф.В.
Подрядная организация: ООО «Профремонт» Начальник участка Галичев К.А.
Строительный контроль СКК: ООО «Профремонт», инженер СКК Биктагиров Р.К.

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"			
665702, Иркутская обл. Братск г. Парикмахерия. Подарочный дом № 53, кв. 1007			
Подземный водозабор НПС «Сковородино». НРНУ. Строительство	17 ноября 2020 г.		
(объект)			
Время	17:00		
(местное время составления акта-предупреждения)			
АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ			
СМР зданий и сооружений № ТНВ-ТПР-007-026469-0311-2331-У			
(видобъекта)			
Представителем строительного контроля Заказчика	Инженер СК ООО "УКС" С. А. Терехов (И.О. Фамилия)		
в присутствии:			
Представителя подрядчика по строительству	Начальник участка ООО "Профремонт" К.А. Галичев (И.О. Фамилия)		
Представителя СК СКК	Инженер СКК Р.К. Биктагиров (И.О. Фамилия)		
проведено обследование по объекту: Подземный водозабор НПС «Сковородино» НРНУ. Строительство			
По выполненным подрядной организацией видам работ: Общестроительные работы (указать вид работ)			
В результате проведенного обследования установлено			
№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1, 2, 3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	В процессе выполнения работ по планировке грунта требующих инспекционного контроля выполнения СМР, строительной подрядной организацией ООО "Профремонт" не обеспечено присутствие специалиста службы контроля качества с периодичностью не реже 1 раза в смену. [8]	отсутствует	п. 9.1.6 ОП-91.040.00-КТН-097-18
2	В процессе выполнения работ по планировке и уплотнению грунта строительной подрядной организацией ООО "Профремонт" не обеспечено присутствие специалистов входящих в состав строительной лаборатории. [8]	отсутствует	п. 6.3 ОП-91.040.00-КТН-097-18

П.А. Ревель-Муроз
«20» 12 2019 г.

ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»

Генеральный директор ООО «Транснефть Надзор» Р.К. Кулябов

Вице-президент ПАО «Транснефть» А.Н. Сапсай

8.8 Специалист СК заказчика должен выдавать акт-предписание на остановку всех технологических этапов при следующих несоответствиях:

ж) при отсутствии специалиста СКК в течение всей рабочей смены при выполнении периодического контроля СМР по видам работ, требующих;

к) при срыве срока устранения замечаний акта-предупреждения, выданного на основании неисполнения специалистом СКК своих функциональных обязанностей в соответствии с 8.3;

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"			
665702, Иркутская обл. Братск г. Парикмахерия. Подарочный дом № 53, кв. 1007			
Подземный водозабор НПС «Сковородино». НРНУ. Строительство	18 ноября 2020 г.		
(объект)			
Время	17:00		
(местное время составления акта-предписания)			
АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ			
СМР зданий и сооружений № ТНВ-ТПР-007-026469-0311-2337-О			
(видобъекта)			
Представителем строительного контроля Заказчика	ООО "УКС" С. А. Терехов (И.О. Фамилия)		
в присутствии:			
Представителя авторского надзора	отсутствует, (должность, организация) (И.О. Фамилия)		
Представителя Заказчика	вед. инженер ОКС ООО "Транснефть - Восток" Ф. В. Токарев (И.О. Фамилия)		
Представителя подрядчика по строительству	Начальник участка ООО "Профремонт" К.А. Галичев (И.О. Фамилия)		
Представителя СК СКК	Инженер ООО "Профремонт" Р.К. Биктагиров (И.О. Фамилия)		
проведено обследование по объекту: Подземный водозабор НПС «Сковородино» НРНУ. Строительство			
По выполненным подрядной организацией видам работ: Общестроительные работы (указать вид работ)			
В результате проведенного обследования установлено			
№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1, 2, 3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	Допущен срыв срока устранения замечаний, отраженных в акте-предупреждении № ТНВ-ТПР-007-026469-0311-2331-У от 17.11.2020, а именно: В процессе выполнения работ по планировке грунта требующих инспекционного контроля выполнения СМР, строительной подрядной организацией ООО "Профремонт" не обеспечено присутствие специалиста службы контроля качества с	отсутствует	ОП-03.120.00-КТН-295-19 п.8.8"жж"

[20] Неисполнение требований СК по устранению предупреждений и предписаний в установленные сроки при производстве общестроительных работ без присутствия инженера СКК, срыв срока устранения замечания.


Объект «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 730,30 - 775,40 км", "Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок «Кутулик-Ангарск», 765-799,4км. ИРНУ. Реконструкция.»

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» начальник участка Вержук И.В.

Строительный контроль СКК: ООО «Братскводострой», инженер СКК Панин Е.С.

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"	
"Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30 - 775,40 км", "Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4км. ИРНУ. Реконструкция.	
Время 15:21 (местное время составления акта)	23 октября 2020 г.
АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ СМР на линейной части трубопровода № ТНВ-ТПР-001-007476-0059-2207-О	
Представителем строительного контроля Заказчика	ООО "УКС" К. М. Григорьев (И.О. Фамилия)
в присутствии: Представителя авторского надзора	отсутствует, (должность, организация)

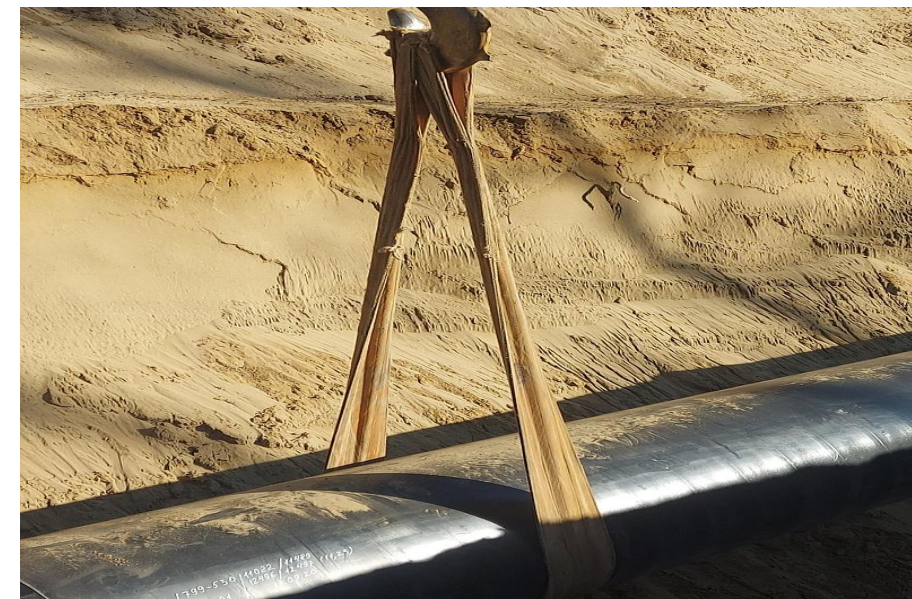

В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	При выполнении сварочно-монтажных работ на ПК7995+28,4 строительной подрядной организацией АО "Возрождение" допущены следующие нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей: сборка и сварка захлесточного сварного соединения (по схеме №1) выполняется без применения страховочной опоры; на кране трубоукладчике применяется текстильный строп с многочисленными недопустимыми повреждениями (поперечные порезы, разрывы). [19]	отсутствует	п. 8.8 (а) РД-25.160.00-КТН-037-14 с изм. 3 п. 10.1.4 приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 №533 п. приложение №7

п. 10.1.4 РД-25.160.00-КТН-037-14 изм.3 при монтаже захлеста по схеме 1 подготовительно-сборочные и сварочные операции осуществляются в следующей последовательности:

- подготовить под сварку один из концов трубопровода (уложив его на опоры высотой не менее 500 мм (по оси трубопровода), либо выкопав приямок необходимых размеров для безопасного ведения работ по сварке и

[7] Организация работы СКК подрядной организации: при производстве сварочно-монтажных работ специалистом СКК АО «Возрождение» допущено применение поврежденного текстильного стропа при сборке и сварке захлесточного сварочного соединения с угрозой жизни и здоровья людей, сборка стыка выполнена без применения страховочной опоры.

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду1000, 697,50 – 730,30 км". Участок «Кимильтей-Кутулик», переход через а/д на 700,64 км. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» руководитель проекта Газизямов Ф.Д.

Строительный контроль СКК: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», инженер СКК Мураховский С.Е.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"

Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду1000, 697,50 – 730,30 км". Участок Кимильтей-Кутулик, переход через а/д на 700,64 км. Реконструкция.

07 ноября 2020 г.

Время: 15:00

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СМР на линии об'екта трубопровода № ТНВ-ПТР-001-023876-0510-2283-У

Представителем строительного контроля Заказчика: ООО "УКО" В.В. Зенин (И.О. Фамилия)

в присутствии: Представителя подрядчика по строительству: АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Газизямов Ф.Д. (И.О. Фамилия)

В результате проведённого обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	При проведении проверки службы СКК подрядной организации ООО "Возрождение" выявлено несоответствие: у инженера СКК Мураховского С.Е. отсутствует при себе (не предоставлено) копия протокола проверки соответствия [7]	отсутствует	ОР-91.040.00-КТН-097-18 п.7.8

Протокол № 01-01.92-20 от 01.11.2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Заместитель директора ОП «Братское УСКС» ООО «Транснефть Надзор» О.А. Селиверстов

Члены комиссии:
- Начальник ОКС филиала ИРНУ ООО «Транснефть-Восток» В.С. Кручинкин
- Ведущий инженер ОП «Братское УСКС» А.Е. Митрошин
ООО «Транснефть Надзор»

провела проверку соответствия документов, представленных подтверждающих соответствие специалиста СКК требованиям НД ПАО «Транснефть». На основании комиссионной проверки документов, специалист СКК Мураховский Сергей Евгеньевич (И.О. Фамилия)

соответствует требованиям НДП АО «Транснефть» имеет право осуществления строительного контроля на объектах ОСТ (ПАО «Транснефть») по следующим видам работ:

№ п/п	Виды работ	Отметка о допуске (V – допущен, X – не допущен)
1	Общестроительные работы	X
2	Геодезический контроль	V
3	Сварочно-монтажные работы*	X
4	Не разрушающий контроль**	X
5	Строительство и ремонт резервуаров	X
6	Горизонтально-направленное бурение/наклонно-направленное бурение	X
7	Микротоннелирование	X
8	Строительство подводных переходов (траншейным способом)	X
9	Буровзрывные работы	X
10	Электромонтажные работы (монтаж ЭХЗ, ВОЛС, ТМ, КИП и А)	X
11	Работы на высоте	X

* - допущен в соответствии с группами технических устройств НГДО, указанными в действующем удостоверении по ПБ 03-273-99 (с учетом требований ПАО «Транснефть»);
** - допущен в соответствии с методами НК, указанными в действующем удостоверении по ПБ-03-440-02 и Разрешения в соответствии с ОР-03.120.00-КТН-139-18.
Срок действия протокола до 30.01.2021 г.
Идентификационный номер специалиста СКК в Реестре 01-0078-18

Председатель комиссии: Заместитель директора ОП «Братское УСКС» ООО «Транснефть Надзор» (подпись) О.А. Селиверстов (И.О. Фамилия)

Члены комиссии: Начальник ОКС филиала ИРНУ ООО «Транснефть-Восток» (подпись) В.С. Кручинкин (И.О. Фамилия)

Ведущий инженер ОП «Братское УСКС» ООО «Транснефть Надзор» (подпись) А.Е. Митрошин (И.О. Фамилия)

[7] Организация работы СКК подрядной организации: в период выполнения должностных обязанностей специалист СКК обязан иметь при себе квалификационные документы, **копию протокола проверки соответствия**, копию протокола о прохождении аттестации по вопросам безопасности, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности, а также документ удостоверяющий личность.

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду1000, 697,50 – 730,30 км". Участок «Кимильтей-Кутулик», переход через а/д на 701, км. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» прораб Никитин А.С.

Строительный контроль СКК: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», инженер СКК Мураховский С.Е.

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"	
"Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду1000, 697,50-730,30 км". Участок Кимильтей-Кутулик, переход через а/д на 701,97 км. Реконструкция.	
03 ноября 2020 г.	
Время	11:50 (местное время составления акта-предупреждения)
АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
СМР на линейной части трубопровода № ТНВ-ТПР-001-023898-0560-2252-У (вид объекта)	

В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	2	3	4
1	При проверке службы СКК подрядной организации выявлено несоответствие специалист СКК ООО "Возрождение" Мураховский С.Е. отсутствовали при себе (не предоставлены) квалификационные документы: -копия протокола проверки знаний требований охраны труда; -копия протокола проверки знаний требований пожарно-технического минимума, - не предоставил документ удостоверяющий личность [7]	отсутствует	ОР-91.040.00-КТН-097-18 п.7.8

Уведомление об устранении замечаний, указанных в акте-предупреждений

В соответствии с актом-предупреждением № ТНВ-ТПР-001-007543-0560-2252-У от «02» 10 2020 г.,

выданным Инженером СК ОП «Братское УСК» ООО «Транснефть Надзор» Р.С.Абсалимовым
(должность) (ИО Фамилия)

Нами АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

следующие мероприятия (наименование подрядной организации) выполнены

Наименование мероприятий

предоставлены: квалификационные документы:
-заверенная копия протокола проверки знаний требований охраны труда;
-копия протокола проверки знаний требований пожарно-технического минимума;
-документ удостоверяющий личность.

Лица, допустившие работу с нарушениями технологии строительства, получили взыскания:
Не требуется.
(указать №2, дату приказа, должность, И.О. Фамилия работника и меру взыскания)

«03» ноября 2020 г.

Представитель подрячика по



строительству А.С.Никитин

Представитель субподрядчика

(подпись) (ИО Фамилия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ

кому: АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" прорабу Никитину А.С.

(строительная организация, должность, ИО. Фамилия) на основании уведомления руководителя объекта установлено, что несоответствия, указанные в акте-предупреждении № ТНВ-ТПР-001-007543-0560-2252-У от «02» ноября 2020 г., устранены/ не

И:

Инженер СК ОП «Братское УСК» ООО «ТранснефтьНадзор» (должность, организация)	Р.С.Абсалимов (подпись) (ИО Фамилия)
---	---

[7] Организация работы СКК подрядной организации: в период выполнения должностных обязанностей специалист СКК обязан иметь при себе квалификационные документы, копию протокола проверки соответствия, копию протокола о прохождении аттестации по вопросам безопасности, **удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности, а также документ удостоверяющий личность.**

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду1000, 697,50 – 730,30 км". Участок «Кимильтей-Кутулик», переход через а/д на 701,97 км. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» прораб Никитин А.С.

Строительный контроль СКК: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», инженер СКК Мураховский С.Е.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Братское управление
строительного контроля"

443 012, Иркутск обл.Братск г. Пискаревский район ИР-11, №1007

"Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду1000,
697,50-730,30 км". Участок Кимильтей-Кутулик, переход через
(объект)

27 октября 2020 г.

Время 10:42
(местное время составления акта-предупреждения)

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СМР на линейной части
трубопровода № ТНВ-ТПР-001-023898-0560-2226-У
(видобъекта)

Представителем строительного контроля Заказчика ООО "Транснефть Надзор" Р. С. Абсаямов
(И.О. Фамилия)

в присутствии:
Представителя подрядчика по



Уведомление об устранении замечаний,
указанных в акте-предупреждении

В соответствии с актом-предупреждением № ТНВ-ТПР-001-007543-0560-2226-У от «27» октября 2020 г.
выданным Инженером СК ОП «Братское УСК» ООО «Транснефть Надзор» Р.С. Абсаямовым
(И.О. Фамилия)

Нами АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(полное наименование подрядной организации)

выполнены следующие мероприятия:

№ п.п.	Наименование мероприятий
1	По п.1. Предоставлена рулетка 10 м.

Лица, допустившие работу с нарушениями технологий строительства, получили изыскания:
(указать №, дату приказа, должность, И.О. Фамилия работника и меру изыскания)
Не требуется

«28» октября 2020 г.

Представитель
подрядчика по строительству А.С. Никитин
(И.О. Фамилия)

Представитель
субподрядчика (И.О. Фамилия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Кому: АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" прорабу Никитину А.С.
(полное наименование организации, должность, И.О. Фамилия)

на основании уведомления руководителя объекта установлено, что несоответствия, указанные в
акте-предупреждении № ТНВ-ТПР-001-007543-0560-2226-У от «27» октября 2020 г., устранены / не
устранены

Инженер СК ОП «Братское УСК» ООО «Транснефть Надзор» Р.С. Абсаямов
(полное наименование организации) (И.О. Фамилия)

«28» октября 2020 г.

В результате проведенного обследования установлено			
№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	2	3	4
1	При проведении проверки службы СКК подрядной организации ООО "Возрождение" выявлено несоответствие, а именно: у Инженера СКК Мураховского С.Е. отсутствует рулетка 10 метров. [7]	отсутствует	ОР-91.200.00-КТН-284-09 изм.2 п.5.2.4

5.2.4 Типовой комплект средств контроля и измерений служб строительного контроля для выполнения работ на ЛЧ МН и МНПП

[7] Организация работы СКК подрядной организации (в т.ч. приборная оснащенность): при производстве земляных работ СКК подрядной организации не предоставлены поверенные средства измерения: рулетка 10м.

Объект: «Нефтеперекачивающая насосная станция. Тайшетская НПС. ИРНУ. Строительство».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: ООО "Спецстройсервис" производитель работ Бицаев В. В.

Строительный контроль СКК: ООО "Спецстройсервис", инженер СКК Гордеев В. Н.

ТРАНСНЕФТЬ НАДЗОР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"

665702, Иркутская обл. Братск, Пашаев микрорайон, д.м.к. № 53, оф.1.007

"Нефтеперекачивающая насосная станция". Тайшетская НПС. ИРНУ. Строительство. 12 октября 2020 г.

Время (объект) 14:45 (местное время составления акта-предупреждения)

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СМР на НПС № ТНВ-ТПР-007-026467-0387-2138-У (вид объекта)

Представителем строительного контроля Заказчика ООО "УКС" С. А. Бардосов (И.О. Фамилия)

в присутствии: Представителя подрядчика по строительству Начальник участка ООО "Спецстройсервис" Э. Л. Гиниятуллин (И.О. Фамилия)



В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	2	3	4
1	В ходе подготовки к производству изоляционных работ и входном контроле изоляционных материалов, при проверке технической оснащённости специалистов СКК, ООО "Спецстройсервис" на объекте "Нефтеперекачивающая насосная станция". Тайшетская НПС. ИРНУ. Строительство, допущено нарушение: Не предоставлен адгезиметр для контроля адгезии [7]	отсутствует	ОР-91.040.00-КТН-097-18 п.6.6 ОР-91.200.00-КТН-284-09 с изм2 п.5.5.5.8, п.5.7.4.5

п. 6.6 Лаборатории НК, строительная, электротехническая и согласно видов контролируемых работ специалисты СКК должны быть оснащены в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-284-09

Уведомления об устранении замечаний, указанных в акте-предупреждении

В соответствии с актом-предупреждением № ТНВ-ТПР-007-026467-0387-2138-У от 12 октября 2020 г., выданным Инженером по СК ООО "УКС" С.А. Бардосовым (И.О. Фамилия)

нами ООО «СпецСтройСервис» (полное наименование, наименование подразделения)

выполнены следующие мероприятия:

№ п.п.	Наименование мероприятий
1	Предоставлен адгезиметр для контроля адгезии

Лица, допустившие работу с нарушениями технологии строительства, получили взыскания: взыскания не применялись

(указать №, дату приема, должность, И.О. Фамилию работника и дату взыскания)

13 октября 2020 г. Представитель подрядчика по строительству Э.Л. Гиниятуллин (И.О. Фамилия)

Представитель субподрядчика (И.О. Фамилия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ

Кому Начальнику участка ООО «СпецСтройСервис» Э.Л. Гиниятуллину (отдел, подразделение)

на основании уведомления руководителя объекта установлено, что несоответствия, указанные в акте-предупреждении № ТНВ-ТПР-007-026467-0387-2138-У от 12 октября 2020 г., устранены / не устранены

Представитель СК заказчика Инженер по СК ООО "УКС" С.А. Бардосов (И.О. Фамилия)

13 октября 2020 г.

[7] Организация работы СКК подрядной организации (в т.ч. приборная оснащённость): при производстве изоляционных работ инженером СКК не предоставлены средства контроля и измерений - адгезиметр.

Объект: «МН «Омск-Иркутск» ВЛ 0,23 кВ 406 км. «Нижеудинская» НПС. ИРНУ. Техническое перевооружение».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: ООО «Братскводстрой» начальник участка Иванов М.В.

Строительный контроль СКК: ООО «Братскводстрой», инженер СКК Шелепов А.В.

ТРАНСНЕФТЬ НАДЗОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"

МН "Омск-Иркутск" ВЛ 0,23 кВ 406 км. Нижеудинская НПС. ИРНУ. Техническое перевооружение. 16 октября 2020 г.

Время 13:19 (местное время составления акта-предупреждения)

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СМР ВЛ/ВЭС № ТНВ-ТПР-006-014245-0037-2159-У

Представителем строительного контроля Заказчика ООО "ССТК" А. А. Черников (И.О. Фамилия)

в присутствии представителя подрядчика по строительству Начальник участка ООО "Братскводстрой" М. В. Иванов (И.О. Фамилия)

Представитель СК СКК Начальник ООО "Братскводстрой" А. В. Шелепов



УВЕДОМЛЕНИЕ

об устранении замечаний, указанных в акте-предупреждении

В соответствии с актом-предупреждением №ТНВ-ТПР-006-014245-0037-2159-У от «16» октября 2020г.,

выданным Инженером по СК ООО «ССТК» А.А. Черниковым (И.О. Фамилия.)

нами ООО «Братскводстрой» (наименование подрядчика по строительству)

выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Средства контроля и измерений (толщиномер магнитный) предоставлен.

Лица, допустившие работу с нарушением технологии строительства, получили взыскания:

« 23 » октября 2020 г. (указать №, дату приказа, должность, И.О. Фамилия работника и меру взыскания)

Представитель подрядчика по строительству Иванов М.В. (подпись, И.О. Фамилия)

Представитель субподрядчика (подпись, И.О. Фамилия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ

Кому: Начальнику участка ООО «Братскводстрой» Иванову М.В. (должность, Ф.И.О.)

на основании уведомления руководителя объекта установлено, что несоответствия, указанные в акте-предупреждении № ТНВ-ТПР-006-014245-0037-2159-У от «16» октября 2020г., устранены на объекте: МН «Омск-Иркутск» ВЛ 0,23 кВ 406 км. Нижеудинская НПС, ИРНУ. Техническое перевооружение. (наименование объекта)

Представитель СК заказчика Инженер по СК ООО «ССТК» (подпись, И.О. Фамилия) А. А. Черников (И.О. Фамилия)

« 23 » октября 2020 г. Строительный контроль №37 М.П. 20 г.

В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД требования которого нарушены
1	2	3	4
1	В ходе проверки технической оснащенности инженера СКК Шелепова А.В. подрядной организации ООО «Братскводстрой» не предоставлены средства контроля и измерений на предстоящие этапы работ по нанесению АКП, не предоставлен магнитный толщиномер. [7]	отсутствует	ОР-91.200.00-КТН-284-09 с Изм2 Приложение Б

Приложение Б

Набор инспектора:

Набор включает в себя средства контроля и измерений, а также нормативно-техническую документацию для:

- внешнего осмотра трубопроводов и сварных соединений;
- визуального и измерительного контроля трубопроводов и сварных соединений;
- ультразвуковой и магнитной толщинометрии;
- контроля качества изоляционного покрытия.

[7] Организация работы СКК подрядной организации (в т.ч. приборная оснащенность): в ходе проверки технической оснащенности инженера СКК подрядной организации ООО «Братскводстрой» не предоставлен магнитный толщиномер для контроля и измерений изоляционного покрытия.


Системные нарушения

Наиболее часто повторяющиеся нарушения, выделенные по характерным и отличимым элементам выполняемых СМР и/или контролируемым операциям при осуществлении строительного контроля

Определяются

ООО «Транснефть Надзор» ежеквартально на основании результатов внутренних и внешних проверок по замечаниям к качеству выполнения СМР, не выявленным ранее строительным контролем Заказчика и службой контроля качества строительной организации

Информация о системных нарушениях в 4 квартале 2020 года

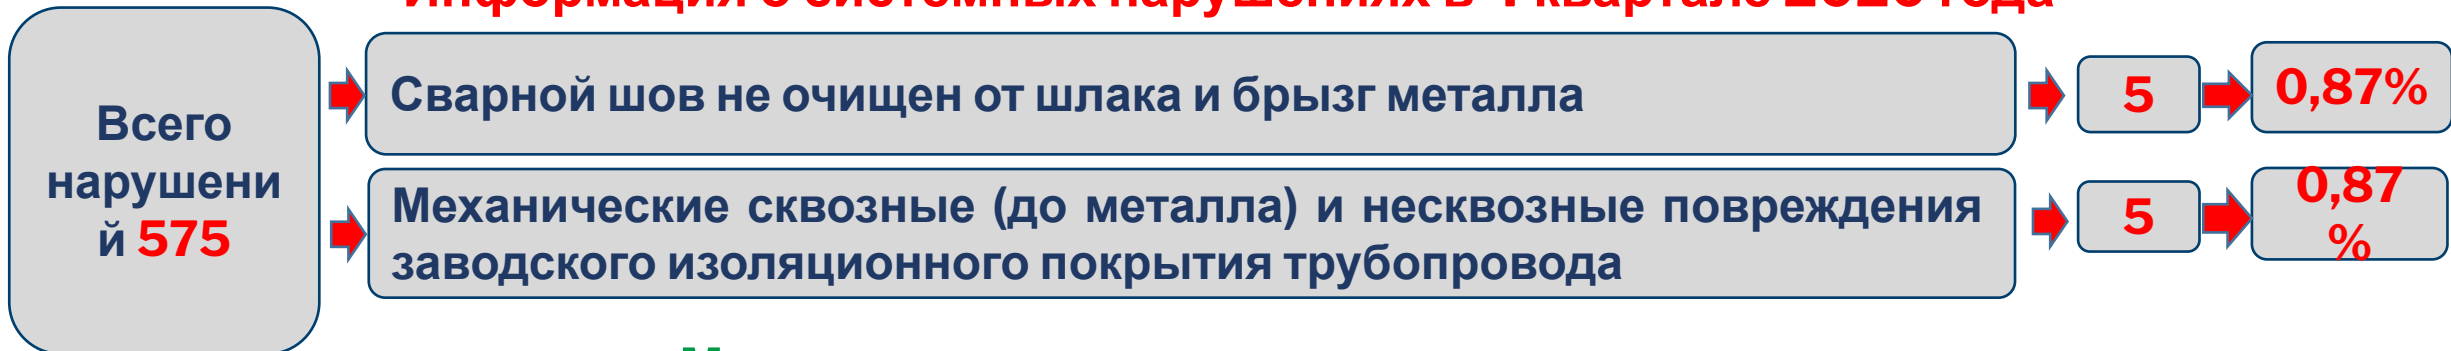

Мероприятия по недопущению системных нарушений*

Доведение информации о системном нарушении до специалистов строительного контроля организации с ознакомлением

Необходимость особого контроля за не допущением возникновения системного нарушения на объектах строительства

В случае первичного допущения нарушения - проведение разъяснительной беседы с предупреждением о персональной ответственности

В случае повторного и многократного допущения нарушения - депремирование и иные меры вплоть до дисциплинарного взыскания



Не выполнена зачистка шва от шлака и брызг металла

Краткое описание допущенного системного нарушения:

Не выполнена зачистка сварного шва от шлака и брызг металла перед проведением ВИК.


Разъяснение требований нормативной документации

Перед проведением ВИК поверхность объекта в зоне контроля подлежит зачистке до чистого металла от изоляции, продуктов коррозии, окалины, грязи, краски, масла, шлака, брызг расплавленного металла, и других загрязнений, препятствующих проведению контроля.

Требования для кольцевых соединений труб приведены в п.8.1.8.4 РД-25.160.10-КТН-016-15, для сборки и сварки монтажных соединений стальных строительных конструкций – п.10.2.19, п.10.3.23 СП 70.13330.2012.



Допущено сквозное (до металла) повреждение заводского изоляционного покрытия

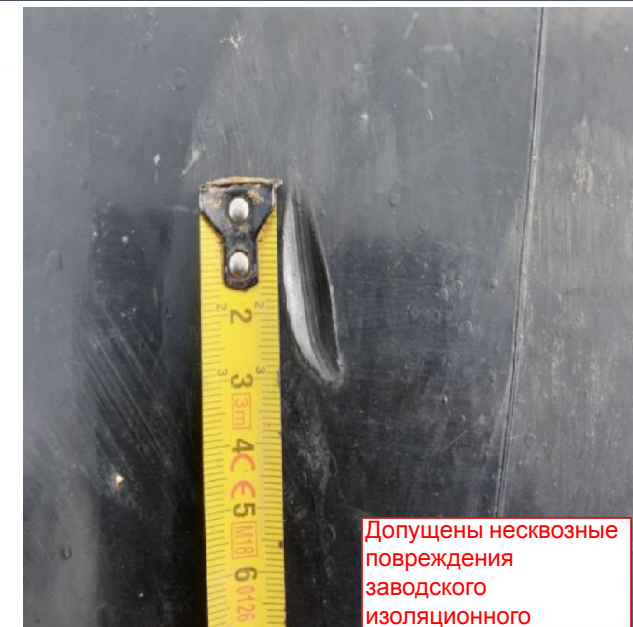

Допущены несквозные повреждения заводского изоляционного покрытия

Краткое описание допущенного системного нарушения:

Допускаются сквозные (до металла) и несквозные механические повреждения заводского изоляционного покрытия трубопровода.

Разъяснение требований нормативной документации:

Покрытие не должно иметь механических повреждений, пузырей, вздутий и мест отслаивания на концевых участках труб (п.7.5.4 ОР-03.100.50-КТН-120-10).

Ремонту подлежат все сквозные и несквозные повреждения заводского покрытия, образовавшиеся при транспортировке, складировании труб, проведении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ (п.12.3 ОР-03.100.50-КТН-120-10, п. 6.3.1.9 РД-93.010.00-КТН-011-15).

При повреждении АКП до металла, следует провести ДДК в присутствии представителя СК заказчика. По результатам ДДК принять решение о ремонте АКП или вырезке поврежденного участка трубы (п.6.3.1.11 РД-93.010.00-КТН-011-15).

Объект: «Нефтеперекачивающая насосная станция». Тайшетская НПС. ИРНУ. Строительство»
Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»
Подрядная организация: ООО «Спецстройсервис», начальник участка Гиниятуллин Э.Л.
Строительный контроль СКК: ООО «Спецстройсервис», инженер СКК Катаев А.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Обособленное подразделение "Брянск-Контракт"

665702, Иркутская обл. Братск г. Гидротехнический пр. д. 53, оф. 1007

"Нефтеперекачивающая насосная станция". Тайшетская НПС. ИРНУ.
 Строительство.


Время: 15:01
 (местное время составления акта-предупреждения)

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СМР на НПС № ТНВ-ТПР-007-026467-0387-2214-У
 (видобъекта)

Представителем строительного контроля Заказчика: ООО "УКС"
 (орган СК)

в присутствии:
 Представителя подрядчика по

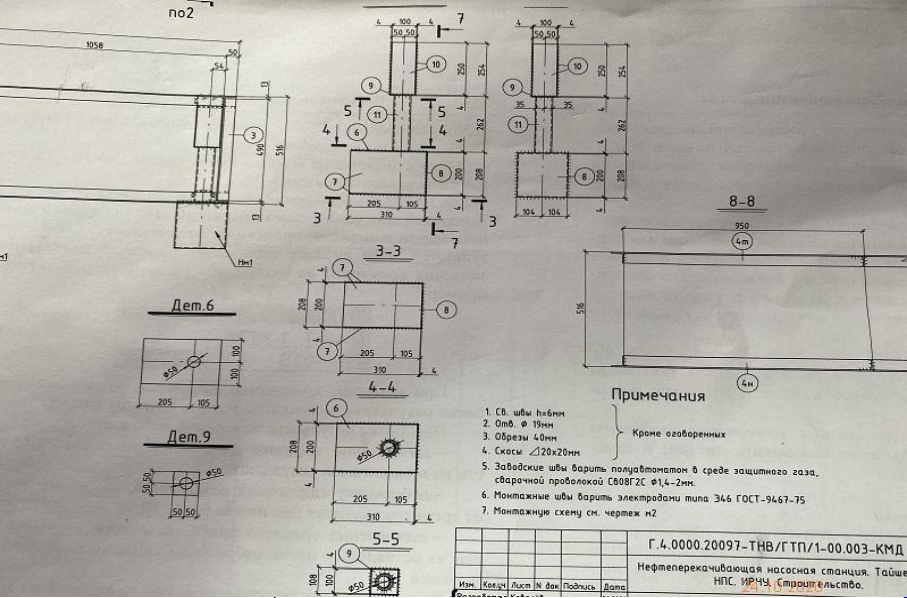

п. 6.1.9 РД 34.15.132-96 каждый слой шва перед наложением последующего слоя должен быть очищен сварщиком от шлака и брызг металла, после чего нужно провести визуальный контроль поверхности шва. Участки слоев шва с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены механическим способом

В соответствии с п.1 Г.4.000020097-ТНВ/ГТП/1-00.000-КДМ высота сварного шва составляет 6 мм. (СП 16.13330.2017 таблица 38)

В результате проведения			
№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	3	4
1	2	3	4
1	При проведении сварочно-монтажных работ, при визуальном измерительном контроле ООО "Спецстройсервис" выявлено нарушение: Сварные угловые стыки не зачищены от брызг металла и шлака, угловые стыки деталей РМ1 и НМ1, выполнены без усиления шва, имеются недопустимые подрезы и непровары. [12]	отсутствует	ГОСТ 3242-79 СП 16.13330.2011 таб.38 Г.4.0000.20097-ТНВ/ГТП/1-00.003-КМД п.1

[12] – Сварочно-монтажные работы: угловые сварочные стыки не зачищены от брызг металла и шлака, угловые стыки деталей выполнены без усиления шва, имеются недопустимые подрезы и непровары.

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 730,30 - 775,40 км", «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок «Кутулик-Ангарск», 765-799,4км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», начальник участка Верж

Строительный контроль СКК: АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», инженер СКК Черн

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"	
635702, Иркутская обл. Братск г. Гидро-монтажный завод, ул. д. 31, оп. 1007	
"Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30 - 775,40 км", "Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4км. ИРНУ. Реконструкция.	
05 октября 2020 г.	(объект)
Время 17:44 (местное время составления акта)	АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СМР на линейной части трубопровода № ТНВ-ТПР-001-007476-0173-2091-У (вид объекта)	Представителем строительного контроля Заказчика ООО "ЖС" А. Р. Садрудинов (И.О. Фамилия)
в присутствии:	



В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД требования которого нарушены
1	2	3	4
1	При контроле изоляционно-укладочных работ на ПК7970+20 в районе сварного стыка №797-020, заизолированного 28.09.2020 не обеспечена сохранность ТУМ имеется локальное не сквозное повреждение изоляционного покрытия площадью 0,01м2, образовавшиеся в процессе укладочных работ. [14]	отсутствует	РД-25.220.01-КТН-212-14 п.8.6.3
2	На антикоррозионном покрытие (ТУМ Новорад-СТНП) стыка №797-670 от 05.10.2020г имеется локальное отслоение термоусаживающей манжеты от основного металла. [14]	отсутствует	ОР-03.100.50-КТН-120-10 п.12.1, п.12.2, п.12.3, РД-93.010.00-КТН-011-15 п.6.3.1.11

п. 8.6.3 РД-26.220.01-КТН-212-14 повреждения изоляции в процессе выполнения СМР подлежат ремонту материалами на основе термоплавких заполнителей и заплат из термоусаживающих манжет

п.12.3 ОР-03.100.50-КТН-120-10 ремонту подлежат все сквозные и несквозные повреждения заводского покрытия, образовавшиеся при транспортировке, складировании труб, проведении погрузочно-разгрузочных и строительного-монтажных работ.

[14] – Изоляционно-укладочные работы (в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка): не обеспечена сохранность ТУМ в процессе укладки трубопровода, имеется локальное не сквозное повреждение и отслоение изоляционного покрытия.

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 195,72 - 287,52 км". Участок «Пойма-Тайшет», 208,1-241,56км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: ООО «Геоинформ» начальник участка Кирилов

Строительный контроль СКК: ООО «Геоинформ», инженер СКК Илюшни


ТРАНСНЕФТЬ
 НАДЗОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Обособленное подразделение "Братское управление
 строительного контроля"

665702, Иркутская обл. Братск, с. Плехановское, Подпоротный ул. дом № 52, от 1007
 "Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм,
 195,72 - 287,52 км". Участок Пойма-Тайшет, 208,1-241,56км. ИРНУ.
 Реконструкция.

03 декабря 2020 г.

(объект)
13:00
(местное время составления акта-предупреждения)

АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 СМР на линейной части
 трубопровода № **ТНВ-ПР-001-007479-0273-2419-У**
(вид объекта)

Представителем строительного контроля Заказчика ООО "УКС" И. В. Павлов
(Орган СК) (И.О. Фамилия)

в присутствии:
 Представителя заказчика по



В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	2	3	4
1	При контроле изоляционно-укладочных работ на уложенном трубопроводе Ду 1020х17 на ПК 2384+52 выявлено несквозное повреждение ТУМ в виде задира размером 15х90 и глубиной до 1,5 мм. [14]	отсутствует	РД-25.220.01-КТН-212-14 п.8.6.3

п. 8.6.3 РД-26.220.01-КТН-212-14 повреждения изоляции в процессе выполнения СМР подлежат ремонту материалами на основе термопластичных наполнителей и заплат из термоусаживающих манжет

[14] – Изоляционно-укладочные работы (в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка): не обеспечена сохранность ТУМ в процессе укладки трубопровода, имеется заDIR изоляционного покрытия.

№ п/п	Наименование ПО	Всего передано документов на проверку		Количество внесенных в Реестр		Не соответствует/отказ		Удельный показатель (гр.5/гр.3)*100, % (гр.6/гр.4)*100, %	
		1, 2, 3 кв. 2020	4 кв. 2020	1, 2, 3 кв. 2020	4 кв. 2020	1, 2, 3 кв. 2020	4 кв. 2020	1, 2, 3 кв. 2020	4 кв. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	32	4	28	3	2/0	0/0	0,82	0,75
1	ООО «СпецСтройАвангард»	7	0	6	0	0/0	0/0	0,86	0
2	ООО «ЭлектроХимЗащита»	3	1	2	0	0/0	0/0	0,66	0
3	ООО «СтройПроектСервис»	3	0	3	0	0/0	0/0	1	0
4	ООО «Атон»	2	1	2	1	0/0	0/0	1	1
5	АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»	3	0	3	0	0/0	0/0	1	0
6	ООО «СК-СтройПлюс»	3	0	3	0	0/0	0/0	1	0
7	ООО «СК-Строй»	2	0	1	0	0/0	0/0	0,5	0
8	ЗАО «Энергострой»	1	0	1	0	0/0	0/0	1	0
9	ООО «Строй – Стандарт»	1	0	1	0	0/0	0/0	1	0
10	ООО «ЭСК «Энергомост»	2	0	2	0	0/0	0/0	1	0
11	ООО «ИнтехГаз»	2	0	2	0	0/0	0/0	1	0
12	ООО «СТРОЙКОМ»	2	0	1	0	1/0	0/0	0,5	0
13	ООО «Альянсстройпроект»	1	0	1	0	1/0	0/0	1	0
14	ООО РСК «Эльга»	0	2	0	2	0/0	0/0	0	1



На объектах ООО «Транснефть – Восток» случаев отстранения специалистов СКК подрядных организаций от осуществления СК, а также исключения специалистов СКК из Реестра специалистов СКК не было.

В 4 квартале 2020 года внесение в Реестр СКК специалистов службы контроля качества выполнено. Оформлены протоколы проверки.

№ п.п.	Наименование СКК	2020 год (3 квартал)			2020 год (4 квартал)			Изменение удельного показателя (гр.8/гр.5)
		Количество объектов строительства	Количество выявленных нарушений	Удельный показатель (гр.4/гр.3)	Количество объектов строительств а	Количество выявленных нарушений	Удельный показатель (гр.7/гр.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО		47	1072	22,8	14	831	59,4	3,19
1	ООО «СтройПроектСервис»	2	80	33,4	2	66	33	↓ 0,99
2	АО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»	7	262	37,6	4	150	37,5	↓ 0,99
3	ООО «Атон»	2	28	14	1	5	5	↓ 0,36
4	ООО «СпецСтройАвангард»	1	60	60	1	2	2	↓ 0,03
5	ООО «СК-Строй»	2	112	56	0	0	0	↓ 0
6	Прочее	33	530	16,1	6	608	101,3	↓ 6,29

* Замечания, выявленные и отраженные в предупреждениях/предписаниях СК Заказчика (предупреждения со стороны СКК подрядных организаций отсутствуют)

Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 195,72 - 287,52 км". Участок «Пойма-Тайшет», 208,1-241,56км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: ООО «Геоинформ» начальник участка Кирилов П.А.

Строительный контроль СКК: ООО «Геоинформ», инженер СКК Илюшников В.И.

		ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"	
*Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 195,72 - 287,52 км". Участок Пойма-Тайшет, 208,1-241,56км. ИРНУ. Реконструкция.		11 декабря 2020 г.	
Время (местное время составления акта-предупреждения)	(объект) 10:54		
АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ			
СМР на линейной части трубопровода (видобъекта)	№ ТНВ-ТПР-001-007479-0273-2465-У		
Представителем строительного контроля Заказчика	ООО "УКС" (Орган СК)	И. В. Павлов (И.О. Фамилия)	
в присутствии: Представителя подрядчика по строительству	Начальник участка ООО "Геоинформ" П. А. Кирилов (должность, организация) (И.О. Фамилия)		
Представителя СК СКК	инженер В. И. Илюшников (должность, организация) (И.О. Фамилия)		



В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД требования которого нарушены
1	2	3	4
1	На участках трассы с ПК 2347+10 по ПК 2347+60, ПК 2335+50-ПК 2336+00 не вывезена деловая древесина на площадку складирования на ПК 2317+18-ПК 2317+78. Складирование на участке ПК 2347+10 по ПК 2347+60 выполнено с заходом за границу полосы отвода, от 5м до 8м, что не соответствует требованиям проекта Г.4.0000.20096-ТНВ/ГТП-500.000-ПОС.1 лист 22-23 [4]	отсутствует	СП 48.13330.2019 п. 8.1.1; СП 86.13330.2014 п.7.7.5

п. 8.1.1 СП 48.13330.2019 СМР выполняется лицом осуществляющим строительство в соответствии с проектной и рабочей документацией.

В соответствии с л 22-23 проекта Г.4.000020096-ТНВ/ГТП-500.000-ПОС.1 складирование деловой древесины выполняется на специально отведенных площадках.

[4] – Складирование, транспортировка (в т. ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий: нарушены требования рабочей документации, выполнено складирования деловой древесины с заходом за границу полосы отвода участка строительства.


Объект: «Магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск», Ду 1000 мм, 195,72 - 287,52 км". Участок «Пойма-Тайшет», 208,1-241,56км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчик: ООО «Транснефть – Восток»

Подрядная организация: ООО «Геоинформ» начальник участка Кирилов Г

Строительный контроль СКК: ООО «Геоинформ», инженер СКК Илюшник

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Обособленное подразделение "Братское управление строительного контроля"	
041702, Иркутская обл. Братск г. Тайшет. Районный участок № 33. от 1007	
*Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 195,72 - 287,52 км". Участок Пойма-Тайшет, 208,1-241,56км. ИРНУ. Реконструкция.	
03 ноября 2020 г.	
(объект) Время 10:40 (местное время составления акта-предупреждения)	
АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
СМР на линейной части трубопровода (вид объекта)	№ ТНВ-ТПР-001-007479-0273-2259-У
Представителем строительного контроля Заказчика (Орган СК)	ООО "УКС" И. В. Павлов (И.О. Фамилия)
в присутствии: Представителя подрядчика по строительству	Начальник участка ООО "Геоинформ" П. А. Кирилов

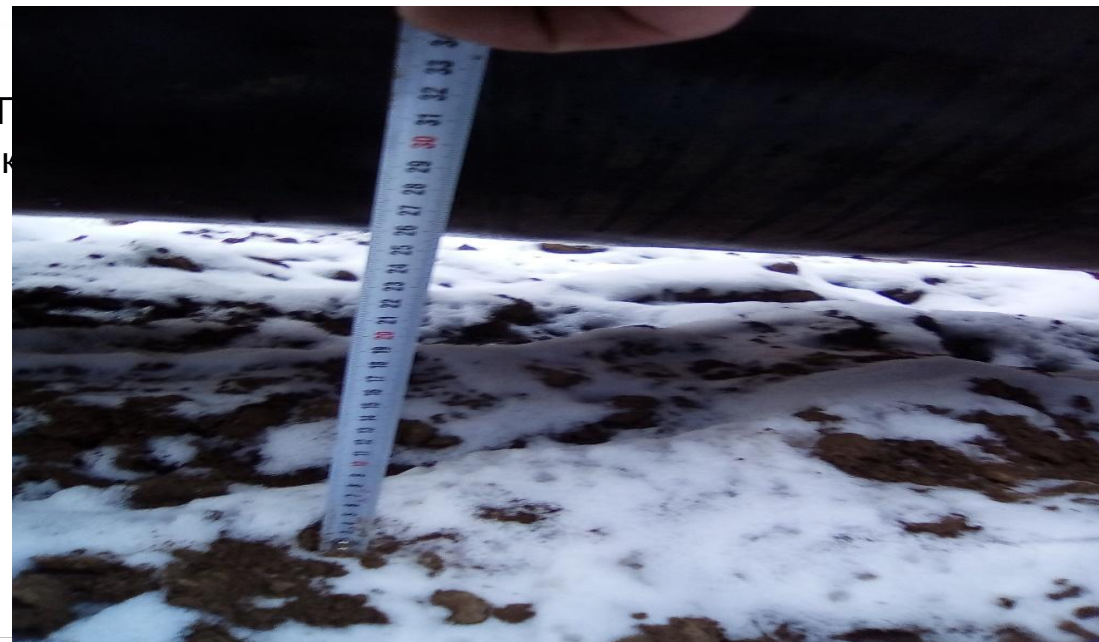

В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3 ...]	Замечание СКК в журнале замечаний и предложений	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	2	3	4
1	При контроле укладочных работ выявлено нарушение, а именно: на ПК 2412+15 – ПК 2414+36 уложенная плеть, МН Ду 1020х16мм, местами не плотно прилегает ко дну траншеи (провис). Общая протяженность 39 м, расстояние до нижней образующей трубы составляет до 26 см. [14]	отсутствует	ОР-03.100.50-КТН-120-10 изм. 3 п. 13.3; РД-93.010.00-КТН-011-15 изм. 1. п. 6.5.3

п.13.3 ОР-03.100.50-КТН-120-10 При засыпке следует контролировать возможное образование пустот в пазах. В случае когда не обеспечено плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи, следует производить трамбовку грунта в зазорах между трубопроводом и стенками траншеи.

п. 6.5.3 РД-93.010.00-КТН-011-16 при укладке трубопровода в траншею должно обеспечиваться полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине.

[14] – Изоляционно-укладочные работы (в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка): уложенная плеть не плотно прилегает ко дну траншеи (провис протяженность 39 м), расстояние до нижней образующей трубы составляет до 260 мм.

Объект: -

Заказчик: -

Подрядная организация: -

Строительный контроль: -

Проверки специалистов СК заказчика группами внутреннего контроля ООО «Транснефть Надзор» в 4 квартале 2020г. не проводились.



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!