Прошивка «Ритейл01Ф» «HyperTerminal+ 7.0.4-PE v.03»



Для прошивки нам потребуется: кабель RS232 (9pin).

- Подключить устройство к сети 220В.
 блоком питания идущим в комплектации с ФР.
- Подключить кабель RS232 к ПК.
- Противоположным концом подключить кабель к устройству.
- Включите устройство клавишей вкл/выкл.

Запустит на ПК «HyperTerminal» Программа предложит создать новое подключение. Введите название и нажмите «ОК».



Настройка программы «HyperTerminal» перед началом процедуры установки нового ПО на • Пройти: Файл Свойств нь вкладка подключение указать номер СОМ порта через который подклю 🖘 ФР кнопка насточть установить скорость (бит/с) 115200, в параметре «управление потоком поставить значение «нет», нажать «ОК».

• Показано на рис.1 и рис.2

	🇞 ритейл - HyperTerminal	
• Рис.1	Файл Правка Вид Вызов Передача Справка Новое подключение Открыть Сохранить Сохранить как Параметры страницы	
	Свойства Аlt+F4	
	Свойства: ритейл В 23. Подключение Параметры Фритейл Сменить значок	Свойства: СОМ10
	Страна или регион: США (1) - Код города или области вводится без префикса. Код города:	Скорость (бит/с): 115200 • Биты данных: 8 • Четность: Нет •
• РИС.2	Номер телефона: Подключаться через: СОМ10 Настроить	Стоповые биты: 1 Управление ютоком: Нет –
	Перезвонить, если занято ОК Отмена	Восстановить умолчания ОК Отмена Применить

Установка загрузчика

- Вкладка «Передача oтправить файл укажите путь к прошивке файл формата «арр», указать тип протокола «Хmodem».
- Выключить устройство клавишей вкл/выкл.
- Нажать кнопку «Отправить»
- Появится окно «отправка файла».
 Включить устройство клавишей вкл/выкл. Пойдет процесс установки ПО. Показано на рисунках ниже.

a l	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.		Research Contraction of the		
	Зид Вызов Переда	ча Справка		F	
5	·····································	тправить фай	л 🤇		
	n	ринять файл.		F	
	3a	апись протоко	ола <mark>в ф</mark> айл		
	0	тправить текс	товый файл		
	н	аправить про	токол на принтер		
т правка вид вы В 📾 🔏 🕮 🗃	зов передача сп	правка			
	Xmodem or	правка файл	a: ff		
	Отправка:	F:\Bce\Npo	шивка под ФН\RNDIS	S <mark>win∖∏</mark> p	ошивка 15.12\upd_app.bin
	Пакет:	408	Контроль ошибок:	CRC	
	Повторы:	0	Всего повторов:	0	
	Ounderse				
	Ошиоки.				
	Файл:				49 КБ из 480 КБ
	Файл: Прошло:	00:00:09	Осталось: ОС):01:20	49 КБ из 480 КБ Скорость: 5504 симв/

По завершению операции установки.

Программа перезагрузит ФР.

После включения ФР будет в состоянии технологического обнуления. Нужно в драйвере устройства произвести технологическое обнуление и установить текущую дату и время. На рис. Ниже.

