#### Приложение 3.4.5

Реализация мероприятий по совершенствованию комплексных региональных программ развития профессионального образования в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с учетом передового международного опыта компетенции WSI и WSR, а также с учетом ПС

### ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

по теме 2.4.

«Средства измерения метрических резьб» примерной программы учебной дисциплины ОП.05. Допуски и технические измерения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Цель преподавания темы 2.4. - дать обучающимся теоретические знания:

- о средствах измерения метрических резьб.

Форма проведения занятия: лекция.

Место проведения занятия: учебный кабинет общетехнических дисциплин.

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА по теме 2.4. «Средства измерения метрических резьб» примерной программы учебной дисциплины ОП 05. «Допуски и технические измерения»


по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

### Основные параметры метрических резьб

Основными параметрами метрических резьб являются:

- ❖ d, (D) наружный диаметр;
- ❖ d2, (D2) средний диаметр;
- ❖ d1, (D1) внутренний диаметр;
- ❖ d, d2, d1 диаметры болта;
- ❖D, D2, D1 диаметры гайки;
- ♦ Р шаг резьбы;
- ❖ α угол профиля резьбы;
- ❖ α/2 половина угла профиля;
- ♦ Н высота исходного треугольника;
- ♦ Н1 рабочая высота профиля.

Размеры резьбы стандартизованы по диаметру и шагу. Диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при её обозначении, называется номинальным диаметром резьбы. Номинальное значение угла α для метрической резьбы равно 60 градусов. α /2-половина угла профиля.

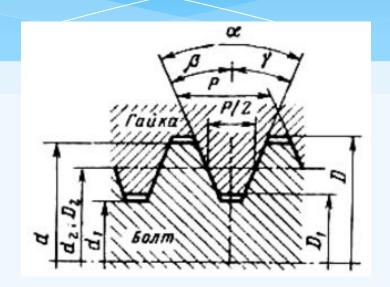


## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА по теме 2.4. «Средства измерения метрических резьб» примерной программы учебной дисциплины ОП 05. «Допуски и технические измерения»


по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

#### Комплексный контроль резьбовых изделий

Резьбовые изделия (болты и гайки) контролируются преимущественно резьбовыми калибрами.

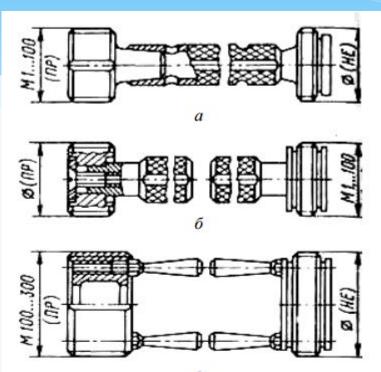

Калибр-пробки для метрической резьбы выпускают нескольких типов: двухсторонние калибры с вставками, проходные и непроходные (а); однопредельные калибры с насадкой (б); калибры с ручками (в).

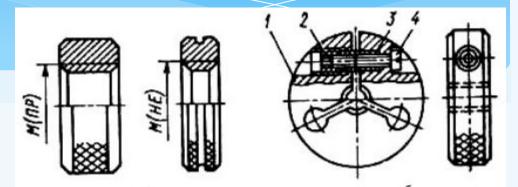


Непроходные пробки имеют гладкие цилиндрические Жесткие направляющие. калибр-кольца (a) применяют ДЛЯ контроля резьбы диаметром 1...300 мм; непроходное кольцо имеет проточку. В кольца диаметром 105...300 мм ввинчиваются ручки, облегчающие работу. Регулируемые калибр-кольца (б) имеют резьбовую пробку 2, которой I через втулку 3 разжимают кольцо до необходимого размера. Винтом 4 фиксируют установленный размер. Глухие выточки обеспечивают подпружинивание корпуса.

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА по теме 2.4. «Средства измерения метрических резьб» примерной программы учебной дисциплины ОП 05. «Допуски и технические измерения»

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

### Комплексный контроль резьбовых изделий

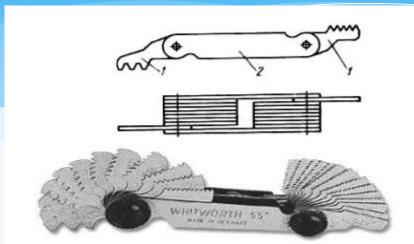


Номинальные параметры определяют универсальными инструментами и резьбовыми шаблонами.

Наружный диаметр наружной резьбы в зависимости от требуемой точности можно измерить двухконтактными универсальными измерительными средствами, например, штангенциркулем, микрометром, длиномером и т. п. На данный параметр установлены предельные отклонения, позволяющие при контроле судить о годности по наружному диаметру.


Внутренний диаметр внутренней резьбы также нормируется самостоятельно. Для его измерения тоже используются универсальные измерительные средства в зависимости от точности измерения и пределов внутренних измерений.

#### Комплексный контроль резьбовых изделий

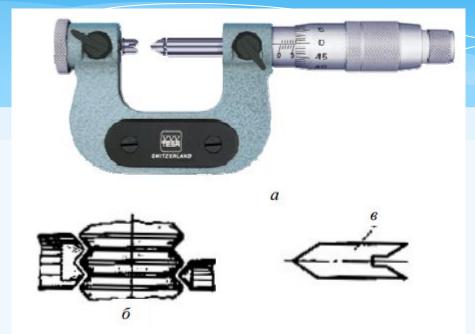

Контроль наружной резьбы по среднему диаметру. По среднему диаметру допуск установлен суммарный, который учитывает собственно средний диаметр, погрешность шага и погрешность половины угла профиля. Для измерения среднего диаметра наружной резьбы выпускаются микрометры со вставками (а), одна из которых является призматической, другая — конической (б). При установке микрометра на нуль используется установочная мера (в).

### Комплексный контроль резьбовых изделий

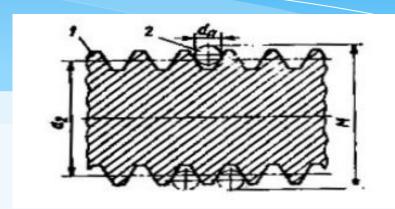


Более точным методом измерения среднего диаметра резьбы является косвенный метод трех калиброванных проволочек. Во впадины резьбы закладывают три проволочки 2 и измеряют, размер М.

Диаметр проволочек dп выбирают в зависимости от типа и шага резьбы.

Для резьбы с симметричным профилем dп = 0,5 P cos ( $\alpha$  /2), где P — шаг резьбы, мм;  $\alpha$  - угол профиля, град.

Для метрической резьбы средний диаметр вычисляется по формуле: d2изм = M - 3dп + 0,866P.

### Комплексный контроль резьбовых изделий

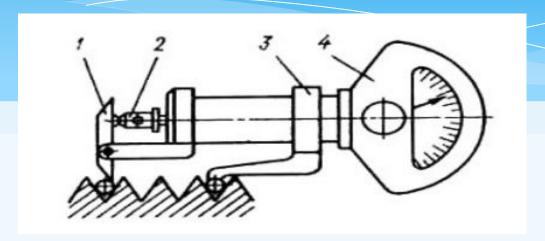

Шаг резьбы можно измерить с помощью индикаторных шагомеров или микроскопов.

Шагомер состоит из пружинной головки 4 на которой закреплены ножка 3 и рычаг 1 с шаровыми наконечниками. Головку устанавливают на ноль по образцовому резьбовому калибру. Ножки вставляют во впадины резьбы и отклонение рычага 1 передается измерительному наконечнику 2.