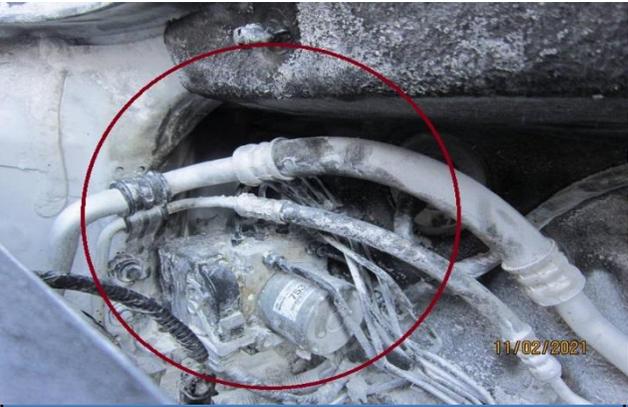
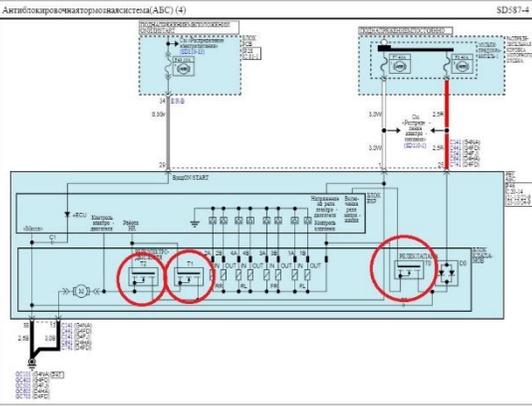


No	Vehicle information																																																																
<p>I. Жалоба клиента</p> <p>1. Подробное описание жалобы В процессе парковки, А/М заглох и началось задымление подкапотного пространства в районе блока ABS. Возгорание потушено своими силами.</p> <p>II. Информация об автомобиле</p> <p>2. VIN ; TMAJ3813DKJ738156 / XWEJ3813DK0001674</p> <p>3. Дата производства : 2018-08-17</p> <p>4. Дата продажи: 2018-11-01</p> <p>5. Пробег, 24297 Км</p> <p>6. ДВС/Трансмиссия : G 2.0 MPI / 6AT4 / 4WD</p>	<p>7. История ТО и ремонтов</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Дата</th> <th>Пробег, км</th> <th>Наименование</th> <th>Дилер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17.01.2019</td> <td>2125км</td> <td>ТО0</td> <td>10034</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14.08.2019</td> <td>15100км</td> <td>ТО1</td> <td>10034</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>13.08.2020</td> <td>22045км</td> <td>ТО2</td> <td>10034</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>29.01.2021</td> <td>24145км</td> <td>ГР</td> <td>10034</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24.02.2021</td> <td>24297км</td> <td>ГР</td> <td>10034</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>III. Информация об авторе отчета</p> <p>8. Номер созданного отчета из портала GSW, наименование дилера с указанием автора.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Report No(GSW):</td> <td>HT20210228042759601</td> </tr> <tr> <td>Dealer name:</td> <td>Сибкар Север</td> </tr> <tr> <td>Name of specialist:</td> <td>Илья Архипов</td> </tr> </tbody> </table>				№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер	1	17.01.2019	2125км	ТО0	10034	2	14.08.2019	15100км	ТО1	10034	2	13.08.2020	22045км	ТО2	10034	4	29.01.2021	24145км	ГР	10034	5	24.02.2021	24297км	ГР	10034	6					7					8					9					10					Report No(GSW):	HT20210228042759601	Dealer name:	Сибкар Север	Name of specialist:	Илья Архипов
№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер																																																													
1	17.01.2019	2125км	ТО0	10034																																																													
2	14.08.2019	15100км	ТО1	10034																																																													
2	13.08.2020	22045км	ТО2	10034																																																													
4	29.01.2021	24145км	ГР	10034																																																													
5	24.02.2021	24297км	ГР	10034																																																													
6																																																																	
7																																																																	
8																																																																	
9																																																																	
10																																																																	
Report No(GSW):	HT20210228042759601																																																																
Dealer name:	Сибкар Север																																																																
Name of specialist:	Илья Архипов																																																																

No	Cause/Status/Technical information	Problem localization scheme
<p>IV. Сводная информация по данной симптоматике</p> <p>9. Причина : Замыкание платы блока ABS/ESP</p> <p>10. Статус: Замена ABS/ESP 58920D7530/проводка моторного отсека 914200D7160/ локальная покраска ЛКП</p> <p>11. Деталь-виновник: 58920D7530 / HYDRAULIC UNIT ASSY</p> <p>12. Количество обращений: 1 автомобиль</p> <p>13. Hot line No. : № 1771701</p> <p>14. TSB&SI No. : NO</p> <p>15. Campaign No. : NO</p>	<p>16. Схематичное изображение модели из Приложения №3/№4 , схематичное изображение детали из Руководства по ремонту или каталога запчастей WPC</p> 	

No.	Detailed description
	<p>V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ ремонта</p> <p>17. Детальное описание неисправности: Движение задним ходом на небольшой пригорок, в целях припарковать а/м. Температура на момент инцидента составляла – 25гр</p> <p>18. Результат диагностики: Прошу ознакомиться с тех запросом № 1771701. Внутреннее замыкание блока ABS/ESP. Ток замыкания был ниже номинала предохранителей 40А+40А. Выполнили ремонт в рамках гарантии.</p> <p>19. Фото материалы:</p>
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="161 786 777 1192"> <p>GOSNOMER</p> </div> <div data-bbox="777 786 1392 1192"> <p>VIN</p> </div> <div data-bbox="1392 786 2013 1192"> <p>ODO</p> </div> </div>

No.	Photos and description		
			
	DEFECT	DEFECT	DEFECT
3.1			
	DEFECT LKP	MARK	MARK

No.	Photos and description		
			
	<p>ФОТО с осмотра по месту инцидента</p>	<p>ФОТО с осмотра по месту инцидента</p>	<p>ФОТО с осмотра по месту инцидента Минусовая клемма АКБ</p>
<p>3.1</p>			
	<p>ФОТО в процессе разбора</p>	<p>оФОТО в процессе разбора</p>	<p>ETM предполагаемое место замыкания</p>

No	Detailed description
4	<p>20. Выполненный ремонт: Заменяли ABS/ESP 58920D7530 + проводку моторного отсека 914200D7160 + локальную покраску ЛКП выполнили</p> <p>VI. В дополнение</p> <p>21. Запрос Дилера: Запросить ГИДРО БЛОК ABS/ESP для детального поиска дефекта.</p>