

Наладка и кинематика токарно-винторезного станка





Цель работы

- Изучение методики наладки токарно-винтового станка.
- Изучение кинематической структуры токарно-винторезного станка модели 16K20.



Результатом работы металлорежущего станка является образование поверхностей детали с заданными формой, размерами, точностью и шероховатостью.

Для этого необходимо обеспечить требуемые условия кинематического согласования перемещений или скоростей исполнительных органов между собой и источником движения.

Этот процесс называется **кинематической настройкой станка**



В большинстве металлорежущих станков с механическими связями для настройки кинематических цепей применяются органы кинематической настройки в виде гитар сменных зубчатых колес, ременных передач, вариаторов, регулируемых электродвигателей, коробок скоростей и подач, характеристикой которых является общее передаточное отношение.

Значение передаточного отношения органа настройки определяют по формуле настройки и затем его реализуют в гитарах сменных зубчатых колес подбором и установкой соответствующих колес в гитаре, а в коробках скоростей и подач, - зацеплением зубчатых колес.

Последовательность наладки

Наладка станка требует расчета передаточного отношения органа наладки скоростей цепи для получения заданной частоты вращения шпинделя и передаточного отношения органа наладки цепи для осуществления заданной подачи.

Для этой цели намечают расчетную кинематическую цепь, составляют расчетные перемещения конечных звеньев этой цепи и уравнение кинематического баланса, из которого выводят формулу наладки цепи.

Уравнением кинематического баланса называют уравнение, связывающее расчетные перемещения конечных звеньев кинематической цепи. Оно служит основой для определения передаточных отношений органа наладки. Конечные звенья могут иметь как вращательное, так и прямолинейное движение. Если оба конечных звена вращаются, то расчетные перемещения этих звеньев условно записывают так:

$$n_n \text{ мин}^{-1} \rightarrow n_k \text{ мин}^{-1}$$



По этим расчетным перемещениям составляют уравнение кинематического баланса данной кинематической цепи:

$$n_H \cdot i_{пост} \cdot i_x = n_K \text{ мин}^{-1}$$

где n_K — частота вращения в минуту конечного звена органа наладки;

n_H — частота вращения в минуту начального звена органа наладки;

$i_{пост}$ — постоянное передаточное отношение органа наладки;

i_x — искомое передаточное отношение органа наладки.

Решая уравнение кинематического баланса относительно i_x , получим формулу наладки рассматриваемой кинематической цепи.




Если одно из конечных звеньев имеет вращательное движение, а другое — прямолинейное, то при подаче, выраженной в миллиметрах на один оборот начального звена, расчетные перемещения можно записать так:

$$i_{\text{пост}} \cdot i_x \cdot l = S$$

1 оборот начального звена $\rightarrow S$ мм продольного перемещения конечного звена.

где l — перемещение кинематической пары, преобразующей вращательное движение в прямолинейное (например, перемещение гайки за один оборот винта), $l = Z P_v$, мм; (здесь Z — число заходов винта; P_v — шаг винта, мм)

Упрощенная кинематическая схема токарно-винторезного станка.

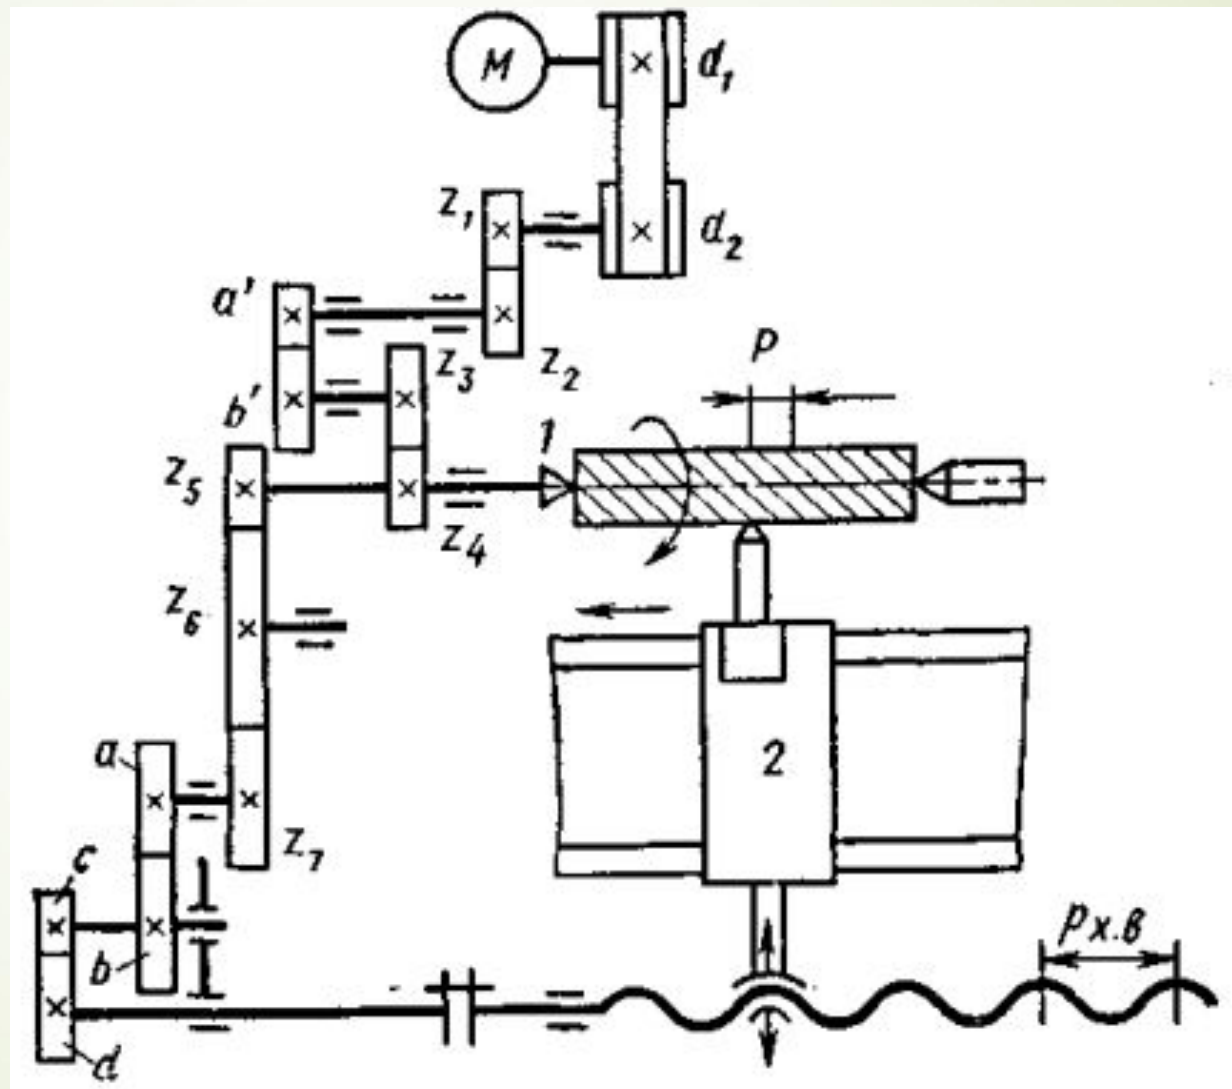

Необходимо произвести наладку токарно-винторезного станка(схема станка условная) на нарезание резьбы

Шпиндель 1 получает вращение от электродвигателя

($n_{эл} = 960$ мин-1) через ременную передачу со шкивами $d_1 = 100$ мм и $d_2 = 250$ мм, зубчатую пару z_1/z_2 ($z_1=30$, $z_2=50$) пару сменных зубчатых колес $\frac{a'}{b'}$ и зубчатые колеса z_3/z_4 ($z_3=25$, $z_4=48$)

Резец, укрепленный на суппорте 2, получает прямолинейное движение вдоль оси заготовки от ходового винта ($p_{х.в.} = 8$ мм), который приводится во вращение от шпинделя 1 через передачу цилиндрических зубчатых колес $\frac{z_5}{z_6} \frac{z_6}{z_7}$ ($z_5 = 20$; $z_6 = 60$; $z_7 = 40$) и сменные зубчатые колеса $\frac{a}{b} \frac{c}{d}$.

Чтобы на подобном станке можно было нарезать резьбу на заготовке, необходимо сообщить резцу вполне определенное по отношению к частоте вращения шпинделя прямолинейное движение вдоль оси заготовки.

Частота вращения шпинделя, мин^{-1}

$$n_{\text{шп}} = 1000 \cdot v / \pi \cdot d ,$$

где n — скорость резания, м/мин; d — диаметр заготовки, мм.

Вращение шпинделя с заготовкой в данном примере является **главным движением**, а движение резца вдоль оси заготовки — **движением подачи**.

Прежде всего проведем расчет наладки кинематической **цепи главного движения**.

Для этого составим уравнение кинематического баланса от электродвигателя к шпинделю (заготовке) из условия:

$$n_{\text{эл}} \frac{d_1}{d_2} \frac{z_1}{z_2} \frac{a'}{b'} \frac{z_3}{z_4} = n_{\text{шп}}$$

Нужно выразить:

$$\frac{a'}{b'} = ???$$

$$\frac{a'}{b'} = \frac{d_2}{d_1} \frac{z_2}{z_1} \frac{z_4}{z_3} \frac{n_{unn}}{n_{эл}} = \frac{250}{100} \frac{50}{30} \frac{48}{25} \frac{n_{unn}}{960} = \frac{n_{unn}}{120}$$

Если вместо n_{unn} подставить его значение, выраженное через скорость резания $n_{unn} = 1000 \cdot v / \pi \cdot d$, получим

$$\frac{a'}{b'} = \frac{n_{unn}}{120} = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d \cdot 120} \approx \frac{2,6 \cdot v}{d}$$

скорость резания находят по справочнику режимов резания

Подобрав сменные колеса, $\frac{a'}{b'}$ осуществим наладку цепи частоты вращения шпинделя

Теперь проведем расчет наладки кинематической цепи движения подачи. Для этого составим уравнение кинематического баланса от шпинделя к ходовому винту из расчета, чтобы за один оборот шпинделя резец переместился вдоль оси заготовки на величину шага P нарезаемой резьбы (расчетные перемещения 1 оборот шпинделя $\rightarrow P$ мм продольного перемещения резца):

$$\frac{z_5}{z_6} \frac{z_6}{z_7} \frac{a}{b} \frac{c}{d} p_{х.в.} = P$$

Найти

$$\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \text{?????}$$

Подобрав сменные зубчатые колеса

$$\frac{a}{b} \frac{c}{d}$$

, произведем наладку цепи движения подачи



При наладке станков в общем случае необходимо: по технологическому процессу обработки детали установить характер движений в станке и их взаимосвязь; определить все кинематические цепи, по которым будет осуществляться движение; составить соответствующие уравнения кинематических цепей, связывающих попарно рабочие органы станка; по полученным передаточным отношениям вычислить и подобрать сменные зубчатые колеса и т. п.

При составлении уравнения кинематической цепи безразлично, в каком порядке рассматривается эта цепь — от первого элемента ее (считая в направлении передачи движения) к последнему или от последнего к первому.