


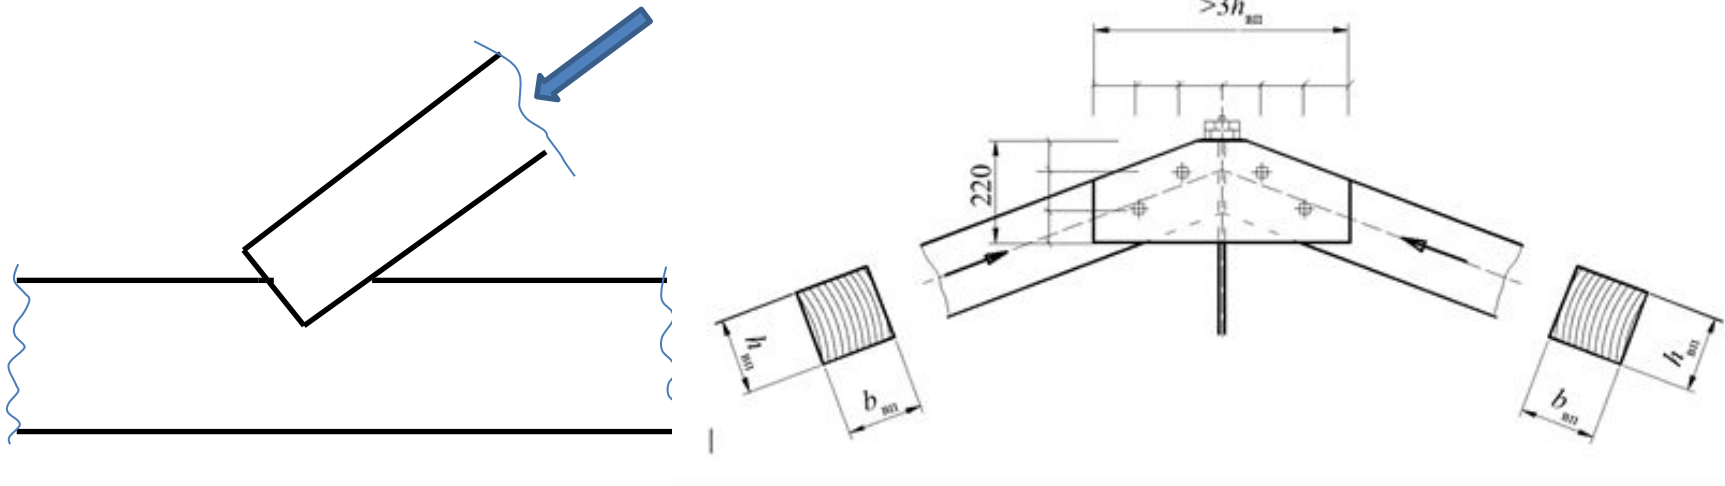
Тема лекции: Соединения элементов ДК

- Почему нужны соединения элементов ДК?

- Сплачивание
 - Сращивание
 - Анкеровка
- Классификация №1
- 

Классификация №2 (по способу передачи усилия)

- Соединения, в которых усилие передается **упором контактных поверхностей** (лобовой упор, лобовая врубка, подробно в теме «Фермы»))



- Соединения на механических связях (подробно здесь)
- Соединения на клеях (в конце курса)

Классификация №3 (по степени деформативности)

- Податливые (деформации от не плотностей, усушки и смятия, изгиба связей)
- Жесткие (клеевые)

Механические связи

Определение: это рабочие связи, которые вставляются, врезаются, ввинчиваются, запрессовываются в тело древесины соединяемых элементов.

Материал: твердые породы, сталь, сплавы, пластмассы

Конструктивно: шпонки, **нагели**, болты, глухари, гвозди, шурупы (саморезы), шайбы, нагельные пластинки, МЗП

Нагельные соединения


Наиболее широко применяющийся тип механических связей

Это **гибкий стержень**, соединяющий элементы, препятствует


их взаимному сдвигу, сам работает на изгиб.




Разные типы конструкции

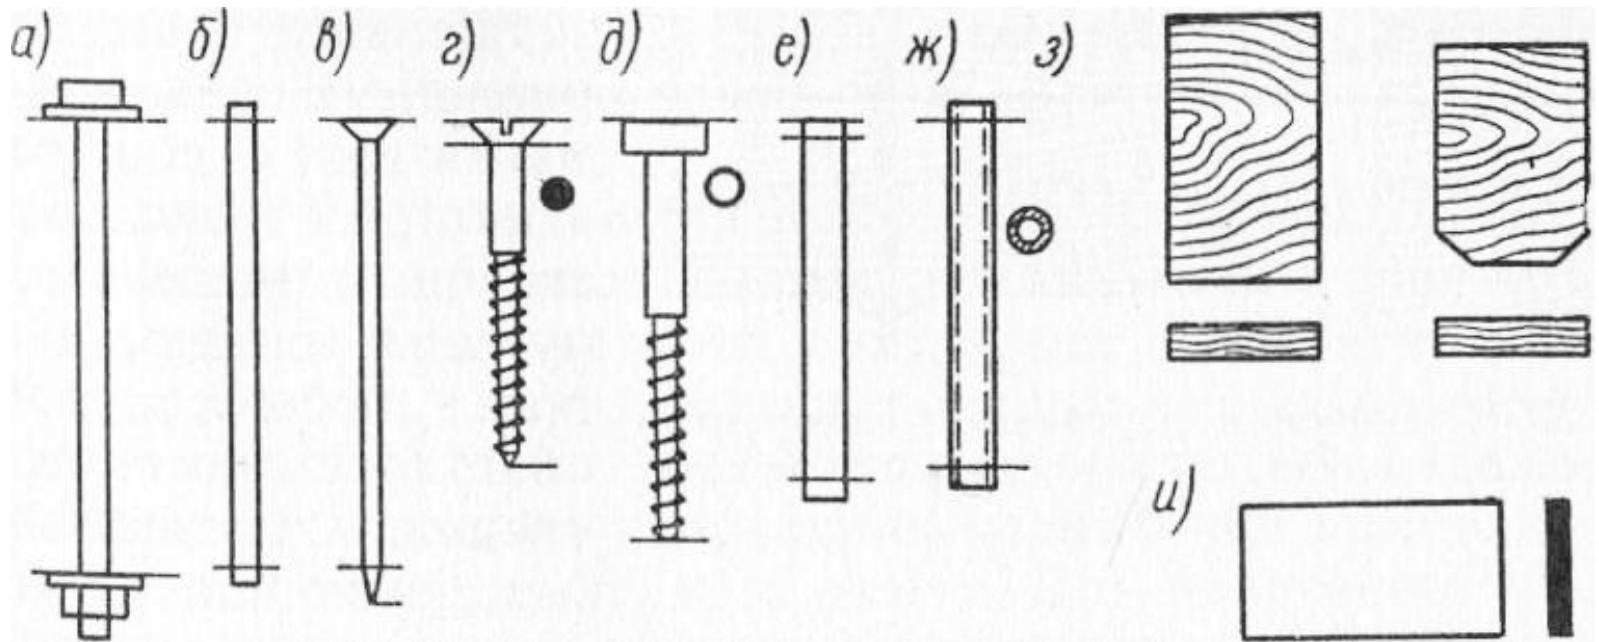


- а) болт б) цилиндр стальной в) гвоздь
г) шуруп (саморез) д) глухарь е) дубовый нагель
ж) стальная трубка з) дерево пластинки
и) стальная пластинка

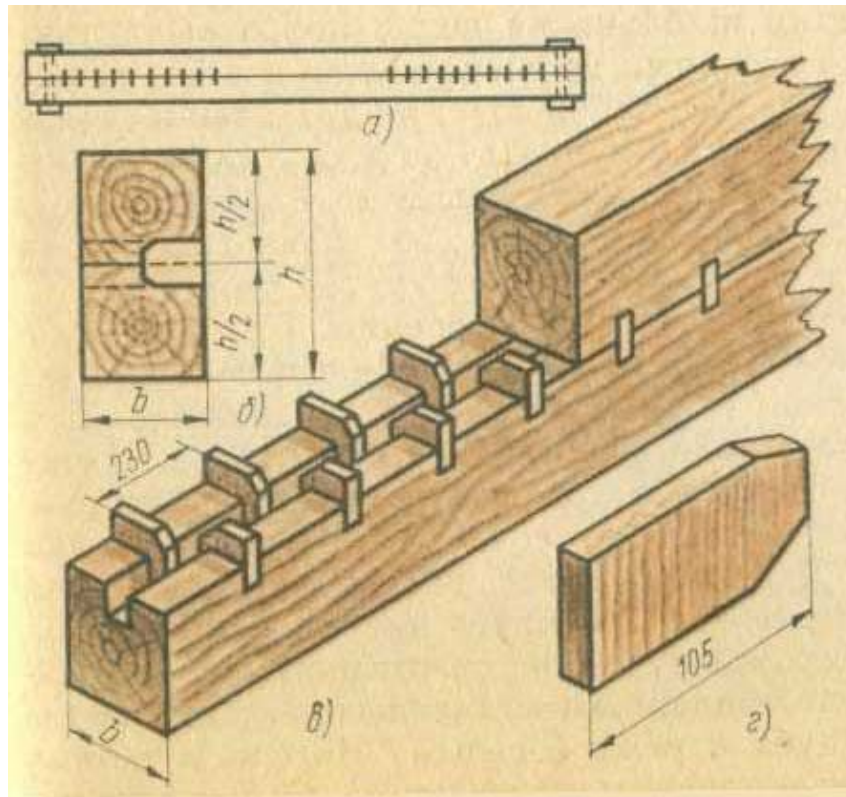

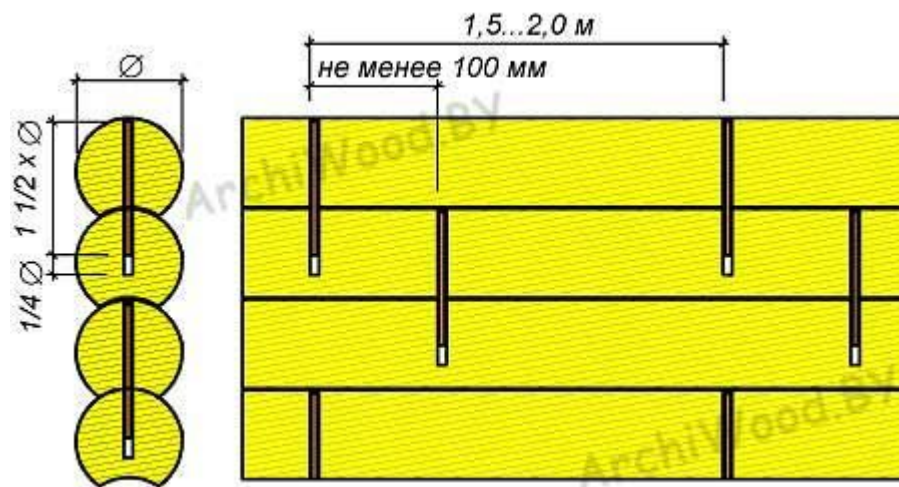


Крепление ригеля на стойках

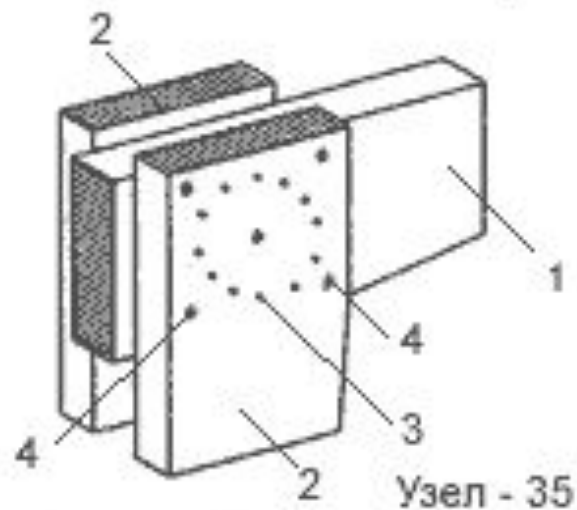


1- ригель (балка); 2- парная
стойка; 3- крепление нагелями;
4- стяжные болты.

Работа элементов ДК на сдвиг (нагельное соединение)

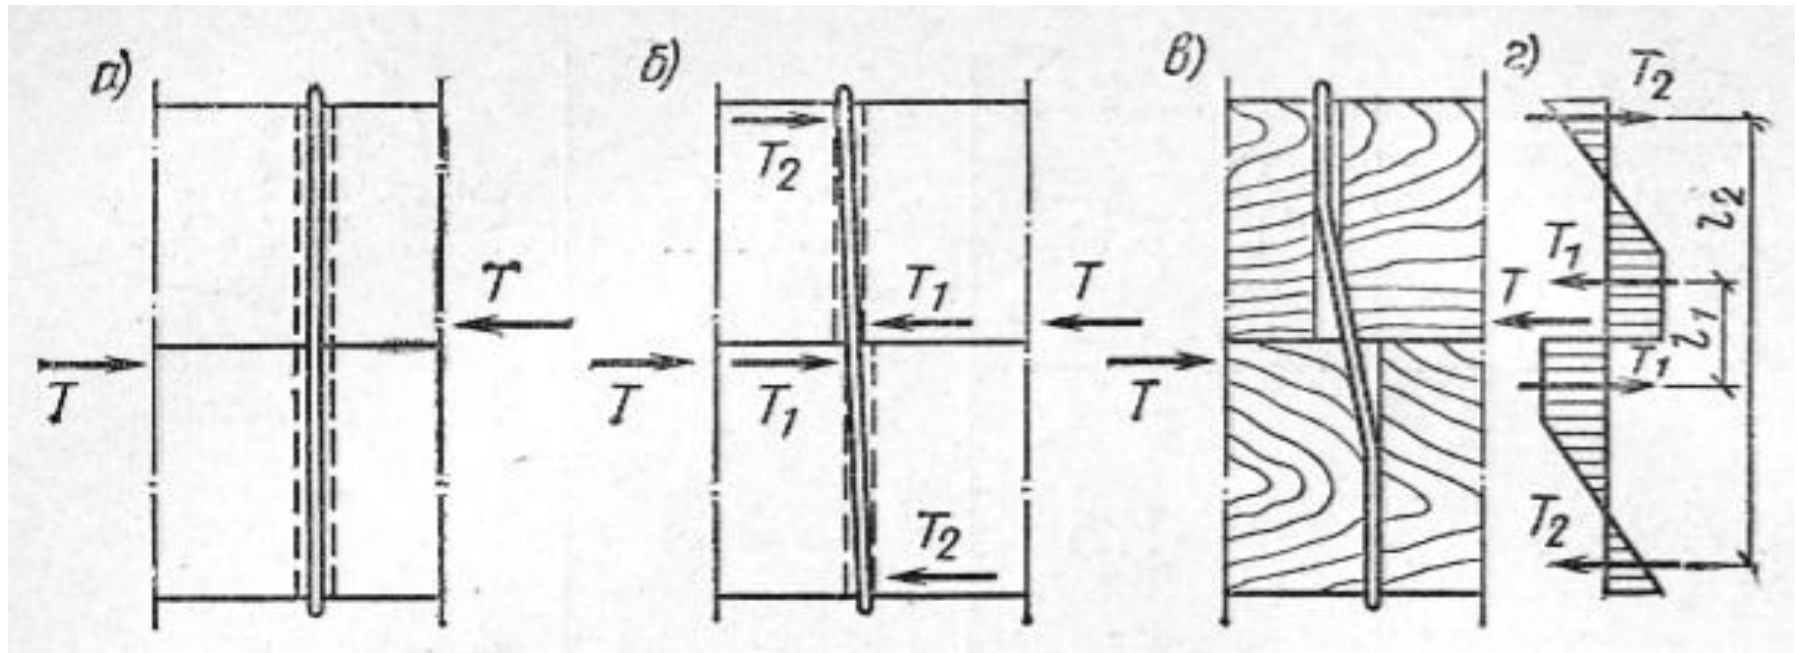

а) Усилие мало....

б) Усилие  - стержень поворачивается, касание кромок гнезда

в) Усилие  - стержень **изгибается**, древесина гнезда – **сминается**


- Наиболее употребительные **диаметры**: 12, 16, 20, 22, 25 мм
- устанавливаются в гнездо (сверление) $D_{гн} = D_n$
- в условиях переменной влажности, для увеличения плотности соединения $D_{гн} = D_n - (0,2 \div 0,5) \text{ мм}$
- гвозди диаметром до 6 мм, забивают без сверления
- для шурупов, глухарей (большие диаметры) сверлят отверстие, меньше диаметра нарезной части

Цилиндрические нагели используют для:

- Сращивания
- Сплачивания
- Анкеровки


Классификация НС по типу конструкции

- Симметричные НС
- Несимметричные НС

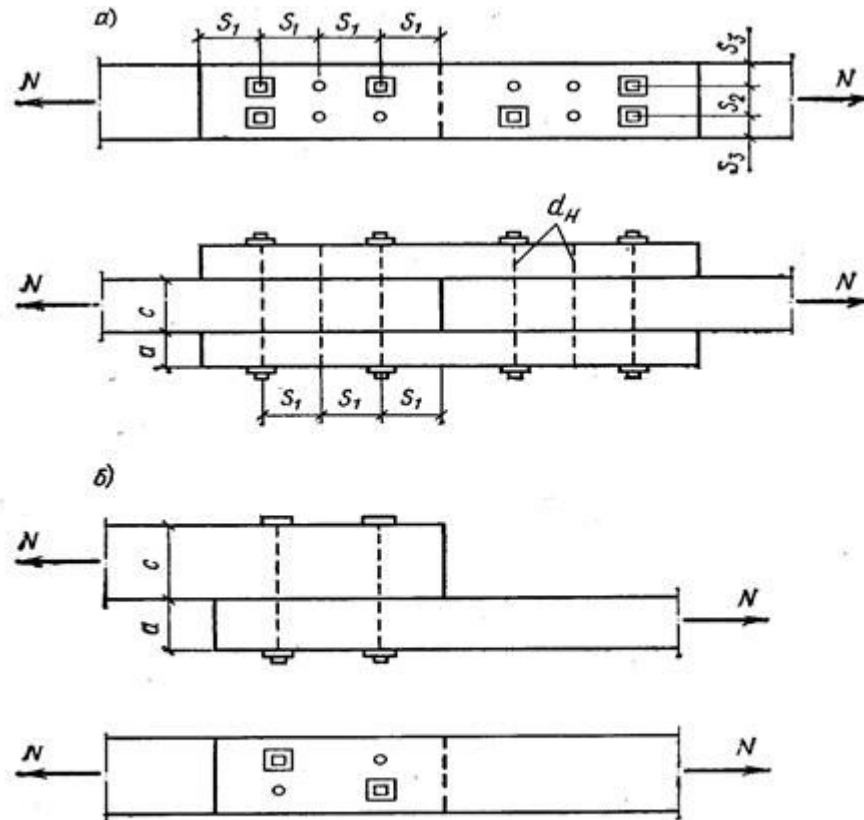

Классификация НС по количеству срезов нагеля

Срез нагеля – каждое **рабочее** пересечение нагелем поверхности сплачивания

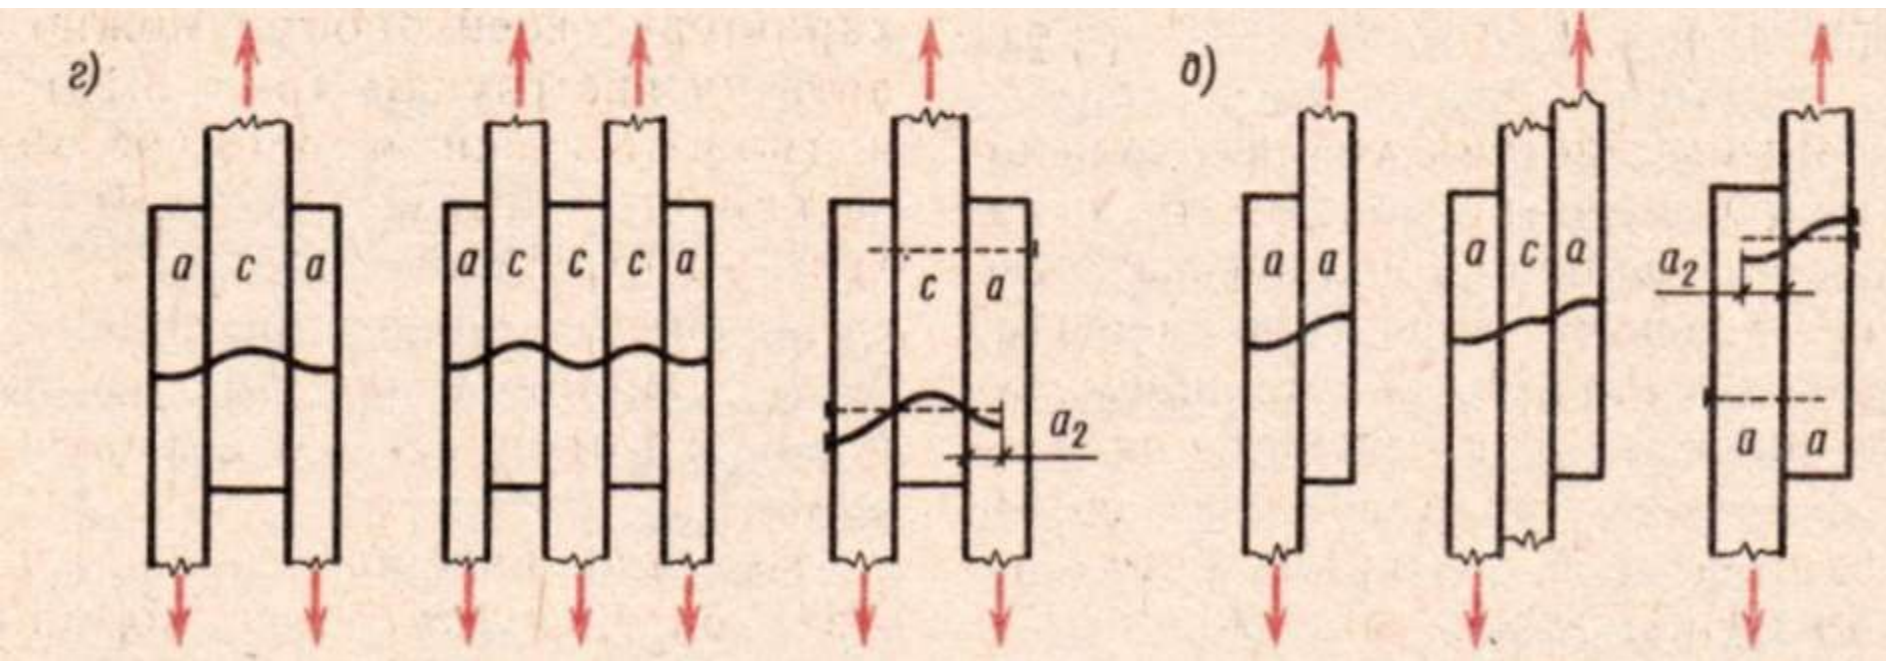

↑
двухсрезное

↑
многосрезное

↑
односрезное

Особенности работы НС

В НС передача **общего усилия** происходит **рассредоточено**, распределяясь между **большим** числом мелких податливых нагелей, что дает малую чувствительность НС к местным дефектам, и, тем самым, повышает надежность их

Нагельные соединения:

- Просты в изготовлении
- Возможно применение средств механизации
- Нагели в соединении доступны для осмотра
- Дефектные нагели легко можно заменить

Расчет нагельных соединений

• Действующее на НС усилие не должно превышать расчетной несущей способности соединения.

Расчетное количество нагелей n_H (не менее двух с диаметром 12-25 мм):

$$n_H \geq \frac{N}{n_{\text{ср}} T_H}$$

$n_{\text{ср}}$ – количество срезов нагеля,

T_H – наименьшая расчетная несущая способность одного среза нагеля

НДС нагельного соединения характеризуется:


- Изгибом нагеля
- Смятием древесины нагельного гнезда крайнего и средних элементов
- Скалыванием и раскалыванием древесины между нагелями

Скалывание
Раскалывание }  возможно хрупкое разрушение

Исключим скалывание и раскалывание оптимальной расстановкой нагелей (расстояние между гнездами)


Расстояние делают таким, чтобы несущая способность на скалывание ПРЕВЫШАЛА несущую способность на смятие и изгиб....

Расстановка нагелей

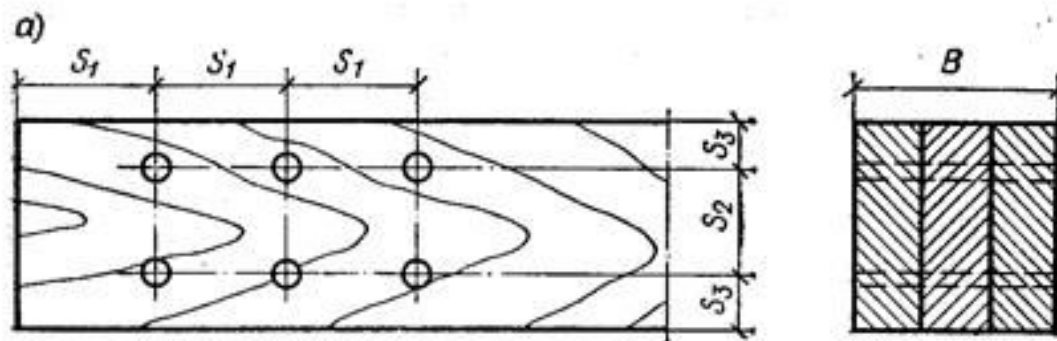

$$s_1 \geq 7 d_H$$

$$s_2 \geq 3,5 d_H$$

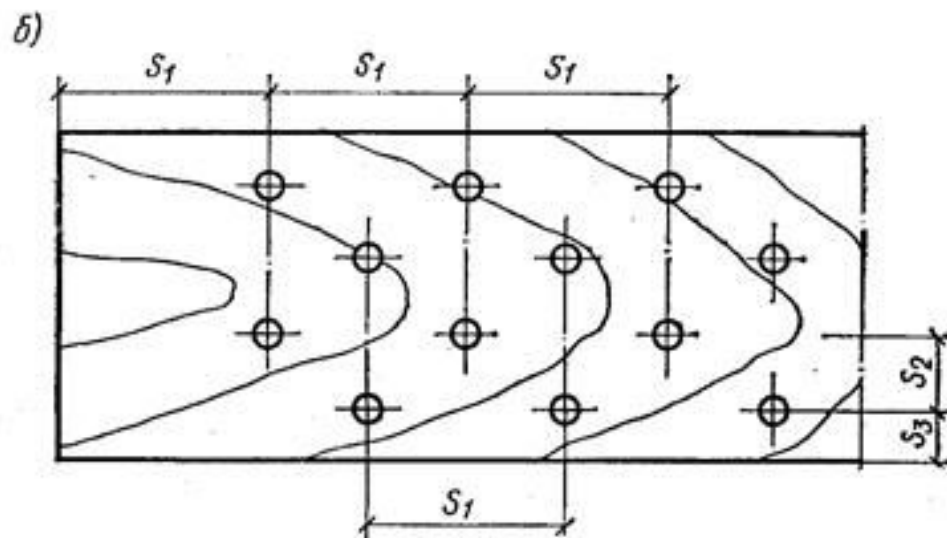

$$s_3 \geq 3 d_H$$

Несущая способность одного среза нагеля (симметричное соединение, нагель - сталь)

1. T_a – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия крайнего элемента, толщиной a

$$T_a = 80 \cdot a \cdot d_H \text{ (кг) , размеры } a \text{ и } d_H \text{ в см}$$

2. T_c – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия среднего элемента, толщиной c

$$T_c = 50 \cdot c \cdot d_H \text{ (кг) , размеры } c \text{ и } d_H \text{ в см}$$

3. $T_{из}$ – несущая способность одного среза нагеля по условиям изгиба нагеля

$$T_{из} = 180 \cdot d_H^2 + 2 \cdot a^2 \quad \text{но не более } 250 \cdot d_H$$

$a \geq 5 \cdot d_H$ $c \geq 5 \cdot d_H$

Несущая способность одного среза нагеля (несимметричное соединение, нагель - сталь)

a – меньшее значение толщины, **a < c**

1. T_a – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия элемента, толщиной **a**

$$T_a = 80 \cdot a \cdot d_H \text{ (кг) , размеры } a \text{ и } d_H \text{ в см}$$


2. T_c – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия элемента, толщиной **c**

$$T_c = 35 \cdot c \cdot d_H \text{ (кг) , размеры } c \text{ и } d_H \text{ в см}$$

3. T_i – несущая способность одного среза нагеля по условиям изгиба нагеля

$$T_i = 180 \cdot d_H^2 + 2 a^2 \quad \text{но не более } 250 \cdot d_H^2$$

Несущая способность одного среза нагеля (соединение элементов под углом)

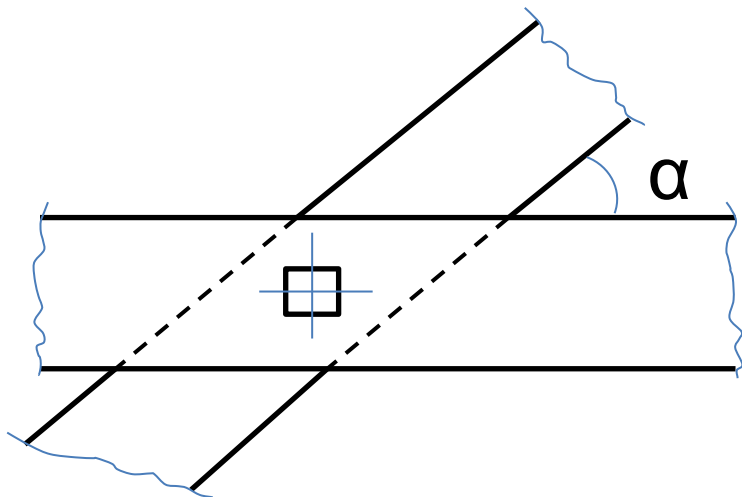


$$T_a^\alpha = K_\alpha \cdot T_a$$

$$T_c^\alpha = K_\alpha \cdot T_c$$

$$T_i^\alpha = \sqrt{K_\alpha} \cdot T_i$$

K_α - коэффициент, учитывающий угол примыкания – по таблице 21 СП 64.13330.2011. ДК

Порядок расчета НС (болтового соединения на примере стыка НП фермы)

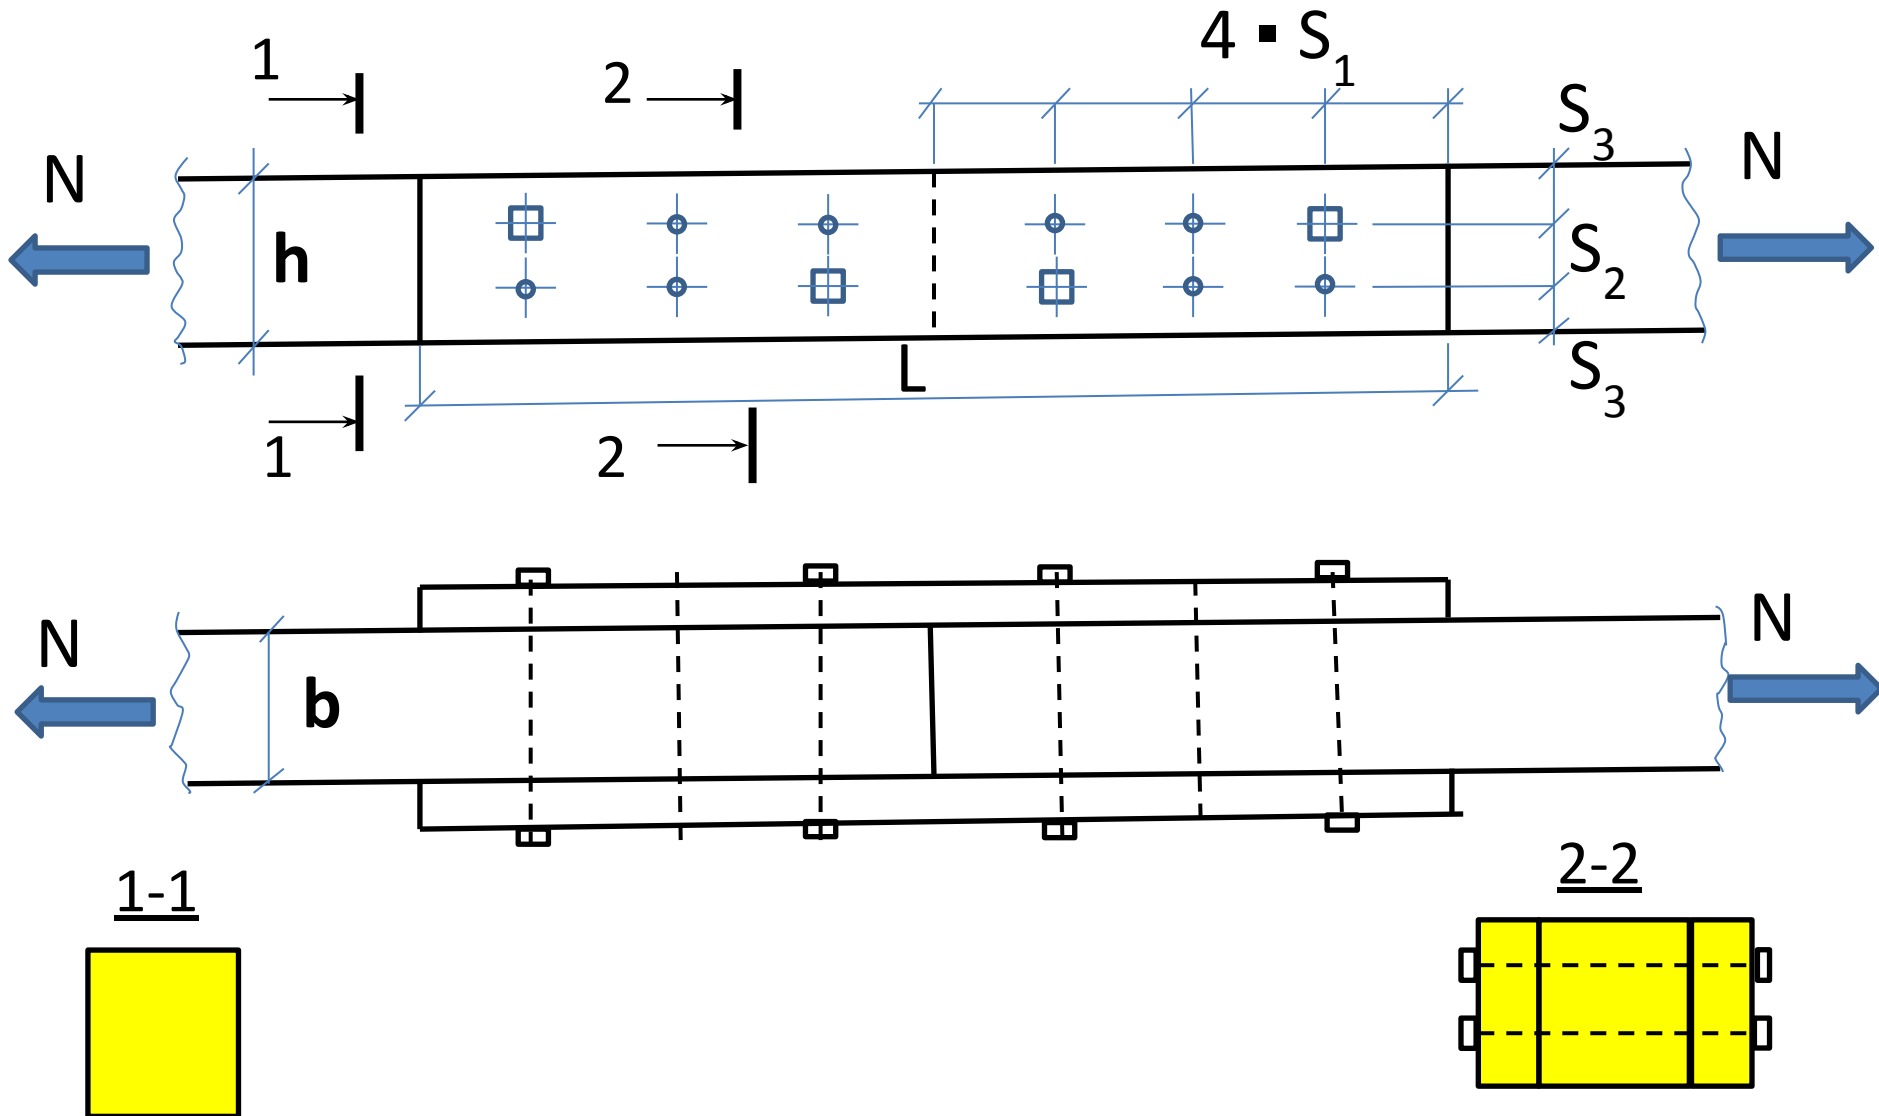

Дано: $h, c = b, N, n_{cp}$ (по типу конструкции НС)

Найти: n_H, a, L , + расстановка нагелей (болтов)

1. Найдем d_H , из схемы НС следует $h = S_1 + S_2 + S_3$

но $S_2 \geq 3,5 d_H$ $S_3 \geq 3 d_H$ $\longrightarrow h \geq 9,5 d_H$

$$d_H \leq \frac{h}{9,5}$$

(+ сортамент)

2. Назначим a – толщину накладок как $a \geq 5,9 d_H$ (+ сортамент)

3. Определим T_a, T_c, T_H ; минимальное из них $= T_H$

4. Найдем кол-во


нагелей $n_H \geq \frac{N}{n_{cp} T_H}$

5. Расставим нагели, найдем L

Гвоздевые соединения

Диаметр гвоздя – меньше 0,25 толщины пробиваемого элемента

$a_2 \geq 4d_{\text{ГВ}}$
Швы 2 мм

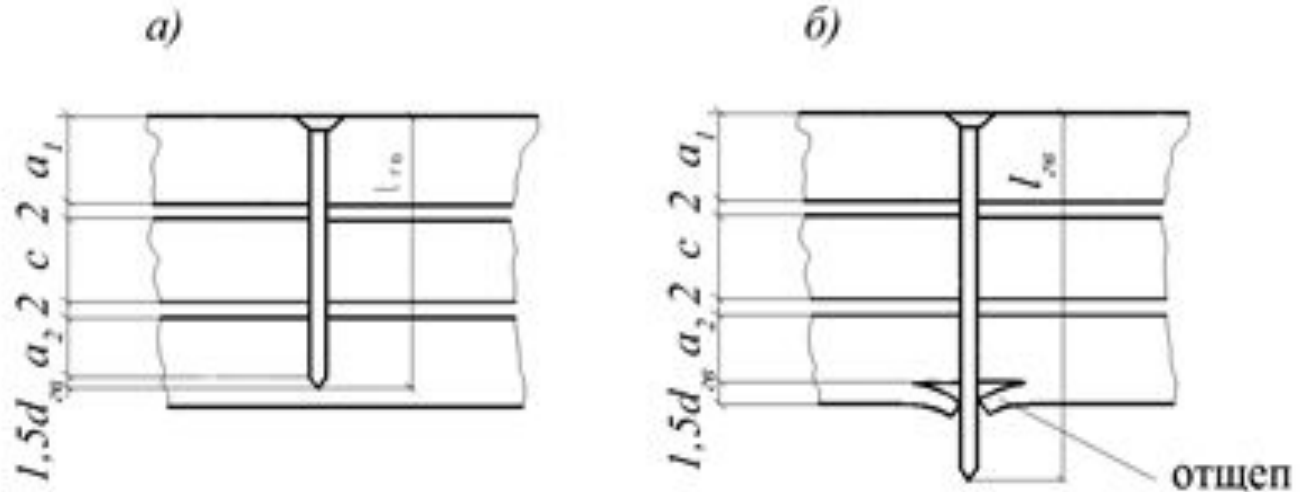

$$a_2 = l_{\text{ГВ}} - a_1 - c - 2n_{\text{Ш}} - 1,5d_{\text{ГВ}}$$

Если a_2 получим меньше $4d_{\text{ГВ}}$ то работа гвоздя в последнем

соединении не учитывается

Несущая способность одного среза гвоздя (симметричное соединение)

1. T_a – несущая способность одного среза гвоздя по условиям смятия крайнего элемента, толщиной

a

$$T_a = 80 \cdot a \cdot d_{ГВ} \text{ (кг) , размеры } a \text{ и } d_{ГВ} \text{ в см}$$

2. T_c – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия среднего элемента, толщиной

c

$$T_c = 50 \cdot c \cdot d_{ГВ} \text{ (кг) , размеры } c \text{ и } d_{ГВ} \text{ в см}$$

3. T_c – несущая способность одного среза нагеля по условиям изгиба нагеля

$$T_{из} = 250 \cdot d_{ГВ}^2 + 2 a^2 \quad \text{но не более } \underline{400} \cdot$$

Несущая способность одного среза гвоздя (несимметричное соединение)

a – меньшее значение толщины, **a < c**

1. T_a – несущая способность одного среза гвоздя по условиям смятия элемента, толщиной **a**

$$T_a = 80 \cdot a \cdot d_{ГВ} \text{ (кг) , размеры } a \text{ и } d_{ГВ} \text{ в см}$$

2. T_c – несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия элемента, толщиной **c**

$$T_c = 35 \cdot c \cdot d_{ГВ} \text{ (кг) , размеры } c \text{ и } d_{ГВ} \text{ в см}$$

3. $T_{и}$ – несущая способность одного среза нагеля по условиям изгиба нагеля

$$T_{и} = 250 \cdot d_{ГВ}^2 + 2 a^2 \quad \underline{\text{но не более } 400 \cdot d_{н}^2}$$

Расстановка гвоздей


1. Прямые ряды (см. нагели)

$$S_1 \geq 15 d_H$$

$$S_2 \geq 4 d_H$$

$$S_3 \geq 4 d_H$$

2. Косые ряды

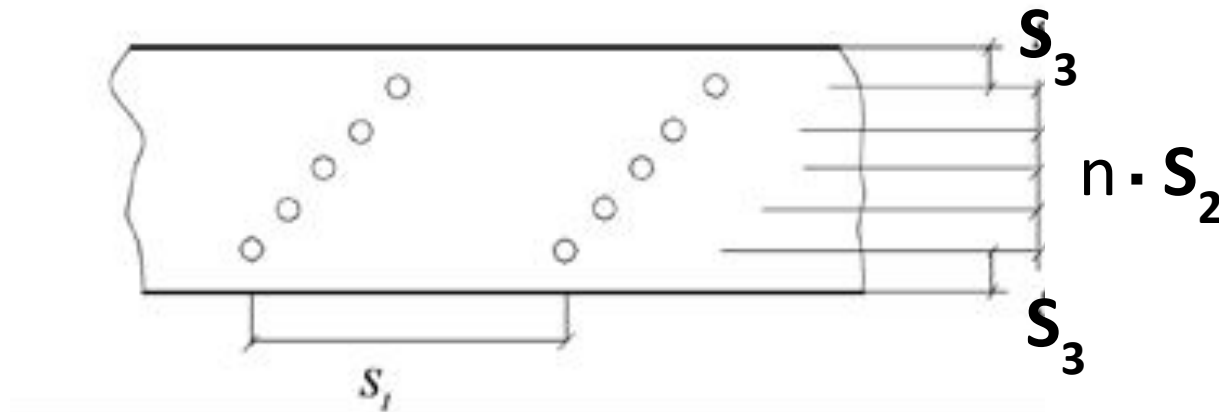


$$S_1 \geq 15 d_H$$

$$S_2 \geq 3 d_H$$

$$S_3 \geq 4 d_H$$

Расчет гвоздей на выдергивание

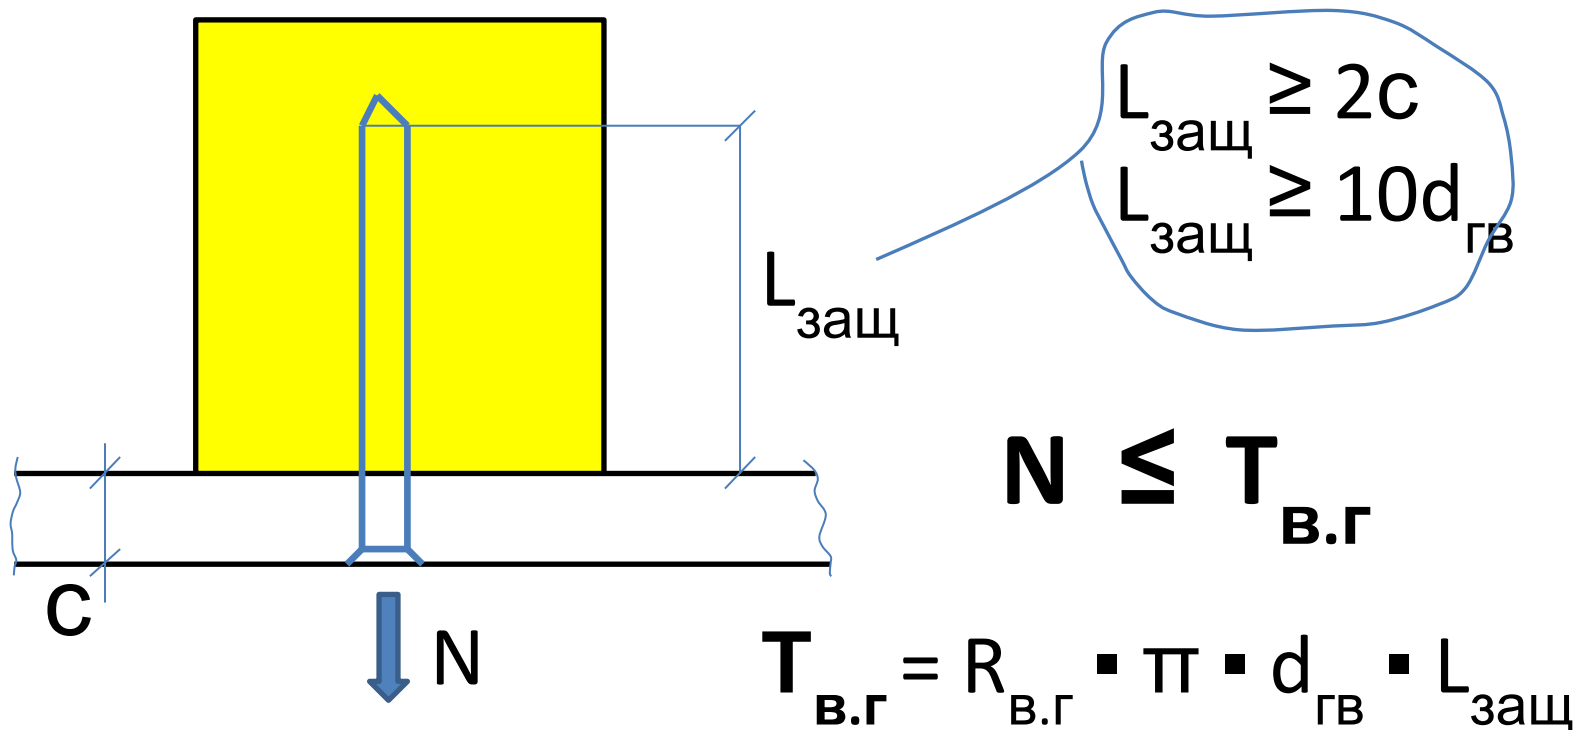

$R_{\text{в.г}} = 3,0 \text{ кг/см}^2$ для воздушно-сухой древесины,

$R_{\text{в.г}} = 1,0 \text{ кг/см}^2$ для сырой, высыхающей в конструкции